


گز انسپور مانورهای تی فاز

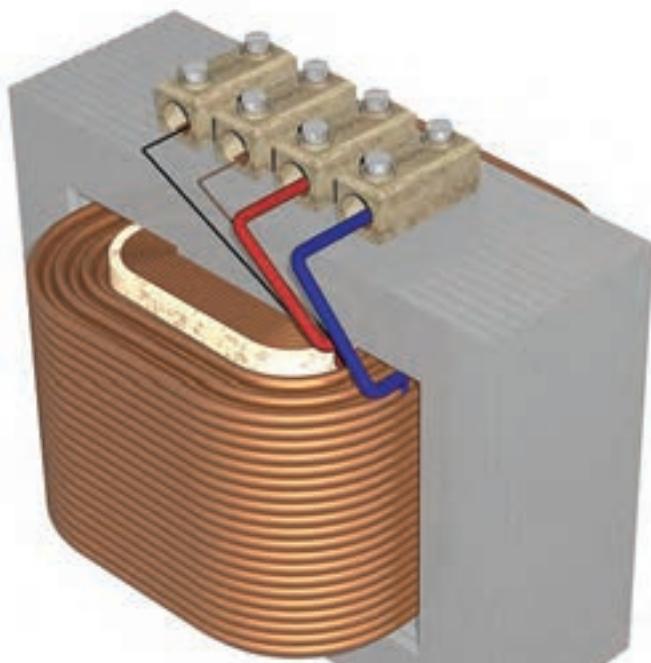

### هدفهای رفتاری :

- شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند.
- ضربت تزویج (کوپلینگ) مغناطیسی K را تعریف کند.
- رابطه بین  $\phi$  و K را توضیح دهد.
- ضربت القای متقابل M را تعریف کند.
- رابطه بین K و m را توضیح دهد.
- اجزای تشکیل‌دهنده ترانسفورمر را نام ببرد.
- طرز کار هریک از اجزای ترانسفورمر را توضیح دهد.
- طرز کار ترانسفورمر را توضیح دهد.
- رابطه نیروی محرکه القایی در سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه را توضیح دهد.
- مثال داده شده درباره نیروی محرکه القایی را تشریح کند.
- رابطه اساسی در ترانسفورمر را توضیح دهد.
- مثال داده شده درباره رابطه اساسی ترانسفورمر را تشریح کند.
- تمرین در رابطه اساسی و نیروی محرکه القایی را حل کند.
- ترانسفورمر ایده‌آل را تعریف کند.
- رابطه اساسی در ترانسفورمرهای ایده‌آل را توضیح دهد.
- مثال داده شده درباره رابطه اساسی ترانسفورمر ایده‌آل را تشریح کند.
- تمرین درباره رابطه اساسی ترانسفورمر ایده‌آل را حل کند.
- تلفات را تعریف کند.
- انواع تلفات را نام ببرد.
- تلفات هیسترزیس را تعریف کند.
- تلفات هیسترزیس در ترانسفورمر را توضیح دهد.
- روش کاهش تلفات هیسترزیس را توضیح دهد.
- تلفات فوکو را تعریف کند.
- تلفات فوکو در ترانسفورمر را توضیح دهد.
- روش کاهش تلفات فوکو در ترانسفورمر را توضیح دهد.
- تلفات مسی را تعریف کند.
- تلفات مسی در ترانسفورمر را توضیح دهد.
- روش کاهش تلفات مسی در ترانسفورمر را توضیح دهد.
- بلوک دیاگرام توان در ترانسفورمر را ترسیم کند.
- ارتباط عناصر در بلوک دیاگرام توان‌ها را توضیح دهد.
- بازده در یک ترانسفورمر را تعریف کند.

- رابطه بازده در یک ترانسفورمر را توضیح دهد.
- مثال داده شده درباره بلوک دیاگرام توان و بازده را تشریح کند.
- تمرين درباره بلوک دیاگرام توان و بازده را حل کند.
- حالت بی‌باری ترانسفورمر را تعریف کند.
- طرز کار ترانسفورمر در حالت بی‌باری را توضیح دهد.
- جریان مغناطیس کننده  $I_m$  را شرح دهد.
- جریان اهمی تلفات هسته را شرح دهد.
- مدل کردن هسته به کمک  $R_{Fe}$  و  $X_m$  را توضیح دهد.
- مدار معادل هسته با  $R_{Fe}$  و  $X_m$  را رسم کند.
- مثال داده شده در رابطه با مدار معادل هسته را تشریح کند.
- تمرين در رابطه با مدار معادل را حل کند.
- مدل کردن فوران فراری اولیه به کمک  $X_1$  را توضیح دهد.
- مدل کردن افت ولتاژ تلفات مسی اولیه به کمک  $R_1$  را توضیح دهد.
- مدار معادل سیم پیچ اولیه را رسم کند.
- مدار معادل ترانسفورمر در حالت بی‌باری را رسم کند.
- دیاگرام برداری حالت بی‌باری ترانسفورمر را رسم کند.
- حالت بارداری ترانسفورمر را تعریف کند.
- طرز کار ترانسفورمر در حالت بارداری را توضیح دهد.
- اثر بار در جریان اولیه از طریق شارهای مغناطیسی را شرح دهد.
- خود تنظیمی ترانسفورمر را توضیح دهد.
- مدل کردن فوران فراری ثانویه به کمک  $X_2$  را توضیح دهد.
- مدل کردن افت ولتاژ و تلفات مسی به کمک  $R_2$  را توضیح دهد.
- مدار معادل سیم پیچ ثانویه را رسم کند.
- مدار معادل واقعی ترانسفورمر را از دیدگاه اولیه رسم کند.
- انواع بارهای الکتریکی را نام ببرد (RC, RL, R).
- دیاگرام برداری حالت بارداری در بار اهمی خالص را توضیح دهد.
- دیاگرام برداری حالت بارداری در بار اهمی خالص را رسم کند.
- اثر بار اهمی خالص بر روی ولتاژ خروجی را توضیح دهد.
- رابطه افت ولتاژ درونی ترانس با توجه به دیاگرام برداری بار اهمی خالص را به دست آورد.
- مثال مربوط به محاسبه افت ولتاژ بار اهمی را از دیدگاه اولیه تشریح کند.
- تمرين مربوط به محاسبه افت ولتاژ بار اهمی را از دیدگاه اولیه حل کند.

- دیاگرام برداری حالت بارداری در بار اهمی سلفی را توضیح دهد.
- دیاگرام برداری حالت بارداری در بار اهمی سلفی را ترسیم کند.
- اثر بار اهمی سلفی بر ولتاژ خروجی را توضیح دهد.
- رابطه افت ولتاژ درونی ترانس با توجه به دیاگرام برداری بار اهمی سلفی را به دست آورد.
- مثال مربوط به محاسبه افت ولتاژ بار اهمی سلفی را از دیدگاه اولیه تشریح کند.
- تمرین مربوط به محاسبه افت ولتاژ بار اهمی سلفی را از دیدگاه اولیه حل کند.
- دیاگرام برداری حالت بارداری در بار اهمی خازنی را توضیح دهد.
- دیاگرام برداری حالت بارداری در بار اهمی خازنی را ترسیم کند.
- اثر بار اهمی خازنی بر ولتاژ خروجی را توضیح دهد.
- رابطه افت ولتاژ درونی ترانس با توجه به دیاگرام برداری بار اهمی خازنی را به دست آورد.
- مثال مربوط به محاسبه افت ولتاژ بار اهمی خازنی را از دیدگاه اولیه تشریح کند.
- تمرین مربوط به محاسبه افت ولتاژ بار اهمی خازنی را از دیدگاه اولیه حل کند.
- دلیل آزمایش بی‌باری ترانسفورمر را بیان کند.
- مدار آزمایش بی‌باری را ترسیم کند.
- نحوه انجام آزمایش بی‌باری را توضیح دهد.
- نتایج حاصل از آزمایش بی‌باری را تجزیه و تحلیل کند.
- اثر تغییرات بار و ولتاژ اولیه بر تلفات آهنی را تشریح کند.
- با استفاده از نتایج آزمایش بی‌باری پارامترهای مدار معادل را به دست آورد.
- مثال مربوط به نتایج آزمایش بی‌باری را تشریح کند.
- تمرین مربوط به نتایج آزمایش بی‌باری را حل کند.
- دلیل آزمایش اتصال کوتاه ترانسفورمر را بیان کند.
- مدار آزمایش اتصال کوتاه را ترسیم کند.
- نحوه انجام آزمایش اتصال کوتاه را توضیح دهد.
- نتایج حاصل از آزمایش اتصال کوتاه را تجزیه و تحلیل کند.
- اثر تغییرات بار بر تلفات مسی را توضیح دهد.
- با استفاده از نتایج آزمایش اتصال کوتاه پارامترهای مدار معادل را به دست آورد.
- مثال مربوط به نتایج آزمایش اتصال کوتاه را تشریح کند.
- تمرین مربوط به نتایج آزمایش اتصال کوتاه را حل کند.
- ولتاژ اتصال کوتاه را تعریف کند.
- درصد ولتاژ اتصال کوتاه را با ذکر رابطه تعریف کند.
- مثال مربوط به محاسبه درصد ولتاژ اتصال کوتاه را تشریح کند.

- تمرين مربوط به محاسبه درصد ولتاژ اتصال کوتاه را حل کند.
- اتصال کوتاه در ترانسفورمر را تعریف کند.
- جریان اتصال کوتاه در ترانسفورمر را شرح دهد.
- رابطه جریان اتصال کوتاه دائم در ترانسفورمر را تعریف کند.
- مثال مربوط به محاسبه جریان اتصال کوتاه دائم را تشریح کند.
- تمرين مربوط به محاسبه جریان اتصال کوتاه دائم را حل کند.
- راندمان را تعریف کند.
- دیاگرام توازن قدرت در ترانسفورمر را ترسیم کند.
- روابط توان های ورودی، خروجی در ترانسفورمر را توضیح دهد.
- مثال مربوط به محاسبه راندمان و تلفات در ترانسفورمر را تشریح کند.
- تمرين مربوط به محاسبه راندمان و تلفات در ترانسفورمر را حل کند.
- اثر تغییر ضریب قدرت و بار را بر روی راندمان ترانسفورمر تعریف کند.
- نمودار مربوط به تأثیر بار و ضریب قدرت بر ترانسفورمر را تحلیل کند.
- مثال مربوط به تغییر بار و ضریب قدرت بر راندمان ترانسفورمر را تشریح کند.
- تمرين مربوط به تغییر بار و ضریب قدرت بر راندمان ترانسفورمر را حل کند.
- شرط راندمان ماکزیمم را تعریف کند.
- مثال مربوط به محاسبه راندمان ماکزیمم را تشریح کند.
- تمرين مربوط به محاسبه راندمان ماکزیمم را حل کند.
- موازی کردن ترانسفورمر را تعریف کند.
- علت موازی کردن ترانسفورمراها را شرح دهد.
- شرایط موازی کردن ترانسفورمراها را شرح دهد.
- نحوه موازی کردن ترانسفورمراها را از روی شکل شرح دهد.
- ترانسفورمر کاهنده و افزاینده را تعریف کند.
- کاربرد ترانسفورمر کاهنده و افزاینده را توضیح دهد.
- ترانسفورمر ایزوله را تعریف کند.
- کاربرد ترانسفورمر ایزوله را توضیح دهد.
- ترانسفورمرهای CT را تعریف کند.
- کاربرد ترانسفورمر CT را توضیح دهد.
- ترانسفورمر PT را تعریف کند.
- کاربرد ترانسفورمر PT را توضیح دهد.
- ترانسفورمر جوشکاری را تعریف کند.

- کاربرد ترانسفورمر جوشکاری را توضیح دهد.
- اتو ترانسفورمر را تعریف کند.
- ساختمان داخلی اتو ترانسفورمر افزاینده کاهنده را با رسم شکل توضیح دهد.
- دیاگرام توازن قدرت در اتو ترانسفورمر را رسم کند.
- روابط اساسی اتو ترانسفورمر را توضیح دهد.
- مثال مربوط به اتو ترانسفورمر را تشریح کند.
- تمرين مربوط به اتو ترانسفورمر را حل کند.
- کاربردهای اتو ترانسفورمر را بیان کند.
- اطلاعات اصلی بر روی پلاک ترانسفورمر را فهرست کند.
- با استفاده از یک پلاک اطلاعات خواسته شده را استخراج کند.
- تمرين های مربوط به ترانسفورمر و اتو ترانسفورمر را حل کند.



**مقدمه**

مقدار نیروی محرکه القای ناشی از القای متقابل به ضریب القای متقابل  $M$  بستگی دارد هرچه خطوط میدان مغناطیسی بیشتری بین دو سیم پیچ برقرار شود ضریب القای متقابل  $M$  بزرگتر می شود. ضریب القای متقابل به چگونگی قرارگیری سیم پیچ ها و فاصله آنها از یکدیگر بستگی دارد. القای متقابل کامل در سیم پیچ زمانی اتفاق می افتد که تمام خطوط قوای مغناطیسی بک سیم پیچ به سیم پیچ دوم برسد. اگر هیچ یک از خطوط قوای مغناطیسی دو سیم پیچ از داخل هم عبور نکنند، القای متقابل بین آنها وجود نخواهد داشت و ضریب القای متقابل صفر است. برای درک بهتر مطالب فوق به شکل (۱) توجه کنید.


**خود را بیازمایید**

- ۱) القای متقابل چیست؟
- ۲) ضریب القای متقابل دو سیم پیچ به چه عواملی بستگی دارد؟

با عبور جریان الکتریکی از یک سیم پیچ درون آن میدان مغناطیسی ایجاد می شود. مجموع خطوط قوای میدان مغناطیسی سیم پیچ فوران با شار مغناطیسی نامیده می شود. اگر جریان الکتریکی DC از سیم پیچ بگذرد، شار مغناطیسی تولیدی ثابت خواهد داشت.

اگر جریان الکتریکی AC از سیم پیچ عبور داده شود شار تولید شده متغیر خواهد داشت که نسبت به زمان تغییر خواهد کرد.

همچنین هرگاه دو سیم پیچ در نزدیک یکدیگر قرار گیرند به طوری که خطوط قوای مغناطیسی متغیر تولید شده در یکی از سیم پیچ ها بتواند حلقه های سیم پیچ دوم را قطع کند، در آن سیم پیچ نیروی محرکه القای کند و در صورتی که مسیر عبور جریان از سیم پیچ دوم نیز مهیا باشد، میدان مغناطیسی تولیدی کند و شار مغناطیسی آن نیز روی سیم پیچ اول نیروی محرکه القای کند این پدیده را القای متقابل ( $M$ ) می گویند.

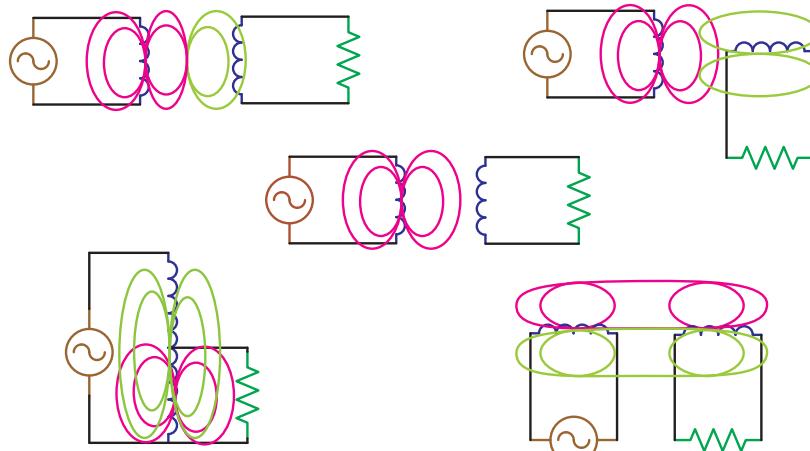

شکل ۱- وابستگی القای متقابل به چگونگی استقرار سیم پیچ ها

**۱-۱- ساختمان ترانسفورماتور**

ترانسفورماتور وسیله ای است که از پیچیدن دو سیم پیچ یا بیشتر بر روی یک هسته مغناطیسی ساخته می شود. شکل (۲) ساختمان یک ترانسفورماتور ساده را نشان می دهد. همانطور

که در شکل نشان داده شده است هر سیم پیچ بر روی یک بازوی هسته مغناطیسی پیچیده شده است. سیم پیچی که به منبع ولتاژ متناوب متصل می شود را

صرف کننده های الکتریکی استفاده می شود. ساختمان ترانسفورماتور از دو قسمت تشکیل شده است که عبارت اند از :

- هسته مغناطیسی
- سیم پیچ

### خود را بیازمایید




- ۱- منظور از سیم پیچ اولیه و ثانویه چیست؟
- ۲- ترانسفورماتور افزاینده را تعریف کنید.
- ۳- منظور از سیم پیچ فشار قوی و ضعیف چیست؟


سیم پیچ اولیه و سیم پیچی که به صرف کننده الکتریکی متصل می شود را سیم پیچ ثانویه گویند.

بعلاوه سیم پیچ با ولتاژ بیشتر را سیم پیچ فشار قوی (V.H) و سیم پیچ با ولتاژ کمتر را سیم پیچ فشار ضعیف (V.L) می نامند.

طبق تعریف اگر سیم پیچ فشار قوی یک ترانسفورماتور در سمت اولیه و سیم پیچ فشار ضعیف آن در سمت ثانویه باشد آن را ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ می نامند و در صورتی که سیم پیچ فشار قوی یک ترانسفورماتور در سمت ثانویه و سیم پیچ فشار ضعیف آن در سمت اولیه باشد آن را ترانسفورماتور افزاینده می گویند. از ترانسفورماتور کاهنده و افزاینده به ترتیب برای کاهش و افزایش ولتاژ و برای تأمین ولتاژ مناسب جهت تغذیه

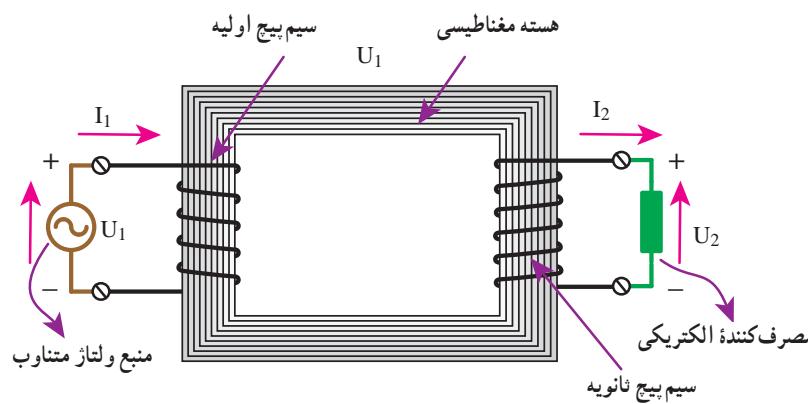

شکل ۲- نمای ظاهری و ساختمان داخلی یک ترانسفورماتور

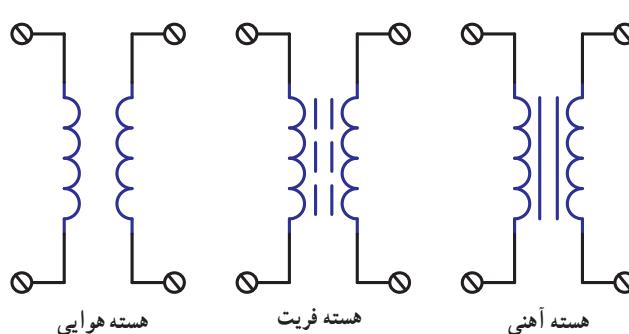


شکل ۳- علامت اختصاری ترانسفورماتور با هسته های مختلف

**۱-۱-۱- هسته:** هسته ترانسفورماتور مسیر عبور شار مغناطیسی بین سیم پیچ ها را برقرار می کند تا القای متقابل بین آنها برقرار شود.

جنس هسته مغناطیسی ترانسفورماتورها می تواند از جنس هوا، فربت و یا فولاد الکتریکی باشد.


علامت اختصاری هریک از این ترانسفورماتورها در شکل (۳) نشان داده شده است.

شکل ورقه‌های این هسته به صورت دو ورقه L یا ورقه U و I می‌باشد.

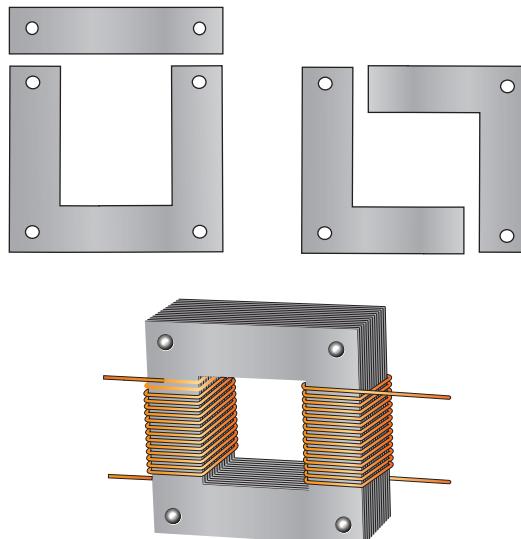

شکل ۵—نمایی از یک ترانسفورماتور ستونی و شکل ورقه‌های آن


ب) اگر هر دو سیم پیچ مطابق شکل (۶) روی یک پایه پیچیده شوند، ترانسفورماتور را با هسته زرهی می‌گویند ورقه این نوع هسته‌ها به صورت E و I ساخته می‌شوند.

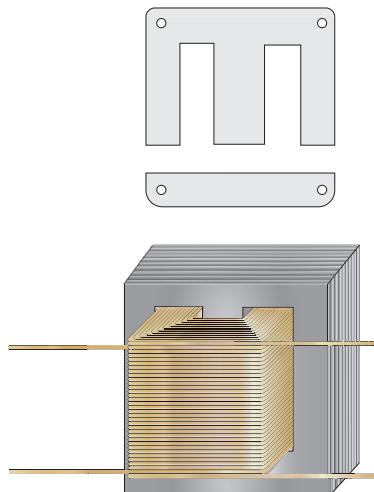

شکل ۶—نمای یک ترانسفورماتور با هسته زرهی و شکل ورقه‌های آن

هسته‌های هوایی و فریت<sup>۱</sup> در ترانسفورماتورهای با فرکانس بالا<sup>۲</sup> و در صنایع مخابراتی کاربرد فراوان دارند. سیم پیچ‌های این نوع ترانسفورماتور مطابق شکل (۴) با حداقل ضریب القای متقابل روى هسته پیچیده می‌شوند.

هسته هوایی یا فریت

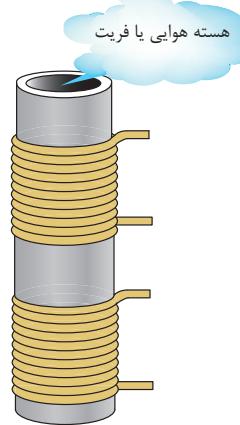

شکل ۴—نمایی از یک ترانسفورماتور با هسته هوایی یا فریت

از هسته مغناطیسی با جنس فولاد الکتریکی در ترانسفورماتورهای قدرت و تقویت کننده‌های صوتی(AF)<sup>۳</sup> استفاده می‌شود.

آنچه در این کتاب مورد توجه می‌باشد، بررسی ترانسفورماتورهای قدرت است. ترانسفورماتورهای قدرت ترانسفورماتورهای را گویند که در صنعت انتقال و توزیع انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجاکه هسته این نوع ترانسفورماتورها فولاد الکتریکی است بنابراین در ادامه فقط به آنها پرداخته خواهد شد.

از نظر ساختمانی ترانسفورماتورهای تکفاز با توجه به قرارگرفتن سیم پیچ‌ها روی هسته ترانسفورماتور به دو دسته تقسیم می‌شوند.

الف) اگر هر سیم پیچ روی یک پایه هسته پیچیده شود به آن هسته ستونی می‌گویند. شکل (۵) ورقه‌های این نوع هسته و نمای کامل ترانسفورماتور با این نوع هسته را نمایش می‌دهد.

۱—فریت نوعی آلیاژ فرومغناطیسی پودری می‌باشد، که فشرده شده است.

۲—فرکانس‌های بالای  $2^{\circ}$  KHz


## خود را بیازمایید



- ۱- وظیفه هسته مغناطیسی در ترانسفورماتور را شرح دهید.
- ۲- جنس هسته های مغناطیسی در ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت از چیست؟

**۱-۱-۲ سیم پیچ:** سیم پیچ های ترانسفورماتور مطابق شکل (۷) بر روی قرقره پیچیده می شوند سپس هسته را درون قرقره جا می زنند.

با توجه به شکل(۵)، در ترانسفورماتورهای سنتونی، سیم پیچ ها بخش قابل ملاحظه ای از محیط هسته را اشغال می کنند و روی دو قرقره پیچیده می شوند. در صورتی که در ترانسفورماتورهای زرھی، هسته ترانسفورماتور، سیم پیچ های اولیه و ثانویه را دربرمی گیرد. بنابراین از آنجا که در ترانسفورماتورهای زرھی برای پیچیدن سیم پیچ از یک قرقره استفاده می شود در نتیجه ضریب القای متقابل سیم پیچ ها بزرگتر می شود. در ترانسفورماتور، شار مغناطیسی از طریق هسته عبور می کند پس برای ایجاد حداکثر ضریب القای متقابل باید مقاومت مغناطیسی آن بسیار کم باشد به همین دلیل جنس هسته مغناطیسی از فولاد الکتریکی انتخاب می شود برای کاهش تلفات فوکو در هسته آن را ورقه ورقه می کنند و هر ورق را با لامپ عایقی نازک می بوشانند که معمولاً دارای ضخامتی بین ۳/۵٪ تا ۵٪ میلی متر می باشند.

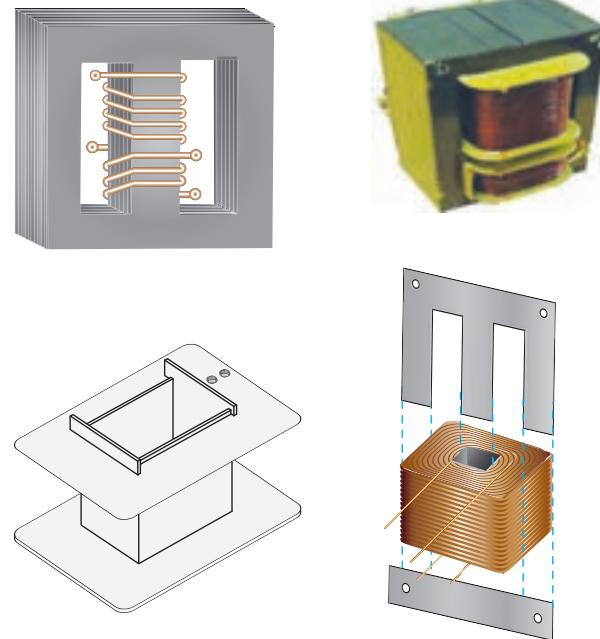

شکل ۷- شکل های متفاوتی از اجزای داخلی ترانسفورماتور

با عبور جریان از سیم پیچ به دلیل وجود مقاومت الکتریکی سیم در آن باعث ایجاد حرارت می شود. هر چقدر جریان بیشتر باشد تلفات حرارتی بیشتر خواهد شد. در طراحی ترانسفورماتورها سعی می کند تا حرارت

سطح مقطع سیم در مقدار جریان عبوری از سیم پیچ مؤثر است و نیروی محركه القایی سیم پیچ نیز بستگی به تعداد دور سیم پیچ دارد بنابراین هر سیم پیچ برای ولتاژ و جریان مشخصی طراحی می شود که به آن ولتاژ و جریان نامی سیم پیچ می گویند.

جريان از سیم پیچ باعث تولید شار مغناطیسی درون سیم پیچ می‌شود این شار از داخل هسته عبور می‌کند. مقدار شار ایجاد شده به تعداد دور و جریان سیم پیچ بستگی دارد.

با عبور این شار از سیم پیچ دوم که به مصرف کننده متصل است نیروی محرکه الکتریکی در آن القا می‌کند، زیرا مقدار آن به طور متناوب تغییر می‌کند.<sup>۱</sup>

مقدار نیروی محرکه القا شده به تعداد دورهای سیم پیچ ثانویه و تغییرات شار نسبت به زمان بستگی دارد بنابراین می‌توان با انتخاب تعداد دور سیم پیچ به ولتاژهای مختلفی دست یافت. از طرفی بهدلیل بسته بودن مدار، جریانی متناسب با بار از سیم پیچ دوم عبور می‌کند بدین ترتیب انرژی الکتریکی از طریق یک ارتباط مغناطیسی از سیم پیچ اول به سیم پیچ دوم منتقل می‌شود.

در واقع پدیده فوق بیانگر همان قانون القای فاراده می‌باشد زیرا تغییرات جریان عبوری در سیم پیچ باعث تغییرات فوران (شار) سیم پیچ شده و در نتیجه ولتاژی در هر دو سیم پیچ القا می‌کند.

ایجاد شده در سیم پیچ به خارج آن منتقل شود تا مانع از بین رفتن عایق آن جلوگیری شود.


## خود را بیازمایید



- ۱- قطر سیم پیچ ترانسفورماتور چه تأثیری بر جریان و ولتاژ نامی آن دارد؟
- ۲- تعداد دور سیم پیچ ترانسفورماتور چه تأثیری بر جریان و ولتاژ نامی آن دارد؟
- ۳- برای کاهش دمای سیم پیچ های ترانسفورماتور چه راه هایی پیشنهاد می کنید.

## ۱-۲- تئوری و طرز کار ترانسفورماتور

هنگامی که یکی از سیم پیچ های ترانسفورماتور به منبع ولتاژ متناوب متصل گردد، از آن جریان عبور می‌کند. عبور

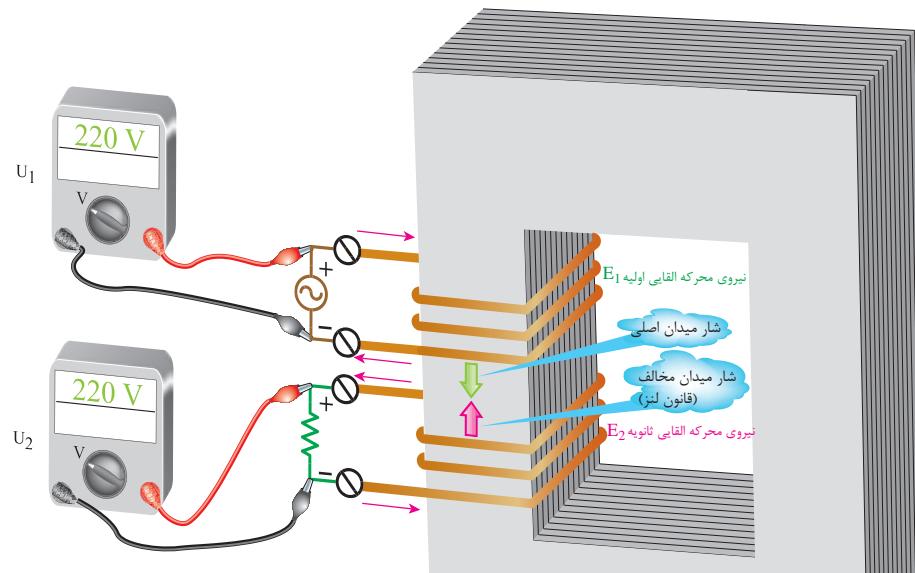

شکل ۸- مسیر عبور جریان در سیم پیچ ها و عبور شار مغناطیسی از هسته

۱- شار عبوری از سیم پیچ با عبور جریان متناوب ایجاد شده پس ماهیتی متناسب با جریان متناوب دارد.

نیروی محرکه القابی سیم پیچ در فرکانس  $50\text{ هرتز}$  چند ولت است؟

$$E = \frac{4}{44} N B_m A f$$

$$= \frac{4}{44} \times 1000 \times 1/126 \times 10^{-4} \times 50 \approx 250 \text{ V}$$

در صورت استفاده از سیم پیچ فوق به عنوان اولیه امکان

استفاده از آن در ولتاژ بالاتر از  $250\text{ V}$  وجود ندارد.

از آنجا که هرسه کمیت چگالی میدان مغناطیسی

هسته  $(B_m)$ ، سطح مقطع هسته  $(A)$  و فرکانس شبکه  $(f)$  در

ترانسفورماتور ثابت هستند و تعداد دور سیم پیچ اولیه و ثانویه

در ترانسفورماتورها می‌تواند متفاوت اختیار شود، پس رابطه

$$(1-4) \text{ را می‌توان به صورت روابط } (1-5) \text{ و } (1-6) \text{ نوشت.}$$

$$E_1 = \frac{4}{44} N_1 B_m A f \quad (1-5)$$

$$E_2 = \frac{4}{44} N_2 B_m A f \quad (1-6)$$

بنابراین در سیم پیچ اولیه و ثانویه هر ترانسفورماتور

متناوب با تعداد دور سیم پیچ، نیروی محرکه در آن القا می‌شود.

با توجه به رابطه  $(1-5)$  و  $(1-6)$  رابطه  $(1-7)$  به دست

می‌آید و آن را رابطه کلی ترانسفورماتور گویند.

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad (1-7)$$

نسبت  $\frac{N_1}{N_2}$  را نسبت تبدیل ترانسفورماتور می‌گویند و

آن را با  $a$  نمایش می‌دهند. گاهی از عکس این نسبت در روابط

استفاده می‌شود که آن را با  $K$  نمایش می‌دهند و آن را ضرب

تبدیل گویند. بنابراین داریم :

$$a = \frac{N_1}{N_2} \quad (1-8)$$

$$K = \frac{N_2}{N_1} \quad (1-9)$$

معمولًاً در مشخصات فنی یک ترانسفورماتور به ندرت تعداد دور سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه آورده می‌شود و غالباً ولتاژهای اولیه و ثانویه ترانسفورماتور روی پلاک آن درج می‌شود. سازندگان ترانسفورماتور هم بر اساس ولتاژ مورد نیاز مصرف‌کننده و ولتاژ منبع، تعداد دور متناسب هر سیم پیچ را محاسبه می‌کنند که با چگونگی محاسبه آن در کتاب سیم پیچی آشنا خواهد شد.

با توجه به قانون ولتاژ فاراده داریم :

$$E = -N \frac{\Delta \phi}{\Delta t} \quad (1-2)$$

در رابطه  $(1-2)$

$\Delta \phi$  تغییرات فوران مغناطیسی

$\Delta t$  تغییرات زمان

$N$  تعداد دور سیم پیچ

$E$  نیروی محرکه الکتریکی القابی

چون جریان متناوب سینوسی است فوران هم متناوب سینوسی می‌باشد.

يعني :

$$\Phi_{(t)} = \Phi_m \sin \omega t \quad (1-3)$$

### بیشتر بدانید



$$E = -N \frac{d\phi}{dt} = -N \frac{d(\Phi_m \sin \omega t)}{dt} = N \Phi_m \omega \cos \omega t$$

$$E_m = N \Phi_m \omega \Rightarrow E = \frac{N \Phi_m \omega}{\sqrt{2}}$$

$$E = \frac{N B_m A (2\pi f)}{\sqrt{2}} \Rightarrow E = \frac{4}{44} N B_m A f$$

$$E = \frac{4}{44} N B_m A f \quad (1-4)$$

در رابطه  $(1-4)$

$E$  مقدار نیروی محرکه القابی مؤثر بر حسب  $V$

$N$  تعداد دور سیم پیچ

$B_m$  حداکثر چگالی میدان مغناطیسی بر حسب  $T$

$A$  سطح مقطع هسته بر حسب  $m^2$

$f$  فرکانس برق بر حسب  $HZ$


مثال ترانسفورماتوری دارای یک هسته با سطح مقطع

$1000\text{ cm}^2$  می‌باشد. اگر تعداد حلقه‌های یکی از سیم پیچ‌های آن

دور و حداکثر چگالی میدان مغناطیسی در هسته  $1/126 T$  باشد.

شار پراکندگی یا خارج شده از هسته وجود نداشته باشد و ضرب القای متقابل حداکثر باشد.

- با افزایش شدت میدان مغناطیسی، چگالی میدان مغناطیسی نیز زیاد شود. اما در واقعیت این طور نیست یعنی با افزایش شدت میدان مغناطیسی H مطابق منحنی شکل (۹) هسته اشباع خواهد شد.

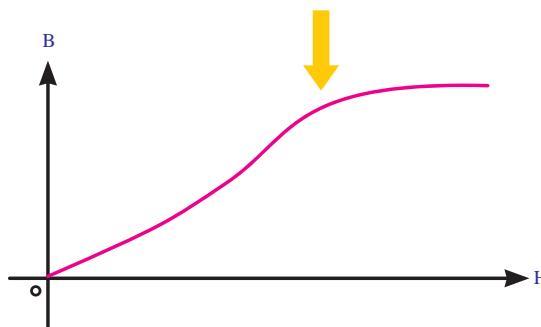

شکل ۹- منحنی مغناطیسی در هسته های آهنی و نمایش نقطه اشباع

**مثال** اگر سیم پیچ اولیه ترانسفورماتوری دارای ۲۰۰ دور و سیم پیچ ثانویه ۵۰ دور باشد نسبت تبدیل و ضرب ب تبدیل ترانسفورماتور چقدر است؟

$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{200}{50} = 4$$

$$K = \frac{N_2}{N_1} = \frac{50}{200} = 0.25$$



### خود را بیازمایید

- ۱- شار مغناطیسی ایجاد شده در یک ترانسفورماتور به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۲- نسبت تبدیل ترانسفورماتور چیست؟
- ۳- ترانسفورماتوری دارای هسته با سطح مقطع ۴۰ cm<sup>۲</sup> و چگالی شار ۱/۲۵ Tesla می باشد، تعداد دور سیم پیچ این ترانسفورماتور با ولتاژ القایی ۱۱۰ ولت در شبکه ۵ هرتز چقدر است؟

## ۱-۳- ترانسفورماتور ایده‌آل

**۱-۳- کلیات :** با اینکه در طبیعت هیچ چیز ایده‌آل وجود ندارد ولی گاهی اوقات برای تشریح یک موضوع علمی لازم است در ابتدا ایده‌آل آن، مورد بررسی قرار گیرد. بررسی ترانسفورماتور ایده‌آل نیز صرفاً به خاطر تشریح رفتار واقعی ترانسفورماتور مورد توجه می باشد.

به طور کلی ترانسفورماتوری را ایده‌آل می گویند که دارای شرایط زیر باشد :

- مقاومت الکتریکی سیم پیچ ها صفر باشد (یعنی هیچگونه افت ولتاژ الکتریکی وجود نداشته باشد).

تمامی شار مغناطیسی تولید شده در سیم پیچ اولیه به سیم پیچ ثانویه برسد یعنی همه شار از داخل هسته عبور کند و

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{120}{U_2} = \frac{50}{150} \Rightarrow U_2 = \frac{150 \times 120}{50} = 360 \text{ V}$$

پس این ترانسفورماتور یک ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ می‌باشد.

وقتی سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور به مصرف کننده متصل می‌شود جریانی مناسب با بار مصرف کننده از آن عبور می‌کند. همانطور که گفته شد در ترانسفورماتور ایده‌آل توان ورودی و خروجی با هم برابر است یعنی:

$$S_1 = S_2 \quad (1-14)$$

$$U_1 \times I_1 = U_2 \times I_2 \quad (1-15)$$

رابطه (1-15) را می‌توان به صورت رابطه (1-16) نیز

نوشت:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} \quad (1-16)$$

در ترانسفورماتور ایده‌آل نسبت ولتاژ سیم پیچ‌ها با عکس نسبت جریان عبوری از آنها برابر است.

با توجه به رابطه (1-13)، (1-16) رابطه (1-17) را می‌توان نوشت:

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} \quad (1-17)$$

در ترانسفورماتور ایده‌آل نسبت تعداد حلقه‌های سیم پیچ با عکس نسبت جریان عبوری از آنها برابر است.

در ترانسفورماتور ایده‌آل با توجه به رابطه (1-17)، جریان عبوری از سیم پیچی که تعداد دور بیشتری دارد کمتر است و همین طور جریان عبوری از سیم پیچی که تعداد دور کمتری دارد، بیشتر می‌باشد.

**۱-۳-۲ روابط اساسی ترانسفورماتور:** با توجه به مدار شکل (۱۰) مشاهده می‌شود که در ترانسفورماتورهای ایده‌آل ولتاژ اعمال شده به ترمینال سیم پیچ اولیه یعنی  $U_1$  (یا همان ولتاژ ورودی) با نیروی محرکه القابی سیم پیچ اولیه یعنی  $E_1$  برابر است همچنانی نیروی محرکه القابی شده در سیم پیچ ثانویه  $E_2$  برابر با ولتاژ ترمینال خروجی ترانسفورماتور یعنی  $U_2$  است. دلیل برابری این ولتاژها صرف نظر کردن از همان مقاومت سیم پیچ‌ها و همچنین عدم پراکندگی میدان در سیم پیچ اولیه و ثانویه می‌باشد. بنابراین:


$$U_1 = E_1 \quad (1-10)$$

$$U_2 = E_2 \quad (1-11)$$

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad (1-12)$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad (1-13)$$

در ترانسفورماتور ایده‌آل نسبت ولتاژ سیم پیچ‌ها با نسبت تعداد حلقه‌های آنها برابر است.

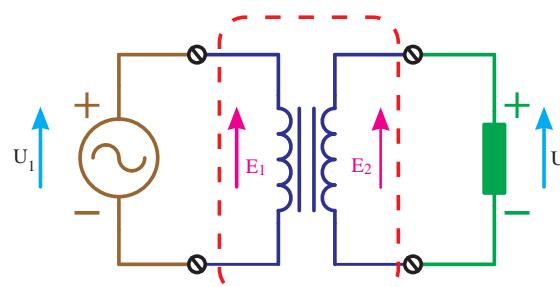


شكل ۱-۱-۱۳-۱-۱۷ اتصال ترانسفورماتور ایده‌آل به منبع ولتاژ و مصرف کننده

مثال در یک ترانسفورماتور ایده‌آل سیم پیچ اولیه ۵۰۰ دور و سیم پیچ ثانویه ۱۵۰۰ دور می‌باشد. اگر سیم پیچ اولیه به منبع ولتاژ متناوبی با ولتاژ مؤثر ۱۲۰ ولت متصل شود ولتاژ خروجی چقدر خواهد بود؟

## خود را بیازمایید

- ۱- قطر سیم پیچ فشار ضعیف ..... از سیم پیچ فشار قوی می باشد. (کمتر / بیشتر)
- ۲- تعداد دور سیم پیچ فشار قوی ..... از سیم پیچ فشار ضعیف می باشد. (کمتر / بیشتر)
- ۳- در ترانسفورماتور سیم پیچی که تعداد دور آن بیشتر است جریان آن ..... است. (کمتر / بیشتر)
- ۴- یک ترانسفورماتور دارای ولتاژ اولیه  $400\text{ V}$  و ثانویه  $100\text{ V}$  دارد اگر سیم پیچ ثانویه این ترانسفورماتور دارای  $80^\circ$  دور سیم باشد، سیم پیچ اولیه آن چند دور است؟

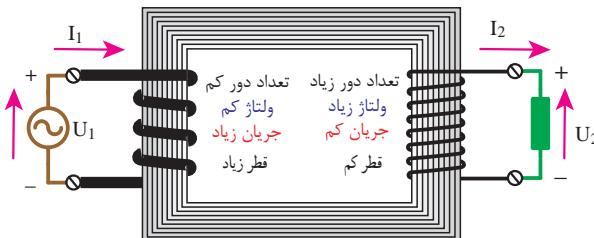

ب) ترانسفورماتور افزاینده

منابع سیم پیچ در تشخیص سیم پیچ فشار ضعیف یا فشار قوی

می باشد و آن را امپدانس انتقالی گویند. بین امپدانس  $Z_1$  و  $Z_2$  رابطه (۱-۲۰) برقرار است.

$$Z_1 = a^2 Z_2 \quad (1-20)$$

## بیشتر بدانید



بنابراین خواهیم داشت :

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{U_1/I_1}{U_2/I_2} = \frac{U_1 \times I_2}{U_2 \times I_1} \Rightarrow \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{U_1}{U_2} \times \frac{I_2}{I_1}$$

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{N_1}{N_2} \times \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \frac{Z_1}{Z_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \Rightarrow \frac{Z_1}{Z_2} = a^2$$

جریان سیم پیچ سمت فشار ضعیف (LV) نیز مطابق رابطه (۱-۱۶) همواره بیشتر از جریان سیم پیچ سمت فشار قوی (HV) می باشد. به همین دلیل سطح مقطع سیم های سیم پیچ فشار ضعیف نسبت به سیم پیچ فشار قوی بیشتر و تعداد دور آن کمتر از سیم پیچ های فشار قوی می باشد در نتیجه با دیدن سیم پیچ های یک ترانسفورماتور می توان سیم پیچ فشار ضعیف را از سیم پیچ فشار قوی تشخیص داد. این نکته در شکل (۱۱) نشان داده شده است.

**مثال** در یک ترانسفورماتور ایده آل سیم پیچ اولیه  $1000$  دور و سیم پیچ ثانویه  $100$  دور سیم دارد اگر از سیم پیچ ثانویه  $5$  آمپر عبور کند از سیم پیچ اولیه چند آمپر می گذرد؟

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

$$\frac{1000}{100} = \frac{5}{I_1} \Rightarrow I_1 = \frac{5 \times 100}{1000} = 0.5 \text{ A}$$



الف) ترانسفورماتور کاهنده

شکل ۱۱- تأثیر تعداد دور سیم پیچ در تشخیص سیم پیچ فشار ضعیف یا فشار قوی

### ۱-۳-۳- تبدیل امپدانس - انتقال امپدانس :

یک ترانسفورماتور ایده آل مطابق شکل (۱۲) در اتصال به منبع ولتاژ متناوب جریان  $I_1$  را دریافت کرده و بار  $Z_2$  را در ثانویه با جریان  $I_2$  تغذیه می نماید با توجه به قانون اهم می توان نوشت:

$$Z_2 = \frac{U_2}{I_2} \quad (1-18)$$

از طرفی ولتاژ جریان سیم پیچ اولیه  $U_1$  و  $I_1$  نیز تداعی یک امپدانس را می کنند و می توان نوشت:

$$Z_1 = \frac{U_1}{I_1} \quad (1-19)$$

امپدانس  $Z_1$  در واقع اثر امپدانس  $Z_2$  در طرف اولیه

سیم پیچ ثانویه آن  $5^{\circ}$  دور باشد از دیدگاه اولیه ترانسفورماتور این بار الکتریکی چند اهم دیده می شود؟

$$N_1 = 500$$

$$N_2 = 50$$

$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{500}{50} = 10$$

$$Z_1 = a^2 Z_2 \Rightarrow Z_1 = 10^2 \times 8 = 800 \Omega$$

در رابطه (۱-۲۰)


a نسبت تبدیل

$Z_2$  امپدانس بار در سمت ثانویه ( $\Omega$ )


$Z_1$  امپدانس انتقالی بار به سمت اولیه ( $\Omega$ )

مثال بار  $8\Omega$  به سیم پیچ ثانویه یک ترانسفورماتور ایده‌آل

متصل است اگر سیم پیچ اولیه این ترانسفورماتور  $50^{\circ}$  دور و

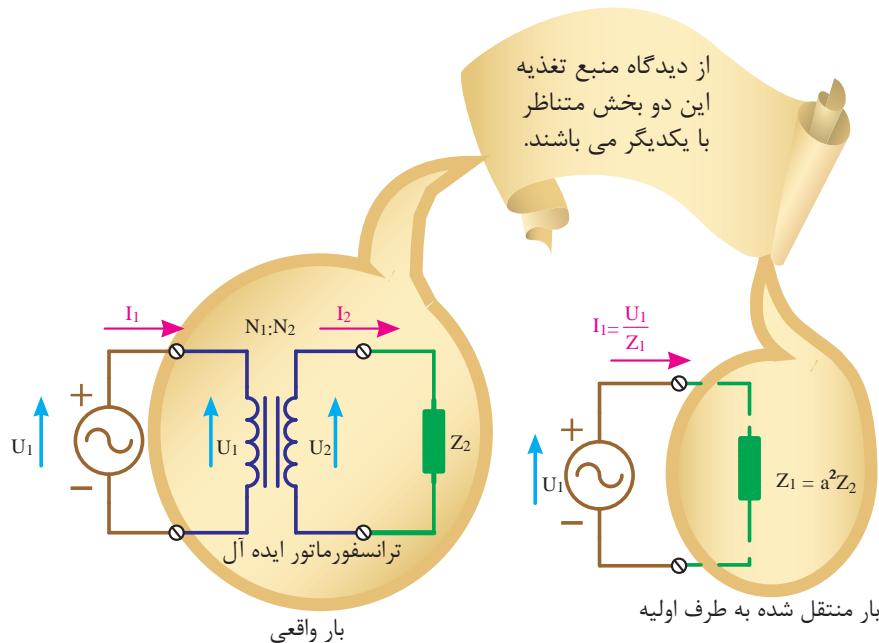

شکل ۱۲ – نمایش امپدانس بار در ثانویه و انتقال آن به اولیه ترانسفورماتور

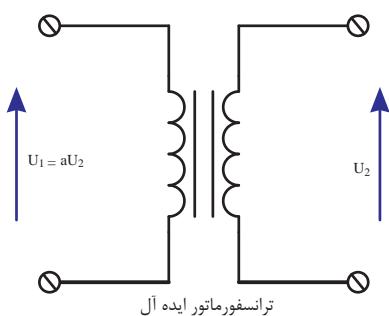

شکل ۱۳ – انتقال ولتاژ ثانویه به سمت اولیه ترانسفورماتور ایده‌آل

جریان طرف ثانویه با عکس نسبت تبدیل  $(\frac{1}{a})$  به طرف اولیه منتقل می شود.

می دانید که ترانسفورماتور مثال قبلی یک ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ است و همانطور که گفته شد در ترانسفورماتور کاهنده جریان در سمت ثانویه بیشتر از سمت اولیه است. پس می توان تصور کرد از آنجاکه امپدانس انتقالی در سمت اولیه بیشتر شده است مقدار جریان اولیه نیز کمتر است. بدین معنی که امپدانس ۸ اهمی در چنین ترانسفورماتوری از سمت اولیه  $80^{\circ}\Omega$  دیده می شود.

#### ۱-۳-۴ - نتیجه‌گیری از روابط اساسی ترانسفورماتور


**ایده‌آل:** از ترانسفورماتور ایده‌آل به طور خلاصه نتایج زیر حاصل می شود :

ولتاژ طرف ثانویه با نسبت مستقیم ضربی تبدیل (a) به طرف اولیه منتقل می شود.

## خود را بیازمایید



۱) مقاومت  $4\Omega$  در ثانویه یک ترانسفورماتور به اولیه منتقل و  $1\Omega$  دیده می شود. ضریب تبدیل ترانسفورماتور چقدر است؟

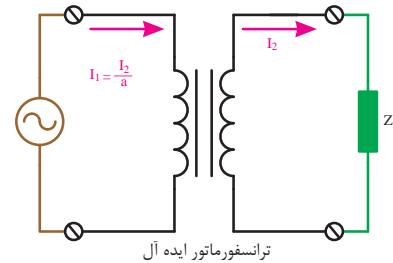

شکل ۱۴—انتقال جریان از طرف ثانویه به سمت اولیه ترانسفورماتور ایده‌آل

مقاومت‌های ظاهری با نسبت مجدور ضریب تبدیل ( $a^2$ ) از طرف ثانویه به طرف اولیه منتقل می‌شوند.


## ۱-۴-۱ ترانسفورماتور واقعی

در عمل هیچکدام از ترانسفورماتورهایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند ایده‌آل نیستند یعنی سیم‌پیچ‌های اولیه و ثانویه دارای مقاومت اهمی  $R$  و  $R_2$  می‌باشند. همچنین شارایجاد شده به وسیله جریان‌های سیم‌پیچ اولیه و یا ثانویه همگی از مدار مغناطیسی هسته عبور نمی‌کنند و بخشی از آن مسیر خود را از طریق هوا می‌بندند. این شارهای مغناطیسی را شار پراکنده می‌گویند.

با توجه به شکل (۱۶) وضعیت ترانسفورماتور واقعی در حالت بی‌باری و بارداری به طور کامل نشان داده شده است.


## ۱-۴-۲ مدار معادل ترانسفورماتور واقعی

**در حالت بی‌باری:** اگر سیم‌پیچ اولیه ترانسفورماتور مطابق شکل (۱۶-الف) به یک منبع ولتاژ متناوب سینوسی متصل گردد، در حالی که مدار ثانویه آن باز باشد، از سیم‌پیچ ثانویه این ترانسفورماتور جریانی عبور نمی‌کند به عبارتی  $I_2 = 0$  است.

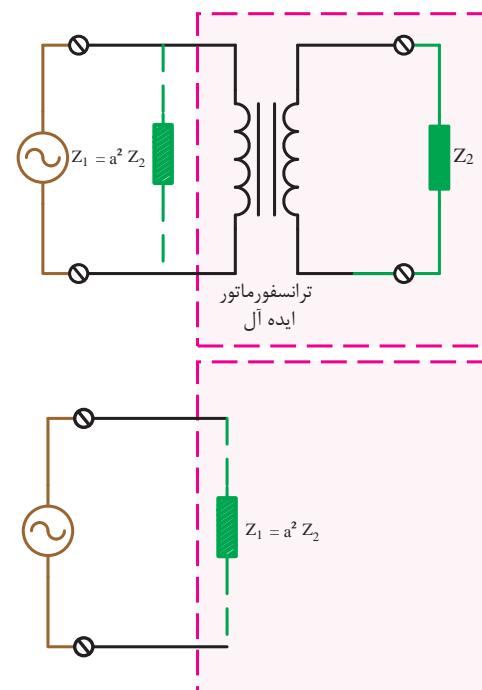

شکل ۱۵—انتقال امپدانس ( مقاومت ظاهری ) از طرف ثانویه به سمت اولیه ترانسفورماتور ایده‌آل

توان ظاهری ترانسفورماتور ایده‌آل در دو طرف اولیه و ثانویه بدون تغییر می‌باشد.

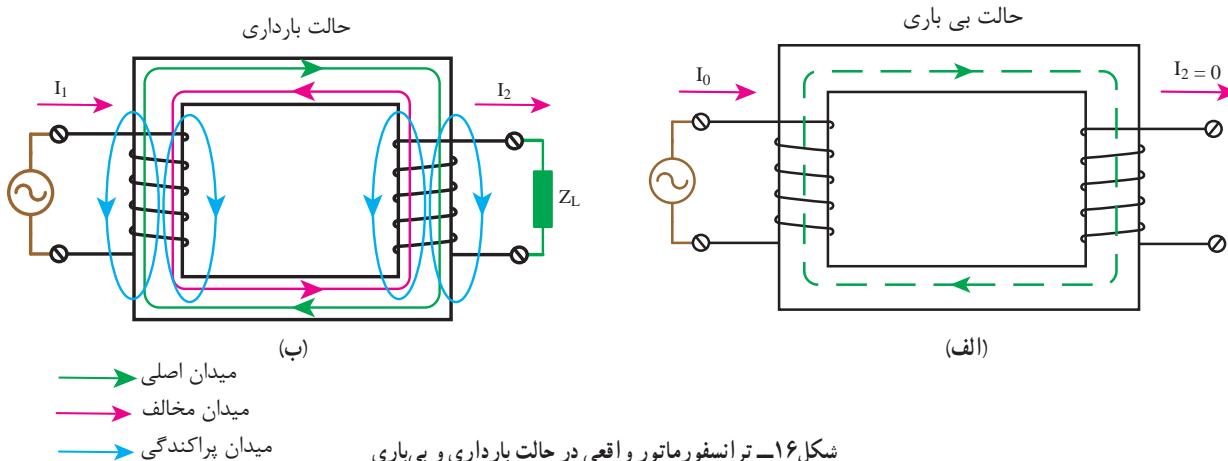

شکل ۱۶- ترانسفورماتور واقعی در حالت بارداری و بی‌باری

می‌آید. این بخش از جریان، مؤلفه تولید حرارت جریان بی‌باری است که باعث گرم شدن هسته ترانسفورماتور می‌شود و آن را با  $I_C$  نمایش می‌دهند.

جریان  $I_C$  با نیروی محرکه القایی سیم پیچ اولیه هم فاز است.

با توجه به دو پیامد حاصل از جریان بی‌باری، می‌توان نتیجه گرفت، که این جریان علاوه بر مغناطیس کردن هسته باعث ناخواسته گرم شدن هسته نیز می‌شود. برای نمایش مدار معادل هسته، المان‌های الکتریکی فرضی (سلف و مقاومت) را به صورت موازی در نظر می‌گیرند.

در شکل (۱۷) بردارهای جریان در حالت بی‌باری نمایش داده شده است.

از طرفی به دلیل بسته بودن مدار سیم پیچ اولیه از آن جریانی عبور می‌کند که به آن جریان بی‌باری ترانسفورماتور گفته می‌شود و آن را با  $I_0$  نمایش می‌دهند. گاهی اوقات به جریان بی‌باری جریان تحریک ترانسفورماتور نیز می‌گویند. عبور جریان بی‌باری از سیم پیچ اولیه دو پیامد دارد:


#### پیامد اول:

جریان بی‌باری باعث مغناطیس شدن هسته ترانسفورماتور می‌شود. در نتیجه از هسته فوران مغناطیسی  $\Phi$  عبور می‌کند که باعث القای نیروی محرکه  $E_1$  و  $E_2$  در سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه می‌شود. قسمتی از جریان بی‌باری که به مغناطیس شدن هسته و تولید فوران مغناطیسی  $\Phi$  می‌انجامد را با  $I_m$  نشان می‌دهند و آن را جریان مغناطیس کننده می‌نامند.

از آنجا که این جریان اثر مغناطیسی دربی دارد، آن را معادل جریان یک سلف فرض می‌کنند. بنابراین در ترسیم برداری کمیت‌ها، جریان  $I_m$  نسبت به نیروی محرکه القایی  $E_1$  سیم پیچ اولیه  $90^\circ$  پس فاز است.

#### پیامد دوم:

گرم شدن هسته ترانسفورماتور نشان می‌دهد که بخش دیگری از جریان بی‌باری صرف تولید گرما در هسته ترانسفورماتور می‌شود این تلفات حرارتی در هسته را می‌توان با عبور جریان از یک مقاومت الکتریکی فرضی مدلسازی نمود، چرا که با عبور جریان الکتریکی از مقاومت اهمی نیز گرما پیدید

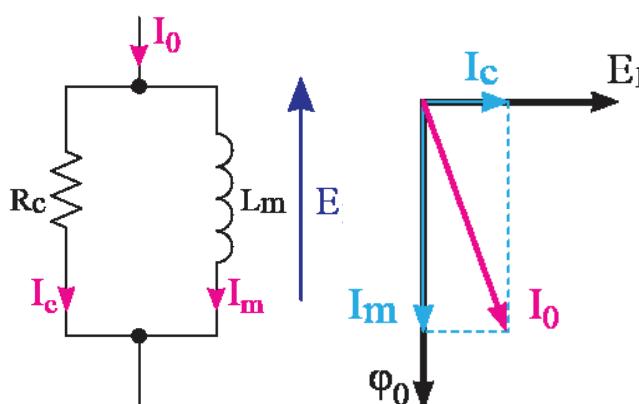

شکل ۱۷- مدار معادل هسته




شکل ۱۸—مدار معادل سیم پیچ اولیه

بنابراین عبور جریان از سیم پیچ اولیه، افت ولتاژ اهمی و افت ولتاژ پراکندگی در آن به وجود می‌آید. در نتیجه نیروی محرکه القا شده در سیم پیچ از نیروی محرکه ورودی کوچک‌تر می‌شود.

به خاطر داشته باشید که در ترانسفورماتورهای ایده‌آل از مقاومت الکتریکی (اهمی) سیم پیچ‌ها و شار پراکندگی صرف نظر شد و به همین دلیل ولتاژ القایی سیم پیچ اولیه  $E_1$  با ولتاژ ورودی  $U_1$  برابر گردید.

با جمع‌بندی آنچه درباره اثرات جریان بی‌باری گفته شد مدار معادل شکل (۱۹) برای حالت بی‌باری ترانسفورماتور در نظر گرفته می‌شود.

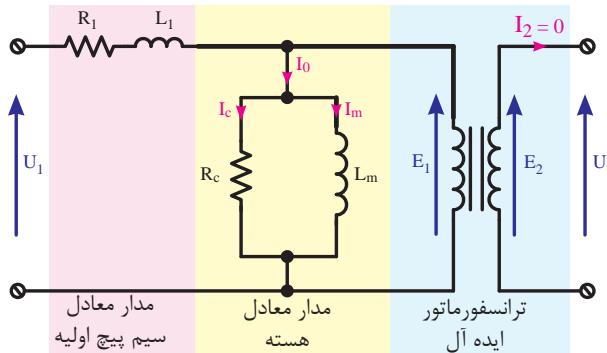

شکل ۱۹—مدار معادل واقعی ترانسفورماتور در حالت بی‌باری

نکته مهم دیگر آنکه در ترانسفورماتورهای قدرت چون فرکانس ثابت است برای مدل کردن سلف‌ها به جای قرار دادن ضریب خود القایی غالباً راکتانس آنها مورد توجه قرار می‌گیرد  $L_m$  یعنی به جای  $L_1$  معادل راکتانس پراکندگی  $X_1$  و به جای  $L_m$  معادل راکتانس میدان اصلی  $X_m$  مطابق شکل (۲۰) در مدار معادل قرار داده می‌شوند.

در شکل (۱۷) اندازه بردار  $I_C$  بزرگنمایی شده است.

در واقعیت این جریان خلی کوچک‌تر از  $I_m$  می‌باشد. به همین خاطر می‌توان گفت که جریان تحریک  $I$  نسبت به  $E_1$  (نیروی محرکه القایی سیم پیچ اولیه) حدوداً  $90^\circ$  درجه پس فاز می‌باشد. بنابرآنچه گفته شد نقش جریان تحریک در ترانسفورماتور واقعی را می‌توان معادل با مدار شکل (۱۷) در نظر گرفت. در شکل (۱۷)  $L_m$  نمایانگر خود القایی است که با عبور جریان  $I_m$ ، میدان اصلی در هسته ترانسفورماتور تولید می‌کند و  $R_C$  هم معرف همان مقاومتی است که تلفات حرارتی در هسته را مدل می‌کند و نشان دهنده تلفات در هسته می‌باشد.


همچنین چون در ترانسفورماتورهای واقعی هر سیم پیچ از تعداد دور مشخصی، سیم با سطح مقطع معینی تشکیل شده است، بنابراین دارای مقاومت اهمی معینی است. این مقاومت را با  $R_s$  نمایش می‌دهند. لذا عبور جریان از سیم پیچ اولیه، افت ولتاژ اهمی در آن ایجاد می‌کند.

از طرف دیگر همه شار مغناطیسی ایجاد شده به وسیله جریان مغناطیسی کننده  $I_m$  از هسته عبور نمی‌کند بلکه در صورت اشباع هسته، بخشی از آن مسیر خود را از طریق هوا می‌بندد، بنابراین آن بخشی از شار مغناطیسی که فقط از یک سیم پیچ می‌گذرد و مسیر خود را از هوا می‌بندد شار پراکندگی، نشتی یا فراری می‌نامند. لازم به ذکر است که آن قسمت از شار که مسیر خود را از داخل هسته می‌بندد شار میدان اصلی نام دارد. با عبور شار میدان اصلی از داخل سیم پیچ‌ها نیروی محرکه در آنها القا می‌شود.

شار پراکندگی را با یک سلف یا ضریب خود القایی  $L_1$  مدل می‌کنند.

چون شار پراکندگی و مقاومت اهمی سیم پیچ اولیه هر دو باعث افت ولتاژ در سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور می‌شوند هر دو المان  $R_1$  و  $L_1$  را، در ورودی ترانسفورماتور به صورت سری با یکدیگر باید در نظر گرفت. در نتیجه  $R_1$  باعث افت ولتاژ اهمی و  $L_1$  باعث افت ولتاژ سلفی و برآیند برداری آنها افت ولتاژ در سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور را نشان می‌دهد.

در ترانسفورماتورها چگالی میدان مغناطیسی به مقدار جریان تحریک وابسته است. از این رو جریان تحریک بیانگر نقطه کار ترانسفورماتور می‌باشند. نقطه کار ترانسفورماتورهای قدرت، نقطه اشباع می‌باشد. با توجه به شکل (۲۰) مشاهده می‌شود جریان تحریک تابع ولتاژ ورودی  $V_1$  می‌باشد لذا افزایش ولتاژ ورودی ترانسفورماتور بیش از مقدار نامی جریان تحریک را افزایش می‌دهد و نقطه کار جابه‌جا می‌شود و هسته ترانسفورماتور به ناحیه اشباع مغناطیسی وارد می‌شود. با زیاد شدن جریان تحریک از یک مقدار مشخص تلفات حرارتی در هسته زیاد می‌شود و باعث آسیب رسیدن به سیم پیچ‌ها می‌شود لذا از افزایش ولتاژ در ورودی از ترانسفورماتور باید محافظت کرد.

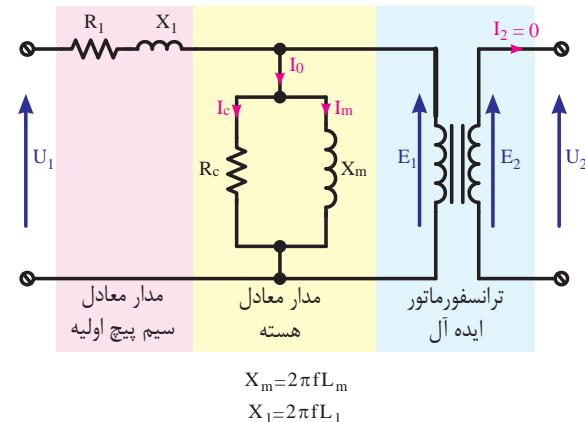


شکل ۲۰—مدار معادل واقعی ترانسفورماتور در حالت بی‌باری

در ترانسفورماتور واقعی به دلیل افت ولتاژ ناشی از مقاومت اهمی و پراکندگی سیم پیچ اولیه ولتاژ القابی  $E_1$  از ولتاژ  $U_1$  کوچک‌تر می‌باشد.



- ۱—منظور از جریان تحریک ترانسفورماتور چیست؟
- ۲—شار پراکندگی در یک ترانسفورماتور چگونه به وجود می‌آید و به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۳—چرا راکانس معادل پراکندگی و مقاومت سیم پیچ را در ورودی ترانسفورماتور به صورت سری در نظر می‌گیرند؟

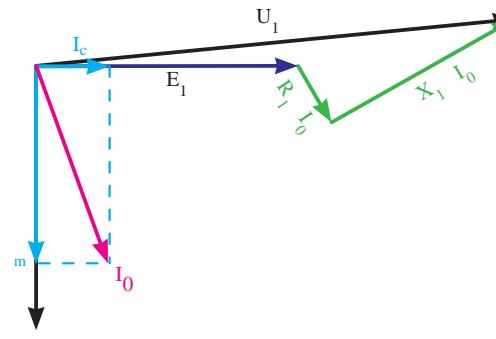

شکل ۲۱—وضعیت بردارهای ولتاژ و جریان در حالت بی‌باری

**۱-۴-۲ مدار معادل ترانسفورماتور واقعی در حالت بارداری:** شکل (۱۶-ب) ترانسفورماتوری را که سیم پیچ اولیه آن تحت ولتاژ  $U_1$  به منبع متناوب سینوسی و سیم پیچ ثانویه آن به باری با امپدانس  $Z_L$  متصل شده است نشان می‌دهد. در حالت بی‌باری فقط فوران مغناطیسی  $\Phi$  که معادل همان شار میدان اصلی است در هسته گردش می‌کند و در سیم پیچ ثانویه نیروی محرکه  $E_2$  القا می‌شود. حال که مدار در سمت ثانویه بسته شده است، در مدار ثانویه جریان  $I_2$  جاری می‌شود. سپس آمپر دوری برابر  $N_2 I_2$  که معادل نیروی محرکه

در دیاگرام برداری شکل (۲۱) افت ولتاژ اهمی سیم پیچ با جریان تحریک  $I_1$  هم فاز است. بنابراین برداری همسنگ با بردار  $I_1$  ولی در امتداد با ولتاژ  $E_1$  و اندازه  $R_1 I_1$  ترسیم کرده و عمود بر آن بردار افت ولتاژ بر اثر شار پراکندگی را رسم می‌نماییم. این بردار  $90^\circ$  از جریان تحریک  $I_1$  جلوتر و اندازه آن معادل  $X_1 I_1$  می‌باشد.

با توجه به نمودار شکل (۲۱)، همواره رابطه (۱-۲۱) بین نیروی محرکه القابی اولیه و ولتاژ ورودی ترانسفورماتور واقعی بی‌بار برقرار است.

$$(۱-۲۱) \quad \overline{U_1} = \overline{E_1} + \overline{R_1 I_1} + \overline{X_1 I_1}$$

فوران پراکندگی در سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور معادل  $X_2 I_2$  در نظر گرفته می شود. همچنین به دلیل مقاومت اهمی سیم پیچ ثانویه جریان عبوری از آن باعث افت ولتاژ اهمی در سیم پیچ می شود که معادل  $R_2 I_2$  می باشد. مشابه آنچه برای سیم پیچ اولیه گفته شد در ترانسفورماتور واقعی در حالت بارداری، ثانویه ترانسفورماتور با یک مقاومت اهمی  $R_2$  سری شده با راکتانس پراکندگی  $X_2$  مطابق شکل (۲۲)، مدل سازی می شود.



$$X_2 = 2\pi f L_2$$

شکل (۲۲) — مدار معادل سیم پیچ ثانویه


شکل (۲۳)، مدار معادل سیم پیچ اولیه، هسته و سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور را در حالت واقعی نمایش می دهد.

در مدار معادل شکل (۲۳) بخشی که مربوط به ترانسفورماتور ایده آل است، تمام خصوصیات آن را دربرداشته و در نتیجه روابط ترانسفورماتور ایده آل برای آن صادق است.

مغناطیسی سمت ثانویه است، در آن ایجاد می شود. نیروی محرکه مغناطیسی نیز شار مغناطیسی تولید می کند. بخشی از این شار مغناطیسی مسیر خود را از داخل هسته می بندد که آن را با  $\Phi_2$  نشان می دهد و طبق قانون لنز سعی در ختنی کردن میدان اصلی شار  $\Phi_1$  دارد. و جزئی از آن فقط از سیم پیچ ثانویه عبور می کند و مسیر خود را از هوا می بندد که همان شار پراکندگی یا فراری سیم پیچ ثانویه است. کاهش شار مغناطیسی  $\Phi_1$  باعث کاهش نیروی محرکه القایی سیم پیچ اولیه و ثانویه می شود ولی از آنجا که سیم پیچ اولیه به منبع ولتاژ  $U_1$  متصل است، برای مقابله با این پدیده و ثابت نگاه داشتن  $\Phi_1$  جریان بیشتری از منبع ولتاژ دریافت می کند. مقدار این جریان به قدری است که نیروی محرکه القایی در سیم پیچ اولیه تغییر نکند بنابراین مقدار جریان  $I_1$  از حالت بی باری به جریان  $I_1$  در حالت بارداری افزایش می یابد و مناسب با آن فوران مغناطیسی  $\Phi_2$  در هسته جاری می شود. به عبارتی جمع برداری فوران  $\Phi_1$  و  $\Phi_2$  همواره ثابت و برابر مقدار  $\Phi$  می باشد. یعنی

$$\bar{\Phi}_1 + \bar{\Phi}_2 = \bar{\Phi} \quad (1-22)$$

نکته قابل توجه اینکه با افزایش جریان در سیم پیچ ثانویه، فوران پراکندگی سیم پیچ نیز افزایش می یابد این موضوع سبب کاهش ولتاژ خروجی  $U_2$  ترانسفورماتور می شود. به همین خاطر

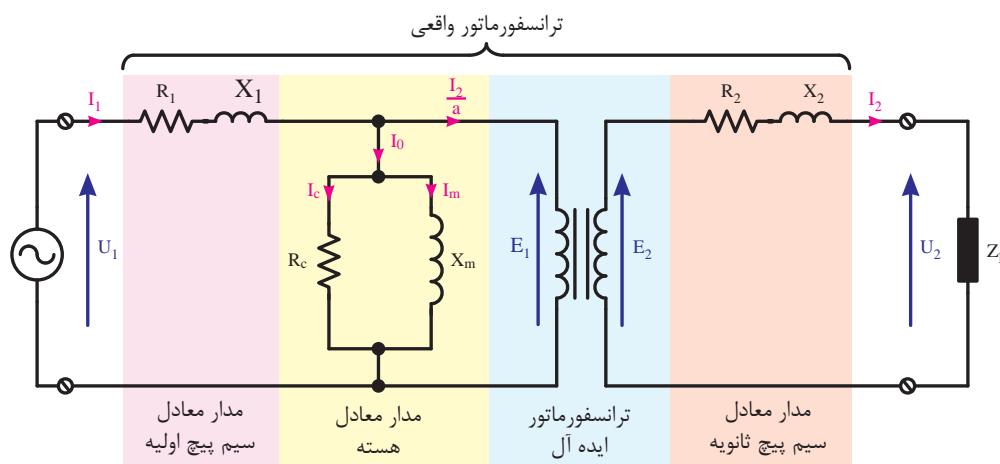

شکل (۲۳) — مدار معادل ترانسفورماتور واقعی در حالت بارداری

داد. برای ساده تر کردن مدار معادل شکل (۲۳)، سیم پیچ ثانویه به سمت اولیه منتقل شده تا شکل (۲۴) بدست آید.

مدار معادل ترانسفورماتور واقعی را می‌توان با حذف ترانسفورماتور ایده‌آل ساده تر نیز نمود چرا که انتقال امپدانس از سمتی به سمت دیگر با توجه به نسبت تبدیل صورت گرفته و هیچ تأثیری در تحلیل مدار آن ندارد لذا می‌توان آن بخش را از مدار معادل حذف کرد و به خاطر سپرده.

اجزای مدار معادل ترانسفورماتور واقعی به تفکیک


عبارتند از:

- مدار معادل سیم پیچ اولیه

- مدار معادل هسته

- مدار معادل سیم پیچ ثانویه


همان طور که قبلاً توضیح داده شد می‌توان امپدانس را در طوفین ترانسفورماتور ایده‌آل با توجه به رابطه (۱-۲۰) انتقال

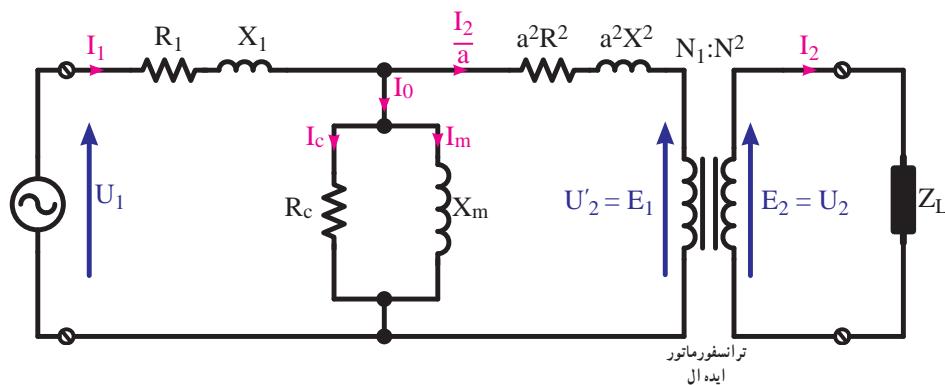


شکل ۲۴—مدار معادل ترانسفورماتور واقعی در حالت بارداری

**تقریب اول:** در ترانسفورماتورهای قدرت، جریان تحریک (جریان بی‌باری  $I_0$ ) بسیار کم و در حدود  $2 \times 10^{-6}$  درصد مقدار نامی جریان است و از طرفی مقدار مقاومت سیم پیچ و راکتانس پراکندگی بزرگ نیست.

در محاسبات دقیق ترانسفورماتورهای قدرت باید از مدار معادل واقعی شکل (۲۵) استفاده شود ولی برای سادگی تحلیل و حل مسائل این کتاب لازم است با مدار معادلهای تقریبی ترانسفورماتورهای نیز آشنا شوید.

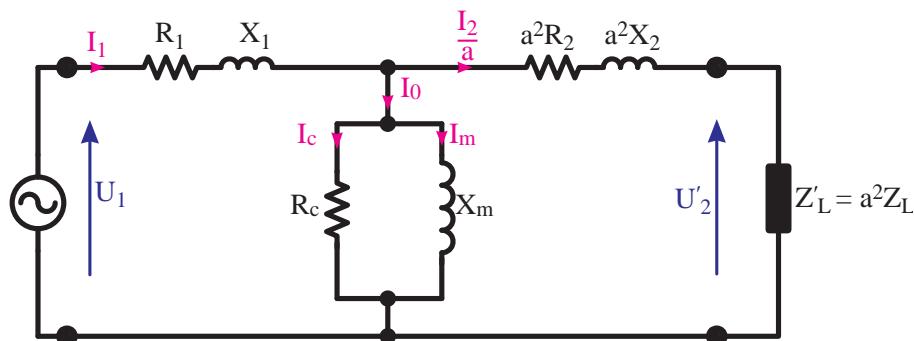


شکل ۲۵—مدار معادل واقعی ترانسفورماتور با انتقال بار به اولیه

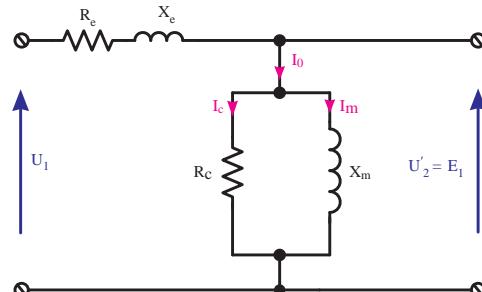


شکل ۲۸ - مدار معادل واقعی ترانسفورماتور با احتساب تقریب دوم

**تقریب سوم:** هنگامی که ترانسفورماتور زیر بار باشد و بیش از نصف جریان نامی از آن بارگیری شود می‌توان از اثر جریان تحریک ترانسفورماتور (جریان بی‌باری  $I_0$ ) در مقابل جریان اولیه صرف نظر کرد. پس مدار معادل به شکل (۲۹) تبدیل می‌شود.

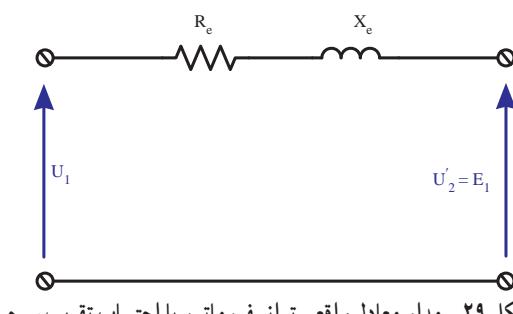


شکل ۲۹ - مدار معادل واقعی ترانسفورماتور با احتساب تقریب سوم

**تقریب چهارم:** در ترانسفورماتورهای قدرتی که توان آنها از MVA1 بیشتر باشد مقدار راکتانس معادل سیمپیج ها خیلی بزرگ‌تر از مقاومت اهمی آنها است. به عبارتی  $R_c \ll X_c$  می‌باشد. این موضوع به دلیل سطح مقطع بالای سیمپیج های ترانسفورماتور است. در این حالت می‌توان از مقدار مقاومت اهمی « $R_c$ » در مقابل راکتانس « $X_c$ » صرف نظر کرد. لذا مدار معادل ترانسفورماتورهای قدرت در ترانسفورماتورهای پرقدرت به شکل (۳۰) در می‌آید.

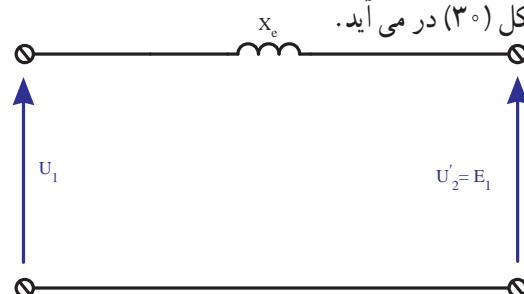


شکل ۳۰ - مدار معادل واقعی ترانسفورماتور با احتساب تقریب چهارم

بنابراین می‌توان با جایه جایی شاخه موازی (مدار معادل هسته) مطابق شکل (۲۶) به طرف ورودی، مدار معادل را بطور محسوسی ساده کرد.

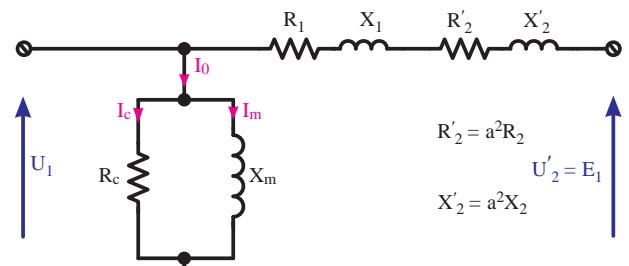

شکل ۲۶ - جایه جایی شاخه موازی (مدار معادل هسته) به طرف ورودی

در این صورت با سری شدن مقاومت‌های اهمی و راکتانس پراکندگی طرف اولیه و ثانویه و با توجه به روابط  $R_c = R_1 + R'_2$  و  $X_c = X_1 + X'_2$  مدار معادل تقریبی شکل (۲۷) به دست می‌آید. در این تقریب از تأثیر جریان تحریک در ایجاد افت ولتاژ در امپدانس سیمپیج اولیه صرف نظر شده است.

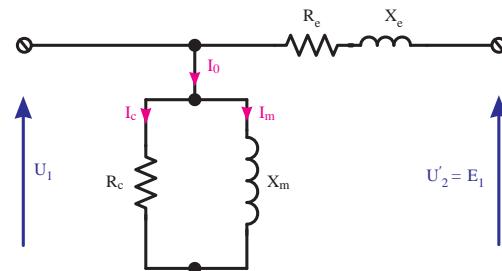


شکل ۲۷ - مدار معادل واقعی ترانسفورماتور با احتساب تقریب اول

**تقریب دوم:** با استدلالی مشابه آنچه در تقریب اول گفته شد می‌توان شاخه موازی را به طرف خروجی جایه جا کرد. سپس مقاومت‌های اهمی و راکتانس پراکندگی طرف اولیه و ثانویه سری را با توجه به روابط  $R_c = R_1 + R'_2$  و  $X_c = X_1 + X'_2$  ساده نموده و مدار معادل تقریبی شکل (۲۸) را به دست آورد.

در این تقریب، اثر جریان تحریک در ایجاد افت ولتاژ سیمپیج ثانویه ترانسفورماتور در نظر گرفته می‌شود.

همین خاطر از تقریب نوع سوم استفاده می‌شود.  
مدار معادل ترانسفورماتور در تقریب نوع سوم مجدداً در شکل (۳۱) آورده شده است.

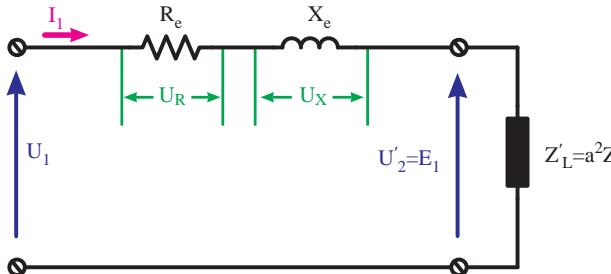

شکل ۳۱- مدار معادل واقعی ترانسفورماتور در زیر بار

رابطه ولتاژ جریان در مدار شکل (۳۱) به صورت زیر

می‌باشد :

$$\overline{U_1} = \overline{U_R} + \overline{U_X} + \overline{U'_2} \quad (1-23)$$

رابطه (۱-۲۳) نشان می‌دهد با جمع برداری سه بردار  $\overline{U}_R$ ,  $\overline{U}_X$  و  $\overline{U}'_2$ , بردار  $\overline{U}_1$  به دست می‌آید.

$$\overline{U_1} = \overline{R_e I_1} + \overline{X_e I_1} + \overline{U'_2} \quad (1-24)$$

$$U_R = R_e I_1 \quad (1-25)$$

$$U_X = X_e I_1 \quad (1-26)$$

در رابطه (۱-۲۵) و (۱-۲۶)  $U_R$  افت ولتاژ ناشی از مقاومت اهمی سیم پیچها و  $U_X$  افت ولتاژ ناشی از پراکندگی سیم پیچها می‌باشد.

بنابراین :

برای ترسیم این بردارها ابتدا بردار ولتاژ  $E_1$  را که حالا معادل ولتاژ ترمینال خروجی از دیدگاه اولیه ( $U'$ ) نیز هست به عنوان مبدأ در جهت صفر مثلثاتی ترسیم می‌شود آنگاه با توجه به مقدار و نوع بار مصرفی بردار جریان  $I_1$  با زاویه مناسب نسبت به بردار ولتاژ  $E_1$  یا  $U'_2$  کشیده می‌شود. در بار اهمی خالص ولتاژ و جریان با یکدیگر مطابق شکل (۳۲) هم فاز می‌باشند.



شکل ۳۲- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی خالص (مرحله ۱)

## خود را بیازمایید



- ۱- شارهای مغناطیسی ایجاد شده ترانسفورماتور در حالت بارداری را نام برد و هر یک را توضیح دهید.
- ۲- اجزای مدار معادل ترانسفورماتور واقعی را نام ببرید.
- ۳- چرا در تقریب سوم می‌توان از اثر جریان تحریک صرف نظر کرد؟
- ۴- مدار معادل ترانسفورماتورهای پرقدرت را رسم نموده کمیت‌های آن را معرفی کنید.

## تحقیق کنید



در یک مثلث قائم الزاویه طول یک ضلع cm و ضلع دیگر ۱۰ cm است، اندازه تقریبی و ترچقدر است؟ (آیا می‌توانید تقریب‌های دیگری از این دست بیاید)

## ۱- دیاگرام برداری حالت بارداری


در تحلیل بارداری ترانسفورماتور و رفتار آن با انواع بارهای مختلف می‌توان از مدار معادل واقعی ترانسفورماتور استفاده کرد ولی مدار معادل های تقریبی بدست آمده از روی مدل واقعی نیز با در نظر گرفتن شرایط تقریب مفید می‌باشند. در تقریب سوم قید شد که در صورت زیر بار رفتان ترانسفورماتور بیش از نصف جریان نامی، می‌توان از اثر جریان تحریک ترانسفورماتور (جریان بی‌باری  $I_0$ ) در مقابل جریان اولیه صرف نظر کرد. از آنجا که در تحلیل بارداری ترانسفورماتورهای قدرت و دیاگرام برداری حالت بارداری آن مورد نظر می‌باشد به

بارداری برای بار اهمی - سلفی تکرار می شود. ابتدا بردار ولتاژ ترمینال خروجی از دیدگاه اولیه ( $U'$ ) به عنوان مبدأ در جهت صفر مثلثی ترسیم می شود آنگاه با توجه به مقدار و نوع بار مصرفی بردار جریان  $I_1$  با زاویه مناسب نسبت به بردار ولتاژ  $U'$  کشیده می شود. در بار اهمی - سلفی مطابق شکل (۳۶) جریان به اندازه زاویه  $\varphi$  از ولتاژ عقب تر است.




شکل ۳۶- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی - سلفی (مرحله ۱)

در ادامه بردار  $U_R$  که معادل افت ولتاژ پراکندگی است و هم فاز با جریان می باشد همسنگ با بردار  $I_1$  و از انتهای بردار  $U'$  مطابق شکل (۳۷) ترسیم می شود.

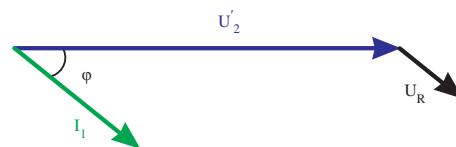

شکل ۳۷- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی - سلفی (مرحله ۲)

سپس بردار  $U_X$  نیز که معادل افت ولتاژ پراکندگی است و همواره  $90^\circ$  جلوتر از جریان  $I_1$  می باشد در ادامه بردار  $U_R$  ترسیم می شود. شکل (۳۸) مطابق شکل (۳۷) می باشد.

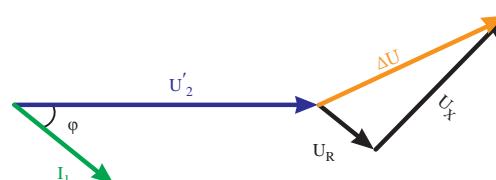

شکل ۳۸- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی - سلفی (مرحله ۳)

در ادامه بردار  $U_R$  که معادل افت ولتاژ اهمی است و هم فاز با جریان می باشد همسنگ با بردار  $I_1$  و از انتهای بردار  $U'$  مطابق شکل (۳۳) ترسیم می شود.




شکل ۳۹- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی خالص (مرحله ۴)

سپس بردار  $U_X$  نیز که معادل افت ولتاژ پراکندگی است و همواره  $90^\circ$  جلوتر از جریان  $I_1$  می باشد در ادامه بردار  $U_R$  رسم می شود. شکل (۳۴)، برآیند بردارهای  $U_R$  و  $U_X$  بیانگر افت ولتاژ کلی  $\Delta U$  می باشد.



شکل ۴۰- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی خالص (مرحله ۵)


حالا ابتدای بردار  $E_1$  یا  $U'$  به انتهای بردار  $U_X$  مطابق شکل (۳۵) وصل می شود تا برآیند  $U_R$ ,  $U'_2$  و  $U_X$  به دست آید. این بردار، بردار  $U_1$  ولتاژ ورودی است.

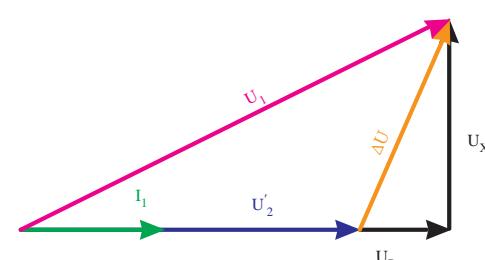

شکل ۴۱- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی خالص (مرحله ۶)

مجددآمراحی فوق برای ترسیم دیاگرام برداری حالت


سپس بردار  $U_X$  نیز که معادل افت ولتاژ پراکندگی است و همواره  $90^\circ$  جلوتر از جریان  $I_1$  می‌باشد در ادامه بردار  $U_R$  ترسیم می‌شود (شکل ۴۲).

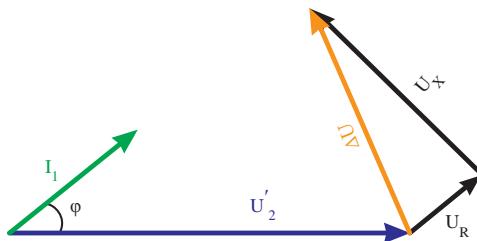

شکل ۴۲—ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی—خازنی (مرحله ۳)


حالا ابتدایی بردار  $U'_2$  به انتهایی بردار  $U_X$  مطابق شکل (۴۳) وصل می‌شود. این بردار، بردار  $U_1$  ولتاژ ورودی است. دیاگرام برداری هریک از بارهای اهمی خالص، اهمی سلفی و اهمی—خازنی همگی در شکل (۴۴) نشان داده شده است. در همه دیاگرام‌ها برای مقایسه رفتار ترانسفورماتور در مواجهه با بارهای مختلف، اندازه ولتاژ اولیه  $U_1$  و جریان عبوری  $I_1$  برابر و یکسان ترسیم شده است.

از دیاگرام‌های شکل (۴۴) نتایج زیر حاصل می‌شود :

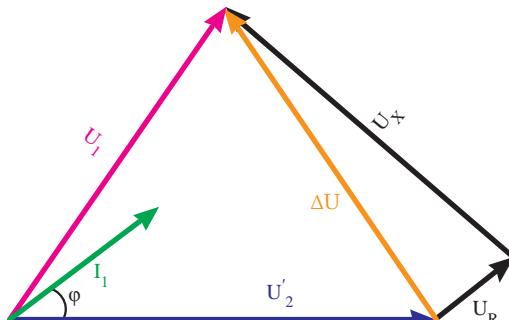

شکل ۴۳—ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی—خازنی (مرحله ۴)

حالا ابتدایی بردار  $U'_2$  به انتهایی بردار  $U_X$  مطابق شکل (۴۹) وصل می‌شود تا برآیند  $U_R$ ،  $U'_2$  و  $U_X$  به دست آید. این بردار، بردار  $U_1$  ولتاژ ورودی است.

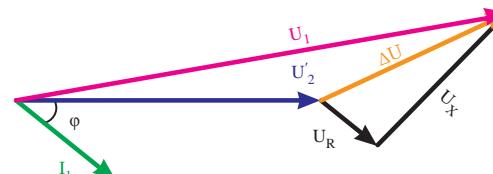


شکل ۴۹—ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی—سلفی (مرحله ۴)

مراحل فوق برای ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری برای بار اهمی—خازنی نیز تکرار می‌شود. ابتدا بردار ولتاژ ترمینال خروجی از دیدگاه اولیه ( $U'_2$ ) به عنوان مبدأ در جهت صفر مثلثاتی ترسیم می‌شود آنگاه با توجه به مقدار و نوع بار مصرفی بردار جریان  $I_1$  با زاویه مناسب نسبت به بردار ولتاژ  $U'_2$  کشیده می‌شود. در بار اهمی—خازنی مطابق شکل (۴۰) جریان به اندازه زاویه  $\varphi$  از ولتاژ جلوتر است.



شکل ۴۰—ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی—خازنی (مرحله ۱)

در ادامه بردار  $U_R$  که معادل افت ولتاژ اهمی است و هم‌فاز با جریان  $I_1$  می‌باشد همسنگ با بردار  $I_1$  و از انتهایی بردار  $U'_2$  مطابق شکل (۴۱) ترسیم می‌شود.

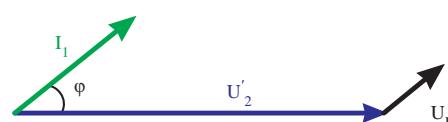


شکل ۴۱—ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی—خازنی (مرحله ۲)

## نکته ۱



در بار اهمی - خازنی بردار  $U'$  از  $U_1$  بزرگتر شده اما در بار اهمی خالص اندازه بردار  $U'$  کمی از  $U_1$  کوچکتر و در بار اهمی - سلفی این اختلاف بیشتر شده است. با احتساب نوع بار به نظر می رسد در بار سلفی خالص  $U'$  به کوچکترین اندازه خود نسبت به  $U_1$  و در بار خازنی خالص  $U'$  به بزرگترین مقدار خود نسبت به  $U_1$  برسد. به عنوان تمرین این حالت ها را ترسیم کنید. به همین خاطر می توان نتیجه گرفت مقدار ولتاژ خروجی ترانسفورماتور وابسته به نوع بار آن می باشد.

ولتاژ خروجی ترانسفورماتور به نوع و مقدار امپدانس بار وابسته می باشد.

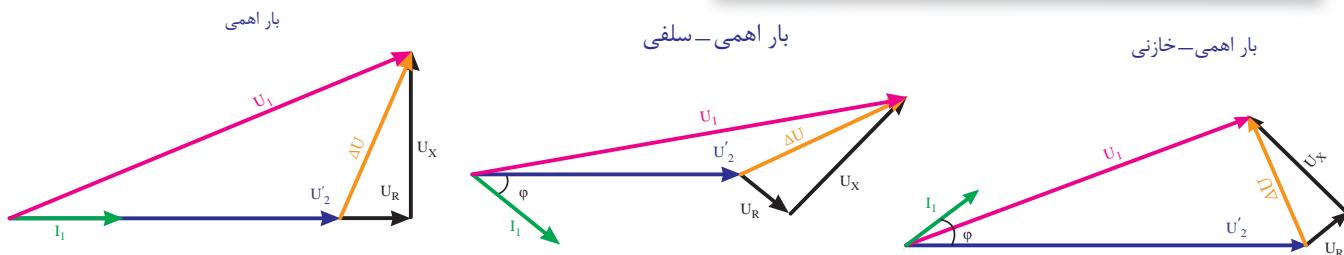


شکل ۴۴ - دیاگرام برداری حالت بارداری در بارهای اهمی خالص، اهمی - سلفی و اهمی - خازنی

## نکته ۲



در هر سه نمودار شکل (۴۴) دو بردار  $U_R$  و  $U_X$  یک مثلث قائم الزاویه تشکیل داده اند که وتر این مثلث معادل بردار افت ولتاژ کل ترانسفورماتور می باشد. اندازه این بردار در بارهای با امپدانس یکسان، مساوی می باشد ولی چون وتر این مثلث با تغییر نوع بار تغییر جهت می دهد محاسبه مقدار افت ولتاژ در بارهای مختلف کمی پیچیده تر می شود. به این جهت برای محاسبه افت ولتاژ کلی در ترانسفورماتور دو دایره یکی به مرکز مبدأ بردارها و به شعاع  $U'$  و دیگری به همان مرکز ولی به شعاع  $U_1$  ترسیم می شود. اختلاف شعاع دوایر را با تقریب خوبی می توان معادل افت ولتاژ کلی ترانسفورماتور در زیر بار دانست.

در شکل (۴۵) با ترسیم بزرگتر این مثلث چگونگی محاسبه افت ولتاژ نشان داده شده است. این مثلث به مثلث کاپ<sup>۱</sup>، مشهور است.

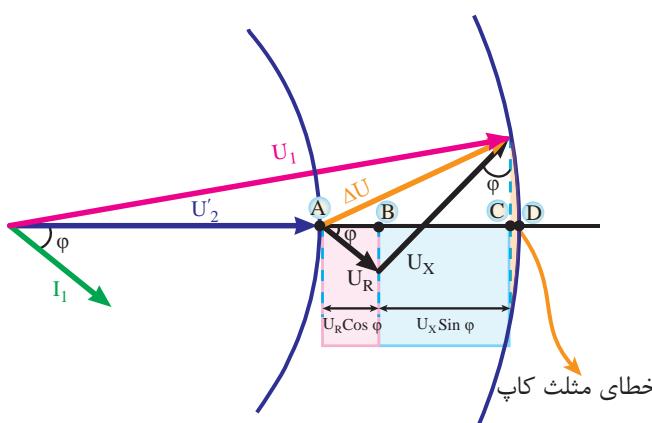

شکل ۴۵ - محاسبه افت ولتاژ با استفاده از دیاگرام برداری مثلث کاپ

۱- کاپ نام فرد مبتکر این روش است.

$$\Delta U = U_R \cos\phi + U_X \sin\phi$$

$$\Delta U = 1^\circ \times 1 + 3^\circ \times 0 = 1^\circ V$$

$$E_1 = U'_1 = U_1 - \Delta U = 25^\circ - 1^\circ = 24^\circ V$$

(ب) بار اهمی - سلفی با ضریب قدرت ۶/۶

$$\Delta U = U_R \cos\phi + U_X \sin\phi$$

$$\Delta U = (1^\circ \times 0/6) + (3^\circ \times 0/8) = 3^\circ V$$

$$E_1 = U'_1 = U_1 - \Delta U = 25^\circ - 3^\circ = 22^\circ V$$

(ج) بار اهمی - خازنی با ضریب قدرت ۶/۶

چون بار خازنی است پس  $\phi$  منفی است و مقدار  $\sin\phi$  نیز منفی می‌شود.

$$\Delta U = U_R \cos\phi + U_X \sin\phi$$

$$\Delta U = (1^\circ \times 0/6) + (3^\circ \times (-0/8)) = -18^\circ V$$

$$E_1 = U'_1 = U_1 - \Delta U = 25^\circ - (-18^\circ) = 268^\circ V$$

## خود را بیازمایید



۱- مدار معادل ترانسفورماتور واقعی زیر بار را با تقریب سوم رسم نموده و رابطه ولتاژهای آن را بنویسید.

۲- با افزایش بار ترانسفورماتور واقعی فوران پراکندگی و افت ولتاژ آن چگونه تغییر می‌کند؟

۳- بیشترین افت ولتاژ در کدام نوع بار اتفاق می‌افتد؟

۴- ترانسفورماتوری با افت ولتاژ اهمی ۲۵° ولت و افت ولتاژ الفایی ۴° ولت باری را با ضریب قدرت ۸/۰ پس فاز تحت ولتاژ ۲۴° ولت تقدیمه می‌کند. ولتاژ باری خروجی ترانسفورماتور را به دست آورید.

## ۶- تعیین مقادیر پارامترهای مدار معادل به کمک آزمایش‌های تجربی

مقدار عناصر مدار معادل ترانسفورماتور را می‌توان با آزمایش باری و اتصال کوتاه تعیین نمود به علاوه به کمک این آزمایش‌ها می‌توان تلفات ترانسفورماتور را نیز بدست آورد. همان‌طور که در شکل (۴۶) ملاحظه می‌کنید مدار معادل

در شکل (۴۵) داریم:

$$\overrightarrow{\Delta U} = \overrightarrow{U_R} + \overrightarrow{U_X} \quad (1-27)$$

$$U_{AB} = U_R \cos\phi \quad (1-28)$$

$$U_{BC} = U_X \sin\phi \quad (1-29)$$

$$\Delta U \approx U_{AB} + U_{BC} + U_{CD}$$

$$U_{CD} = \text{خطای مثلث کاپ} \quad (1-30)$$

$$\Delta U \approx U_R \cos\phi + U_X \sin\phi \quad (1-31)$$

بنابراین با تقریب رابطه (۱-۳۴) برقرار است.

$$E_1 = U'_1 = U_1 - \Delta U \quad (1-31)$$

$\Delta U$  - افت ولتاژ کلی ترانسفورماتور در زیر بار از دیدگاه

اولیه

$U_R$  - افت ولتاژ ناشی از مقاومت اهمی سیم پیچ‌ها از

دیدگاه اولیه

$U_X$  - افت ولتاژ ناشی از پراکندگی شار از دیدگاه اولیه

$\phi$  - زاویه اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان بار

## توجه ۱



در بارهای اهمی - سلفی افت ولتاژ باعث کاهش ولتاژ خروجی می‌شود اما در بار اهمی - خازنی چون (جریان از ولتاژ جلوتر است) پس  $\phi$  منفی بوده و مقدار  $\sin\phi$  منفی می‌گردد و از آنجا که مقدار  $U_X$  در ترانسفورماتورها خیلی بیشتر از  $U_R$  می‌باشد حاصل  $\Delta U$  منفی بوده و در نتیجه افت ولتاژ در بار اهمی خازنی سبب افزایش ولتاژ خروجی می‌شود.

**مثال** در یک ترانسفورماتور مقدار افت ولتاژ اهمی در سیم پیچ‌ها ۱۰° ولت و افت ولتاژ بر اثر پراکندگی میدان ۳۰° ولت می‌باشد. اگر این ترانسفورماتور به ولتاژ ۲۵° ولت وصل شود مطلوب است ولتاژ دو سر بار در هریک از حالت‌های زیر

(الف) بار اهمی خالص


در بار اهمی خالص ضریب قدرت یک است.

را که دستگاه‌های اندازه‌گیری نشان می‌دهند یادداشت می‌نماییم.  
با توجه به مدار معادل شکل (۴۷-ب) مدار ثانویه باز است. لذا جریانی در مدار ثانویه جاری نمی‌شود. بنابراین ولتاژ اعمالی به سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور باعث مغناطیسی شدن هسته ترانسفورماتور می‌شود و جریان بی‌باری  $I_1$  از آمپر متر عبور می‌کند. از آنجایی که جریان  $I_1$  در حدود ۲ تا ۶ درصد جریان نامی است لذا افت ولتاژ ناشی از  $R_1, I_1$  و  $X_1, I_1$  ناچیز بوده و بطور تقریبی می‌توان نتیجه گرفت  $E_1 = U_1$  می‌باشد.

توان مصرفی که توسط وات‌متر اندازه‌گیری می‌شود مطابق شکل (۴۷) شامل تلف شده در هسته و تلفات اهمی سیم پیچ در سمت اولیه است اما چون جریان بی‌باری در صد ناچیزی از جریان نامی است پس تلفات اهمی سیم پیچ اولیه نیز در این حالت درصد ناچیزی از کل تلفات نشان داده شده توسط وات‌متر است. بنابراین توان اندازه‌گیری شده توسط وات‌متر  $P$  تقریباً همان توان تلف شده در هسته ترانسفورماتور است که به آن تلفات هسته ( $P_{Core}$ ) می‌گویند. یعنی

$$P \approx P_{Core}$$


ترانسفورماتور شامل تعدادی المان سری و موازی می‌باشد. المان‌های موازی را به کمک آزمایش حالت بی‌باری و المان‌های سری را به کمک آزمایش اتصال کوتاه می‌توان مشخص نمود.

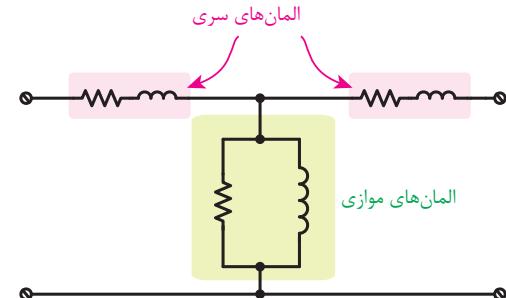


شکل ۴۶—نمایش المان‌های سری و موازی بر روی مدار معادل واقعی ترانسفورماتور

### ۱-۱-۶—آزمایش حالت بی‌باری:

هدف از انجام این آزمایش تعیین مقادیر المان‌های مربوط به شاخه موازی مدار معادل یعنی ( $R_m, X_m$ ) می‌باشد. ابتدا مداری مطابق آنچه در شکل (۴۷-الف) نشان داده شده است را فراهم و ترانسفورماتور را در حالتی که سیم پیچ ثانویه آن باز است به ولتاژ نامی شبکه متصل می‌کنیم و مدار را مورد آزمایش قرار می‌دهیم و مقادیری

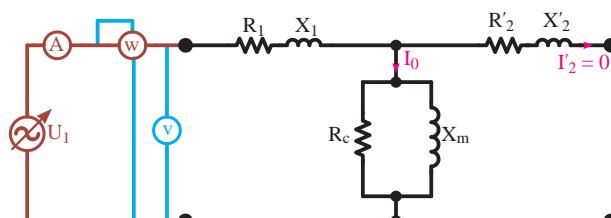


(ب)

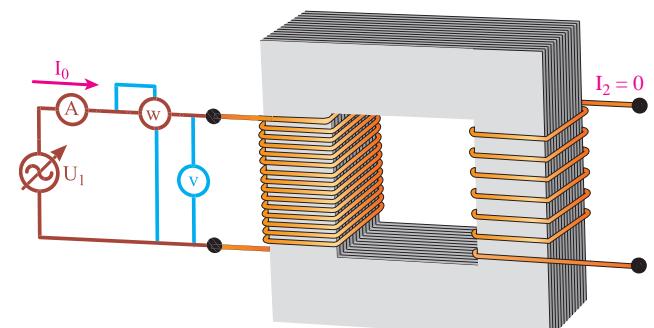

(الف)

شکل ۴۷—مدار یک ترانسفورماتور واقعی در حال آزمایش بی‌باری

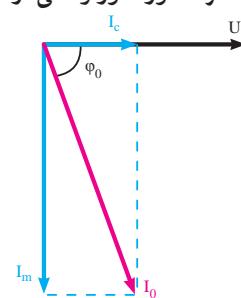

شکل ۴۸—دیاگرام برداری ولتاژ و جریان در حالت بی‌باری

## ۱-۶-۲ آزمایش اتصال کوتاه

آزمایش تعیین مقادیر المان‌های مربوط به شاخه سری مدار معادل یعنی  $(R_1, X_1)$  و  $(R'_2, X'_2)$  می‌باشد. در این آزمایش مطابق مدار شکل (۴۹-الف) دو سر سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور را اتصال کوتاه می‌کنند.

از آنجا که در مدار شکل (۴۹) ثانویه اتصال کوتاه شده است یعنی  $Z_L = 0$  می‌باشد، لذا برای جلوگیری از افزایش شدت جریان در سمت اولیه ترانسفورماتور، باید ترانسفورماتور را توسط یک منبع ولتاژ متناوب متغیر تغذیه نمود. در ابتدای این آزمایش باید از صفر بودن ولتاژ ورودی اطمینان حاصل کرد. سپس ثانویه ترانسفورماتور را اتصال کوتاه می‌کنیم و آنگاه مقدار ولتاژ اولیه را به تدریج افزایش می‌دهیم تا جریان نامی از سیم پیچ اولیه عبور کند علت انتخاب جریان نامی به این جهت است که مقادیر به دست آمده در نقطه کار نامی ترانسفورماتور باشد.

آنچه وات‌متر در این آزمایش نشان می‌دهد مجموع تلفات مسی سیم پیچ ها و تلفات هسته است.

$$P_{SC} \text{ توانی که وات‌متر در آزمایش اتصال کوتاه نشان می‌دهد}$$

برابر است با :

$$P_{SC} = P_{Cu_1} + P_{Cu_2} + P_{core} \quad (1-38)$$

در آزمایش اتصال کوتاه ولتاژ ورودی کوچکتر از ولتاژ نامی است. از طرفی چون فرکانس شبکه برق ثابت است و تلفات هسته مناسب با مجدور ولتاژ ورودی می‌باشد، پس تلفات آهنه نیز به نسبت حالتی که با ولتاژ نامی تغذیه می‌شود خیلی کوچکتر خواهد بود. بنابراین می‌توان ثابت کرد، در آزمایش اتصال کوتاه، توانی که وات‌متر نشان می‌دهد تقریباً همان تلفات مسی سیم پیچ ها است.

در نتیجه با توجه به مدار معادل شکل (۴۹-ب) توانی که وات‌متر نشان می‌دهد عبارت است از توان تلف شده در مقاومت‌های  $R_1$  و  $R'_2$  که به صورت حرارت در سیم پیچ ها تلف می‌شود.

$$P_{SC} = R_1 I_n^2 + R'_2 I_n^2 \quad (1-39)$$

$$P_{SC} = (R_1 + R'_2) I_n^2 \quad (1-40)$$

$$\cos \varphi_o = \frac{P_o}{U_o I_o} \quad (1-32)$$

$$\sin \varphi_o = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi_o} \quad (1-33)$$

$$I_C = I_o \cos \varphi_o \quad (1-34)$$

$$I_m = I_o \sin \varphi_o \quad (1-35)$$

$$X_m = \frac{U_1}{I_m} \quad (1-36)$$

$$R_C = \frac{U_1}{I_C} \quad (1-37)$$

$\cos \varphi_o$  ضریب قدرت در حالت بی‌باری  $P_o$  توانی که وات‌متر در آزمایش بی‌باری نشان می‌دهد

$U_1$  ولتاژ ورودی  $I_o$  جریان بی‌باری (جریانی که آمپر متر نشان می‌دهد) با توجه به مدار معادل، جریان تحریک  $I$  مستقل از جریان باز  $I_2$  است، لذا تغییر بار نمی‌تواند باعث تغییر تلفات در هسته شود، زیرا مقدار این تلفات وابسته به المان مقاومتی شاخه موازی است که به جای تلفات گرمایی ایجاد شده در هسته مدل شده است. تلفات هسته تابع ولتاژ و فرکانس برق ورودی است که با توجه به ثابت ماندن ولتاژ و فرکانس در شبکه برق، تلفات در هسته ترانسفورماتور را ثابت می‌ماند و آن را تلفات ثابت ترانسفورماتور گویند.

خود را بیازمایید



- ۱- در آزمایش بی‌باری : ولتاژ اتصالی به اولیه ..... و جریان خروجی ..... است. و از شبکه جریان ..... دریافت می‌شود.
- ۲- چرا تلفات هسته در ترانسفورماتور را تلفات ثابت می‌نامند؟
- ۳- چرا در آزمایش بی‌باری از تلفات سیم پیچ صرف نظر می‌شود؟

پس می توان مقدار  $X_e$  را از رابطه (۱-۴۷) محاسبه کرد.

$$X_e = \sqrt{Z_e^2 - R_e^2} \quad (1-44)$$

$$R_e = R_1 + R'_1 \quad (1-45)$$


$$X_e = X_1 + X'_1 \quad (1-46)$$

$$P_{SC} = R_e I_n^2 \quad (1-41)$$


$$R_e = \frac{P_{SC}}{I_n^2} \quad (1-42)$$

$U_{SC}$  ولتاژی است که ولت متر نشان می دهد و چون  
بنابراین:  $U_{SC} = Z_e I_n$

$$Z_e = \frac{U_{SC}}{I_n} \quad (1-43)$$

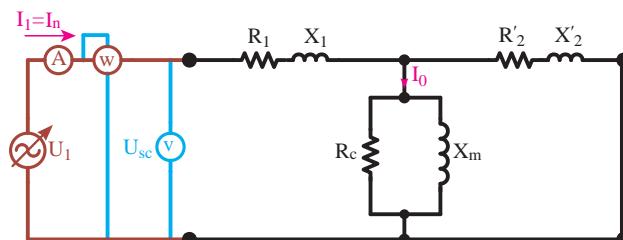

(ب)

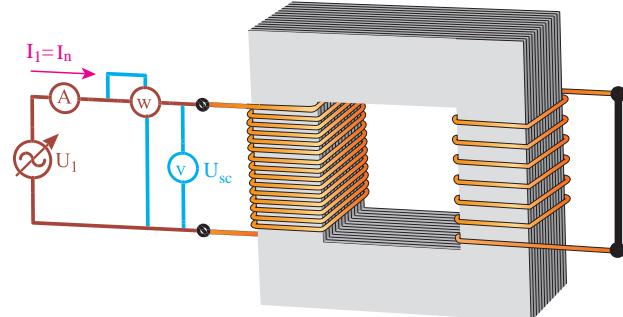

(الف)

شکل ۴۹— مدار یک ترانسفورماتور واقعی در حال آزمایش اتصال کوتاه

$$P_{Cu} = P_{Cu_n} \left( \frac{S}{S_n} \right)^2 \quad (1-49)$$

S توان ظاهری بار

$S_n$  توان ظاهری نامی ترانسفورماتور

$P_{Cu}$  تلفات مسی در بار

$P_{Cu_n}$  تلفات مسی در بار نامی

در رابطه (۱-۵۰) نسبت  $\frac{S}{S_n}$  یا  $\frac{I}{I_n}$  را ضریب بار

می گویند و با حرف A نمایش می دهنند.

$$A = \frac{I}{I_n} = \frac{S}{S_n} \quad (1-50)$$

پس می توان رابطه (۱-۴۸) یا (۱-۴۹) را به صورت رابطه (۱-۵۱) نوشت:

$$P_{Cu} = P_{Cu_n} A^2 \quad (1-51)$$

از آنجاکه تلفات مسی ترانسفورماتور وابسته به جریان بار می باشد و با تغییرات جریان بار تلفات مسی تغییر می کند از این رو تلفات مسی ترانسفورماتور را تلفات متغیر نیز می نامند. تلفات مسی بدست آمده از آزمایش اتصال کوتاه به ازای عبور جریان نامی است که آن را با  $P_{Cu_n}$  نمایش می دهند. بنابراین:

$$P_{SC} = P_{Cu_1} + P_{Cu_n} = P_{Cu_n} \quad (1-47)$$

در صورتی که تلفات مسی در جریانی غیر از جریان نامی ترانسفورماتور به دست آید می توان از روابط (۱-۵۱) و (۱-۵۲) استفاده کرد.

$$\frac{P_{Cu}}{P_{Cu_n}} = \frac{R_e I^2}{R_e I_n^2} \Rightarrow$$

$$P_{Cu} = P_{Cu_n} \left( \frac{I}{I_n} \right)^2 \quad (1-48)$$

$$P_{Cu} = P_{Cu_n} \left( \frac{U_n I}{U_n I_n} \right)^2 \Rightarrow$$

$U_{SC}$  ولتاژی که ولت متر در آزمایش اتصال کوتاه نشان می دهد

$U_n$  ولتاژ نامی ترانسفورماتور

در عمل ترانسفورماتورها را بسته به مورد کاربردشان با ولتاژهای اتصال کوتاه متنوع می سازند.

جدول (۱) محدوده درصد افت ولتاژ چند نوع ترانسفورماتور واقعی را نشان می دهد.

جدول ۱— درصد ولتاژ اتصال کوتاه در ترانسفورماتورهای مختلف

ولتاژ اتصال کوتاه به درصد	نوع ترانسفورماتور
۱۰ تا ۴	ترانسفورماتورهای قدرت سه فاز
۱۰ تا ۸	ترانسفورماتورهای منابع تغذیه

## خود را بیازمایید



۱

۱— کدامیک از کمیت‌های الکتریکی مدار معادل ترانسفورماتور را می‌توان از آزمایش اتصال کوتاه مشخص نمود؟

۲— مهم‌ترین نکته حفاظتی را که باید هنگام انجام آزمایش اتصال کوتاه رعایت نمود چیست؟

۳— چرا در آزمایش اتصال کوتاه از تلفات هسته صرف نظر می‌شود؟

۴— یک ترانسفورماتور KVA ۲۰ در آزمایش اتصال کوتاه توان ۸۰۰ وات از شبکه دریافت می‌کند. تلفات مسی آن را در ۸۰، ۶۰ و ۴۰ درصد بارنامی محاسبه کنید؟

## خود را بیازمایید



- ۱— ولتاژ اتصال کوتاه را تعریف کنید.
- ۲— ترانسفورماتوری که ولتاژ اتصال کوتاه آن کم است، در زیر بار دارای افت ولتاژ ..... می‌باشد.
- ۳— اگر ترانسفورماتوری دارای امپدانس داخلی بزرگ باشد حتماً دارای ولتاژ اتصال کوتاه ..... است.

## تحقیق کنید



آزمایش اتصال کوتاه را از طرف ثانویه انجام دهیم بهتر است یا اولیه؟ آزمایش بی‌باری را چطور؟ چرا؟

## ۷— ولتاژ اتصال کوتاه در ترانسفورماتور

ولتاژی که ولت متر در حالت آزمایش اتصال کوتاه نشان می دهد را ولتاژ اتصال کوتاه ترانسفورماتور می‌گویند و آن را با  $U_{SC}$  نمایش می دهند. نسبت ولتاژ اتصال کوتاه به ولتاژ نامی ترانسفورماتور را ولتاژ اتصال کوتاه نسبی  $\Delta U_k$  ترانسفورماتور می‌گویند و آن را به صورت درصد بر روی پلاک نشان می دهند.

$$\% \Delta U_k = \frac{U_{SC}}{U_n} \times 100 \quad (1-52)$$

## ۸— جریان اتصال کوتاه واقعی در ترانسفورماتور

در هنگام بار داری ترانسفورماتورها از تقریب سوم مدار معادل واقعی استفاده می شود. این تقریب در تحلیل اتصال کوتاه واقعی هم درست و به واقعیت تزدیک است. لذا از مدار معادل شکل (۵۰) استفاده می شود. اگر مطابق شکل (۵۰) به سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور در حالی که دو سر سیم پیچ ثانویه آن مستقیماً

## خود را بیازمایید




- ۱- جریان اتصال کوتاه ترانسفورماتور چیست؟
- ۲- در اجرای آزمایش اتصال کوتاه ترانسفورماتور اولین نکته حفاظتی که باید رعایت شود چیست؟
- ۳- اتصال کوتاه ثانویه ترانسفورماتوری که ولتاژ اتصال کوتاه.....دارد، خطمناک تر است.
- ۴- خروجی یک ترانسفورماتور با ولتاژ اتصال کوتاه ۸٪، اتصالی کرده و جریان ۱۲۰ آمپر از سیم پیچ اولیه عبور کرده است، جریان نامی اولیه را محاسبه کنید.

### ۱-۹ تلفات در ترانسفورماتور

ترانسفورماتور وسیله‌ای است که انرژی ورودی را با ماهیت الکتریکی از شبکه برق دریافت کرده و در خروجی نیز آن را با همان ماهیت الکتریکی به بار تحویل می‌دهد. اما همه انرژی جذب شده از شبکه برق تحویل بار نمی‌شود، بلکه بخشی از آن در هسته و سیم پیچ به گرما تبدیل می‌شود. به مقدار انرژی الکتریکی که در واحد زمان در ترانسفورماتور به گرما تبدیل می‌شود تلفات گویند.  
بنابراین تلفات ترانسفورماتور مربوط به هسته و سیم پیچ می‌باشد.

**۱-۹-۱ تلفات هسته (آهنی):** مقدار انرژی الکتریکی که در هسته ترانسفورماتور به گرما تبدیل می‌شود را تلفات هسته گویند و چون جنس هسته عموماً آهن است به آن تلفات آهنی نیز می‌گویند. تلفات در هسته خود شامل تلفات هیسترزیس و فوکو می‌باشد.

بهم وصل شده‌اند ولتاژ نامی به آن اعمال شود، جریان زیادی از سیم پیچ‌ها عبور کرده و پس از ایجاد حرارت باعث سوختن سیم پیچ‌های ترانسفورماتور می‌شود. این جریان را جریان اتصال کوتاه ترانسفورماتور می‌گویند و آن را با  $I_k$  نمایش می‌دهند.

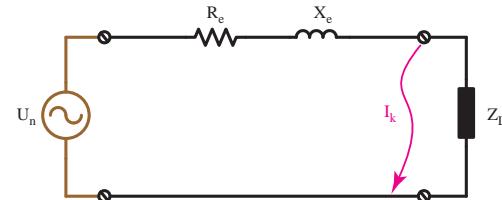

شکل ۵۰- مدار معادل ترانسفورماتور در حال اتصال کوتاه واقعی

در شرایط کار ترانسفورماتور باید مراقب بود که هیچ گاه در ترانسفورماتور اتصال کوتاه رخ ندهد. همچنین تمهیدات لازم جهت حفاظت ترانسفورماتور در برابر اتصال کوتاه اندیشه‌یده شود. به همین دلیل در ابتدای آزمایش اتصال کوتاه باید از صفر بودن ولتاژ اولیه مطمئن شد، زیرا در غیر این صورت ممکن است اتصال کوتاه واقعی رخ دهد.

جریان اتصال کوتاه از رابطه (۱-۵۳) بدست می‌آید.

$$I_k = \frac{I_n}{\Delta U_k} \quad (1-53)$$

جریان  $I_k$  را جریان اتصال کوتاه دائم ترانسفورماتور می‌نامند.

این جریان در ترانسفورماتورهایی که ولتاژ اتصال کوتاه کمی دارند، زیاد و بسیار خطمناک و در ترانسفورماتورهایی که ولتاژ اتصال کوتاه آنها زیاد است، کم می‌باشد.  
روش‌های محاسبه جریان اتصال کوتاه احتیاج به محاسبات پیشرفته ریاضی و تحلیل همه جانبه کمیت‌های شبکه دارد که از حوصله این کتاب خارج است.<sup>۱</sup>

<sup>۱</sup>- استاندارد IEC ۶۰۹۰۹ به تحلیل اتصال کوتاه پرداخته است.


جنس هسته جزء ثابت ساختمان ترانسفورماتور هستند پس مقدار این تلفات ثابت می باشد.

## خود را بیازمایید



- ۱- تلفات ایجاد شده در ترانسفورماتور مربوط به کدام اجزای آن می باشد؟
- ۲- چه عواملی باعث افزایش تلفات هیسترزیس در ترانسفورماتور می شود؟
- ۳- تلفات هیسترزیس ثابت است یا متغیر؟ چرا؟

**تلفات هیسترزیس:** اگر نیروی محرکه مغناطیسی در مدار مغناطیسی به طور متناوب تغییر جهت دهد در این صورت منحنی  $B-H$  یعنی چگالی میدان مغناطیسی بر حسب شدت میدان مغناطیسی مطابق شکل (۵۱) خواهد شد.

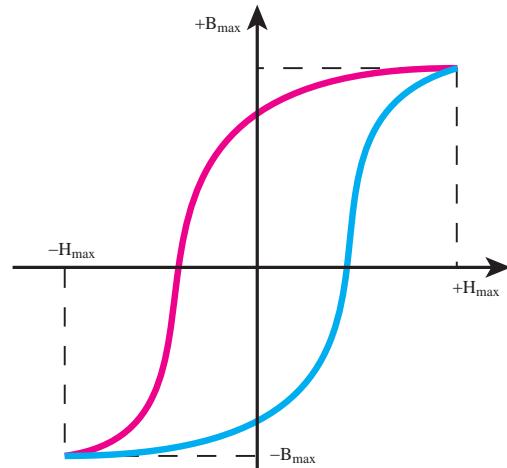

شکل ۵۱- منحنی هیسترزیس در یک ماده مغناطیسی

### تلفات فوکو:

با عبور شار مغناطیسی از هسته، در هسته ترانسفورماتور نیز نیروی محرکه القا می شود. و چون هسته ترانسفورماتور هادی است، لذا جریان الکتریکی در آن القا می شود. مسیر حرکت جریان القابی هسته عمود بر مسیر عبور شار و مانند گرداب در مقطع هسته می باشد به همین خاطر آن را جریان گردابی<sup>۱</sup> می گویند. در شکل (۵۲) برش مقطعی از یک هسته و مسیر جریان گردابی نشان داده شده است.

با جاری شدن جریان گردابی در هسته، بدليل وجود مقاومت الکتریکی آن، هسته ترانسفورماتور گرم می شود. مقدار انرژی که در واحد زمان ناشی از جریان های گردابی در هسته به گرم تبدیل می شود را تلفات فوکو گویند.

حلقه نشان داده شده در شکل (۵۱) را حلقه هیسترزیس می گویند. این حلقه بیانگر آن است که در هر سیکل برای تغییر جهت میدان مغناطیسی در مولکول های هسته انرژی الکتریکی لازم است. هرچه حلقه باریک تر باشد مساحت آن کمتر و در نتیجه انرژی تلف شده به صورت گرما در آن کمتر خواهد بود و بالعکس.

به مقدار انرژی الکتریکی که در واحد زمان صرف تغییر جهت شار مغناطیسی در هسته می شود را تلفات هیسترزیس گویند.

مقدار تلفات هیسترزیس به فرکانس و جنس هسته بستگی دارد. برای کاهش تلفات هیسترزیس جنس هسته از مواد فرومغناطیس با پسماند کم انتخاب می شود.<sup>۱</sup>

هرچه فرکانس شبکه بیشتر باشد عمل تغییر جهت میدان مغناطیسی سریع تر صورت می گیرد لذا افزایش فرکانس باعث افزایش تلفات هیسترزیس می شود اما از آنجا که فرکانس شبکه

۱- فولاد سیلسیم نورد سرد شده دارای خاصیت خوب مغناطیسی می باشد.

## خود را بیازمایید



- ۱- جهت جریان های گردابی در هسته نسبت به جهت عبور شار مغناطیسی ..... است. (عمود - موازی)
- ۲- هرچه مقاومت ..... هسته بیشتر باشد تلفات فوکو کمتر است.
- ۳- تلفات فوکو در ترانسفورماتور به چه عواملی بستگی دارد؟

### ۱-۹-۲- تلفات اهمی سیم پیچ (مسی) : سیم پیچ های

ترانسفورماتور معمولاً از تعداد زیادی دور سیم تشکیل می شوند هرچه تعداد دور سیم پیچ بیشتر باشد، طول سیم آن بیشتر و بنابراین مقاومت الکتریکی سیم پیچ بیشتر خواهد شد به علاوه سطح مقطع سیم نیز تأثیر عکس در مقدار مقاومت الکتریکی آن دارد.


وقتی ترانسفورماتور زیر بار قرار می گیرد، در سیم پیچ های آن جریان جاری می شود و تلفاتی متناسب با  $(I^2 R)$  در هر یک از سیم پیچ های اولیه و ثانویه به گرما تبدیل می شود.

به مقدار انرژی الکتریکی که در واحد زمان در سیم پیچ اولیه و ثانویه ترانسفورماتور و بر اثر مقاومت اهمی سیم پیچ های به گرما تبدیل می شود، تلفات اهمی سیم پیچ های ترانسفورماتور می گویند. و از آنجا که غالباً جنس سیم پیچ ها مسی است، به این تلفات، تلفات مسی نیز گفته می شود.

تلفات مسی با مجدور جریان متناسب است و از آنجا که جریان عبوری از سیم پیچ های ترانسفورماتور تابع جریان بار است لذا تلفات مسی جزو تلفات متغیر ترانسفورماتور به حساب می آید.

برای کاهش تلفات مسی در ترانسفورماتورها، بارگذاری مناسب بروی آنها توصیه می شود تا بدین ترتیب با عبور جریان مناسب تلفات مسی را به توان کنترل نمود. افزایش بار مخصوصاً تجاوز آن از مقدار نامی باعث افزایش تلفات مسی در ترانسفورماتور خواهد شد.

هسته یک تکه

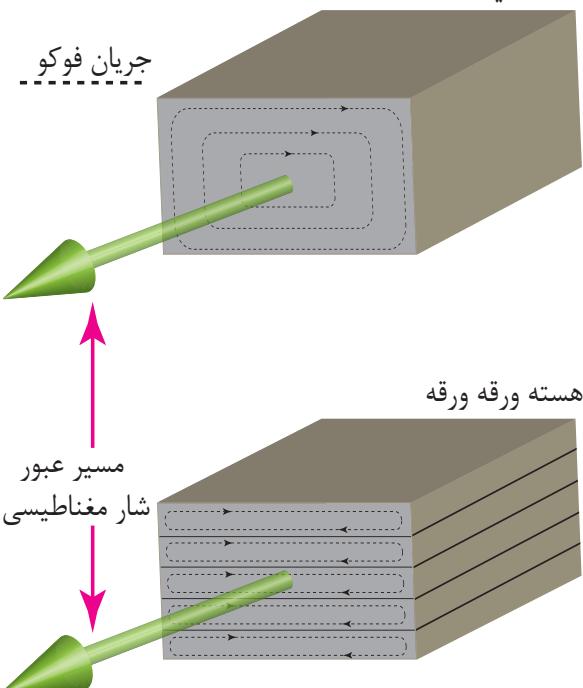

شکل ۵۲- نمای عبور جریان فوکو از مقطع هسته ترانسفورماتور

همان طور که در شکل (۵۲) مشاهده می شود با ورقه ورقه کردن هسته و عایق کردن آنها از یکدیگر مقاومت الکتریکی هسته را افزایش می دهند تا تلفات فوکو کاهش یابد. مقدار تلفات فوکو به حجم هسته، مقاومت الکتریکی و ضخامت ورقه های هسته و همچنین مجدد و لتاژ اعمال شده به ورودی ترانسفورماتور بستگی دارد.

چون لتاژ شبکه ثابت است و هسته نیز جزو ساختمان ترانسفورماتور محسوب می شود پس این تلفات نیز در ترانسفورماتور بدون تغییر بوده و ثابت می باشد.

به مجموع تلفات هیسترزیس و فوکو، تلفات هسته ترانسفورماتور گویند و از آنجا که هر ترانسفورماتور در یک لتاژ نامی و فرکانس نامی به کار گرفته می شود. بنابراین تلفات هسته ثابت خواهد بود. از طرفی چون جنس هسته ترانسفورماتور از ترکیبات آهنی است، به تلفات هسته، تلفات آهنی نیز گفته می شود. بدلیل ثابت بودن تلفات هسته ترانسفورماتور در محاسبات آن را به عنوان تلفات ثابت ترانسفورماتور در نظر می گیرند.

$$P_{in} = P_{out} + \Delta P \quad (1-56)$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + \Delta P} \quad (1-57)$$

$$\Delta P = P_{core} + P_{Cu} \quad (1-58)$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{core} + P_{Cu}} \quad (1-59)$$

$$P_{out} = U_{\gamma} I_{\gamma} \cos \varphi \quad (1-60)$$

و راحت‌تر آنکه رابطه فوق به شکل رابطه (1-61) نوشته شود:

$$\eta = \frac{U_{\gamma} I_{\gamma} \cos \varphi}{U_{\gamma} I_{\gamma} \cos \varphi + P_{core} + P_{Cu}} \quad (1-61)$$

در رابطه (1-61)

$U_{\gamma}$  ولتاژ نامی مصرف‌کننده بر حسب V

$I_{\gamma}$  جریان نامی ثانویه بر حسب A

$\cos \varphi$  ضریب قدرت بار

$P_{core}$  تلفات هسته ترانسفورماتور یا همان تلفات ثابت

$P_{Cu}$  تلفات مسی ترانسفورماتور یا همان تلفات متغیر

البته چون تلفات مسی با تغییر جریان بار تغییر می‌کند،

ابتدا باید تلفات مسی به ازای آن مقدار عبور جریان با کمک

روابط (1-48)، (1-49) و (1-50) محاسبه شود.

توان ظاهری نامی و تلفات مسی در بار نامی و تلفات هسته

از مشخصات اصلی ترانسفورماتور به حساب می‌آید که روی

پلاک آنها نوشته شده است. بنابراین با توجه به رابطه (1-50)،

(1-61) و (1-62) می‌توان راندمان را از رابطه (1-69) نیز

محاسبه کرد.

$$P_{out} = S \cos \varphi \quad (1-62)$$

$$\eta = \frac{AS_n \cos \varphi}{AS_n \cos \varphi + P_{core} + A^r P_{Cu_n}} \quad (1-63)$$

در رابطه (1-63) :

S<sub>n</sub> قدرت ظاهری نامی بر حسب VA

A ضریب بار

## خود را بیازمایید



۱- هر چه تعداد دور سیم پیچ ترانسفورماتور بیشتر باشد مقاومت الکتریکی آن..... و تلفات مسی آن..... است. (بیشتر - کمتر)

۲- اگر جریان بار یک ترانسفورماتور سه برابر شود تلفات مسی آن..... برابر می‌شود.

۳- مناسب‌ترین روش برای کاهش تلفات مسی در ترانسفورماتور چیست؟

## ۱۰- راندمان یا بازده ترانسفورماتور

بازده ترانسفورماتور با رابطه (1-54) بر حسب درصد

$$\% \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100 \quad (1-54)$$


% بازده یا راندمان بر حسب درصد

$P_{out}$  توان مصرفی (حقیقی) خروجی

$P_{in}$  توان مصرفی (حقیقی) ورودی

دیاگرام توازن توان در ترانسفورماتور مطابق شکل (53)

می‌باشد.

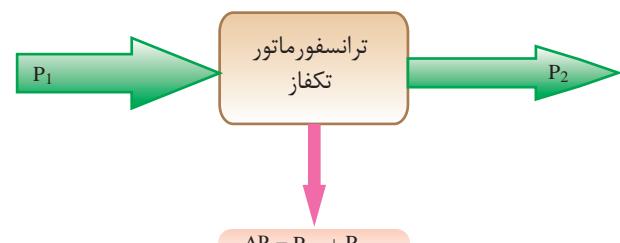


شکل ۵۳- دیاگرام توازن توان در یک ترانسفورماتور

با توجه به دیاگرام توازن توان در صورتی که مقدار توان حقیقی  $P_{in}$  مستقیماً در دسترس نبود، به طور غیر مستقیم برای محاسبه مقدار راندمان می‌توان مطابق روابط زیر عمل نمود.

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \quad (1-55)$$

با توجه به رابطه (۱-۶۳)، راندمان ترانسفورماتور به ضریب قدرت نیز وابسته است و از آنجا که دامنه تغییرات ضریب قدرت از صفر تا یک می‌باشد، لذا به طور جدی می‌تواند باعث کاهش یا افزایش راندمان ترانسفورماتور شود. مقدار ضریب قدرت نیز به نوع بار مصرفی متصل شده به ترانسفورماتور وابسته است.

شکل (۵۴) تغییرات هم‌زمان ضریب بار و ضریب قدرت نشان می‌دهد.

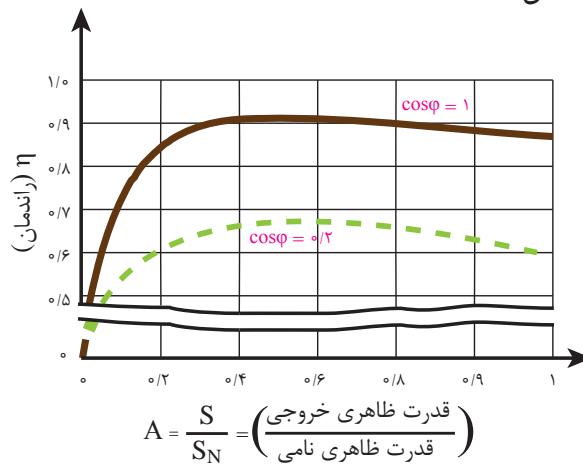

شکل ۵۴- منحنی تغییرات راندمان بر حسب تغییرات بار و ضریب قدرت

$\cos\phi$  ضریب قدرت بار مصرفی

$P_{core}$  تلفات هسته خروجی آزمایش بی‌باری بر حسب

$P_{Cu}$  تلفات بهازای بار نامی خروجی آزمایش اتصال

کوتاه بر حسب  $W$

همان‌طور که در رابطه (۱-۶۳) دیده می‌شود راندمان تابعی

از ضریب بار و ضریب قدرت است. زیرا مقادیر توان ظاهری نامی، تلفات آهنی و تلفات مسی در بار کامل به ساختمان ترانسفورماتور بستگی داشته و در ترانسفورماتور قابل تغییر نیستند.

ثابت می‌شود راندمان ترانسفورماتور زمانی ماکزیمم است

که مقدار ضریب بار مطابق رابطه (۱-۶۴) باشد.

$$A = \sqrt{\frac{P_{core}}{P_{Cu}}} \quad (1-64)$$

اصولاً در ساخت ترانسفورماتورهایی که قرار است به طور دائم زیر بار کار کنند، سیم پیچ آنها را طوری طراحی می‌کنند که در جریان بار کامل یا نامی تلفات آهنی و مسی آنها باهم برابر شوند تا راندمان ترانسفورماتور در موقع کار و در بار کامل ماکزیمم باشد.

بنابراین هرگاه مجموع تلفات مسی و تلفات هسته برابر شد، راندمان ترانسفورماتور حداکثر خواهد شد.

يعني اگر

$$\eta = \eta_{max} \Rightarrow P_{Cu} = P_{core}$$

## تحقيق کنید



درستی عبارت زیر را ثابت کنید.

$$\eta = \eta_{max} \Rightarrow P_{Cu} = P_{core}$$

بارگیری ترانسفورماتور وابسته به مقدار جریان بار می‌باشد

و چون مصرف کننده انرژی ممکن است به طور مداوم بار خروجی

ترانسفورماتور را تغییر دهد پس راندمان ترانسفورماتور هم کاملاً

متغیر می‌باشد و وابسته به بار تغییر خواهد کرد.

## تحقیق کنید



گاهی اوقات در صنعت برق ترانسفورماتورها را با نسبت تبدیل یک می‌سازند یعنی تعداد دور سیم پیچ اولیه و ثانویه آنها برابر بوده و ولتاژ دو سمت ترانسفورماتور باهم برابر است.

آیا به نظر شما ساخت چنین ترانسفورماتوری منطقی است؟

حال اگر بدن یک شخص مطابق شکل (۵۵-الف) به طور مستقیم یا غیر مستقیم با سیم فاز برخورد کند جریان از طریق بدن فرد و زمین سته شده و موجبات برق گرفتگی شخص را فراهم می‌کند. اما اگر سر راه فاز و نول یک ترانسفورماتور با ضربیت تبدیل یک گذاشته شود بدون آنکه ولتاژ تغییری کرده باشد انرژی الکتریکی از طریق القا الکترومغناطیسی به سمت ثانویه منتقل شده و ارتباط الکتریکی سیم نول با زمین قطع خواهد شد. در واقع با این کار در خروجی ترانسفورماتور سیم نول وجود ندارد بلکه ولتاژ بین دو سر سیم پیچ موجود است و با اتصال یک سر سیم پیچ به زمین جریان برقرار نمی‌گردد. در این مدار تنها با اتصالی دوسر سیم پیچ ثانویه جریان در آن برقرار می‌شود. به همین خاطر مطابق استاندارد، پریزهای برق نصب شده در حمام و مکان‌های مرطوب باید مجهز به این ترانسفورماتور باشند زیرا اتصال ثانویه را از نول یا زمین جدا می‌کند که به آن ترانسفورماتور ایزوله می‌گویند.

## خود را بیازمایید



- ۱- نسبت تعداد دور اولیه به ثانویه ترانسفورماتور ایزوله چقدر است؟
- ۲- اتصال شخص به ثانویه ترانسفورماتور ایزوله در چه صورتی باعث برق گرفتگی می‌شود؟

## خود را بیازمایید



۱- از ثانویه یک ترانسفورماتور A ۱۰۰ جریان عبور می‌کند، اگر جریان نامی این ترانسفورماتور A باشد ضربیت بار چقدر است؟

۲- یک ترانسفورماتور KVA ۱۵ باری را با توان ۸۰ KVA تغذیه می‌کند ضربیت بار چقدر است؟

۳- در بار نامی یک ترانسفورماتور تلفات ..... از تلفات ..... بیشتر است. (هسته - مسی)

۴- ترانسفورماتوری که در راندمان ماکزیمم کار می‌کند ضربیت بار آن حتماً ..... از واحد است. (بیشتر - کمتر)

۵- یک ترانسفورماتور ۴۰ KVA باتلفات مسی نامی ۱۲۰۰ وات و تلفات هسته ۸۰۰ وات، بار نامی با ضربیت قدرت ۷/۷ پس فاز را تغذیه می‌کند. راندمان ترانسفورماتور چقدر است؟



۶- حداکثر راندمانی را که ترانسفورماتور مسئله (۵) می‌تواند با همان ضربیت قدرت تأمین نماید را بدست آورید.

## ۱۱-۱- انواع ترانسفورماتورهای تکفاز خاص

### ۱۱-۱- ترانسفورماتور ایزوله

تکفاز اختلاف پتانسیل یا ولتاژ بین دو سیم فاز و نول وجود دارد که غالباً از طریق ترانسفورماتور توزیع سه فاز با اتصال خروجی ستاره یا زیگزاگ<sup>۱</sup> تأمین می‌شوند. در توزیع انرژی الکتریکی سیم نول را زمین می‌کنند تا خطاهای ناشی از اتصال به زمین فاز برای دستگاه‌های حفاظتی قابل تشخیص باشد.

<sup>۱</sup>- با چگونگی این اتصالات در فصل بعد آشنا خواهد شد.

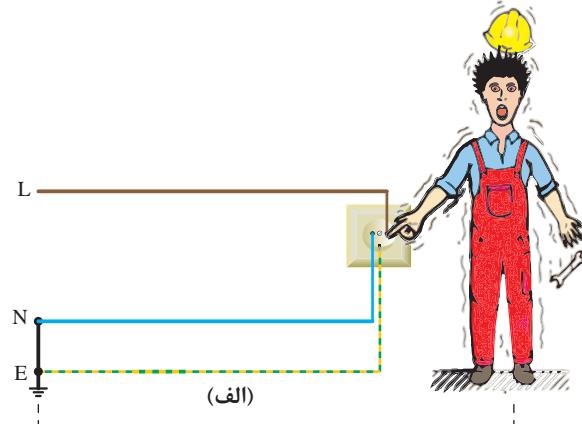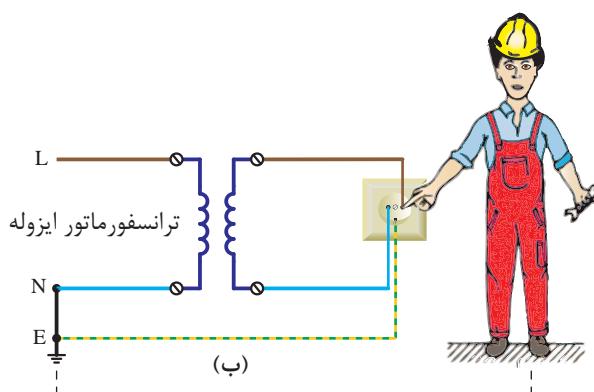

شکل ۵۵— نقش ترانسفورماتور ایزوله در زمان اتصال بدن شخص با قسمت برقدار

را ترانسفورماتور جریان<sup>۱</sup> یا CT می‌گویند.

ضریب تبدیل این ترانسفورماتور را به صورت کسری و نسبت جریان اولیه به ثانویه  $\frac{I_1}{I_2}$  تعریف می‌کنند مثلاً ترانسفورماتور جریان  $\frac{100A}{5A}$  می‌تواند جریان عبوری A ۱۰۰ مدار را به در دستگاه اندازه‌گیری تبدیل کند و دیگر جریان‌های عبوری تا A ۱۰۰ را به صورت خطی در دستگاه اندازه‌گیری با همین نسبت کوچک نماید. ضریب تبدیل ترانسفورماتورهای جریان، شاخصی مؤثر در انتخاب آن محسوب می‌شود و همواره روی پلاک مشخصات CT درج می‌گردد. البته لازم به ذکر است جریان ثانویه این گونه ترانسفورماتورها را معمولاً برای ۱A یا ۵A طراحی می‌نمایند.

به طور کلی می‌توان گفت ترانسفورماتور جریان ترانسفورماتوری است که اولیه آن سیم حامل جریان و ثانویه آن به یک وسیله اندازه‌گیری مثلاً آمپر متر متصل می‌باشد. در شکل (۵۶) نمای ظاهری چند نمونه CT آورده شده است.

چگونگی قرار گرفتن CT و آمپر متر در شبکه برق در شکل (۵۷) نشان داده شده است. چون CT قرار است نمونه جریان را به وسیله اندازه‌گیری انتقال دهد، لذا به طور سری در مسیر جریان قرار می‌گیرد.

## ۱۱۲— ترانسفورماتور جریان: جریان‌های

عبوری از یک سیم در شبکه‌های برق به منظور کاربردهای کنترلی و حفاظتی باید اندازه‌گیری شود. در شبکه‌های برق با ولتاژ بالا و جریان‌های زیاد امکان اندازه‌گیری جریان به صورت مستقیم وجود ندارد.

از طرفی می‌دانیم که اطراف سیم حامل جریان، میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود و در صورت عبور جریان متناوب، این میدان نیز متناوباً تغییر خواهد کرد به طوری که اندازه این میدان متناسب با مقدار جریان عبوری از سیم می‌باشد.


از همین اثر برای اندازه‌گیری غیر مستقیم جریان در شبکه‌های با ولتاژ و جریان زیاد استفاده می‌شود.

بدین ترتیب با قرار دادن یک هسته مغناطیسی پیرامون سیم حامل جریان، میدان‌های متغیر حاصل از آن در هسته، تولید شار مغناطیسی کرده و اگر روی همین هسته سیم پیچ دیگری با سطح مقطع کم و تعداد دور زیاد داشته باشیم می‌تواند در سمت ثانویه نیروی محرکه القا نماید. در صورت بسته شدن مدار ثانویه نیز جریانی از آن عبور می‌کند که طبق روابط اساسی ترانسفورماتور مقدار جریان عبوری از سیم پیچ ثانویه متناسب با جریان سیم حامل جریان شبکه خواهد بود. این ترانسفورماتور




شکل ۵۶ – نمای ظاهری چند ترانسفورماتور جریان CT

- همه شار مربوط به میدان اولیه در هسته به صورت تلفات هسته ظاهر می‌شود و باعث افزایش گرما در هسته می‌شود.
- از آنجا که CT یک ترانسفورماتور افزاینده است، (تعداد دور ثانویه نسبت به اولیه بیشتر است) ولتاژ در سیم پیچ ثانویه به قدری بالا می‌رود که باعث از بین رفتن عایق‌بندی ترانسفورماتور می‌شود و برای اپراتور نیز خطر در پی دارد.

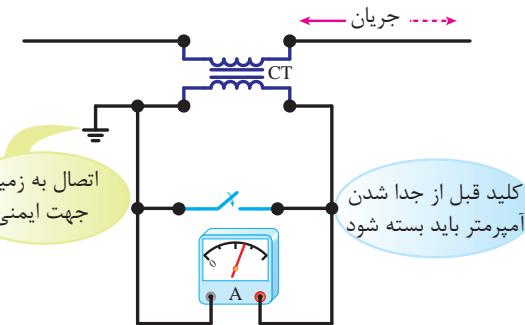

طرف ثانویه ترانسفورماتور جریان را نباید باز گذاشت یا آن را توسط فیوز محافظت کرد.

همچنین در هنگام باز کردن دستگاه‌های اندازه‌گیری از ثانویه CT مطابق شکل (۵۷) باید ابتدا مدار ثانویه توسط یک کلید اتصال کوتاه و سپس دستگاه اندازه‌گیری را جدا نمود. به علاوه جهت حفظ ایمنی یک طرف ثانویه CT ها باید به شبکه زمین متصل شود. گاهی اوقات برای اندازه‌گیری جریان در یک کابل بدون آنکه آن را قطع کنند از آمپر مترهای انبری مطابق شکل (۵۸) استفاده می‌شود.

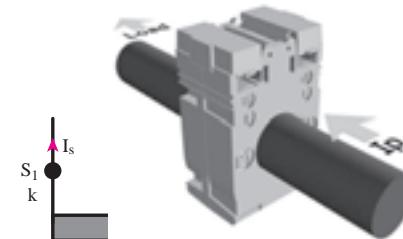

شکل ۵۷ – چگونگی اتصال ترانسفورماتور جریان CT در مدار

از طرفی امپدانس داخلی آمپر متر بسیار ناچیز است پس می‌توان گفت مدار ثانویه CT در حالت کار اتصال کوتاه می‌باشد به همین خاطر ترانسفورماتور جریان را برای حالت کار اتصال کوتاه در سمت ثانویه محاسبه می‌کنند. یعنی همواره باید شار مخالف حاصل از نیروی محرکه مغناطیسی تولید شده در سیم پیچ ثانویه شار میدان اولیه را در هسته خنثی کند.

البته در صورت باز شدن مدار ثانویه شار مخالف در هسته دیگر وجود نخواهد داشت و در نتیجه موارد زیر اتفاق می‌افتد :



شکل ۵۸ – نمای ظاهری یک آمپر متر انبری

پوشش عایقی ضخیم باید استفاده شود.

ثانویه این ترانسفورماتورها معمولاً با ولتاژهای  $100\text{V}$ ,  $120\text{V}$  یا  $220\text{V}$  ساخته می‌شود. اولیه و ثانویه PT ها برخلاف ترانسفورماتورهای جریان CT باید در برابر جریان اتصال کوتاه محافظت شوند. به همین منظور در اولیه و ثانویه این نوع ترانسفورماتور باید از فیوز استفاده شود.

همچنین جهت حفظ اینمی یک طرف ثانویه PT ها باید به شبکه زمین متصل شود.

## خود را بیازمایید



۱- ترانسفورماتور جریان در صنعت برق چه کاربردی دارد؟

۲- ساختمان ترانسفورماتور جریان را شرح داده طریقه نصب آن را در مدار ترسیم نمایید.

۳- آیا می‌توان آمپر متر متصل به ثانویه ترانسفورماتور جریان را هنگام کار باز نمود؟ چرا؟

۴- تفاوت PT (ترانسفورماتور ولتاژ اندازه‌گیری) با ترانسفورماتورهای دیگر چیست؟

۵- از اولیه یک ترانسفورماتور جریان  $1000\text{A}$  آمپر، جریان  $75\text{A}$  آمپر عبور می‌کند. چه جریانی از مدار آمپر متر عبور می‌کند.

۶- ولتاژ اندازه‌گیری شده در ثانویه یک  $2\text{kV}/100\text{V}$  PT ۶۵ ولت اندازه‌گیری شده است. ولتاژ شبکه چقدر می‌باشد؟

هسته این ترانسفورماتور به طور دو تکه و به شکل انبر ساخته می‌شود چنان که با باز کردن دهانه انبر کابل حامل جریان در داخل هسته قرار می‌گیرد و سپس دهانه انبر بسته می‌شود و آمپر متری که در مدار ثانویه از داخل متصل شده و روی انبر نصب گردیده است جریان عبوری از کابل را نشان می‌دهد.

## ۱۱-۳ ترانسفورماتور ولتاژ : به منظور


جدا سازی مدارهای حفاظتی و اندازه‌گیری از قسمت فشار قوی و تبدیل مقادیر ولتاژ شبکه به مقدار مورد نیاز دستگاههای اندازه‌گیری و حفاظتی لازم است از ترانسفورماتورهای موسوم به ترانسفورماتورهای ولتاژ یا PT استفاده شود. شکل (۵۹) دو نمونه PT را نشان می‌دهد.

یک نوع ترانسفورماتور کاہنده ولتاژ است و در واقع



شکل ۵۹- نمای ظاهری ترانسفورماتور ولتاژ PT

تفاوت زیادی بین ساختمان آن و دیگر ترانسفورماتورهای معمولی وجود ندارد ولی چون از دسته ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری است باید دارای دقت بالاتر و تلفات کمتر باشد به علاوه چون اختلاف ولتاژ بین سیم پیچ اولیه و ثانویه آن غالباً زیاد است، نوع عایق‌بندی در آن اهمیت ویژه‌ای دارد حتی برای اتصال ثانویه PT ها به دستگاههای اندازه‌گیری یا حفاظتی از سیم‌های با

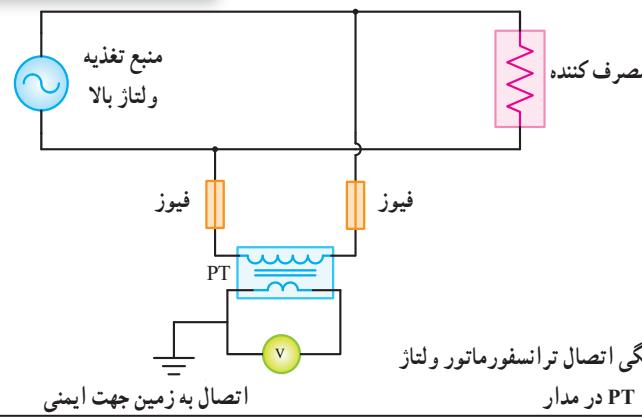

شکل ۶- چگونگی اتصال ترانسفورماتور ولتاژ در مدار PT

۱- ولتاژهای شبکه:  $6\text{kV}$ ,  $10\text{kV}$ ,  $20\text{kV}$ ,  $33\text{kV}$ ,  $122\text{kV}$ ,  $220\text{kV}$  و  $400\text{kV}$

باشد. پس باید ولتاژ اتصال کوتاه نسبی این گونه ترانسفورماتورها بسیار زیاد و تزدیک به صدر صد باشد. برای بالا بردن امپدانس داخلی ترانسفورماتورها یا باید از سیم‌های با مقاومت زیاد جهت سیم‌پیچی استفاده کرد که این کار با وجود جریان بالای جوشکاری باعث افزایش تلفات حرارتی در ترانسفورماتور شده و امکان پذیر نیست و راه دیگرایجاد پراکندگی بیشتر میدان است که برای ترانسفورماتور جوشکاری از این راه استفاده می‌شود. افزایش پراکندگی با در نظر گرفتن یک کوپلینگ ضعیف بین سیم‌پیچ اولیه و ثانویه محقق می‌گردد.

### خود را بیازمایید



– چرا برای بالا بردن امپدانس داخلی ترانسفورماتور، از سیم‌های با مقاومت الکتریکی بالا استفاده نمی‌شود؟

### تحقیق کنید



– چه راه‌هایی برای ایجاد کوپلینگ ضعیف در ترانسفورماتورهای جوش وجود دارد؟  
– آیا راه‌های دیگری برای تأمین جریان جوشکاری می‌شناسید؟

### ۱-۱۱-۵- اتو ترانسفورمر :

**کلیات:** همه ترانسفورماتورهایی که تا به حال بحث شد دارای دو سیم‌پیچ جدا از هم بودند. نوع دیگری از ترانسفورماتور وجود دارد که فقط شامل یک سیم‌پیچ است. این نوع ترانسفورماتور را اتو ترانسفورمر می‌گویند. شکل‌های (۶۳) (الف و ب) مدار ساده‌ای از یک اتو ترانسفورمر کاوهنده و افزاینده ولتاژ را نمایش می‌دهند.


**۴-۱۱-۶- ترانسفورماتور جوشکاری:** ترانسفورماتورهای جوشکاری بر حسب نوع و ساخته شان متنوع هستند. در اینجا ترانسفورماتورهای جوشکاری از نوع قوس الکتریکی مد نظر می‌باشد.



شکل ۶۱- نمای ظاهری دستگاه جوش و عملیات جوشکاری

ترانسفورماتور جوشکاری باید مشخصه جریان و ولتاژ خروجی مطابق شکل (۶۲) را دارا باشد. بدین ترتیب که در حالت بی‌باری، ولتاژ حدود ۶۰ تا ۷۰ ولت باشد تا بتواند قوس الکتریکی ایجاد شود همچنین پس از برقراری قوس (چون امپدانس قوس بسیار کم است)، خروجی ترانسفورماتور تقریباً اتصال کوتاه می‌شود و ولتاژ خروجی ترانسفورماتور جوش در حدی است که قوس را در حالت پایدار نگاه دارد.

بنابراین این نوع ترانسفورماتور باید طوری طراحی شود

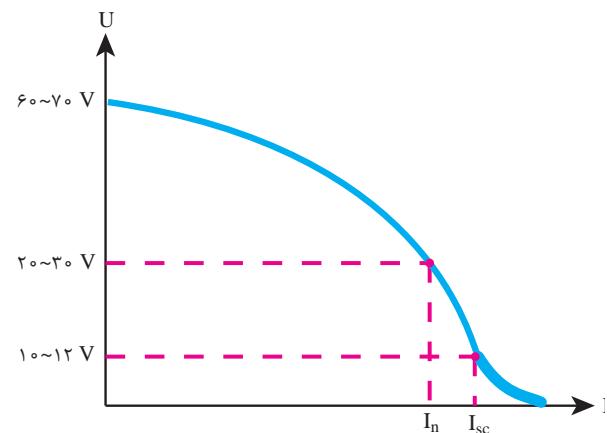

شکل ۶۲- مشخصه جریان و ولتاژ خروجی ترانسفورماتور جوشکاری

که اتصال کوتاه‌های بی در بی باعث آسیب دیدن آن نشود لذا در این ترانسفورماتورها باید امپدانس داخلی در حد قابل توجهی بالا

آن بخش از سیم پیچ که مطابق شکل (۶۳) بین نقاط A و B قرار گرفته است، سیم پیچ سری نام گذاری می‌گردد. توان الکتریکی منتقل شده از این بخش سیم پیچ به بار مصرفی را توان تیپ یا توان انتقالی از طریق هسته می‌نامند. مقدار توان این بخش با توجه به مدار شکل (۶۳-الف)، مطابق رابطه (۱-۷۱) می‌باشد.

$$S_B = (U_1 - U_2) \times I_1 \quad (1-65)$$

همچنین توان تیپ اوتورانسفورمر شکل (۶۳-ب) از رابطه (۱-۷۲) محاسبه می‌شود.


$$S_B = (U_2 - U_1) \times I_2 \quad (1-66)$$

توان تیپ را با  $S_B$  نمایش می‌دهند.


مطابق شکل (۶۳) سیم پیچ بخش BC بین ورودی و خروجی مشترک است به همین خاطر آن را سیم پیچ مشترک می‌نامند.

توان الکتریکی ورودی در بخش مشترک سیم پیچ، به طور مستقیم از منبع تعذیه به بار منتقل می‌شود. این توان را توان الکتریکی هدایت شده توسط سیم پیچ به بار می‌گویند.

اگر سیم پیچ بخش مشترک (BC) به منبع ولتاژ ورودی متصل شود اوتورانسفورمر باعث افزایش ولتاژ خروجی خواهد شد یعنی اوتورانسفورمر افزاینده و لتاژ می‌شود و بالعکس اگر سیم پیچ بخش مشترک (BC) به بار خروجی متصل شود اوتورانسفورمر نقش کاهنده‌گی ولتاژ خروجی را خواهد داشت.

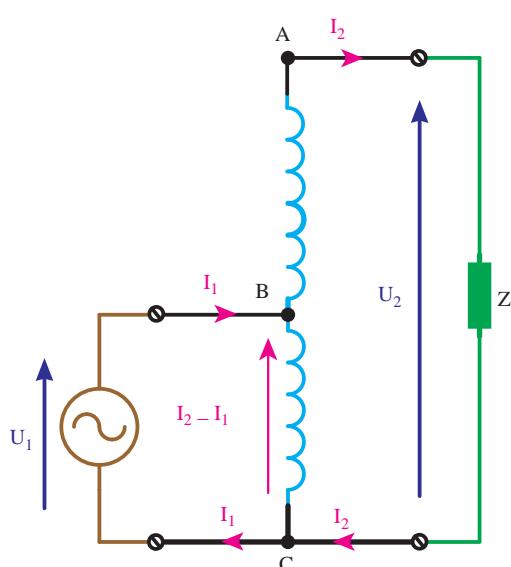

ب) افراینده

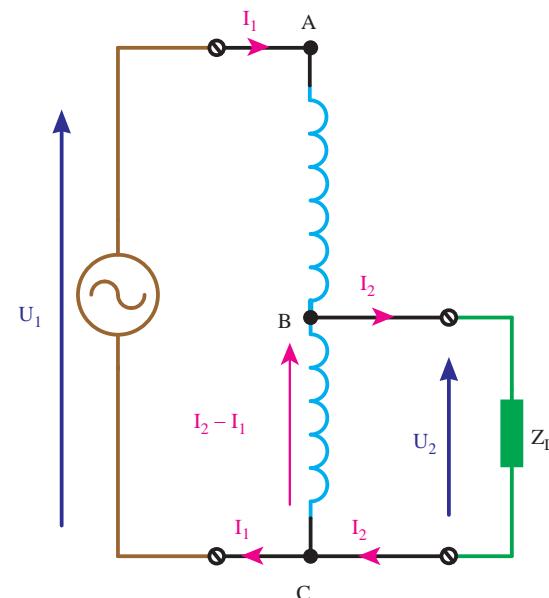

الف) کاهنده

**۱-۱۱-۶ مقایسه بین ترانسفورماتور معمولی و اوتورانسفورمر :** در اوتورانسفورمر میان ورودی و خروجی علاوه بر ارتباط مغناطیسی، ارتباط الکتریکی نیز وجود دارد.

### تحقیق کنید



صحت رابطه ذیل را تحقیق کنید.

$$\text{ولتاژ طرف فشار قوی } U_H$$

$$\text{ولتاژ طرف فشار ضعیف } U_L$$

توان ظاهری اوتورانسفورمر S

توان تیپ  $S_B$

## بیشتر بدانید



آیا می‌توانید نشان دهید چرا هر چه نسبت تعداد دور سیم پیچ بخش مشترک به واحد نزدیکتر باشد صرفه‌جویی تعداد دور کل سیم پیچ مصرف سیم در اتوترانسفورمر بیشتر است؟ این نسبت را ضریب صرفه‌ای بودن اتوترانسفورمر می‌گویند. به همین خاطر در قدرت مشابه و مقادیر ولتاژ‌های ورودی و خروجی تردیک به هم، وزن سیم پیچ و حجم هسته اتوترانسفورمرها کمتر از ترانسفورماتور معمولی بوده و قیمت آن ارزان‌تر خواهد شد.

## نکته ۱



چون بخشی از توان اتوترانسفورمر از طریق هسته و بخش دیگر از طریق هدايت الکتریکی به خروجی منتقل می‌شود، لذا در شرایط و مشخصات یکسان و در مقایسه با ترانسفورماتور معمولی، تلفات هسته در اتوترانسفورمر کمتر می‌باشد.

## نکته ۲




به خاطر استفاده از یک سیم پیچ، کوپل مغناطیسی در اتوترانسفورمر خیلی بیشتر از زمانی است که دو سیم پیچ به‌طور مجزا از یکدیگر باشند. در نتیجه تلفات پراکندگی نیز در اتوترانسفورمر کاهش می‌یابد.

## نکته ۳



به دلیل تفاصل جریان ورودی و خروجی در بخش سیم پیچ مشترک، جریان این بخش از سیم پیچ کم بوده و در نتیجه تلفات مسی در آن کاهش قابل توجهی دارد.

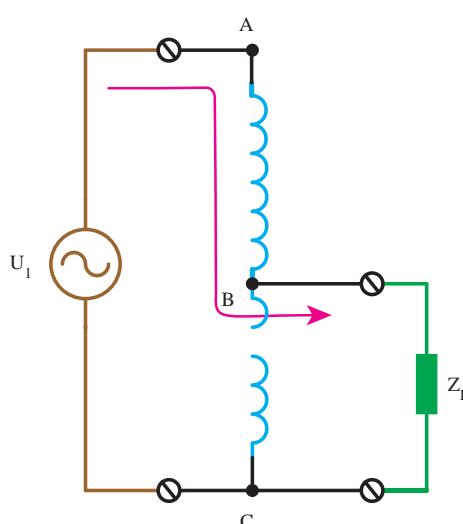

شكل ۶۴ – پارگی سیم پیچ بخش مشترک

به‌طور کلی می‌توان گفت که در اتوترانسفورمر به خاطر تلفات بسیار کم تقریباً راندمان به واحد تردیک است. بنابراین استفاده از روابط اساسی ترانسفورماتورهای ایده‌آل با تقریب خوبی برای اتوترانسفورمراها جایز است.

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{1}{K} = a \quad (1-67)$$

**موارد کاربرد:** یکی از مهمترین کاربردهای اتو ترانسفورمر استفاده از آن برای راه اندازی موتورهای سه فازه القایی است که در فصل ۳ به تفصیل تشریح خواهد شد. همچنین در شبکه های انتقال برق و برای جبران افت ولتاژ خطوط انتقال از اتو ترانسفورماتور استفاده می شود.

در آزمایشگاه های برق نیز برای ایجاد یک منبع AC با ولتاژ خروجی متغیر از اتو ترانسفورمر متغیر استفاده می شود. نام تجاری این نوع اتو ترانسفورمرها واریاک می باشد.

رفتار این نوع اتو ترانسفورمر بسیار شبیه پتانسیومتر در مدار است. یعنی می توان با آن ولتاژ متغیری در خروجی داشت. البته پتانسیومتر با عمل تقسیم ولتاژ، ولتاژ مورد نظر را برای مصرف کننده مهیا می کند. اما تفاوت های اساسی بین اتو ترانسفورمر و پتانسیومتر وجود دارد که آنها را از هم متمایز می سازد که موارد زیر از آن جمله می باشند :

- در پتانسیومتر قدرت الکتریکی تنها از راه هدایت الکتریکی به بار انتقال می یابد در صورتی که در اتو ترانسفورمر علاوه بر انتقال قدرت از طریق هدایت الکتریکی بخش دیگر از طریق کوپلینگ مغناطیسی و نیروی محرکه الکتریکی تولیدی در سیم پیچ منتقل می شود.

- با اتو ترانسفورمر افزاینده می توان ولتاژی بالاتر از ولتاژ منبع تولید کرد در صورتی که پتانسیومتر حداکثر می تواند ولتاژ اعمال شده به ورودی را به خروجی تحويل دهد.


- در پتانسیومتر جریان ورودی همواره بیش از جریان خروجی است در حالی که در اتو ترانسفورمر کاهنده مقدار جریان سمت خروجی از ورودی بیشتر است.

- پتانسیومتر هم در جریان مستقیم و هم در جریان متناوب عمل می کند ولی اتو ترانسفورمر فقط در جریان متناوب قابل استفاده است.

شکل ۶۶ شمای مداری یک اتو ترانسفورمر متغیر (واریاک) را که دارای یک هسته مشترک چنبره ای می باشد نشان می دهد. بالغرش جاروبک زغالی روی محیط هسته و اتصال آن با سیم پیچ توسط یک دسته متحرک ولتاژ خروجی اتو ترانسفورمر تغییر می کند.

همچنین به دلیل ارتباط الکتریکی دو طرف اتو ترانسفورمر، از این ترانسفورماتور به عنوان ترانسفورماتور ایزوله نمی توان استفاده نمود.

**مثال** یک اتو ترانسفورماتور مطابق شکل ۶۵ زیر با ولتاژ ورودی ۲۲۰V، ولتاژ ۱۶۰V را برای یک مقاومت ۸Ω در سمت دیگر مهیا می کند. اگر تعداد دور کل حلقه ها ۳۰۰ دور باشد. مطلوب است :

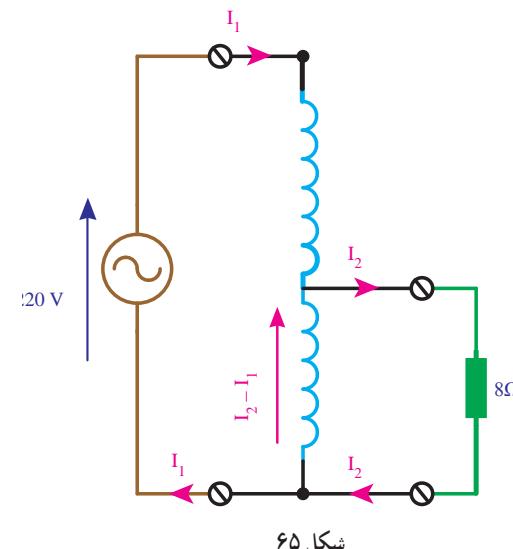

الف) تعداد حلقه های سیم پیچ مشترک

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{220}{160} = \frac{300}{N_2} \Rightarrow N_2 = \frac{160 \times 300}{220} \approx 218$$

$$ب) جریان بار I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{160}{8} = 20A$$

ج) جریان بخش سیم پیچ مشترک

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} \Rightarrow \frac{220}{160} = \frac{20}{I_1} \Rightarrow I_1 = \frac{160 \times 20}{220} \approx 14.5A$$

$$د) توان الکتریکی منتقل شده توسط هسته = I_1 - I_2 = 20 - 14.5 = 5.5A$$

$$S_B = (U_1 - U_2) \times I_1 = (220 - 160) \times 14.5 = 870VA$$



شکل ۶۶ - نمای ظاهری و شماتیک اتوترانسفورمر متغیر (واریاک)

حد نامی مجاز نیست؟

- ۱۲) دیاگرام برداری ترانسفورماتور با بار اهمی - سلفی را از دیدگاه اولیه رسم کنید.
- ۱۳) آیا امکان دارد در ترانسفورماتور زیر بار،  $U_2 = U_1$  گردد؟ (کدام نوع بار؟)
- ۱۴) تلفات هیسترزیس یک ترانسفورماتور به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۱۵) ایجاد امپدانس داخلی مناسب در ترانسفورماتور جوشکاری چگونه انجام می شود؟
- ۱۶) تفاوت های عمدۀ اتوترانسفورمر و پتانسیومتر را بنویسید.
- ۱۷) دو عیب مهم اتوترانسفورمر را نسبت به ترانسفورماتور معمولی، بنویسید.
- ۱۸) کاربردهای اتوترانسفورمر را بیان کنید.

## پرسش‌های پایان فصل (۱۱)

- ۱) اجزای اصلی یک ترانسفورماتور را نام برد و وظیفه هر یک را بنویسید.
- ۲) ورودی یک ترانسفورماتور به منبع ولتاژ مستقیم متصل شده است، خروجی آن چند ولت است؟ چرا؟
- ۳) عوامل مؤثر در مقدار ولتاژ القایی ثانویه ترانسفورماتور را بیان کنید.
- ۴) ویژگی های یک ترانسفورماتور ایدهآل را نام ببرید.
- ۵) محل نقطه کار ترانسفورماتورهای قدرت و اندازه گیری را روی منحنی اشباع نشان دهید و آن را تحلیل کنید.
- ۶) چگونه جریان اولیه با افزایش بار ترانسفورماتور بیشتر می شود؟
- ۷) در چه شرایطی از جریان بی باری در برابر جریان واقعی ترانسفورماتور صرف نظر می شود؟
- ۸) هر چه تلفات هسته بیشتر باشد مقدار مقاومت الکتریکی مدل شده برای آن.....(کمتر - بیشتر) است.
- ۹) مدار معادل ترانسفورماتوری را ترسیم کنید که از تلفات هسته آن صرف نظر شده باشد.
- ۱۰) منظور از شار پراکندگی چیست؟
- ۱۱) چرا افزایش ولتاژ ورودی ترانسفورماتور بیش از

الف) ولتاژ  $U$ 

 ب) جریان  $I$ 

ج) امپدانس انتقالی به اولیه

(۷) نتایج بدست آمده از آزمایش بی‌باری و اتصال کوتاه مطابق ذیل می‌باشد:

در آزمایش اتصال کوتاه مقادیر وات متر  $= 80\text{W}$

$$\text{ولت متر} = 40\text{V}$$

$$\text{آمپر متر} = 20\text{A}$$

و در آزمایش بی‌باری مقادیر وات متر  $= 80\text{W}$

$$\text{ولت متر} = 40\text{V}$$

$\text{آمپر متر} = 2\text{A}$  مطلوب است:

الف) مقادیر تلفات آهنی - تلفات مسی نامی - جریان

بی‌باری - جریان نامی - درصد ولتاژ اتصال کوتاه - جریان اتصال کوتاه دائم

ب) مدار معادل و مقادیر المان‌های موازی

ترانسفورماتور

ج) مدار معادل و مقادیر المان‌های سری به شرطی

$$\text{که } X_1' = 3X_2', R_1' = R_2'.$$

د) مدار معادل واقعی ترانسفورماتور با ذکر مقادیر

ه) مدار معادل ترانسفورماتور با احتساب تقریب اول،

دوم و سوم

۸) در یک ترانسفورماتور واقعی  $U_1 = 100\text{V}$

مقاومت معادل تلفات هسته  $2K\Omega$  و راکتانس میدان اصلی  $1000\Omega$  می‌باشد. جریان بی‌باری و تلفات هسته را با احتساب تقریب اول بدست آورید.

۹) یک ترانسفورماتور در بار نامی دارای افت ولتاژ اهمی ۲۵ ولت و افت ولتاژ القایی ۴۰٪ ولت و ولتاژ نامی ۲۰۰ ولت می‌باشد. ولتاژ دوسر بار را از دیدگاه اول در حالات خواسته شده بدست آورید:

الف) بار اهمی خالص

ب) بار پیش فاز با ضریب قدرت ۸٪


پ) بار سلفی خالص

۱۰) جریان اتصال کوتاه دائم یک ترانسفورماتور با

## مسائل پایان فصل (۱)

۱) نیروی محرکه مغناطیسی بویینی با  $500$  دور سیم پیچ که از آن جریان ۲ آمپر عبور می‌کند چقدر است؟

۲) ترانسفورماتوری طبق شکل زیر در شبکه  $50\text{Hz}$  دارای هسته‌ای با چگالی شار  $T = 1/25$  می‌باشد. ولتاژ القایی در سیم پیچ اولیه و ثانویه را بدست آورید.

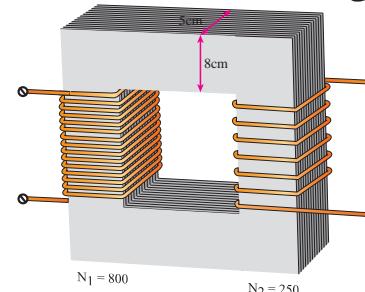


۳) یک ترانسفورماتور با ضریب تبدیل  $a = 8$  دارای  $2000$  دور سیم پیچ در اولیه می‌باشد. تعداد دور ثانویه چقدر است؟

۴) مقاومت بار  $4\%$  اهم در ترانسفورماتور با ضریب تبدیل  $a = 1$  در سمت اولیه چقدر دیده می‌شود؟

۵) نسبت تبدیل و عکس نسبت تبدیل یک ترانسفورماتوری که دارای  $10000$  دور سیم پیچ اولیه و  $200$  دور سیم پیچ ثانویه می‌باشد را محاسبه کنید.

۶) ترانسفورماتور ایده‌آل مطابق شکل زیر موجود است:

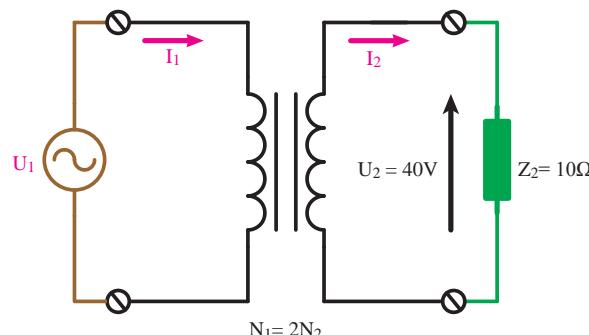

- جریان نامی ۵ آمپر و ولتاژ اتصال کوتاه نسبی ۲۵ درصد را بدست آورید.
- ۱۱) تلفات مسی یک ترانسفورماتور با توان نامی ۱۰ KVA برابر با ۸۰۰ وات است. تلفات مسی آن را در ۷۵٪ بار نامی به دست آورید.
- ۱۲) یک ترانسفورماتور KVA ۵ در آزمایش بی‌باری ۲۵٪ وات و در آزمایش اتصال کوتاه ۴۰۰ وات، توان از شبکه دریافت می‌کند راندمان این ترانسفورماتور را در بارهای زیر محاسبه کنید.
- الف) بار نامی اهمی خالص
- ب) بار نامی با ضریب قدرت ۷٪
- ج) راندمان ماکریم در باری با ضریب قدرت ۸٪
- ۱۳) یک ترانسفورماتور ۸KVA در آزمایش بی‌باری ۳۰۰ وات و در آزمایش اتصال کوتاه ۵۰۰ وات توان از شبکه دریافت می‌کند. به دست آورید :
- الف) ضریب بار در ضریب قدرت یک که در آن
- راندمان ماکریم می‌شود
- ب) راندمان ماکریم در ضریب قدرت یک ۱۴) ورودی یک اتوترانسفورمر به ولتاژ ۴۰۰ ولت و خروجی آن با ولتاژ ۷۵٪ ولت به باری با امپدانس  $\Omega$  ۷۵ وصل است به شرطی که تعداد حلقه‌های سیم پیچی کل آن ۱۵۰۰ دور باشد. مطلوب است :
- الف) تعداد حلقه‌های سیم پیچ مشترک
- ب) جریان بار
- ج) جریان عبوری از سیم پیچ مشترک
- د) توان تیپ
- ۱۵) اتوترانسفورمری که ۴۰۰ دور سیم پیچ مشترک آن به شبکه ۴۰۰ ولتی متصل است، جریان ۵ آمپر را به بار الکتریکی تحت ولتاژ ۸۰۰ ولت می‌دهد. جریان سیم پیچ مشترک و توان تیپ را حساب کنید.

