

جزوه

ترانسفورماتور



۳۲	۱	۱	مقدمه
۳۳	۲	۲	تراشفور، ماتور
۳۳	۳	۳	تراشفور، ماتور تک فاز
۳۴	۳	۳	مبانی و دسته تراش تک فاز
۳۷	۷	۷	تراشفور، ماتور تک فاز، ایده آل
۳۸	۹	۹	مدل تراشفور، ماتور تک فاز واقعی
۳۸	۱۳	۱۳	تعیین پارامتری مدار معادل تراش تک فاز
۴۱	۱۴	۱۴	آزمایش اتصال کوتاه
۴۲	۱۵	۱۵	آزمایش بی باری
۴۲	۱۵	۱۵	اتصال تراش تک فاز
۴۴	۱۷	۱۷	تراشفور، ماتورهای تک فاز سه بیم پیچ
۴۷	۲۰	۲۰	تراشفور، ماتورهای سه فاز
۴۷	۲۵	۲۵	اتصال ستاره
۴۸	۲۶	۲۶	اتصال مثلث
۴۹	۲۷	۲۷	اتصال ستاره ستاره
۵۰	۲۸	۲۸	اتصال مثلث-مثلث
۵۱	۲۹	۲۹	اتصال مثلث ستاره
۵۲	۳۰	۳۰	اتصال ستاره مثلث
۵۴	۳۰	۳۰	اتصال ستاره زیگزاگ
۵۸	۳۱	۳۱	اتصال مثلث زیگزاگ
۵۸	۳۱	۳۱	اتصال مثلث باز

۵۸	پرسی عایق ورقه ها
۵۹	شکل مدارهای مضاطبی
۶۰	نحوه چیدن و تماس ورقه ها
۶۴	ساختمان سیم پیچی ها
۶۹	تکنولوژی عایق بندی
۷۱	اجرای عمل سیم پیچی
۷۲	سیم پیچی بشکه ای
۷۲	سیم پیچی بوبینی
۷۳	سیم پیچی یا هادیهای مهارگوش
۷۳	سیم پیچی تناوبی
۷۵	ساخت بوبین ها
۷۶	سوار کردن سیم پیچ ها
۷۷	محاسبه سیم پیچ ها
۷۷	محاسبه ابعاد
۷۸	محاسبه تلفات
۷۸	تلفات مزاحم در سیم پیچی
۷۹	تلفات حاصل از جریانهای گردش
۷۹	تلفات مزاحم در قسمتهای فلزی سیم پیچ ها
۸۰	مدریب بهره (راندمان)
۸۱	عایق بندی
۸۲	مطالعه عایق ها
۸۳	آزمایشات دی الکتریک
۸۴	عایق بندی در محل انشعاب ها
۸۴	اضافات
۸۹	خنک شدن و گرم شدن در ترانسفورماتور
۸۷	طراحی ترانسفورماتور

امروزه اکثر سیستمهای قدرت به صورت AC مورد بهره برداری قرار می گیرند. بطور کلی هر سیستم قدرت AC از سه قسمت اصلی زیر تشکیل شده اند:

الف: سیستم های تولید (نیروگاهها)

ب: سیستم انتقال انرژی شامل خطوط انتقال انرژی.

ج: سیستم های توزیع انرژی الکتریکی شامل خطوط و تغذیه کننده های توزیع انرژی. در نیروگاهها ژنراتورهای سه فاز AC و وظیفه تامین و تولید انرژی الکتریکی را به عهده دارند و اصولاً ژنراتورها میدانهای انرژی مکانیکی به الکتریکی هستند. در نیروگاهها انرژی مکانیکی

توسط محرکهای اولیه از قبیل، توربین بخار، توربین گاز، توربین آبی و موتور دیزل می گردد. امروزه ژنراتورهای مدرن قادر به تولید و لنای بیش از ۳۳ کیلو ولت می باشند (ولتاژ خط - خط در سیستم سه فاز)، لذا اگر بخواهیم توان بسیار زیادی در حدود چندین صد یا چندین هزار مگاوات را از نیروگاهها به مراکز بار منتقل سازیم، با مساله جبران بسیار زیاد و در نتیجه با تلفات و افت ولتاژ روبرو هستیم. برای جبران این مساله از دستگاهی به نام ترانسفورماتور سه فاز AC استفاده می کنیم و ولتاژ پایانه های ژنراتور را به ولتاژهای فشار قوی، فوق فشار قوی و فوقی فشار قوی مبدل می سازیم.

آنگاه انرژی بسیار زیاد را تحت ولتاژ بسیار بالا توسط خطوط انتقال به مراکز بار می رسانیم. باید دانست که اینگونه ترانسفورماتورها به ترانسفورماتورهای افزایشده معروفند. در حوالی مراکز بار دوباره دوباره با استفاده از ترانسفورماتورهای سه فاز AC از نوع کاهشده ولتاژ را کاهش می دهیم تا انرژی تحت ولتاژ مناسب در دسترس مصرف کنندگان توسط سیستم توزیع انرژی الکتریکی قرار گیرد. در مراکز بار سیستم های توزیع معمولاً مشترکین زیر را با برقی AC تغذیه می کنند.

۱- مشترکین مناطق تجاری مانند مغازه ها، بازارها، ادارات، شرکتها و ...

۲- مشترکین مناطق مسکونی مانند خانه‌ها، شهرک‌ها و ...

۳- مشترکین مناطق صنعتی مانند کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و ... (اصول ماشینهای الکتریکی)

با کاربردهای از الکترونیک قدرت، دکتر محمد ال‌هاواری، ص ۱۱۳

تراسفورماتوره

یکی از دستگاه‌های با ارزش در سیستم‌های الکتریکی تراسفورماتور است، زیرا ما را قادر می‌سازد که در نقاط مختلف سیستم به سطوح ولتاژ متفاوت و اقتصادی دست یابیم. تولید توان توسط ترانسورهای سنگین در نیروگاه‌ها تحت ولتاژ نسبتاً کمی حاصل می‌شود (حد اکثر ۳۲ کیلوولت). لذا برای انتقال انرژی بسیار زیاد از نیروگاه‌ها به مراکز بار یا پیرایان شدیدی روبرو هستیم و تلفات خطوط انتقال بسیار زیاد خواهد بود. از این رو ولتاژ ترانسورهای سنگین توسط تراسفورماتورهای افزایشی به ولتاژهای فشار قوی، فوق فشار قوی و ما فوق فشار قوی تبدیل می‌شوند تا تلفات خطوط کاهش یابد و ظرفیت انتقال انرژی توسط خطوط نیز بالا رود. در انتهای خطوط در حوالی مراکز بار نیز تراسفورماتورهای کاهنده نیز نصب می‌شوند تا ولتاژ به ولتاژ در سطوح سیستم‌های توزیع توزیع تبدیل کنند. (اصول ماشینهای الکتریکی با کاربردهای از الکترونیک قدرت، دکتر محمد

ال‌هاواری، ص ۱۱۳)

امروزه انرژی الکتریکی در مقیاس وسیعی به صورت سیستم‌های سه فاز و در ولتاژهای ۱۳۲، ۲۲۰ و ۲۱۰ کیلوولت در قدرت‌های ۱۵۰ MVA و ۲۵۰ MVA و ۴۰۰ MVA انجام می‌شود و انتقال آن معمولاً در ولتاژهای بالای ۱۳۲ و ۲۷۵ و ۴۰۰ و ۵۷۵ و ۷۵۰ کیلوولت صورت می‌گیرد. برای این منظور تراسفورماتورهای سه فاز افزایشی مورد استفاده قرار می‌گیرند و آنگاه در مراکز مصرف و پست‌ها ولتاژ انتقال یافته برای توزیع تا حدود ۶۶، ۱۱۰ و ۲۳۰ کیلوولت کاهش می‌دهند سپس جهت داشتن ولتاژهای شهری آنرا تا حدود

سه فازه، دکتري علی مطلبی، ص ۱)

در سیستم های الکتریکی و محاسبات ترانسفورماتورهای برای مقاصد گوناگون وجود دارد، اما در این پروژه بحث ما بیشتر درباره ترانسفورماتورهای قدرت است که در سیستم های انتقال و توزیع انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند. معمولاً ترانسفورماتورهای قدرت پر دو نوع اند.

۱- ترانسفورماتورهای تک فاز

۲- ترانسفورماتورهای سه فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ۵۰

در ترانسفورماتورهای تک فاز از یک هسته آهنی استفاده می شود که به خوبی شار را درون خود نگاه می دارد. به دور این هسته دو سیم پیچ پیچیده شده است و شار متغیر بازماند در هسته، این دو سیم پیچ را دور می زند و در آنها ولتاژ القاء می کند. ترانسفورماتورهای سه فاز نیز از یک هسته آهنی تشکیل شده است و عمل القاء درشش سیم پیچ انجام می گیرد (دو سیم پیچ برای هر فاز). (اصول ماشینهای الکتریکی با کار بردهای

از الکتریک قدرت، ص ۱۱۴)

ساختمان هسته ترانسفورماتور تک فاز

اساساً، یک ترانسفورماتور دارای دو یا بیشتر سیم پیچی است که به وسیله یک میدان مغناطیسی متقابل در پیوند می باشند. اگر یکی از این سیم پیچی ها، اولیه، به یک منبع ولتاژ متناوب بسته شود، یک شار متناوب به سیم پیچی دیگر، ثانویه، می پیوندد و یک ولتاژ در آن القاء می شود که مقدارش به تعداد دورهای ثانویه بستگی خواهد داشت. با گذر نسبت درستی برای تعداد دورهای اولیه و ثانویه، تقریباً هر نسبت ولتاژ دلخواه یا هر نسبت تبدیل را می توان بدست آورد.

بدیهی است حمل ترانسفورماتور فقط وجود شار متقابل متناوبی را ایجاب می کند. با دو سیم پیچ در پیوند باشد و این کاربرد ساده مفهوم اندوکتانس متقابل است. چنین عملی اگر یک هسته هوائی نیز کاربرد بدست می آید ولی بایک هسته آهنی یا سایر مواد فرو مغناطیسی به مراتب موثرتر است زیرا آنگاه بیشتر شار در یک مسیر معین که با هر دو سیم پیچ در پیوند بوده و دارای پرماییلیته ای به مراتب بزرگتر از پرماییلیته هوا است محصور می شود. اکثریت ترانسفورماتورها از این نوع هستند. بحثهای بعدی تقریباً به کلی به ترانسفورماتورهای هسته آهنی مربوط می گردد. بخاطر کاهش تلفات ناشی از جریانهای فوکو در هسته، مدار مغناطیسی معمولاً از انباشته ای از ورقه های نازک تشکیل می شود.


(تبدیل انرژی الکتریکی، مهندس حسن گیوی، ص ۳۵)

ساختار هسته ترانسفورماتور پر دو نوع است که عبارتند از نوع هسته ای (یاستونی) و نوع

پوششی (پازرمی)

نوع هسته ای:

در این نوع ترانسفورماتور طبق شکل ۱ هسته به شکل یک مستطیل است. عرض های مستطیل با ساق نامیده و سیم پیچ ها را بدور آنها پیچند. طولهای مستطیل چاره نام دارند و معمولاً سطح مقطع آن کی بزرگتر از سطح مقطع ساقها انتخاب می گردد.

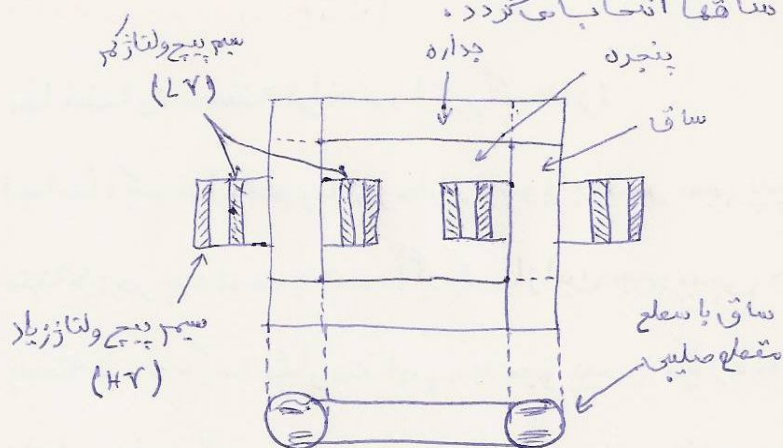

شکل ۱

به منظور محدود کردن تلفات فوکو، هسته از ورقه های به ضخامت ۰.۳ میلی متری کمتر تشکیل می گردد. معمولاً هر ورقه خود از چند قطعه تشکیل می گردد که در کنار یکدیگر قرار می گیرند

هنگام روی هم چیدن ورقه‌ها، این قطعات به نحوی قرار داده می‌شوند که محل اتصال دو قطعه مربوط به یک ورقه، توسط قطعه‌ای که روی آنها قرار می‌گیرد پوشانده شود تا بدین وسیله از مقاومت مغناطیسی محل تلاقی کاسته گردد. از آنجا که شار هسته هنگام عبور از محل تلاقی دو قطعه، اجباراً از عایقی که سطح ورقه‌های پوشانده‌شده می‌کند، لذا این نقاط بصورت شکاف‌هوائی مجازی ظاهر گردیده و آمپر دوری علاوه بر آمپر دور آهن هسته لازم دارند.


ورقه‌های هسته به طرق مختلفی که بستگی به ابعاد هسته دارد، به هم فشرده و محکم نگاهداری می‌شوند. اگر پهنای سه ورقه‌ها یکسان باشد، سطح مقطع هسته را معمولاً مربع می‌سازند و لای یا این ترتیب در هسته‌های بزرگ، آهن یا هدر می‌رود.

در هسته‌های بزرگ پهنای ورقه‌ها را در دو یا چند اندازه مختلف انتخاب می‌کنند بطوریکه سطح مقطع هسته به طرف یک دایره میل کند (سطح مقطع صلیبی ۱)، و از فضای موجود در قطر داخلی سیم پیچ‌ها استفاده کامل به عمل آید. شکل ۱- یک سطح مقطع صلیبی را نشان می‌دهد که ورقه‌های آن در دو پهنای مختلف ساخته شده‌اند. با تقسیم هر سیم پیچ به دو نیم و نصب هر نیمه روی یک ساق، طول متوسط ملقه‌های سیم پیچ و همراه با آن وزن مس به کار رفته کاهش می‌یابد. هم چنین با این عمل ارتباط مغناطیسی بین دو نیمه سیم پیچ اولیه و ثانویه که روی یک ساق بر روی هم قرار گرفته‌اند افزایش یافته و پراکندگی را کاهش می‌دهد. از دو سیم پیچ اولیه و ثانویه، آنکه دارای ولتاژ کمتری است ابتدا روی هسته پیچیده می‌شود و سپس سیم پیچ و ولتاژ بیشتر نصب می‌گردد بدین وسیله برای سیم پیچ ولتاژ زیاد، ایندولاسیون کمتری جهت ایزوله شدن آن از هسته که دارای پتانسیل زمین است، به کار خواهد رفت.

نوع پوششی (زرمی):

در این نوع ترانسفورماور ملتی شکل ۲ هسته دارای سه ساق می‌باشد و هر دو سیم پیچ

روی ساق وسط قرار می گیرند. مدار مغناطیسی دارای دو مسیر موازی می باشد و در نتیجه شلر کل از ساق وسط عبور می کند به دو بخش تقسیم می گردد.

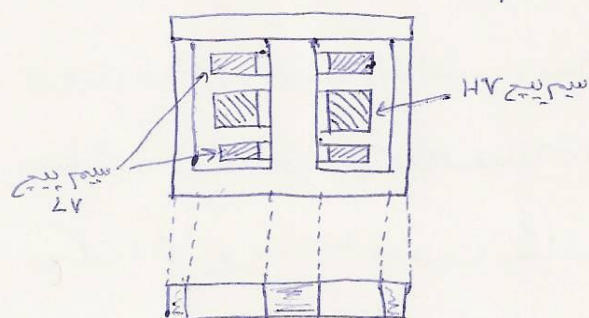

شکل ۲

کیفیت مغناطیسی صفحات فولادی مدرن بستگی به جهت دارد که عمل تور در به روی آنها انجام می گیرد. این صفحات در یک امتداد مشخص دارای مقاومت مغناطیسی به مراتب کمتری می باشند. در هسته بعضی از ترانسفورماتورهای کوچک، از این نوع فولاد که به صورت نوارهای طولی تهیه شده است، استفاده می گردد. با پیچیدن این نوار به صورت مارپیچ، یک حلقه ایجاد می گردد و با قرار دادن دو حلقه در کنار یکدیگر، هسته‌ای به شکل ۱ ایجاد می گردد. برای نصب سیم پیچ‌ها به دور هسته، لازم است که پیچ‌ها حلقه به حلقه به دور ساق وسط پیچیده شوند. در بعضی ترانسفورماتورهای اکتورهای خیلی کوچک، ابتدا هسته به صورت مارپیچ پیچیده شده و سپس از وسط بریده می شوند. بعد از پیچیدن پیچ‌ها به دور ساق‌ها، دوباره قطعات بریده شده به هم متصل می گردند. این فرم هسته را نوع C می نامند که بخاطر شکل ظاهری آنها بعد از بریده شدن است.

انتخاب ساختمان نوع هسته قاعده زیادی بستگی به تمایل و امکانات سازنده آن دارد. نوع هسته‌ای را می توان جهت تغییر به سادگی از هم جدا کرد و نوع پوششی مقاومت بیشتری در مقابل نیروهای الکترواستاتیکی موجود بین پیچ‌های حامل جریان دارد. مقدار این نیروها هنگام اتصال کوتاه قابل توجه است. (ماشینهای الکتریکی


و کاربرد آنها، دکتر کاوس قصبه‌ای ۱۳۷۹)

قبل از بحث درباره ترانسفورماتورهای تک فاز واقعی، بهتر است قدری درباره ترانسفورماتورهای تک فاز ~~معمول~~ ایده آل صحبت کنیم تا موضوع بهتر جا بیفتد. در ترانسفورماتورهای تک فاز معمولاً دو سیم پیچ بر روی هسته قرار دارد، اما ممکن است سه یا چند سیم پیچ نیز برای بدست آوردن ولتاژهای مختلف بر روی هسته پیچیده شوند. ما فعلاً بحث خود را با ترانسفورماتور تک فاز دو سیم پیچ آغاز می کنیم. شکل ۱ شمایی یک ترانسفورماتور تک فاز را نشان می دهد که در آن یک سیم پیچ به نام سیم پیچ اولیه به منبع تغذیه متناوب (AC) وصل می شود و سیم پیچ دیگر به نام سیم پیچ ثانویه بار (مصرف) را تغذیه می نماید. البته باید دانست که ترانسفورماتور یک وسیله برگشت پذیر است، یعنی می توان ثانویه را به منبع AC وصل نمود و به اولیه بار را متصل کرد. حال طبق شکل ۱ فرض می کنیم که اولیه به منبع AC وصل شود، در نتیجه شار AC در هسته شکل می گیرد. این شار به عوامل زیر بستگی دارد:

۱- فرکانس منبع AC ۲- ولتاژ منبع AC ۳- تعداد دور سیم پیچ اولیه

شار حاصله در هسته، سیم پیچ ثانویه را دور زده و در آن ولتاژی القاء می کند که به تعداد دور سیم پیچ ثانویه بستگی دارد (قانون فاراده). اگر از مقاومت سیم پیچ اولیه صرف نظر کرد و ولتاژ V_1 به دو سر سیم پیچ اولیه اعمال شود، شار در هسته به نحوی شکل می گیرد که نیروی محرکه الکتریکی e_1 در سیم پیچ اولیه معادل ولتاژ اعمال شده پدید می آید. پس:

$$V_1 = e_1 = N_1 \frac{d\phi}{dt}$$

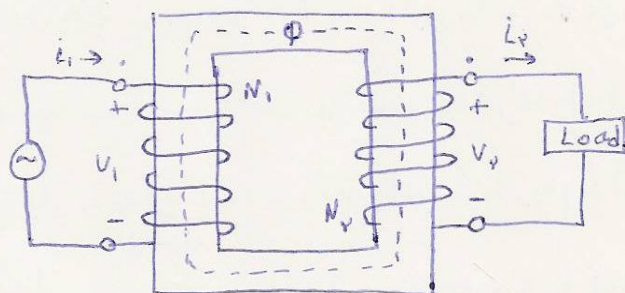

شکل ۱

باید دانست که شار دور زننده اولیه و ثانویه یکسان است، لذا اگر از مقاومت سیم پیچ

ثانویه نیز صرف نظر گردد، ولتاژ القاء شده در ثانویه با V_p برابر است و داریم:

$$V_p = e_p = N_p \frac{d\phi}{dt} \quad \text{و از روابط قبلی داریم} \quad (3) \quad \frac{V_1}{V_p} = \frac{N_1}{N_p}$$

از آنجا نیکه ترانسفورماتور را ایده ال گرفته ایم پس توان لحظه ای در هر دو سمت اولیه و

ثانویه یکسان است (از تلفات صرف نظر شده است). پس $(4) \quad V_1 I_1 = V_p I_p$

$$\text{و از روابط (3) و (4) داریم:} \quad \frac{I_1}{I_p} = \frac{N_p}{N_1}$$

می بینیم که در ترانسفورماتور ایده ال تک فاز نسبت جریانه های معادل معکوس نسبت ولتاژهاست.

همچنین می توان گفت که نسبت ولتاژ مطلوب را می توان با تنظیم تعداد دورهای است آورده

در اینجا یادآوری می کنیم که:

الف- اگر ولتاژ ثانویه (V_p) ~~بیش~~ از ولتاژ اولیه (V_1) باشد ترانسفورماتور را افزایش می نامند.

ب- اگر ولتاژ ثانویه (V_p) کمتر از ولتاژ اولیه (V_1) باشد ترانسفورماتور را کاهشده گویند

گیریم شار متناوب (ϕ) در هسته به قرار زیر باشد: $(5) \quad \phi(t) = \phi_m \sin \omega t$

لذا طبق رابطه (1) داریم: $e_1(t) = N_1 \phi_m \omega \cos \omega t$ اما $\omega = 2\pi f$

f فرکانس منبع تغذیه AC متصل به سیم پیچ اولیه است پس: $e_1(t) = 2\pi N_1 \phi_m f \sin(\omega t + 90^\circ)$

لذا ولتاژ القاء شده در سیم پیچ اولیه به قرار زیر است: $(6) \quad e_1(t) = \sqrt{2} E_1 \sin(\omega t + 90^\circ)$

E_1 مقدار موثر ولتاژ القاء شده در سیم پیچ اولیه است. پسولت داریم: $E_1 = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} N_1 \phi_m f$

$$\text{یا} \quad E_1 = 4.44 N_1 \phi_m f$$

نتیجه می گیریم که ولتاژ القاء شده به شار، تعداد دور سیم پیچ و فرکانس بستگی دارد. طبق

روابط (5) و (6) می بینیم که E_1 به میزان 90 درجه از شار جلو می افتد.

گیریم همانند شکل 3 یک ترانسفورماتور کامل ایده ال (بدون تلفات) از طریق سیم پیچ

ثانویه بار را تغذیه کند. پرواضح است که روابط (4) و (5) در این مورد نیز صادق است.

نقطه گذاری توپر روی سیم پیچ ها پلاریته را نشان می دهد و آن بدان معنی است که اگر از

نقطه‌ها شروع کنیم هر دو سیم پیچ در یک جهت به دور هسته پیچیده شده‌اند. لذا اگر ولتاژ دو سیم پیچ را مقایسه کنیم درمی یابیم که ولتاژ بین پایانه‌های نقطه دار و بی نقطه در اولیه و ثانویه هم پلاریته هستند. به عبارت دیگر V_1 و V_2 هم فاز می باشند. از روابط (۳) و (۵) می توان

$$\frac{V_1}{I_1} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \frac{V_2}{I_2}$$

در شکل ۳ امپدانس بار به قرار زیر است:

$$\frac{V_1}{I_1} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z_p \quad \text{پس:} \quad \frac{V_2}{I_2} = Z_p \quad (۷)$$


نتیجه می گیریم که می توان بجای امپدانس Z_p در ثانویه امپدانس دیگری بنام Z'_p را در اولیه قرار داد و همان اثر امپدانس واقعی Z_p در سیستم مخلوط گردد. Z'_p به قرار زیر

$$Z'_p = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z_p \quad (۹)$$

نحوه این معادل سازی در شکل ۴ نشان داده شده است. باید دانست Z'_p را امپدانس

ارجاع شده به سمت اولیه یا پرده شده به سمت اولیه و یا امپدانس نسبت به سمت اولیه

نیازی نامند.

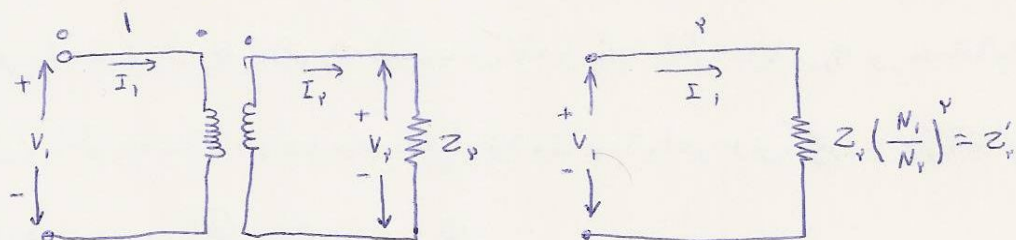

شکل ۴ - نحوه نمایش یک تراشفور ماتور تک فاز ایده ال با بار را تغذیه می کند

۲- ارجاع امپدانس بار به سمت اولیه

با توجه به رابطه (۹) درمی یابیم که نسبت امپدانسها در دو سمت اولیه و ثانویه معادل مجذور نسبت تعداد دورهاست.

مدل تراشفور ماتور تک فاز واقعی:

مدل ریاضی تراشفور ماتور تک فاز ایده ال بسیار ساده است و طبق شکل ۴ این


مدل فقط تبدیل ولتاژ، جریان و امپدانس را شامل می شود. در این بخش سعی می کنیم

مدلهای واقعی تری برای تراشفور ماتورهای تک فاز ارائه شود و مدارهای معادل

مربوطه تشریح گردد.

تراانسفورماتور تک فازی همچون شکل ۵ در نظریه گیریم. اولیه را به منبع ولتاژ $V_1(t)$ وصل کرده و جریان در سیم پیچ اولیه $I_1(t)$ می باشد. اگر مقاومت سیم پیچ اولیه R_1 در نظر گرفته شود، لذا ولتاژ خالص $V_1(t)$ در دو سر سیم پیچ اولیه ظاهر می شود، یعنی

$$V_1(t) = V_{11}(t) + R_1 I_1(t) \quad (10) \quad \text{طبق قانون فاراداد داریم:} \quad (11) \quad V_{11}(t) = N_1 \frac{d\phi_1}{dt}$$

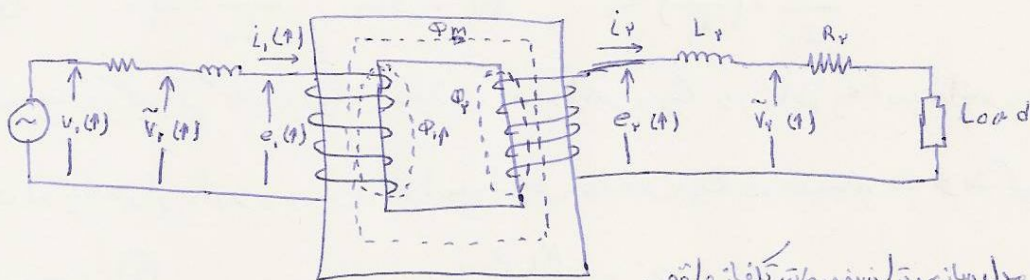

شکل ۵: مدل سازی تراانسفورماتور تک فاز واقعی

Φ_1 شار هست که سیم پیچ اولیه را در بر می گیرد. اگر هسته را ایده آل بگیریم مقاومت مغناطیسی (رلوکتانس) آن صفر بوده و تمامی Φ_1 در هسته یا می ماند. اما در حالت غیر ایده آل (شرایع واقعی) بخشی از Φ_1 به نام Φ_p نشت می کند و بقیه شار به نام Φ_m در هسته باقی می ماند و این همان شار هست که هر دو سیم پیچ اولیه و ثانویه را در بر می گیرد و در آنها ولتاژ القا می کند

$$\Phi_1 = \Phi_n + \Phi_m \quad (11) \quad \text{شکل ۵ پس}$$

مدار مغناطیسی معادل تراانسفورماتور تک فاز واقعی در شکل ۶ نشان داده شده است. با

$$V_1(t) = R_1 I_1(t) + N_1 \frac{d\phi_n}{dt} + N_1 \frac{d\phi_m}{dt} \quad (12) \quad \text{و داریم:} \quad (9) \quad (10) \quad \text{توجه به روابط}$$

$$L_1 \frac{di_1}{dt} = N_1 \frac{d\phi_n}{dt} \quad (13) \quad \text{اندرکتانس ناشی از سیم پیچ اولیه را اینچنین تعریف می کنیم:}$$

$$e_1 = N_1 \frac{d\phi_m}{dt} \quad (14) \quad \text{ولتاژ القا شده در اولیه را اینچنین تعریف می کنیم:}$$

$$V_1(t) = R_1 I_1(t) + L_1 \frac{di_1}{dt} + e_1(t) \quad (15) \quad \text{لذا طبق قانون کیرشهف رابطه ۱۲ اینچنین می شود:}$$

حال به مدار مغناطیسی معادل در شکل ۶ توجه می کنیم. واضح است که شار Φ_m در اثر اختلاف

$$\Phi_m R_m = N_1 I_1 - N_2 I_2 \quad \text{یعنی:} \quad \text{MMF اولیه و MMF ثانویه پدیداری شود. یعنی:}$$

مدار مغناطیسی معادل ترانسفورماتور تک فاز واقعی در شکل ۷ نشان داده شده است

باتوجه به روابط (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) داریم: (۱۹)

$$U_1(t) = R_1 I_1(t) + N_1 \frac{d\phi_1}{dt} + N_1 \frac{d\phi_m}{dt}$$

اندولتانس ناشی از سیم پیچ اولیه را اینچنین تعریف می‌کنیم: (۱۷)

$$L_1 \frac{dI_1}{dt} = N_1 \frac{d\phi_1}{dt}$$

ولتاژ القاشده در اولیه را اینچنین تعریف می‌کنیم: (۱۸)

$$e_1 = N_1 \frac{d\phi_m}{dt}$$


لذا طبق قانون کیرشوف رابطه (۱۶) اینچنین می‌شود: (۱۹)

$$U_1(t) = R_1 I_1(t) + L_1 \frac{dI_1}{dt} + e_1(t)$$

حال به مدار مغناطیسی معادل در شکل ۷ توجه می‌کنیم. واضح است که شار ϕ_m در اثر اختلاف

mmf اولیه و mmf ثانویه پدیدار می‌شود یعنی: (۲۰)


$$\phi_m R_m = N_1 I_1 - N_2 I_2$$

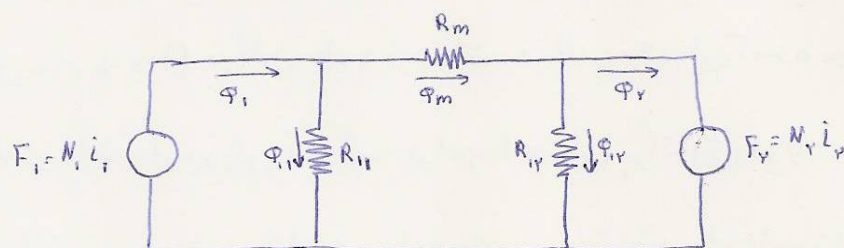


به طور کلی چهار مدل برای ترانسفورماتور تک فاز واقعی نسبت به سمت اولیه وجود دارد.

۱- مدل دقیق یا مدل T (شکل ۸) - ۲- مدل های تقریبی L (شکل های ۹ و ۱۰)


۳- مدل ساده (شکل ۱۱) - ۴- مدل بسیار ساده (شکل ۱۲)

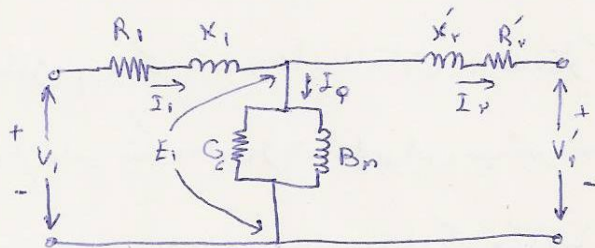


شکل ۸

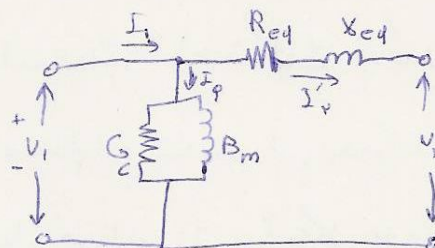


شکل ۹

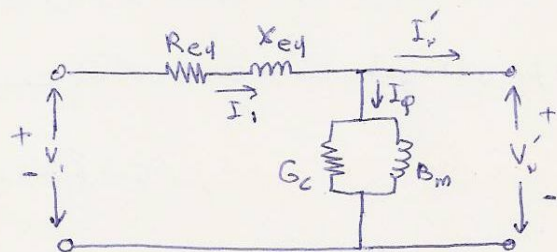

شکل ۱۰

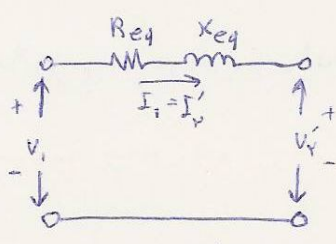

شکل ۱۱

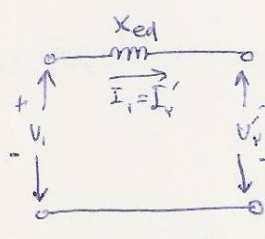

شکل ۱۲

(اصول ماشینهای الکتریکی با کاربرد هائی از الکترونیک قدرت، دکتر محمد الیاس هاشمی)

مدارهای معادل تقریبی به معمولاً برای ترانسفورماتور قدرت فرکانس ثابت بکار می رود. برای مقایسه در شکل های (۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲) گردآوری شده اند. تمام کمیت در این مدارها به اولیه یا ثانویه ارجاع شده، و ترانسفورماتور ایده آل نشان داده نشده است.

اغلب می توان با انتقال شاخه شنت نماییه جریان تحریک از وسط مدار T به سرهای اولیه یا ثانویه محاسبات را بطور ~~مردی~~ محسوسی کاهش داد. شکل های (۹ و ۱۰) آنگاه شاخه سری ترکیب مقاومتها و راکتانسهای پراکنده را جوع شده به یک طرف خواهد بود. این امیدهاش گاهی با امیدانس معادل و اجزایش به مقاومت معادل R_{eq} و راکتانس معادل X_{eq} نامیده می شوند و در شکل های (۹ و ۱۰) نشان داده شده اند. خطایی به میان آمده عبارتست از نادیده گرفتن افت و لتاز ناشی از جریان تحریک در امیدانهای پراکنده اولیه و ثانویه، ولی این خطا در بیشتر مسائل در بردارنده ترانسفورماتورهای سیستم قدرت ناچیز است.

ساده سازی بیشتر از به کلی نادیده گرفتن جریان تحریک نتیجه می شود، مانند شکل ۱۱ که در آن ترانسفورماتور به صورت یک امیدانس سری معادل نمایش داده شده است. اگر ترانسفورماتور بزرگ باشد (چند صد kVA یا بیشتر)، مقاومت معادل R_{eq} در مقایسه با راکتانس معادل X_{eq} کوچک و غالباً قابل صرف نظر کردن است، و آنگاه شکل ۱۲ بدست می آید.

مدارهای شکل های (۱۱، ۱۲) برای بیشتر مسائل سیستم قدرت مصولی بقدر کافی دقیق می باشند. بالاخره در وضعیتهایی که در آنها ولتاژها و جریانها تقریباً به کلی بوسیله مدارهای بیرون از ترانسفورماتور تعیین می شوند یا هنگامیکه یک در به بالائی از دقت مورد نیاز نیست، ممکن است از تمام امیدانس ترانسفورماتور چشم پوشی و ترانسفورماتور را ایده آل

در نظر گرفت. (تبدیل انرژی الکترومکانیکی، مهندس حسن گیوسی، ص ۵)

تعیین پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتور تک فاز

در مدل‌های ارائه شده در بخش ترانسفورماتور تک فاز واقعی به پارامترهای زیر برخورد نمودیم:

- ۱- مقاومت سیم پیچ اولیه یا R_1 ۲- مقاومت سیم پیچ ثانویه یا R_2 ۳- راکتانس نشتی سیم پیچ اولیه یا X_1 ۴- راکتانس نشتی سیم پیچ ثانویه یا X_2 ۵- کدوکتانس نمایانگر تلفات هسته یا G_c ۶- سوپرتانس مربوط به مدل کردن مسیر جریان مغناطیسی شونده گن یا B_m در این بحث منطقی است که فرض کنیم نسبت دورهای $\frac{N_1}{N_2}$ معلوم می باشد. در بسیاری از مواقع R_2 و R_1 با هم معادل و X_2 و X_1 با هم مساویند. باید متذکر شویم که الف- R_2 مقاومت سیم پیچ ثانویه که به نسبت اولیه پرده شده است. ب- X_2 راکتانس نشتی سیم پیچ ثانویه که به طرف اولیه ارجاع شده است. علت این امر را می توان اینچنین جستجو کرد: $R_1 = \frac{\rho L_1}{A_1}$ و $R_2 = \frac{\rho L_2}{A_2}$ که ۱- ρ مقاومت ویژه سیم پیچ های اولیه و ثانویه ۲- L_1 طول سیم پیچ اولیه ۳- A_1 سطح مقطع سیم پیچ اولیه ۴- L_2 طول سیم پیچ ثانویه ۵- A_2 سطح مقطع سیم پیچ ثانویه

- از روابط بالا داریم: $\frac{R_1}{R_2} = \frac{L_1 A_2}{L_2 A_1}$ گیریم طول سیم پیچ ها متناسب با تعداد دور آنها باشد پس: $\frac{L_1}{L_2} = \frac{N_1}{N_2}$ سطح مقطع سیم پیچ ها متناسب با جریان سیم پیچ ها است. لذا: $\frac{A_2}{A_1} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2}$ از ترکیب روابط بالا داریم: $R_1 = R_2 \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2$ پس: $R_1 = R_2$ یا توجه به روابط داریم: $R_{eq} = 2R_1 = 2R_2$ ، $X_{eq} = 2X_1 = 2X_2$ با توجه به مطالب فوق الذکر باید فقط چهار پارامتر زیر را تعیین کنیم:

الف- R_{eq} ب- X_{eq} ج- B_m د- G_c

برای پیدا کردن چهار کمیت فوق از دو آزمایش که در زیر توضیح داده می شود استفاده

می کنیم. ۱- آزمایش مدار باز (بی بار) ۲- آزمایش اتصال کوتاه (۱۱۰ ولت)

الکتریکی با کاربرد هائی از الکترودیک قدرت، دکتر محمد الی هادی، ص ۱۴۲

دو آزمایش بسیار ساده برای تعیین ثابت های مدارهای معادل شکل های (۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲)

و تلفات قدرت یک ترانسفورماتور یکبار گرفته می شود. این آزمایشها عبارتند از:


ولتاژ، جریان و قدرت ورودی به اولیه، یکبار با ثانویه اتصال کوتاه شده و بار دیگر با ثانویه مدار باز.

آزمایش اتصال کوتاه :

با اتصال کوتاه ~~شخص~~ بودن ثانویه، یک ولتاژ اولیه به میزان فقط ۲ تا ۱۲ درصد مقدار نامی لازم به اعمال است تا جریان بار کامل بدست آید. برای راحتی، در این آزمایش معمولاً طرف فشار قوس به عنوان اولیه در نظر گرفته می شود. اگر V_{sc} ، I_{sc} و P_{sc} به ترتیب ولتاژ اعمالی، جریان اولیه و قدرت ورودی باشند، امپدانس اتصال کوتاه Z_{sc} و مولفه های مقاومت

$$(X_{cs} = \sqrt{Z_{sc}^2 - R_{sc}^2} \quad R_{sc} = \frac{P_{sc}}{I_{sc}^2} \quad Z_{sc} = \frac{V_{sc}}{I_{sc}}) \quad (21)$$

کوتاه در شکل ۱۳ نشان داده شده اند. ولتاژ القایی در ثانویه به توسط شار پراکنده هسته برابر است ولتاژ در امپدانس پراکنده ثانویه بوده، و در جریان نامی این ولتاژ فقط ۱ تا ۶ درصد ولتاژ نامی می باشد. با کم بودن شار هسته، جریان تحریک و تلفات هسته به طور کلی قابل چشم پوشی اند. سپس ادیتانس تحریک را که بصورت خط چین در شکل ۱۳ نشان داده شده می توان برداشت و آنگاه جریانهای اولیه و ثانویه هنگامیکه به یک طرف ارجاع شده اند بسیار نزدیکانه برابر بوده، و ولتاژ اعمالی با افت ولتاژ در ترکیب امپدانسهای پراکنده ثانویه Z_{eq} برابر می باشند. مقاومت و راکتانس معادل ارجاعی به اولیه به ترتیب بسیار نزدیکانه با مقاومت و راکتانس اتصال کوتاه معادلات (۲۲) و (۲۳) برابر خواهند بود. امپدانس معادل را البته می توان به روش معمول از یک طرف به طرف دیگر ارجاع کرد. در مواقع کمیابی که باید به مدار معادل T شکل بازگشت نمود، مقادیر تقریبی جداگانه مقاومتها و راکتانسهای پراکنده ثانویه و اولیه را می توان با فرض $r_1=r_2=0.5r_{eq}$ و $x_1=x_2=0.5x_{eq}$ بدست آورد هرگاه تمام امپدانسها به یک سو

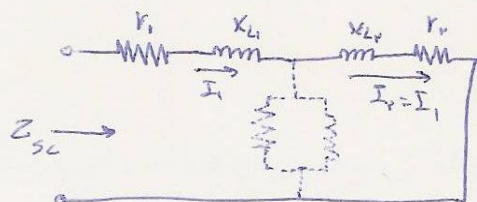

شکل ۱۳

ارجاع شده باشند.

با باز نمودن ثانویه و اتصال و لثاژ نامی پراولیه ، یک جریان تحریک به میزان ۲ تا ۶ درصد جریان بار کامل بدست می آید. اگر تراشفور ماتور در غیر از ولتاژ نامی اش مورد استفاده قرار می گیرد ، آزمایش را باید در آن ولتاژ به انجام رساند. برای راحتی ، معمولاً در این آزمایش طرف فشار ضعیف به عنوان اولیه در نظر گرفته می شود. از افت ولتاژ در امپدانس پراکندگی اولیه نامی از جریان کو یک بطور کلی چشم پوشی می شود ، و ولتاژ ~~الکترو~~ اعمالی پراولیه بسیار نزدیکانه با $E_p \text{ emf}$ القائی بتوسط شار برایند هسته برابر می گردد. همچنین ، تلفات مس اولیه ناشی از جریان تحریک تماماً ناچیز است ، آنچنانکه قدرت ورودی P_1 بسیار نزدیکانه با تلفات هسته P_c برابر خواهد بود. (تبدیل انرژی الکترومکانیکی ، مهندس حسن گیری ، ص ۵۵)

در اینحال جریان ، ولتاژ و توان را در مدار اولیه اندازه می گیریم و با I_{oc} ، V_{oc} و P_{oc} آنها را نشان می دهیم. اگر مدار معادل تقریبی شکل ۹ را مد نظر قرار دهیم و عرض کنیم که $I_p = 0$ باشد ، داریم :

$$P_{oc} = V_{oc}^2 G_c \quad (۴۴) \quad Y_{oc} = \frac{I_{oc}}{V_{oc}} = (G_c^2 + B_m^2)^{1/2} \quad (۴۵)$$

لذا با اندازه گیری جریان ، ولتاژ و توان توسط آمپر متر ، ولت متر و وات متر به سهولت از دو رابطه G_c و B_m بدست می آیند. باید دانست که توان اندازه گیری شده توسط وات متر (P_{oc}) تلفات هسته تراشفور ماتور را نیز نشان خواهد داد.

(اصول ماشینهای الکتریکی ، دکتر محمد ال هارسی ، ص ۱۴۵)

اتصال تراشفور ماتورهای تکفاز

تراشفور ماتورهای تکفاز را می توان به طرق مختلف به یکدیگر متصل ساخت ، گیریم دو تراشفور ماتور تک فاز A و B در دسترس باشد. در زیر انواع اتصالات مربوط این دو تراشفور ماتور را شرح داده و یادآور می شویم که هنگام اتصال دو تراشفور ماتور باید به پلاریته سیم پیچ های آن توجه خاص مبذول داشت .

اتصال سری - سری :


در این اتصال سیم پیچ های اولیه و ثانویه دو تراشفور ماتور A و B با هم سری می شوند

رنگ ۱۴) با توجه به شکل درمی یابیم که:

الف: جریان هر دو سیم پیچ اولیه یکسان است. ب: جریان هر دو سیم پیچ ثانویه

با یکدیگر برابرند. ج: $V_p = V_{1A} + V_{1B} \rightarrow V_1 = V_{1A} + V_{1B}$

باید متذکر شد که جریان عبوری از هر دو سمت نباید از جریان اسی هر یک از سیم پیچ ها بیشتر گردد.

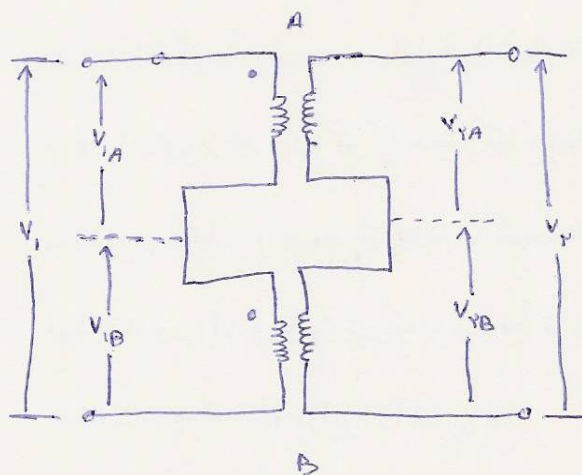

رنگ ۱۴

اتصال سری - موازی یا موازی - سری و

باز در اینجا دو ترانسفورماتور تک فاز را در نظر می گیریم. شکل ۱۵ نشان دهنده اتصال سری - موازی و شکل ۱۶ نمایانگر اتصال موازی - سری آنهاست. باید گفته


۱. در اتصال سری - موازی سیم پیچ های اولیه یا هم سری شده ولی سیم پیچ های ثانویه با هم موازی می شوند.

۲. در اتصال موازی - سری سیم پیچ های اولیه یا هم موازی گشته اما سیم پیچ های ثانویه با هم سری می شوند.


با توجه به شکل ۱۴ درمی یابیم که:

الف: هنگام سری کردن سیم پیچ ها اهم از اولیه یا ثانویه پلاریته های مخالف بهم وصل می شوند. ب: هنگام موازی کردن سیم پیچ ها اهم از اولیه یا ثانویه پلاریته های مشابه بهم وصل می شوند.

ج: سیم پیچ هایی که دارای ولتاژ اسی مختلف هستند را می توان به یکدیگر بطور سری مربوط ساخت.

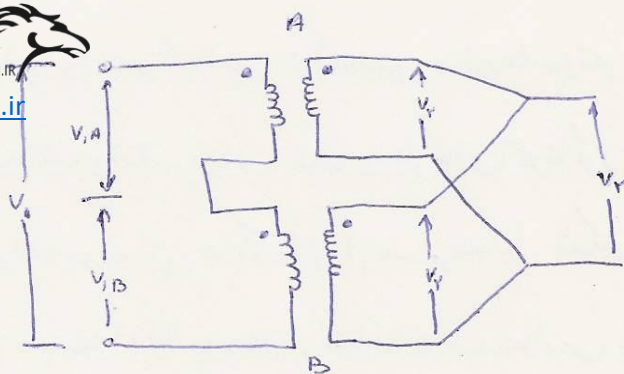

شکل ۱۵

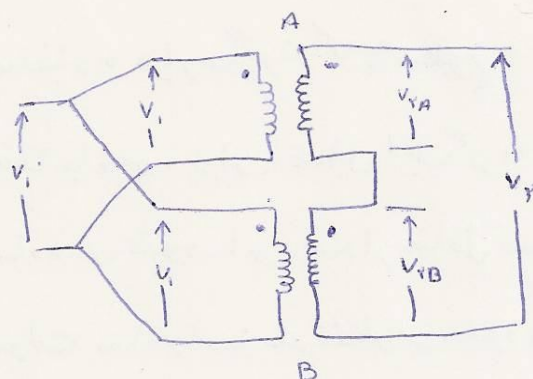

شکل ۱۶

اتصال موازی


شکل ۱۷ دو ترانسفورما تور تک فاز A و B را نشان می دهد که با هم بطور موازی بسته شده اند با

توجه به مدار معادل می توان چنین گفت:

الف: Z_A امپدانس ترانسفورما تور A نسبت به سمت ثانویه می باشد.

ب: Z_B امپدانس ترانسفورما تور B نسبت به سمت ثانویه است.

ج: Z_L امپدانس بار است که هر دو ترانسفورما تور مشترکاً تغذیه می کنند.

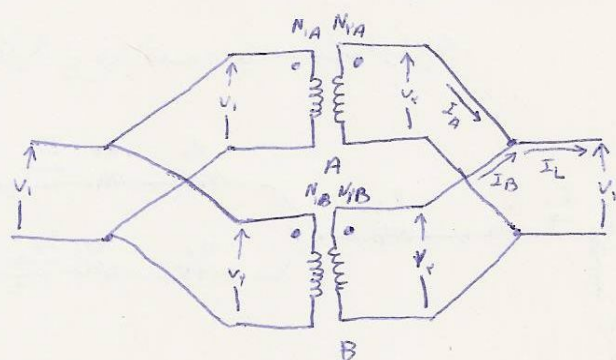

شکل ۱۷

ترانسفورما تورهای تک فاز سه سیم پیچ

در این ترانسفورما تورها پیروسی هسته سه سیم پیچ قرار دارند و شکل ۱۸ شمای این گونه

ترانسفورما تورهای تک فاز را نشان می دهد. این سه سیم پیچ به نام های زیر معروفند:

۱- سیم پیچ اولیه که به منبع A و وصل می شود.


۲- سیم پیچ ثانویه که بار را تغذیه می کند (بار شماره ۱)

۳- سیم پیچ ثالثیه که نیز بار دیگری را تغذیه می نماید (بار شماره ۲)


باید دانست که این ترانسفورماتورها موقتی مورد استفاده قرار می گیرند که به سبب

مختلف و لذا برای تغذیه بارهای گوناگون نیاز داشته باشیم. برای تحلیل این گونه ترانسفورماتورها تکفاز از مدار معادل شکل ۱۹ استفاده می شود. این مدار معادل نسبت به سمت اولیه بوده و از شافه های موازی برای سهولت محاسبات صرف نظر می شود و این مدل از تقریب نسبتاً خوب برخوردار است. در این گونه ترانسفورماتورها تعاریف زیر را در نظر می گیریم:

- ۱- R_1 مقاومت سیم پیچ اولیه R_p - ۲ مقاومت سیم پیچ ثانویه ارجاع شده نسبت به سمت اولیه R_p - ۳ مقاومت سیم پیچ ثالثیه برده شده به سمت اولیه X_p - ۴ راکتانس ناشی سیم پیچ اولیه X_p - ۵ راکتانس ناشی سیم پیچ ثانویه ارجاع شده به سمت اولیه X_p - ۶ راکتانس ناشی سیم پیچ ثالثیه برده شده به طرف اولیه Z_1 - ۷ امپدانس سیم پیچ اولیه Z_2 - ۸ امپدانس سیم پیچ ثانویه ارجاع شده به طرف اولیه Z_3 - ۹ امپدانس سیم پیچ ثالثیه برده شده به سمت اولیه.

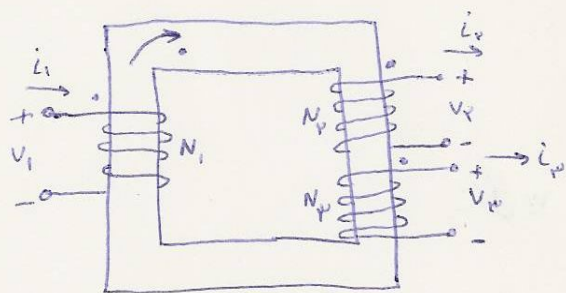

شکل ۱۸

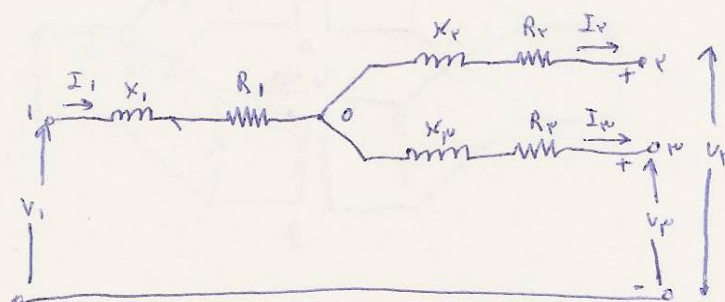

شکل ۱۹

باید دانست که Z_1 ، Z_2 و Z_3 از روابط زیر بدست می آیند.

$$Z_p = \frac{Z_{12} + Z_{23} - Z_{13}}{2} \quad (۲۷)$$

$$Z_2 = \frac{Z_{12} + Z_{13} - Z_{23}}{2} \quad (۲۸)$$

$$Z_1 = \frac{Z_{12} + Z_{23} - Z_{13}}{2} \quad (۲۹)$$

باید متذکر شده که:

الف: Z_{12} امپدانس اتصال کوتاه حاصل می شود یعنی سیم پیچ ثانویه را اتصال کوتاه می نایم و به سیم پیچ اولیه و لذا اعمال می نایم تا از اولیه جریان اسی

بگذرد (ثالثیه یاز است).

بخش امیدانی است که از آزمایش اتصال کوتاه بدست می آید، یعنی سیم پیچ ثالثیه را
اتصال کوتاه می نمائیم و به سیم پیچ اولیه و لثا از اعمال می نمائیم تا از اولیه جریان اسی
بگذرد (ثالثیه یاز است).

بخش امیدانی است که از آزمایش اتصال کوتاه بدست می آید، یعنی سیم پیچ ثالثیه را
اتصال کوتاه می نمائیم و به سیم پیچ ثالثیه و لثا از اعمال می نمائیم تا از ثالثیه جریان اسی
بگذرد (امول ناشینمای الکتریک، دکتر محمد الی هاوارس، ص ۱۵۱)

تراانسفورماتورهای سه فازه

امروزه تولید انرژی الکتریکی در مقیاس وسیعی به صورت سیستم های سه فازه و در ولتاژهای ۱۳٫۲ kV و ۲۱ kV و در قدرتهای ۱۵۰ MVA و ۲۵۰ MVA و ۴۰۰ MVA انجام می شود و انتقال آن معمولاً در ولتاژهای پالای ۱۱۰، ۱۳۲، ۲۷۵، ۴۰۰، ۵۷۰ و ۷۵۰ کیلو ولت صورت می گیرد و برای این منظور تراانسفورماتورهای سه فازه افزایشی مورد استفاده قرار می گیرند و آنگاه در مراکز مصرف و پستهای و ولتاژها انتقال یافته برای توزیع تا محدود ولتاژ مصرف ۴۴۰، ۴۶۰، ۴۷۰، ۴۸۰ و ۴۹۰ ولت کاهش می دهند سپس جهت داشتن ولتاژهای شهری آنرا تا محدود ولتاژ مصرف ۴۴۰، ۴۸۰، ۴۲۰ و ۱۱۰ ولت پائینی می آورند.

 
(تراانسفورماتور یک فاز سه فازه جلد دوم، دکتر علی مطلبی، ص ۱۸۲)

در یک سیستم سه فاز می توان به جای یک تراانسفورماتور سه فاز از سه تراانسفورماتور یک فاز استفاده کرد که اولیه و ثانویه آنها به دلخواه، اتصال مثلث یا ستاره بسته شده اند ولی تراانسفورماتورهای یک فاز مخصوص کار سه فاز ساخته می شوند، از لحاظ قیمت تمام شده خیلی ارزانتر از سه تراانسفورماتور یک فاز می باشد.

(قضیه ای، ص ۱۸۲)


سه تراانسفورماتور یک فاز را می توان به هر یک از چهار روش نشان داده شده در شکل ۲ به یکدیگر بست تا یک بانک سه فازه تشکیل گردد. در تمام چهار بخش این شکل، سیم پیچی های ست میپ اولیه، و ست راستیها ثانویه اند، و هر سیم پیچی اولیه و یک تراانسفورماتور لنگه سیم پیچی ثانویه است که یا آن موازی کشیده شده است. همچنین آنچه که نشان داده شده عبارتند از ولتاژها و جریانهایی ناشی از ولتاژهای اعمالی خط به خط متعادل اولیه ۲ و جریانهایی خط ۱ برای هنگامی که نسبت دورهای اولیه به ثانویه $\frac{N_1}{N_2}$ برابر بود و تراانسفورماتورها ایده ال فرض شده اند. باید توجه داشت که، با زاویه ثابت بودن ولتاژهای خط به خط و کل ۳ kV، اندازه گذاری ۳ kV هر یک از تراانسفورماتورهای قطع نظر

ولناز و جویان هر یک از ترانسفورماتورها به تنهایی بستگی به نوع اتصالات دارد.



برای تشکیل یک تراستفور ما تور سه فازه می توان از سه تراستفور ما تور یک فازه مشابه هم استفاده نماییم. تحقق یافتن مین تراستفور ما تور سه فازه ای به وسیله

 شکل ۲۱ فشار و دانه شده است.



که در شکل بالا ابتدا سه یوییت اولیه به سه فاز R_1, S_1, T_1 متغیبه وصل شده و انتهای آنها در یک نقطه مانند N یا هم مشترک شده اند و یوینوسله چوبیا نهایی I_R, I_S, I_T که از هر


یو بین عبوری کمتر بهجت تشابه یو بین ها از نظر قدر مطلق با هم برابرند ولی با هم اختلاف فاز دارند و این جویانها متنا سب یا خود ایجاد سه خوران Φ_1, Φ_2, Φ_3 در هر مدار مغناطیسی می نمایند. خوران های حاصل در هر کدام از مدار هسته مغناطیسی مربوط به خود را می بینند و هیچ ارتباطی با خورانهای دیگر هسته ندارند از این لحاظ اینگونه تراشفور ماتورها به تراشفور ماتورهای یا خوران آزاد یا مستقل و یا از نقطه نظر مدار مغناطیسی به تراشفور ماتورهای یا هسته مجزا معروفند.

سابقاً این نوع تراشفور ماتورهای سه فاز برای قدرتهای زیاد در شبکه های توزیع انرژی مورد استفاده قرار می گرفتند و همواره یک دستگاه تراشفور ماتور اضافی یا یکی نیز جهت اطمینان در موقع خرابی و بروز عیب نگهداری می شود.


چنانچه در شکل قبل ملاحظه می شود، ابتدای هر یو بین ثانویه به انتهای یو بین ثانویه تراشفور ماتور یک فاز دیگر اتصال داده شده و بدینوسیله یک مدار بسته از سه یو بین ثانویه درست شده و در نتیجه نقطه اتصال ابتدای یک یو بین ثانویه و با انتهای یو بین ثانویه تراشفور ماتور دیگر تشکیل یک سرخروجی را می دهد مانند R_1, S_1, T_1 اینگونه اتصال دادن یو بین ها را اتصال مثلث یا دلتا می گویند و بر بین های طرف سه تراشفور ماتور که ابتدای آنها به شبکه R_1, S_1, T_1 وصل شده اند و انتهای آنها در نقطه N مشترک گردیده با نام اتصال ستاره معروف است.

در شکل ۲۲ مدار مغناطیسی تراشفور ماتور سه فاز به سه ستون و با اختلاف فاز مکانی 120° درجه و در شکل ۲۳ مدار مغناطیسی در سه ستون و در یک صفحه را که بطور موصول در مدارهای مغناطیسی هسته تراشفور ماتورهای سه فاز مورد استفاده قرار می گیرند.

البته متذکر می شویم در شکل ۲۳ ولوکاتنس مدار مغناطیسی هسته و سطحی کوپلتر است از ولوکاتنس مدار مغناطیسی دو ستون طرفین. از اینجا یک تفاوتی قابل ملاحظه بین اندازه جریانهایی بی یاری سه یو بین بودی آید که این تفاوت را با اغزیایش دادن

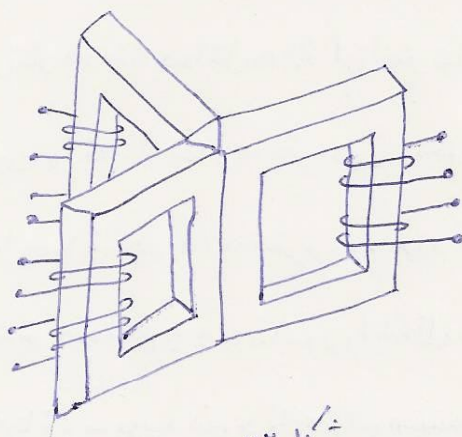


شکل ۲۲

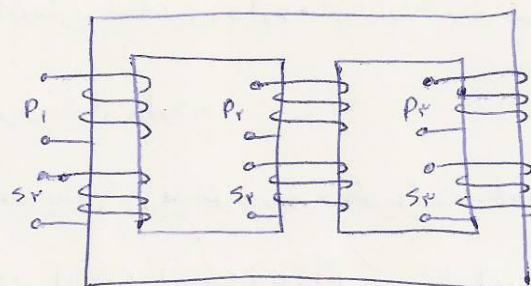

شکل ۲۳

در بارهای متعادل که از سه فاز ثانویه ترانسفورماتور گرفته می شوند اثر نامساوی بودن جریان بی باری در پیچ مربوط به ستون وسطی نسبت به جریان کلی هر فاز بسیار ضعیف و قابل صرف نظر و چشم پوشی کردن است. معذا در صورت متعادل نبودن ولتاژهای اعمال شده به ترانسفورماتور سه فازه باز هم اجباراً مجموع فورانهای اصلی $\phi_1 + \phi_2 + \phi_3 = 0$ می باشد. زیرا این اجزای حکم قانون گره ها در مدارهای مغناطیسی است. بدین ترتیب ترانسفورماتورهای سه فورانهای حاصل از هر فاز مستقل از فورانهای دیگر می باشند یا نام ترانسفورماتورهای سه فازه یا هسته پیوسته نام گذاری می نمایند. هسته های پیوسته در ترانسفورماتورهای سه فازه امکان دارد به صورت ستونی یا شد مطابق شکل ۲۴ و زری مطابق شکل ۲۵

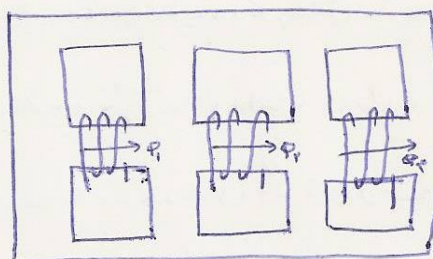

شکل ۲۵

مزایا و معایب ترانسفورماتورهای سه فازه با مدار مغناطیسی پیوسته یا سه فازه ای که از سه ترانسفورماتور یکفازه مجزا درست شده؛
مزایا: ترانسفورماتور سه فازه با مدار مغناطیسی پیوسته مواد کمتری برای هسته مغناطیسی نیاز دارد.

وزن آن سبکتر و حجمش کوچکتر می باشد

از نظر هزینه حداقل ۱۵٪ ارزانتر تمام می شود - راندمان بیشتری دارد - از نقطه نظر حمل سیم

پیچی و اتصالات و عایق بندی و مخزن به مواد کمتری نیاز دارد.

معیار ۵: هزینه بیشتری در مورد لوازم یدکی - هزینه و کار بیشتر در مورد تعمیرات - اختلالات بیشتر در موقع به وجود آمدن اشکال در سیستم سه فازه انتقال است زیرا اگر یک فاز از ترانسفورماتور

سه فازه معیوب شود باید تمام سیستم جهت تعمیر فرستاده شود. در صورتیکه برای سه ترانسفورماتور

یک فازه مجزا فقط با داشتن یک ترانسفورماتور یدکی این مشکل به راحتی قابل حل خواهد بود و یا

بنابراین آنچه به بعداً بیان خواهیم کرد می توان آن را به صورت اتصال مثلث یا در آورد و بدون

آنکه کل سیستم از مدار خارج شود یا قدرتی کاهش یافته به راحتی یکبار خود ادامه خواهد داد.

قرار داد ابتدا و انتهای سیم پیچی های ترانسفورماتور سه فازه ۵

مطابق شکل ۲۲ ترانسفورماتور سه فازه را با سه سیم پیچی اولیه و سه سیم پیچی ثانویه نمایش

می دهیم بطوریکه ابتدای سیم پیچی های طرف فشار قوی را با حروف A, B, C و گاهی با

U, V, W و انتهای آنها را با a, b, c و X, Y, Z نشان می دهند.



و همینطور ابتدای سیم پیچی های طرف فشار ضعیف را با حروف a, b, c و یا u, v, w و انتهای

آنها را با x, y, z مشخص می نمایند. در شکل مذکور جهت سیم پیچی اولیه و ثانویه یکی بوده و جهت

نیروی محرکه القاء شده در آنها به علت غوران مشترک آنها نیز همسان و از ته به بین

به طرف سر به بین می باشد. حال اگر تغییر در جهت پیچی و یا تغییر در ابتدا و انتهای



بر بین پیش آوریم باید اثر آن تغییر را در نیروهای محرکه القاء شده نیز در نظر بگیریم.

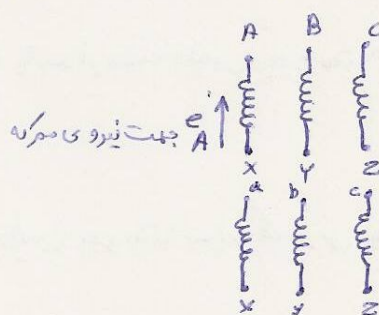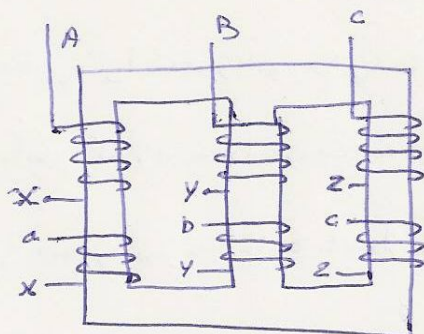


شکل ۲۲

(ترانسفورماتور یک فازه و سه فازه ۲۵)

در شکل ۲۷ به پایانه n نقطه خنثی (نقطه نول) گفته می شود. به سهولت دیده می شود که بین پایانه های a, b و c نسبت به نقطه خنثی (n) سه ولتاژ مساوی وجود دارد که یا هم 120° درجه اختلاف فاز دارند. به این ولتاژها یعنی V_{an}, V_{bn} و V_{cn} ولتاژهای فاز گفته می شود. همچنین بین پایانه های $(b, a), (a, c)$ و (b, c) نیز سه ولتاژ وجود دارد که به آنها V_{ab}, V_{bc} و V_{ca} گفته می شود و به ولتاژهای خط - خط معروفند. شکل ۲۸ نمودار فاز روی یک سیستم سه فاز با اتصال ستاره (Y) را نشان می دهد و همانطور که می دانیم ولتاژهای فاز همگی از نظر مقدار با هم برابرند و مقدار موثر این سه ولتاژ را با V_p نشان می دهیم.

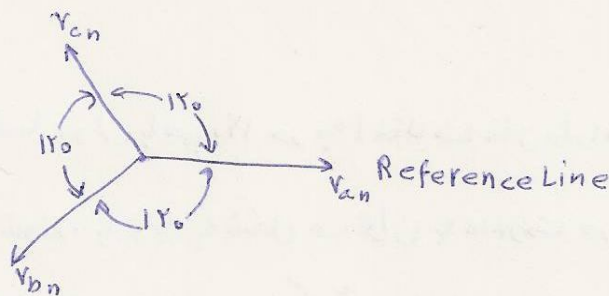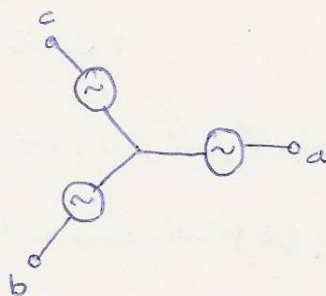

شکل ۲۷

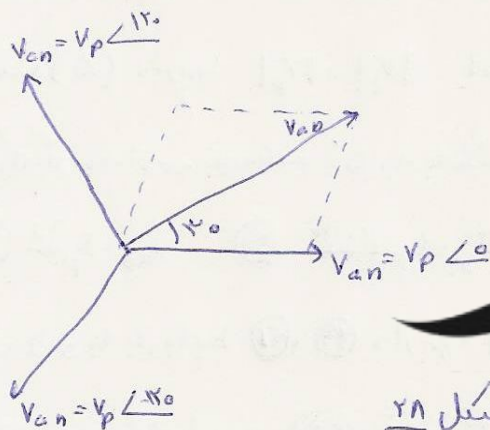

شکل ۲۸



برای بدست آوردن ولتاژهای خط - خط اینچنین عمل می کنیم (مثلاً برای V_{ab}) :

$$V_{ab} = V_{an} + V_{nb} \quad (28) \quad \text{را بپایه (28) با توجه به شکل ۲۸ نوشته شده و می توان آنرا اینچنین}$$

$$\text{نیز نوشت: } V_{ab} = V_{an} - V_{bn} \quad (29) \quad \text{در یک سیستم سه فاز متعادل یا سه فاز متقارن مقدار دامنه}$$

$$\text{ولتاژهای فاز با هم برابرند، یعنی: } |V_{an}| = |V_{bn}| = |V_{cn}| = V_p \quad (30) \quad \text{باز یاد آوری می کنیم}$$

$$V_p \text{ مقدار متوسط ولتاژهای فاز می باشد. پس: } V_{an} = V_p \angle 0^\circ \quad (31)$$

$$V_{cn} = V_p \angle -120^\circ = V_p \angle 120^\circ \quad (33)$$

$$V_{bn} = V_p \angle -120^\circ \quad (32)$$

با توجه به روابط (29)، (31)، (32) داریم: $V_{ab} = \sqrt{3} V_p \angle 30^\circ$ یا $V_{ab} = V_p (1 - \angle -120^\circ)$ (34)

به طریق مشابه داریم: $V_{bc} = \sqrt{3} V_p \angle -90^\circ$ (35) $V_{ca} = \sqrt{3} V_p \angle 150^\circ$ پس مقدار

$$V_L = \sqrt{3} V_p \quad (37)$$

در سیستم های سه فاز با اتصال ستاره (Y) مقدار جریانهای خارج شده از سه پایانه a، b و c

مساوی جریانی است که از منبع بین a و n یا منبع بین b و n یا منبع بین c و n خارج می شود.

پس در سیستم سه فاز با اتصال ستاره (Y) جریان فاز با جریان خط برابر است. یعنی:

$$I_L = I_p \quad (38)$$

مقدار موثر جریان فاز و I_L مقدار موثر جریان خط است.

اتصال مثلث:

گیریم سه منبع ولتاژ تک فاز که مقدار موثر آنها یکسان ولی با هم 120° درجه اختلاف فاز دارند، همچون

شکل 29 بصورت مثلث (Δ) پیچیده و وصل شوند. با توجه به شکل می توان به سهولت دریافت

که مقدار موثر ولتاژهای فاز با مقدار موثر ولتاژهای خط - خط با یکدیگر برابر اند، یعنی در اتصال

مثلث (Δ) داریم: $|V_L| = |V_p|$ اما باید دانست که جریان فاز و جریان خط در اتصال مثلث

با یکدیگر مساوی نیستند با توجه به شکل 29 جریانهای فاز را اینچنین فرض می کنیم:

$$I_{ab} = I_p \angle 0^\circ \quad (39) \quad I_{bc} = I_p \angle -120^\circ \quad (40) \quad I_{ca} = I_p \angle 120^\circ \quad (41)$$


با توجه به شکل 29 داریم: $I_{ca} = I_p \angle 120^\circ$ با توجه به شکل 29 داریم: $I_{ca} = I_p \angle 120^\circ$

$$I_{ca} = \sqrt{3} I_p \angle 150^\circ \quad (42) \quad \text{لذا: } I_{ca} = I_p (1 \angle 120^\circ - 1 \angle 0^\circ)$$

$$I_{bb'} = \sqrt{3} I_p \angle 30^\circ \quad (43) \quad I_{cc'} = \sqrt{3} I_p \angle -90^\circ \quad (44)$$

به طریق مشابه داریم: $I_{bb'} = \sqrt{3} I_p \angle 30^\circ$ $I_{cc'} = \sqrt{3} I_p \angle -90^\circ$ بطور کلی می توان گفت:

$$I_L = \sqrt{3} I_p \quad \text{مقدار موثر جریان فاز و } I_L \text{ مقدار موثر جریان خط می باشد.}$$

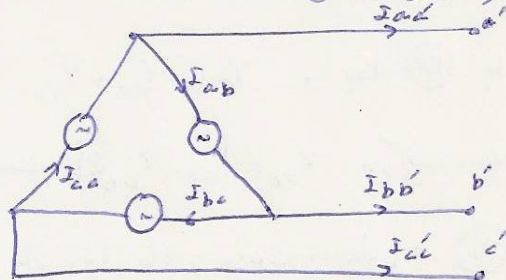

(اموال ماشینهای الکتریکی، دکتر محمد الیاس، ص 144)

شکل 29

در شبلی اتصال سه پیچ ترا سفور، ما توسط سه فاز 0°

1- ستاره- ستاره 2- مثلث- مثلث 3- مثلث- ستاره 4- ستاره- مثلث 5- ستاره- ستاره

۵- شماره - زیگزاک ۲/۲ - مثلث - نوگزاک ۵/۷ - اتصال مثلث باز ۷/۷ - اتصال مثلث
 ۹ T/T - اتصال بیان ۱۰- اتصالات ۲/۲، ۲/۵، ۲/۷

بطور کلی سیم پیچی مای ترانسفورماتور سه فاز را می توان به دو زده صورت انجام داد که در میان آنها عملاً اتصالات ۲/۲، ۲/۵ و ۲/۷ انجام نمی گیرد زیرا از نقطه نظر صنعتی مورد توجه نمی باشند در اتصال ستاره گاهی نیاز به نقطه صفر یا نوتر می باشد که در سرپیچهای ترانسفورماتور در روی پلاک سرما در دسترس قرار داده می شود و این نقطه را با علامت (۰) یا حرف N مشخص می کنند مثلاً اگر طرف فشار قوی بصورت ستاره باشد و سیم صفر نیز در آن ضرورت داشته باشد و ثانویه آن بصورت مثلث بسته شده باشد چنین نمایش داده می شود. $Y-\Delta/0$



اصولاً در یک ترانسفورماتور سه فاز وقتی طرف اول دارای سه بوبین مشابه باشد که بصورت مثلث ستاره بهم وصل شده باشند و ثانویه نیز همینطور دارای سه بوبین مشابه باشد که یا مثلث و یا ستاره وصل شده باشند آن ترانسفورماتور را با اتصالات متقارن می گویند که اتصالات مربوط به ردیفهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ متقارن می باشند و در صورتیکه اتصالات ۷/۷ و T/A متقارن هستند اینک به شرح هر کدام از اتصالات نامبرده در فوق مباحث می نمایم.

۱- اتصال ستاره - ستاره ۰۰

این نوع اتصال بیشتر در ترانسفورماتورهای کوچک و ترانسفورماتورهای با ولتاژ بسیار بزرگ و کوپلار دوشبکه فشار قوی استفاده می شود که از نقطه نظر اقتصادی حداقل مقدار عایق و تعداد دور حلقه در هر فاز را شامل است و در دو حالت با سیم صفر و بدون سیم صفر است.

الف- اتصال ۷/۷ با سیم صفر- این اتصال در شکل ۵۱ نشان داده شده است. سیم صفر ترانسفورماتور با سیم صفر اتصال داده شده است. اگر از امیدانس سیمهای اتصال و منبع و ترانسفورماتور صرف نظر شود. ولتاژهای فاز طرف اول ترانسفورماتور مساوی و ولتاژهای فاز منبع بوده است.

۱- اتصال Y/Y بدون سیم منفرد: در مالیکه اتصال بدون سیم منفرد است مجموع پیرایه‌ها در هر یک از سیم‌ها صفر خواهد بود $I_a + I_b + I_c = 0$ اگرچه بار متعادل باشد یا نباشد. در وقتی که بارها متعادل هستند و لثاژهای فازی از نظر قدر مطلق با هم برابر و متعادل می‌مانند در صورتیکه بارهای مصرف‌کننده ثانویه وصل می‌شوند نامتعادل باشند نقطه منفرد تغییر محل داده و بر حسب تغییرات بار حالت شناور بخود می‌گیرد و ولتاژهای فازی دوسر بارهای مصرف و ولتاژ بین خطوط دیگر با هم برابر نخواهند بود.

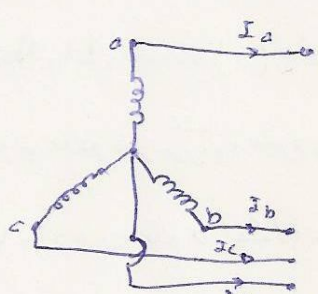
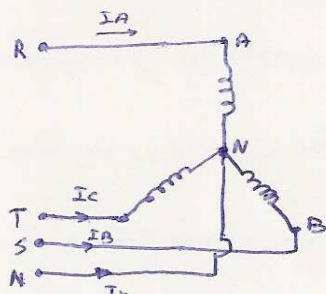


شکل ۲۵

این نوع اتصال در مواقعی که بارها متعادل هستند رضایت بخش است و در حالت بارها نامتعادل مشکلی همراه دارد. عموماً برای جلوگیری از تغییر مکان نقطه منفرد می‌توان نقطه منفرد سیم پیچی طرف اول ترانسفورماتور را به نقطه منفرد مولد وصل کرد و این عمل عدم تعادل ولتاژهای طرف دوم ترانسفورماتور را نیز از بین می‌برد. در این اتصال ولتاژها خطی همواره متعادل می‌مانند و بارهای نامتعادل در مقدار آنها اثر ندارد.

۲- اتصال مثلث-مثلث Δ/Δ یا دلتا-دلتا

اتصال Δ/Δ در ترانسفورماتورهایی که قدرت زیاد دارند و ولتاژ آنها در سطح پائین است و از نقطه نظر عایق بندی مشکلی ایجاد نمی‌کنند بکار می‌رود. از طرفی این اتصال در مواردیکه نیاز به سیم منفرد نیست مانند مواردیکه مصرف‌کننده‌ها سه فاز هستند (موتورها جریان متناوب سه فاز) و هم چنین در مواقعی که ولتاژ تغذیه کم و یا متوسط و جریان زیاد باشد مورد استفاده قرار می‌گیرند.

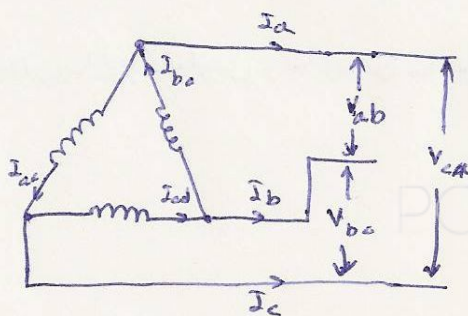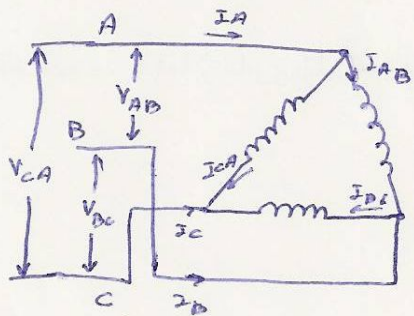


شکل ۲۶

اتصال Δ/Δ از لحاظ اقتصادی برای ترانسفورماتورهای با قدرت زیاد ولی ولتاژ پائین و ولتاژهای عایق بندی سهیم پیچیدگی مشکلی بوجود نمی آورد بکار می رود و در این نوع اتصال بین ولتاژهای طرف اول و طرف دوم تغییر مکان زاویه ای ایجاد نمی شود و از مزایای دیگر اتصال $\Delta-\Delta$ می توانیم موارد زیر را بر شماریم.

- الف- ولتاژهای دوسر سهیم پیچیدگی های طرف دوم در این اتصال صواره سینوسی می ماند.
- ب- پارامی نامتقارن مشکلی ایجاد نمی کند یا - اگر یک فاز ترانسفورماتور معیوب شود می توان از اتصال مثلث باز که بعداً در مورد آن صحبت خواهد شد استفاده کرد. - در این اتصال هارمون سوم نیروی محرکه الکتریکی فازها حذف می شوند.
- ج- اتصال مثلث - ستاره

این اتصال معمولاً در ترانسفورماتورهای افزاینده ولتاژ در نیروگاهها و در ابتدای خطوط انتقال یا ولتاژ قوسی و در سیستمهای توزیع انرژی بصورت چهار سیمه که هرمان می تواند مصرف کننده های سه فاز مانند موتورهای الکتریکی سه فاز را تغذیه کند و همچنین جهت تامین معارف روشنایی مورد استفاده واقع شود. و بطور کلی در مواردی که در طرف دوم احتیاج به سهیم صفر باشد بکار برده می شود. در شکل ۱ این اتصال نشان داده شده و ولتاژهای فازهای طرف دوم V_{CA} و V_{CB} با ولتاژهای طرف اول V_{AB} و V_{BC} و V_{CA} بر حسب آنکه جهت پیچش آنها در روی مدار مغناطیسی چه جهت و یا مخالف باشد با هم هم فاز و یا ۱۸۰ درجه اختلاف فاز دارند.

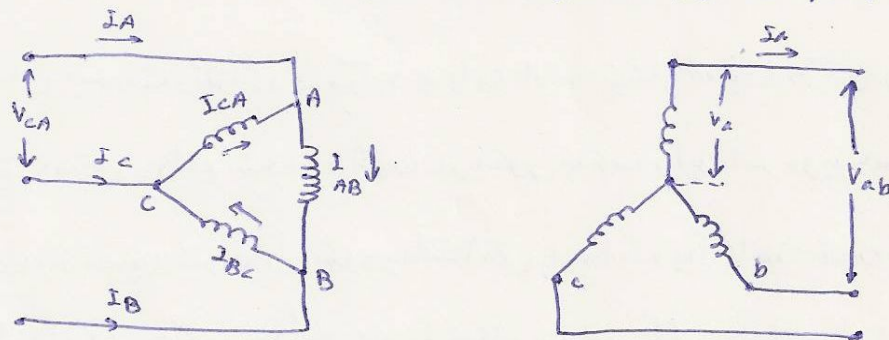


شکل ۳۲

کاربرد اصلی این اتصال در پست های فرعی انتهای خط انتقال انرژی است یا تبدیل فشار قوی زیاده متوسط و کم یعنی جابجایی ولتاژ پائین آورده می شود تا به ترانسفورماتور یا پست توزیع آماده شود. و اینجا نقطه اتصال ستاره یا سیم نوتر زمین می شود. البته این نوع اتصال را برای مواقعی که نیاز به سیم صفر نباشد و مصرف کننده ها همگی سه فازه باشند نیز بکار می رود.

۵- اتصال ستاره زیگزاگ:

این اتصال بیشتر در طرف فشار ضعیف ترانسفورماتور جهت شبکه های توزیع و بخش انرژی چهار سیمه که همواره با نام تعادلی بارها همراه است بکار می رود و یا بطور موضعی و با قدرت پائین ۰.۰ در این اتصال سه سیم بیچی طرف فشار ضعیف را بدو قسمت مساوی تقسیم می نمایند و آنگاه به نصف بویست مربوط به فاز اول ثانویه را با نصف بویست دوم در جهت معکوس سری می نمایند. مانند آنچه در شکل ۱۲ نشان داده شده است و این عمل برای دیگر فازها مینمایانم می شود. شکل ۱۲

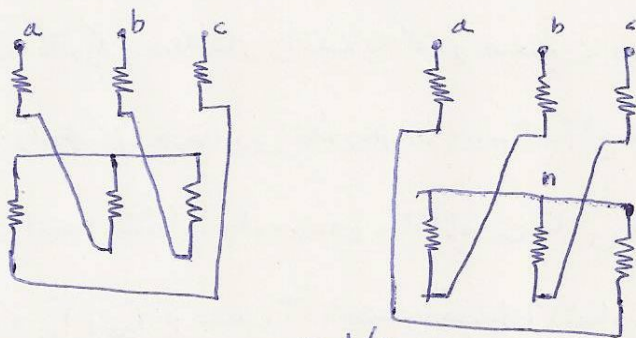

شکل ۳۲


وقتی اتصال بصورت زیگزاگ در می آید جریان طرف فشار ضعیف در آن واحد و بویستی می نبرد که یکی در یک ستون واقع شده و دیگری در ستون بعدی و این امر موجب می شود که جریان در طرف فشار قوی نیز به همین نحو توزیع شود و نامتعادلی بارها شدیداً کاهش می شود. و از دیگر مزایای حالت اتصال زیگزاگ آنست که در مایه مانند اتصال ستاره دارای نقطه صفر است مزایای اتصال مثلث از قبیل حذف شدن هارمونی دهم را شامل می باشد.

۶- اتصال مثلث زیگزاگ:

تفاوت این اتصال فقط در این است که اولیه بصورت مثلث وصل شده ثانویه همان خصوصیات را خواهد داشت که قبلاً ذکر گردیده و بیشتر در مواقعی که ترانسفورماتور سه فازه برای تغذیه دستگاهی که به صورت اختصاصی هستند مورد استفاده قرار می گیرد، مثلاً تغذیه یک موتور سازه می قدرت.

۷- اتصال مثلث باز:

مطابق شکل ۳۳ اگر سیم پیچی یکفاز مشابه را در اتصال مثلث - مثلث حذف کنیم اتصال مثلث باز حاصل می شود و همینطور اتصال دو ترانسفورماتور یکفازه مشابه مطابق شکل ۳۴ این خواسته

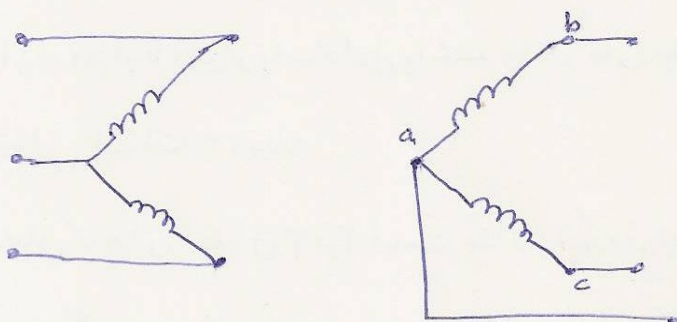

تامین می نماید.

شکل ۳۳

موارد کاربرد این اتصال را مطابق زیر می توانیم نام ببریم.

- ۱- مواقعی که بار سه فازه آنقدر نیست که یک ترانسفورماتور سه فازه یا بار کامل در مدار قرار بگیرد مثلاً در ابتدای سامانته بهره برداری که مصرف و قدرت تقاضا شده از ترانسفورماتور کم است.
- ۲- وقتی که یکی از سیم پیچ های یک فاز اتصال $\Delta - \Delta$ معیوب باشد که در این حالت یا ظرفیت کاسته شده می تواند با اتصال مثلث باز یکبار خود ادامه دهد. تا ترانسفورماتور جدیدی جایگزین آن شود.

- ۳- از نقطه نظر آئینده نگر و پیش بینی اقراض مصرف در آینده که باید از اتصال $\Delta - \Delta$ استفاده شود نکته مهمی که در این اتصال باید بدان توجه نمائیم این است که بار کلی حمل شده بوسیله اتصال $\Delta - \Delta$ برابر $\frac{2}{3}$ ظرفیت آن نیست بلکه به اندازه $\frac{5}{7}$ یا $\frac{5}{8}$ درصد ظرفیت آن می باشد.
- زیرا در حالت $\Delta - \Delta$ قدرت ظاهری ترانسفورماتور سه فازه $S = \sqrt{3} U_L \cdot I_L$ و در حالت $\Delta - \Delta$

اندازه آن $I_L = \sqrt{3} V_L$ چنانچه نسبت $\frac{s}{s} = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0.58$ می گردد یعنی ظرفیت حالت

۷/۷ به حالت $\Delta - \Delta$ است نه به اندازه ۴۹/۴۵

۴- کاربرد این اتصال در ترانسفورماتورهای وسایل اندازه گیری مثلاً در تابلوهای برق جهت تغذیه دو بیف و لثاژ و آمپرهای ولت مترها.

از معایب این اتصال نکات زیر را می توان متذکر شد.


۱- در یک بار متعادل با ضریب قدرت واحد ضریب قدرت ۷/۷ به اندازه ۱/۸۴/۴ ضریب قدرت $\Delta - \Delta$ است و در بارهای دیگر کاملاً تغییر خواهد کرد.

۲- در ازا، افزایش بار گریه متعادل باشند و لثاژهای طرف ثانویه آن روبه نامتقارن شدن می گذارند.

۸- اتصال اسکات Scott

این اتصال که همان اتصال T/T است بنام این که اولین بار به وسیله اسکات ارائه شده یا این نام معروف گردیده، این اتصال از دو ترانسفورماتور یکفازه که دارای مدارهای مغناطیسی کاملاً یک اندازه و یکسان هستند و تعداد حلقه های سیم پیچی طرف دوم یا دو فازه آن با هم مساوی و هر کدام دارای N_2 حلقه می باشند و تعداد حلقه های طرف اول یا سه فازه آن ها یابین ترتیب است که اگر یک N_1 حلقه داشته باشد دیگر $N_1 \frac{\sqrt{3}}{4}$ حلقه را دارا می باشد. جهت استبدال نحوه تبدیل دو فازه به سه فازه و بالعکس دو ترانسفورماتور یکفازه A و B را با مشخصات ذکر شده در فوق انتخاب می نمایم.

شکل ۲۴

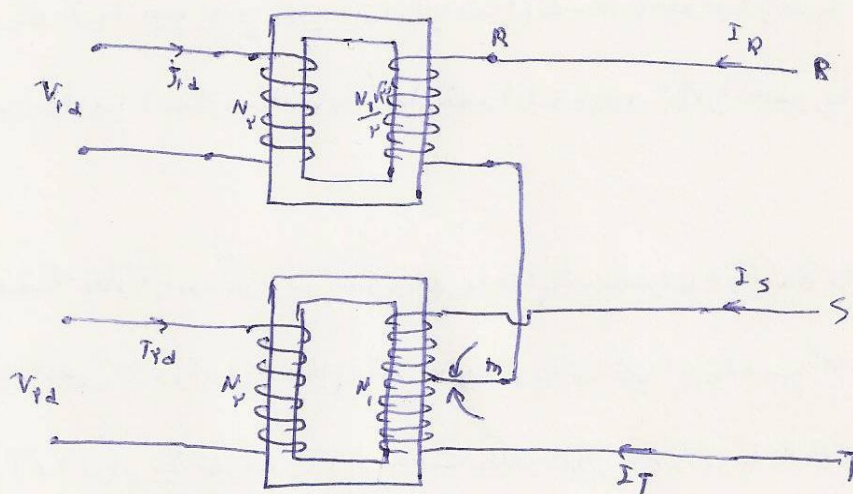

شکل ۲۵

4. اتصال لبلان (LEBLANC)

اصولاً سیستم اسکات بیشتر برای تبدیل دو فاز به سه فاز بکار برده می شود لذا در جهت کوچک شدن حجم دستگاه و راحتی و آسانی کاربرد اتصال لبلان بر آن ترجیح داده می شود. زیرا اتصال لبلان رادر روی یک مدار مغناطیسی سه ستونه پیوسته می توان به وجود آورد. برای بررسی این اتصال ابتدا ترانسفورماتور سه فازه ستاره ای رادر نظر گرفته و تغییراتی مطابق شکل از نظر تعداد حلقه های ثانویه بر روی آن انجام می دهیم. البته جهت پیچش حلقه های اولیه و ثانویه رادر یک جهت و در نظر می گیریم. (ترانسفورماتور یک فازه و سه فازه، دکتر علی مطلبی، ص ۳)

استاندارد علامتگذاری سرهای سیم پیچ:

این علامت گذاری توسط استاندارد B.S. 171 مشخص شده است که در زیر بطور خلاصه بازگو می شود.

در حالت سه فاز، سیم پیچ های ولتاژ زیاد با A و B مشخص می شوند. (A و B برای دو فاز، A برای حالت یکفاز) سیم پیچ ولتاژ کم با حروف کوچک a و b مشخص می شوند.

بعضی اوقات از سیم پیچ سوم به نام قالیچه استفاده می گردد که با C ، B ، $3A$ مشخص می شوند. علاوه بر این، حروف دارای اندیس عددی نیز می باشند، مثلاً دو سر فاز A_1 و A_2

مشخص می شوند، ولی اگر از سیم پیچ انشعابی گرفته شده باشد، یا اگر سیم پیچ از چندین قسمت تشکیل شده، یک سر را با A_1 نشان داده و به ترتیب انشعابات را با A_2 و A_3

و غیره نمایش می دهند، بنابراین دو سر اصلی سیم پیچ یکی با حروف A_1 و دیگری با































حرفی که بزرگترین اندیس عددی را دارد مشخص می شوند. سیم پیچ ها ملوری شماره گذاری

شده اند که اگر در سیم پیچ ولتاژ زیاد در یک لحظه A نسبت به A_2 مثبت باشد، a هم نسبت به a_2 و همچنین $3A$ نسبت به $3A_2$ در آن لحظه مثبت باشند. سرهای A_1 ، a_1 و $3A_1$ را

سرهای هم تانسیل می نامند.

در یک سیستم سه فاز که هر فاز آن دارای حداقل دو سیم پیچ باشد، بدیهی است که امکانات متعددی برای اتصال سیم پیچ ها وجود دارد. تنوع این امکانات نه فقط بخاطر این است که سیم پیچ های اولیه و ثانویه را می توان به دو صورت ستاره و مثلث بست، بلکه هر فاز را می توان معکوس نیز متصل نمود. اتصالات مختلف را می توان به چندین گروه تقسیم نمود که تفاوت بین آنها در اختلاف فاز زمانی است که بین فیذرهای دو ولتاژ مشابه اولیه و ثانویه یکی از فازها وجود دارد. نمونه هایی از اتصالات چهارگروه در شکل رسم شده که از استاندارد B.S. 171 اخذ گردیده است.

فیذرهایی که دریاگرام شکل رسم شده اند، فیذر ولتاژ گاز به نول می باشند و برای سادگی فقط یکی از دو سرهای گاز با حروف مشخص شده است. ضمناً از حرف y برای اتصال ستاره، حرف D برای اتصال مثلث و از حرف z برای اتصال زیگزاگ استفاده شده است. حروف بزرگ برای سیم پیچ و ولتاژ زیاد و حروف کوچک برای سیم پیچ و ولتاژ کم بکار رفته اند. بدین ترتیب مشاهده می گردد که علامت شناسائی یک ترانسفورماتور توسط دو مشخصه معلوم می گردد. یکی حرف شناسائی (حروف d, D, z) که نوع اتصال سیم پیچ ها را تعیین می کند و دومی عدد شناسائی (اعداد صفرالی 11) که اختلاف فاز را به صورت مضرب از 30° تعیین می کند. حرف شناسائی توسط اتصال سیم پیچ ها معلوم می گردد. عدد شناسائی از رسم دیاگرام فیزری و ولتاژهای اولیه و ثانویه، و تعیین تاخیر فازی که فیذر ولتاژ ثانویه نسبت به فیذر ولتاژ مشابه خود در اولیه دارد، معلوم می گردد. مثلاً در شکل مشاهده می گردد که برای اتصال نوع $Dd0$ دو فیذر مشابه $A_p B_p$ و $a_p b_p$ هر فاز می باشند، هرچنین در اتصال نوع $z d$ دو فیذر مشابه $A_p B_p$ و $a_p b_p$ هر فاز می باشند. در اتصال نوع $Dy11$ ، ولتاژ ثانویه $a_p b_p$ به اندازه 30° نسبت به ولتاژ $A_p B_p$ تاخیر فاز دارد و نتیجتاً عدد شناسائی برابر $11 = \frac{330}{30}$ می گردد. ولتاژ مشابه می تواند ولتاژ بین دو خط یا ولتاژ گاز به نول (در دیاگرامها با خطوط منقطع مشخص شده است) اختیار گردد.

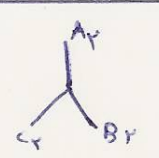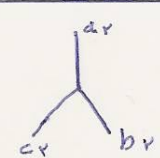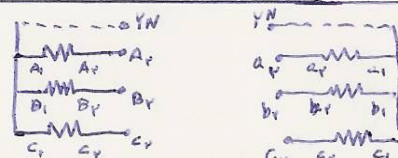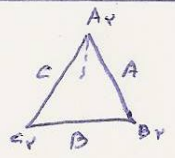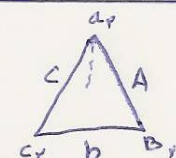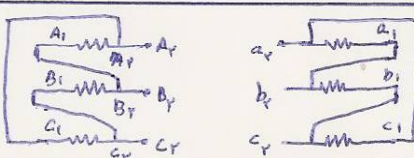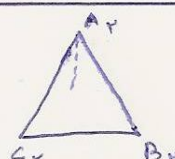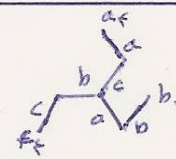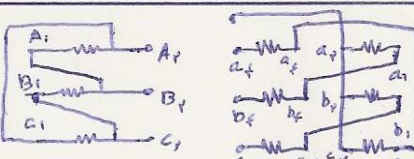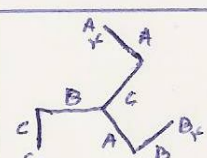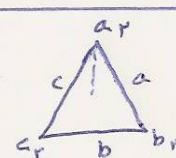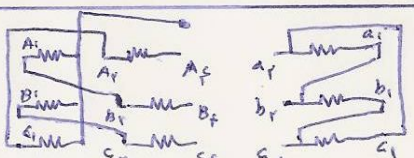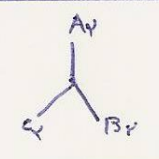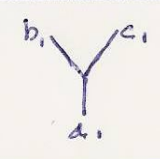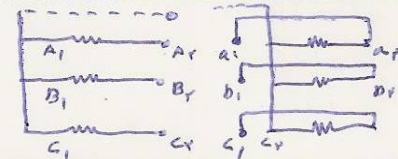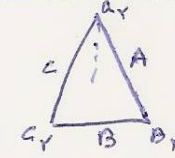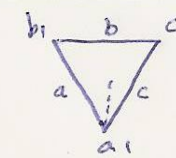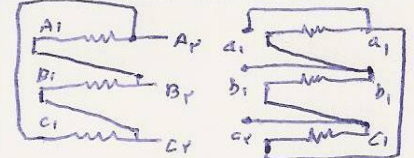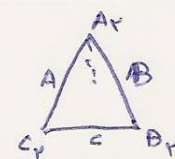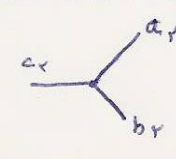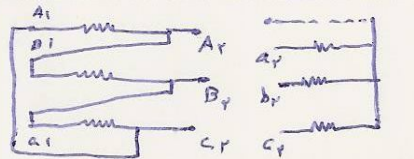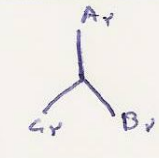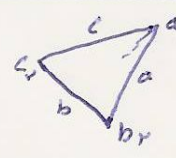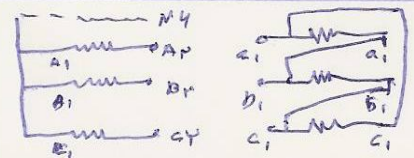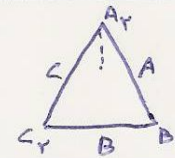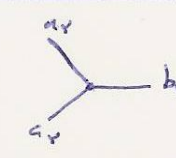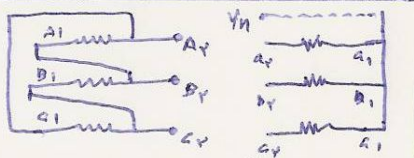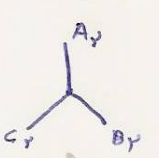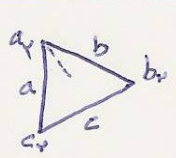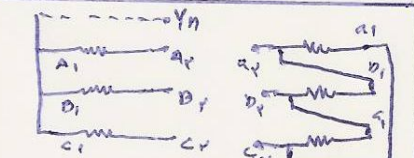علامت شماره	دیاگرام خیزری		نوع اتصال سیم پیچ ها	افتداف زا	شماره گروه
	ولتاژ زیاد	ولتاژ کم			
Yy_0				0°	۱
Dd_0					
Dz_0					
Zd_0					
Yy_9				180°	۲
Dd_9					
Dy_1				-30°	۳
Yd_1					
Dy_{11}				$+30^\circ$	۴
Yd_{11}					

دگلاژ یا تنظیم و لثاژ در زیر بار بوسیله اثر ترا نسفور ماتور نیز انجام می گیرد که از نقطه نظر دینامیک و استاتیکی عمل در کار بسیار مورد توجه می باشند سیستم یبجی اثر ترا نسفور ماتورهای که در مدارهای تنظیم و لثاژهای پالا کبار می روند در مقابل اضافه و لثاژ به هیجابهایی محافظه داخلی و خارجی مجهز می نمایند

برای این منظور از کلیدها پنجم تاپ پنچر یا تعویض کننده های انشعاب معروفند. تعویض کننده های انشعاب را در دو دسته تقسیم بندی می کنند.

۱- دستگاههایی که در آنها از راکتافس استفاده می شود. ۲- دستگاههایی که در آنها از مقاومت استفاده می گردد.

دستگاههای تعویض انشعاب در زیر بار خصوصاً و قتی که به سیستمهای و لثاژ زیاد مربوط می شوند باید ملوس طرا می گردند که بتوانند با و لثاژهای ناگهانی که به صورت موج ضربه ای ظاهر می شوند مقابله نمایند. سابقاً دستگاههای تعویض انشعاب و لثاژ زیاد را با قرار دادن مقاومتهای غیر خطی در دو سر هر یک از انشعابات یا روی کنتاکتهای یک سر از انشعابات مجهز می کردند مشخصه مهم این مقاومتهای این بود که در اثر افزایش و لثاژ مقاومت آنها سریعاً کاهش می یافت.

در سیستم های جدید دستگاههای تعویض انشعاب (تاپ پنچر) این صفات نامطلوب به علت پیشرفت در طرح و تعیین مناسب محل های اتصالات منتفی و برطرف شده اند. امروزه طرا می ارکان اصلی ترا نسفور ماتور در حد فوق العاده عالی تحقق پیدا کرده است و بسیاری از شرایط تغییر ناگهانی و لثاژ که در گذشته قابل پیش بینی نبود از میان برداشته شده است. مشخصات تعویض کننده های انشعاب (تاپ پنچرها) :

سازندگان تاپ پنچر در زیر بار دستگاههای با مشخصات معلوم و معین را می سازند. از طرفی سازنده ترا نسفور ماتور باید تاپ پنچری را انتخاب نماید که مناسب و مطابق آن بوده تا بر آن سوار نماید. بطور کلی مشخصات یک تاپ پنچر زیر بار را معین می کند.

در تیب زیر می باشد.

- نوع دستگاه - یکفازه - سه فازه - با مصرف یا نوتریا با تمام نقاط مورد لزوم.

- جریان نامی که از آن می گذرد.

- تعداد پله ها (تاپ ها) و نوع کار سلکتور فرعی

- و لتاژ عایق بندی نسبت به زمین

- و لتاژ در پله (تاپ)

- و لتاژ عایق بندی میان اجزاء فازهای مختلف

- و لتاژ عایق بندی میلان کنتاکنهای مجاور هم سلکتور و سلکتور فرعی

- و لتاژ عایق بندی بین کنتاکنهای انتهائی سلکتور و سلکتور فرعی

- و لتاژ عایق بندی بین کنتاکنهای کموتاتور در حالیکه باز است.

جریان اضافی مورد قبول در اتصال کوتاه

- تعویض کتنده انشعاب باید اضاغه پار ترا نسفورما توری را که پیر آن سوار است تحلی

نماید و در ضمن عمل کردن جریانهای تا ۱/۱ و استثناعاً ۱/۳ برابر جریان نامی را بتواند عبور دهند.

تاپ چنجر باید به سواره بوسائل حفاظتی بخاطر امکان بوجود آمدن جریانهای زیاد مجهز باشد.

ترا نسفورما تورهای با تنظیم یکنواخت و لتاژ

تنظیم یکنواخت و لتاژ ترا نسفورما تورها از تنظیم پله ای و لتاژ آنها دشوارتر است و به این جهت

این نوع ترا نسفورما تورها با قدرت کم و برای استفاده در موارد خاصی ساخته می شود. تنظیم

یکنواخت و لتاژ به روشهای مختلف انجام می گیرد.



- به وسیله تغییر مکان بدنه یا یوغ نسبت به یکی از سیم پیچ ها یا هر دوی آنها

- به وسیله راکتوری که هسته آنرا می توان حرکت داد.

- به وسیله تغییر مکان یک سیم پیچ نسبت به سیم پیچ دیگر ترا نسفورما تورهای گردان.

- به وسیله اتو ترا نسفورما تور

برای دستگاه‌های یکسوکننده اغلب اتصالاتی که دارای شش فاز یا بیشتر باشند مورد نیاز است و در این مورد لازم است که سیستم پیچ ثانویه به چندین بخش تقسیم گردد. شکل یک روش مستقیم جهت ایجاد یک سیستم شش فازه رسم شده است و این در صورتی ممکن است که تمام سرهای فازها در دسترس باشند. می توان نقطه نول نیز ایجاد کرد اگر که سه سیستم پیچ ثانویه دارای انشعاب در وسط سیستم پیچ ها باشند.

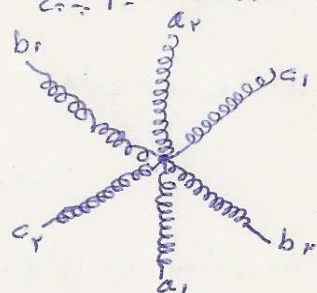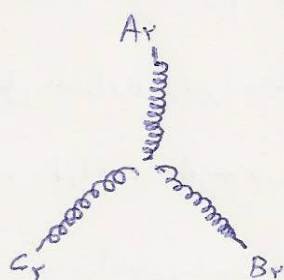


شکل ۳۳


(ماشینهای الکتریکی و کاربرد آنها، دکتر کاوس مقبلی، ص ۱۹۲)

مطالعه مدار معادل ترانسفورماتور سه فازه

برای مطالعه کاربرد ترانسفورماتور سه فازه ابتدا باید مدار معادل آنها را بدست آوریم. بدین منظور برای هر فاز ترانسفورماتور می توان یک مدار معادل مشخص نمود. با صرف نظر کردن اثر هارمونی ها، هر فاز ترانسفورماتور سه فازه را می توان به یکی از دو صورت شکلی ۳۴ و ۳۷ نمایش داد.

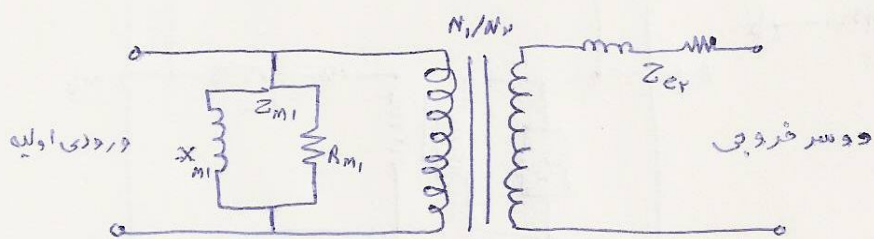

شکل ۳۴

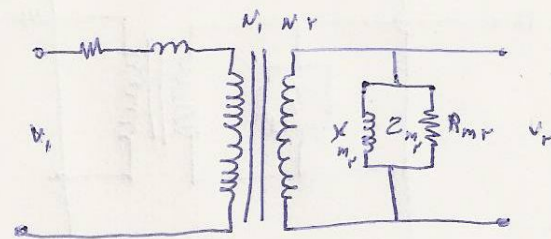


شکل ۳۷

در شکل ۳۴، امیدانش مدار مفناطیسی هر فاز است که برای اندازه گرفتن آن طرف ثانویه یاز طرف اولیه را تحت ولتاژ قدری دهند و مطابق آنچه در مورد ترانسفورماتور یکفاز گفته شد می توان آنرا با انجام آزمایش باری بدست آورد. در پی امیدانش معادل یکفاز ترانسفورماتور برده شده به طرف دوم است که با انجام اتصال کوتاه کردن طرف اول و اعمال ولتاژ


اتصال کوتاه آزمایش به طرف ثانویه تعیین می شود.

در شکل ۳۸ Z_{m_p} امپدانس مدار مغناطیسی به طرف باز برده شده به طرف ثانویه و Z_e امپدانس معادل یک فاز برده شده به طرف اول می باشند که برای پیدا کردن Z_{m_p} آزمایش به باری از طرف دوم انجام می شود بدین نحو که ثانویه تحت ولتاژ قرار گرفته و اولیه باز می ماند و بهینطور برای یافتن Z_e آزمایش اتصال کوتاه از طرف اول انجام می شود بدین معنی که ولتاژ اتصال کوتاه آزمایش به طرف اول اعمال می شود در حالیکه سرهای ثانویه اتصال کوتاه شده اند. نسبت تبدیل معادله برابر است با نسبت ولتاژهای فارسی به هم یعنی $\frac{V_{ph1}}{V_{ph2}} = \frac{N_1}{N_2}$ البته با مرفق نظر کردن از افت ولت در حالت باری.

مدار معادل یک ترانسفورما تور سه فاز را از اتصال مدار معادل سه ترانسفورما تور یک فازه مشابه می توان بدست آورد. مثلاً در شکل ۳۸ مدار معادل یک ترانسفورما تور سه فازه با اتصال Δ/Δ و در شکل ۳۹ مدار معادل یک ترانسفورما تور سه فازه با اتصال Δ/Δ نشان داده شده

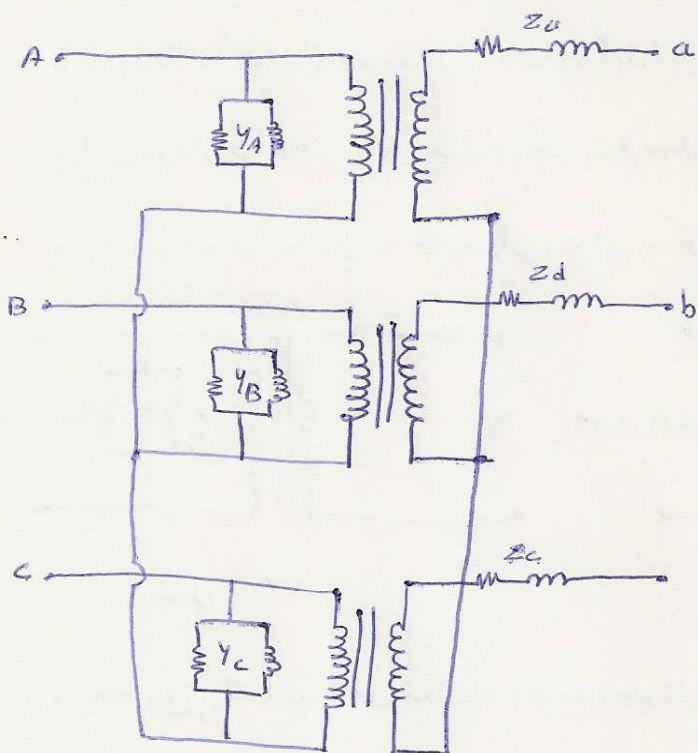

شکل ۳۸

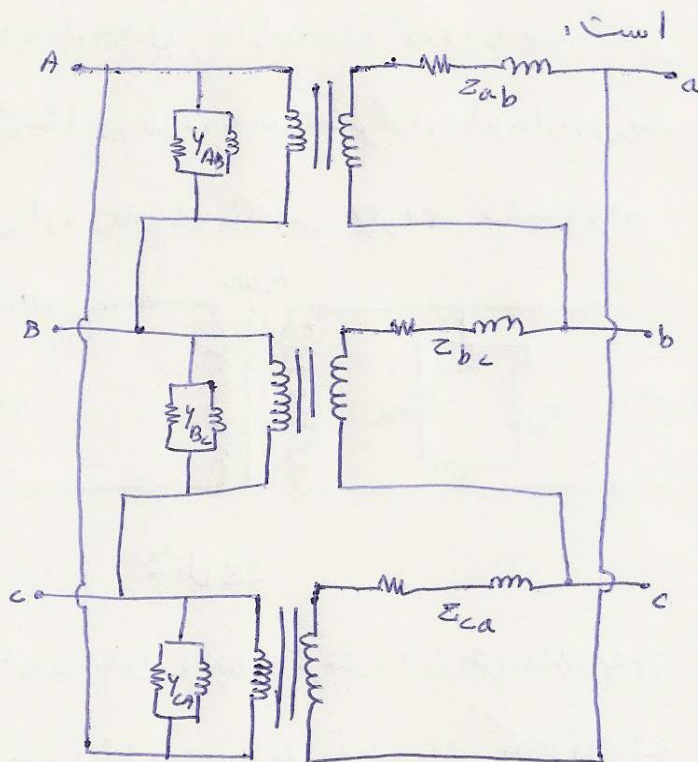

شکل ۳۹

که در اولی امیدانش ضابطی هر فاز نسبت به طرف اول بصورت اد میتانش آن بیان

یعنی $Y_A = \frac{1}{Z_{mA}}$ و $Y_B = \frac{1}{Z_{mB}}$ و $Y_C = \frac{1}{Z_{mC}}$ و امیدانش معادل هر فازش به ترتیب با $Z_a = Z_{exa}$ و $Z_b = Z_{exb}$ و $Z_c = Z_{exc}$ مشخص شده است.

و در حالت اتصال مثلث مثلث Δ/Δ امیدانهای ضابطی هر فاز نسبت به طرف اولیه

به صورت اد میتانش های Y_{AB} و Y_{BC} و Y_{CA} و امیدانهای معادل هر فاز آن نسبت به طرف دوم به صورت Z_{ab} و Z_{bc} و Z_{ca} بیان گردیده.

در دو شکل قبلی A و B و C سه سر ورودی ولتاژهای سه فاز به ترانسفورماتور و a و b و c سه سر خروجی از ترانسفورماتور می باشد.

در مطالعه شبکه های الکتریکی ابعاد یا بستن امیدانش ترانسفورماتورهای که در شبکه وجود

دارند با امیدانش های شبکه ترکیب نمود، در اتصال ستاره ترانسفورماتورهای سه فاز چون

امیدانش ترانسفورماتور به صورت سری در خط قرار می گیرند می توان امیدانش کل هر خط

خط را از مجموع امیدانش هر فاز ترانسفورماتور و امیدانش هر فاز خط انتقال بدست آورد ولی اگر

اتصال ترانسفورماتور سه فاز به صورت مثلث Δ باشد، در این موقع با بستن امیدانش معادل

هر فاز مثلث را تبدیل به امیدانهای معادل به صورت ستاره Y نمود تا بتوان وسیله بتوان

امیدانش هر فاز ترانسفورماتور را مانند حالت اتصال ستاره ستاره با امیدانش هر فاز خط انتقال

جمع نمود.

بدین ترتیب با بیان امیدانهای اتصال Δ به صورت اد میتانهای Y_{AB} و Y_{BC} و Y_{CA} معادل

آنها در مالیکه به صورت اتصال ستاره در آیند مانند Y_A و Y_B و Y_C به ترتیب زیر محاسبه می نمایم.

$$Y_A = \frac{Y_{AB} \cdot Y_{BC} + Y_{BC} \cdot Y_{CA} + Y_{CA} \cdot Y_{AB}}{Y_{BC}}$$

$$Y_B = \frac{Y_{AB} \cdot Y_{BC} + Y_{BC} \cdot Y_{CA} + Y_{CA} \cdot Y_{AB}}{Y_{CA}}$$

$$Y_C = \frac{Y_{AB} \cdot Y_{BC} + Y_{BC} \cdot Y_{CA} + Y_{CA} \cdot Y_{AB}}{Y_{AB}}$$

و از طرفی رابطه بین امیدانهای معادل در اتصال مثلث یعنی Z_{ab} و Z_{bc} و Z_{ca} و قیقه به امیدانهای

معادل به صورت ستاره تبدیل می شوند چنین خواهد بود:

$$\bar{Z}_c = \frac{\bar{Z}_{ca} \cdot \bar{Z}_{bc}}{\bar{Z}_{ab} + \bar{Z}_{bc} + \bar{Z}_{ca}} ; \bar{Z}_b = \frac{\bar{Z}_{bc} \cdot \bar{Z}_{ab}}{\bar{Z}_{ab} + \bar{Z}_{bc} + \bar{Z}_{ca}} ; \bar{Z}_a = \frac{\bar{Z}_{ab} \cdot \bar{Z}_{ca}}{\bar{Z}_{ab} + \bar{Z}_{bc} + \bar{Z}_{ca}}$$


بنابراین می توان یک اتصال مثلث را با یک اتصال ستاره معادل مشخص نمود. به شرطی که ولتاژ خط طرف اول به ولتاژ خط طرف دوم در حالت بی بار یکی باشند. و اتصال $\Delta - \Delta$ یک ترانسفورماتور سه فازه را می توان با یک ترانسفورماتور $\gamma - \gamma$ معادل که دارای ولتاژهای حالت بی باری مساوی هستند نشان داد. همچنین یک اتصال Δ/γ و γ/Δ یک ترانسفورماتور سه فازه را می توان به وسیله اتصال $\gamma - \gamma$ معادل آن مشخص نمود، بشرط آنکه نسبت ولتاژهای خط طرف اول و دوم حالت بی باری برای هر دو اتصال یک باشد، ولی به علت وجود افتلاف فاز بین سیستم ولتاژهای طرف اول و دوم اتصال $\gamma - \Delta$ یا $\Delta - \gamma$ اتصال معادل γ/γ این دو اتصال نمی تواند این افتلاف فاز را مشخص نماید ولی این اتصال روابط بین ولتاژها و جریانهای هر طرف را مشخص می نماید.

(ترانسفورماتور یک فازه و سه فازه، دکتر علی مطلبی، ۱۳۸۱)

کمیات اسمی ترانسفورماتور:

ولتاژهای اسمی، طبق ضوابط استاندارد B.S. 171، مربوط به ولتاژهای خط در حالت بی باری می باشند. و متغیر نسبت ولتاژهای بی باری بر حسب ولتاژهای فاز بیان گردد، عملاً این نسبت برابر نسبت برابر نسبت ملقه ها نیز خواهد بود زیرا افت ولتاژ Δ و γ خیلی ناچیز است عبارت نسبت ملقه های خط، مفهومی نداشته و در محاسبات بهتر است که تمام کمیات به فاز تبدیل گردد و دیاگرامی طبق شکل ۱۱ در نظر گرفته شود. این شکل یک ترانسفورماتور $400 / 1100 / 3300$ ولت، اتصال Dd را با اتصال ستاره در تالیه نشان می دهد. اگر ولتاژ فازها و جریان داخل بیم پیچ ها معلوم باشد، می توان محاسبات مربوط به بار متعادل سه فاز را بر اساس محاسبات سیستم یک فازه انجام داد، زیرا هر یک از فازها تحت ولتاژ، جریان و ضریب قدرت مساوی، یک سوم قدرت کل را حمل می کنند.

جریان بار کامل هر فاز را می توان از تقسیم kVA امپی یک فاز به ولتاژ امپی یک فاز (مربع اولیه یا ثانویه) بدست آورد. این موضوع بستگی به نوع تعریف دارد و در B.S.171 بحث شده است. توجه شود که kVA مشخص شده مربوط به تمام ترانسفورماتورهای باشد و در ترانسفورماتورهای سه فاز سه برابر kVA یک فاز خواهد بود.

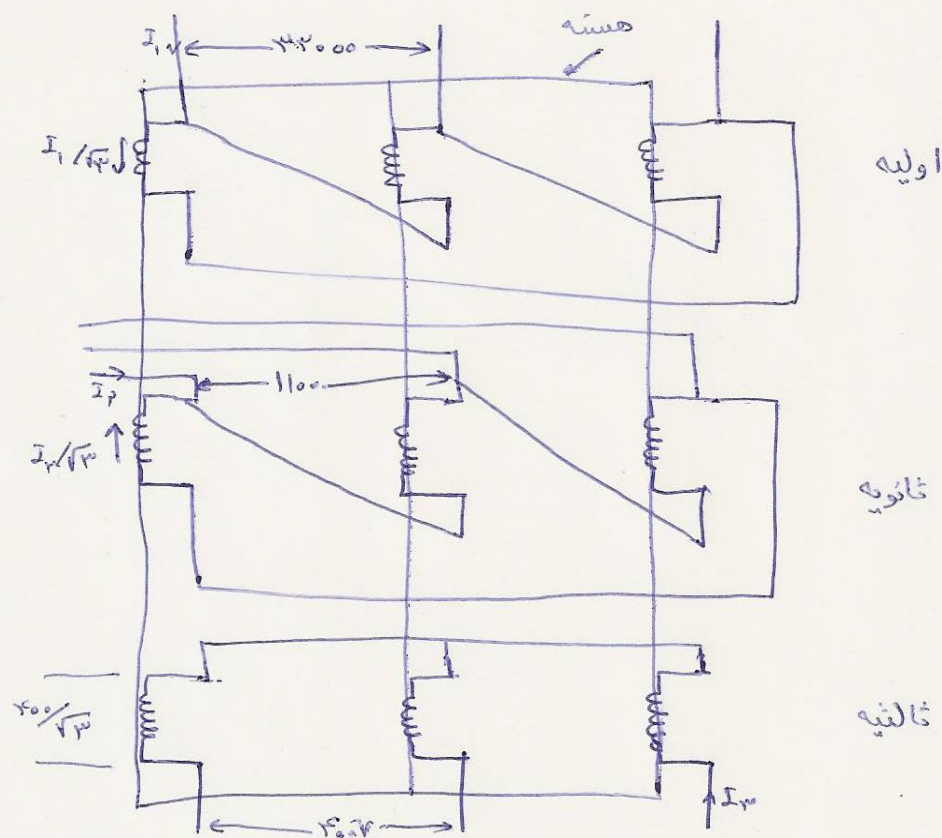

شکل ۴۲



ترانسفورماتور سه مداره و چند مداره :


علاوه بر ترانسفورماتورهای که قایل مورد بررسی قرار گرفتند به ترانسفورماتورهای دیگر بر مواردی که داریم سه سیم پیچی و یا بیشتری باشند. و به ترانسفورماتورهای چند مداره و یا چند سیم پیچه مشهورند. مثلاً در نوع سه مداره آن هر هسته شامل ۳ سیم پیچی می باشد که یکی از این سیم پیچ ها اولیه و دو سیم پیچی دیگر که به نام مدار دوم و سوم باشند بارهای یا ولتاژهای اسمی متفاوت را تحویل می نمایند. این ترانسفورماتورها اغلب برای اتصال سه شبکه یا ولتاژهای مختلف و یا بیشتر ببار می روند.

چنانچه بخواهند شبکه ای با ولتاژ ۲۲۰ و شبکه دیگر را با ولتاژ ۲۲۰ و یا ۱۱۰ و یا ۵۵ و یا ۲۷۵ تغذیه نمایند می توان به جایی دو ترانسفورماتور با ولتاژهای $\frac{V_1}{V_2}$ و $\frac{V_1}{V_3}$ از یک ترانسفورماتور سه مداره که دارای یک سیم پیچی اول و دو سیم پیچی ثانویه که دو ولتاژ مختلف می دهند استفاده کرد. بطوریکه سیم پیچی اول دارای ولتاژ فشار قوی ۲۲۰ و سیم پیچی دوم دارای ولتاژ متوسط ۲۲۰ و سیم پیچی سوم دارای ولتاژ فشار ضعیف ۲۲۰ را شامل باشد. مثلاً در اتصال دو خط انتقال با ولتاژهای ۵۵۰ و ۷۰ کیلو ولت به خط دیگری که برای تغذیه مصرف کننده هائی تحت ولتاژ ۱۰ کیلو ولت در نظر گرفته شده مورد استفاده قرار می گیرند. زیرا برای چنین کارهائی ترانسفورماتورهای چند مداره از ترانسفورماتورهای دو سیم پیچه ارزانتر تمام شده و راندمان آنها زیادتر می باشد. همچنین در تغذیه مدارهای الکترونیکی معمولاً از ترانسفورماتور می که دارای یک اولیه و دو یا چند ثانویه می باشد استفاده می نمایند. یک از این ثانویه ها یا ولتاژ کم بوده و برای گرم کردن کاتد لامپهای الکترونی ببار می رود و دیگری با ولتاژی در حدود چند صد ولت مدار صفحه را تغذیه می نماید. همیطور ترانسفورماتورهای توزیع هم که ولتاژ مناسب جهت مصارف ^{خانگی} شهری ایجاد می نمایند دارای سه سیم پیچی هستند یک از سیم پیچ ها اولیه بوده و دو تای دیگر ثانویه هستند اختلاف پتانسیل دوسر هر کدام از ثانویه ها ۱۲۰ ولت است. مثل ۲۲۰ این ثانویه ها را بطور سری بسته شده و به یختر تیب دو نوع ولتاژ ایجاد می نمایند.

یکی ولتاژ ۱۲۰ ولت که همان اختلاف پتانسیل دوسر هر کدام از ثانویه ها است و دیگری ۲۴۰ ولت که اختلاف پتانسیل مجموع دو ثانویه می باشد. چنین سیستمی دارای سه سر یا سه سیم است که بین سیم اول و وسط و همچنین آخر و وسط ۱۲۰ ولت اختلاف سطح بوده و بین دو سیم اول و آخر ۲۴۰ ولت اختلاف سطح وجود دارد. وسائل روشنایی به فشار ۱۲۰ ولت وصل شده در مالیکه چراغهای فو را کاپز الکتریکی و آب گرمکن ها و بارهای مشابه دیگر توسط ولتاژ ۲۴۰ ولت تغذیه می شوند.

با استفاده از ترانسفورماتورهای چند مداره که دارای دو نوع ولتاژ ویا بیشتری باشند می توان یک سیستم سه فازه با اختلاف سطح های مختلف به وجود آورد. و شبکه های وسیع توزیع و پخش انرژی را تغذیه نمود.

امروزه ترانسفورماتورهای سه مداره سه فازه با قدرتهای ۵۰۰ تا ۲۱۵۰۰ کیلو ولت آمپر و ولتاژهای ۱۲۱ و ۲۸/۵ و ۱۱ کیلو ولت و یک فازه با قدرت ۵۰۰ تا ۴۰۰۰۰ کیلو ولت آمپر و ولتاژهای ۱۲۱ و ۲۸/۵ و ۱۱ کیلو ولت ساخته شده اند. اخیراً ترانسفورماتورهای سه مداری که ولتاژ فشار قوی آنها ۲۲ و ۴۰ کیلو ولت است نیز ساخته می شود. (ترانسفورماتور یک فازه و سه

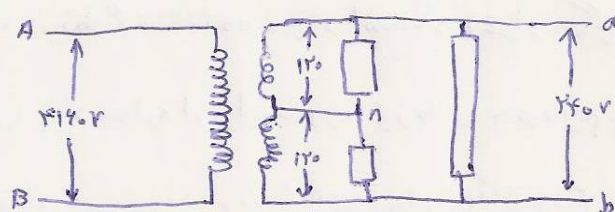

فازه و دکتروی مطلب) (م)

شکل ۴۳

رانده مان:

همانکه بررسی دقیق تلفات ترانسفورماتور و یا سیستمی تلفات دی الکتریک و تلفات پراکنده نیز به حساب آیند و ولی در اینجا فرض می کنیم که این دو به ترتیب در تلفات آهن و تلفات مس منظور شده اند. اگر غرض از ولتاژ ثابت باشند، تلفات آهن مستقل از بار می گردد. بطوریکه جزو تلفات ثابت به حساب خواهند آمد. تلفات مس برابر $I^2 R_e$ است که R_e مقاومت انتقال یافته اولیه به ثانویه است. قدرت خروجی برابر $V_2 I_2 \cos \phi$ و رانده مان برابر است با


راندمان موقعی ماکزیمم می گردد که تلفات ثابت (تلفات آهن) برابر گردد با تلفی که متناسب با I^2 است (تلفات مس)، یعنی وقتی که رابطه زیر برقرار باشد،

$$I_{Fe}^2 R_{Fe} = \frac{I_{Cu}^2 (I_{Fe})^2}{(I_{Cu})^2} R_{Cu} \quad \text{از آنجا که } I_{Cu} \text{ جریان بار در مبنای واحد و } R_{Cu} \text{ و } R_{Fe} \text{ و } I_{Fe}$$

تلفات مس در بار کامل می باشد بنابراین راندمان موقعی ماکزیمم است که جریان بار در مبنای واحد برابر باشد با مقدار $\sqrt{\text{تلفات مس در بار کامل} / \text{تلفات آهن}}$ تو می شود که تلف بار در تراستفورماتور به مفهوم جریان بار است و نه مقدار kW آن، و از آنجا که ولتاژ تقریباً ثابت است بار به مفهوم kVA هم خواهد بود. به ازای یک جریان دلخواه، تلفات تقریباً بستگی به مقدار ضریب قدرت نداشته و ثابت می ماند، از آنجا که یک ماشین یا بستگی طوری طرح گردد که بتواند تلفات معینی را بخارج انتقال دهد، پس مبنای طرح برای کار یا جریان متناوب بایستی kVA باشد نه kW ، زیرا kVA با جریان، و جریان نیز با تلف بستگی دارد، در حالی که kW به مولفه $I \cos \phi$ جریان بستگی دارد.

بزرگترین مقدار راندمان در ضریب قدرت واحد پیش می آید، زیرا در این ضریب قدرت به ازای یک جریان و یک تلفات معین، قدرت ضروی ماکزیمم می باشد. شکل ۴۴ دو منحنی راندمان رسم شده است، یکی برای ضریب قدرت واحد و دیگری برای ضریب قدرت ۸۰٪ که مربوط به حالتی می گردد که تلفات مس در بار کامل برابر تلفات آهن است. ماکزیمم هر دو منحنی به ازای یک مقدار جریان مبنای واحد صورت می گیرد و در حوالی این مقدار شیب منحنی ها همگی ثابت می ماند، از آنجا که مقدار تلفات آهن و مس بستگی به وزن آنها دارد، لذا در مراحل طراحی یک تراستفورماتور، وزن آهن و مس به نحوی تنظیم می گردد تا مناسب برای یاری باشد که می خواهیم به ازای آن راندمان ماکزیمم گردد. تراستفورماتورهایی که در نیر و گاهها به ژنراتور و به شبکه متصل می کنند، یا اصلاً در مدار قرار ندارند و آن هنگامی است که ژنراتور کار نمی کند. یا اینکه در اکثر اوقات در بار کامل کار می کنند، لذا این نوع تراستفورماتورها

که ترانسفورماتور قدرت نامیده می شوند، طوری طرح می گردند که در بار کامل تلفات مسی و آنها بوابرو نتیجتاً راندمان ماکزیمم باشد. از طرفی، ترانسفورماتورهای که بطور دائم در مدار قرار دارند و اغلب هم در پارخیلی کم کاری کنند ترانسفورماتور توزیع نامیده شده و در طرح آنها تلفات طوری تنظیم می گردند که ماکزیمم راندمان، بسته به تغییرات بار در زمان ۲۴ ساعت، در بار سی خلی کمتر از بار کامل صورت گیرد.

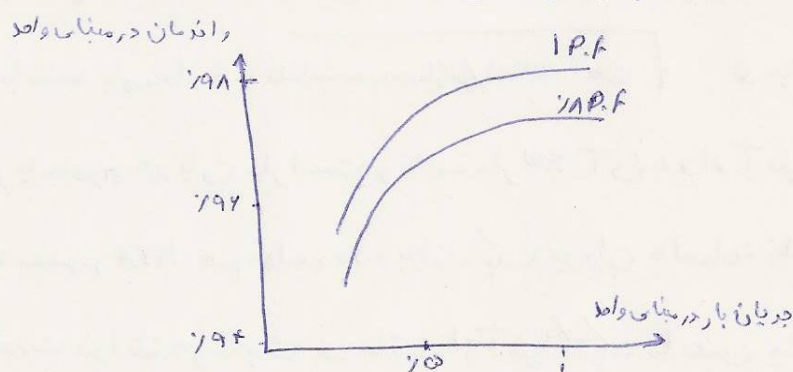

شکل ۴

راندمان روزانه

هنگامیکه بار یک ترانسفورماتور طی شبانه روز متغیر باشد، راندمان آنرا بر اساس انرژی و نه بر اساس توان بیان می کنند. با محاسبه قدرت خروبی و تلفات بر حسب کیلو وات ساعت (kWh) برای مدت ۲۴ ساعت، راندمان روزانه به قرار زیر تعریف می گردد:

$$\eta = 1 - \frac{\text{تلفات بر حسب kWh}}{\text{تلفات بر حسب kWh} + \text{قدرت خروبی بر حسب kWh}}$$

(ماشینهای الکتریکی و کاربرد آنها، دکتر کاوس قصبه ای، ص ۱۷۲)

تأثیر تغییرات ولتاژ و فرکانس منبع تغذیه

بعضی اوقات لازم است که ترانسفو، ماتور، در ولتاژ و فرکانس غیر اسمی کار کند. دانستن حدود این تغییرات مطلب مهمی است. ولتاژ اعمالی به یک ترانسفو، ماتور تقریباً برابر است با emf الفای اولیه، که این خود متناسب است با emf الفای اولیه، که این خود متناسب است با $V = k_f \cdot \dot{\Phi}$ و $\dot{\Phi}$ به قدر است. بدین ترتیب افزایش V بدون افزایش متناسبی در f باعث افزایش چگالی شار و نتیجتاً اشباع آهن می گردد که این خود باعث افزایش جریان مغناطیس کننده هارمونیک های شود.

همین موضوع برای کاهش ۲ بدون کاهش متناسبی در ۲ نیز صادق می باشد.

(ماشینهای الکتریکی و مدار برد آنها، دکتر کاوس قصبه ای، ص ۱۷۸)

آزمایشهای ترانسفورماتور:

به منظور تحلیل عملکرد و تعیین عناصر مدار معادل پرروس ترانسفورماتور دو آزمایش انجام می گیرد.

۱. آزمایش بی بار یا S_e از روی نتایج آن آزمایش می توان تلفات آهنی و همینطور مقادیر الیمانی ششانه ترکیب (R_e, X_m) را بدست آورد.

۲. آزمایش اتصال کوتاه (S_k) از روی نتایج این آزمایش می توان تلفات مسی نامی و همینطور مقادیر امپدانس مدار ششانه سری (R_{eq}, X_{eq}) در ترانسفورماتور را بدست آورد.

(خبره کارگاه ماشینهای الکتریکی ۲، مهندس بهمان زاده)

آزمایش بی باری:

در این آزمایش یک طرفی اولیه و یا ثانویه را بر حسب امکانات تحت ولتاژ سه فاز قرار می دهند و طرف دیگر را باز نگه میدارند، و در طرفی که ولتاژ اعمال شده اند قدرت تلفات شده را در آزمایش بی باری به کمک روش دو وانتری اندازه گیری می کنند. و گاهی ولتاژ سه فاز را به کمک اتو ترانسفورماتور سه فاز اعمال می کنند و با تغییر دادن ولتاژ ورودی بین ۲۰٪ ولتاژ نامی تا ولتاژ نامی تغییرات تلفات و جریان بی باری را یادداشت می کنند.

در این آزمایش اگر قطبهای اتصال وانترها درست انتخاب شده باشند تلفات بی باری برابر

حاصل جمع مقادیری است که وانترها نشان می دهند که آن حاصل جمع P_0 و P_{ph} می باشد

$$P_{fe} = P_0 - 3R_{ph} I_{ph}^2$$


می دهیم از آنجا تلفات هسته برابر خواهد بود با:

R_{ph} مقاومت اهمی یک فاز طرفی است که جریان بی باری I_{ph} از آن عبور می کند.

(ترانسفورماتور یک فاز و سه فاز، دکتر علی مطلب، ص ۸۶)

در این آزمایش اولیه ترانسفورماتور را از طریق یک وانتر یک آمپر متر و یک ولتر به شبکه ای

با ولتاژ برابر ولتاژ نامی اولیه وصل می‌کنیم و ثانویه را به صورت مدار باز قرار می‌دهیم.
 شکل ۴۵ مدار این آزمایش را به همراه مدار معادل ترانس در هنگام آزمایش پی باری نشان
 می‌دهد چون باری در ثانویه نداریم توانی که تراش در این حالت از شبکه می‌گیرد همان تلفات
 آهنی (هسته‌است) و جریانی که از شبکه دریافت می‌شود جریان بی باری می‌باشد.
 قسمتی که دارای ولتاژ بالا است در این آزمایش مدار بازی کنیم و وسایل آزمایشگاهی را در
 سمتی قرار می‌دهیم که ولتاژ آن پایین می‌باشد.

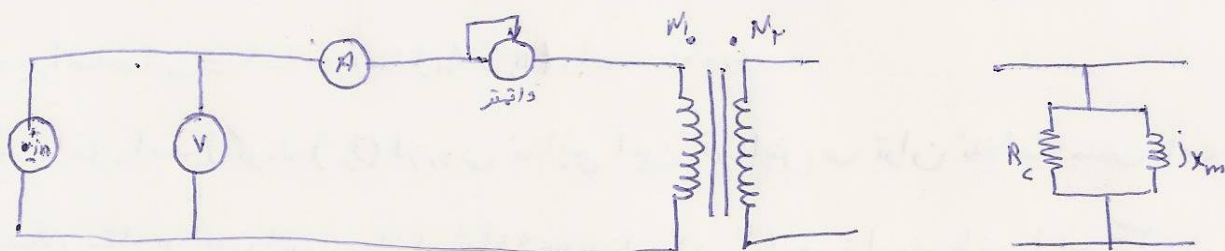

شکل ۴۵

(جزوه کارگاه ماشینهای الکتریکی ۲، مهندس بیجانی زاده)

آزمایش اتصال کوتاه:

در این آزمایش بیشتر مواقع سه سر طرف فشار قوی را اتصال کوتاه کرده و به کمک اتوترانسفورماتور
 سه فازهای ولتاژ را که از صفر شروع می‌شود به سه فاز طرف فشار ضعیف اعمال می‌کنند و
 ولتاژ را در طرف فشار ضعیف آنقدر افزایش می‌دهند تا جریانهایی نامی فازها از بوبین
 های اولیه و ثانویه عبور کنند البته تلفات را به روش دو واتمتری یا قرار دادن وسایل اندازه
 گیری در طرف فشار ضعیف بدست می‌آورند در این آزمایش چون سطح ولتاژ اتصال
 کوتاه پائین تر از ده درصد ولتاژ نامی می‌باشد لذا تلفات آهن قابل صرف نظر می‌گیرد و دو
 مقادیر نشان داده شده به وسیله واترها همان تلفات مسی تراستفورما تر سه فاز

$$P_{sc} = P_{cu} = 3 I_{sc,ph}^2 R_{1ph} + 3 I_{sc,ph}^2 R_{2ph} \approx 3 I_{sc,ph}^2 R_{e1ph} + 3 I_{sc,ph}^2 R_{e2ph}$$

در رابطه فوق I_{sc} و $I_{sc,ph}$ جریانهایی مربوط به آزمایش اتصال کوتاه بوده و R_{1ph} و
 R_{2ph} به ترتیب اندازه مقاومتی هر فاز در اولیه و ثانویه می‌باشند. R_{e1ph} مقاومت امی

معادل برده شده یک فاز بطرف اول و R_{eq1} مقاومت اهمی معادل یک فاز برده شده

طرف دوم هستند. در ترانسفورماتور سه فاز نیز مانند ترانسفورماتور یک فازه نیست

می توانیم اندازه امپدانس معادل یک فاز را از تقسیم کردن ولتاژ فازی اتصال کوتاه بر جریان

فازی اتصال کوتاه بدست آوریم. (ترانسفورماتور یک فاز سه فاز ۵۰ کتتری علی مطلبی، ص ۸۷)

این آزمایش در ولتاژهای کمتر از نامی انجام می گیرد برای این منظور اولیه را توسط

واتمتر و ولت متر آمپر متر به یک منبع H_e تغذیه متغیر مانند اتوترانس منتقل می کنیم و ثانویه

به صورت شکل ۴۲ اتصال کوتاه می کنیم. ولتاژ منبع تغذیه را از صفر زیاد می کنیم تا جایی

که جریان نامی از اولیه بگذرد آنگاه مقدار دیر اندازه گیری شده را می خوانیم و این حالت

چون ثانویه اتصال کوتاه است کل توان دریافت از منبع تغذیه صرف تلفات مدار


می شود. سپس مقداری که واتمتر مدار نشان می دهد همان تلفات مسی نامی

است. مقدار آمپر متر جریان نامی اولیه و مقدار ولت متر ولتاژ اتصال کوتاه نامی

می باشد. بنا بر این به علت کوچک بودن ولتاژ آزمایش مقدار توان تلفاتی در دو

سر R_e کوچک بوده لذا از آن صرف نظر می شود و کل مقدار واتمتر به عنوان P_{cu} تلفی

می گردد. (جزوه ماشین های الکتریکی ۲، مهندس بهمان زاده)

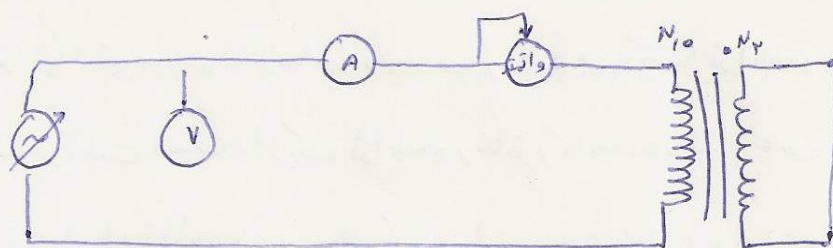

شکل ۴۲

انواع دیگر ترانسفورماتور:

اتوترانسفورماتور:

در ترانسفورماتورهای تک فاز و سه فازی که تاکنون مورد بحث قرار داده ایم مییم پیچ های

اولیه و ثانویه با هم ارتباط الکتریکی ندارند و فقط توسط هسته بهم مرتبط یا کوپله می باشند.


در اتوترانسفورماتورها علاوه بر ارتباط و کوپلاژ مغناطیسی توسط هسته با ارتباط الکتریکی

نیز بیت سیم پیچ های اولیه و ثانویه وجود دارد. اتو ترانسفورماتورهای بر دو نوع اند:

۱- اتو ترانسفورماتورهای تک فاز ۲- اتو ترانسفورماتورهای سه فاز (اصول ماشینهای


الکترونیک، دکتر محمد الی هارسی، ص ۱۸۴)

دارای یک سیم پیچی می باشد در واقع دارای یک سیم پیچی فشار قوی است که قسمتی از آن به عنوان سیم پیچی فشار ضعیف استفاده می شود. شکلهای زیر مدار معادل اتو ترانسفورماتورهای را در حالت کاهنده و افزایشنده نشان می دهد.

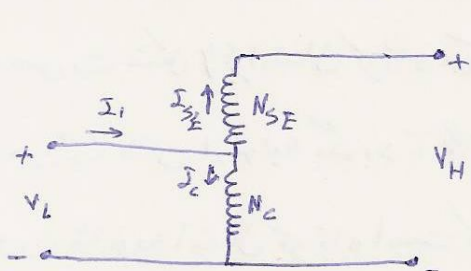

افزاینده

شکل ۴۸

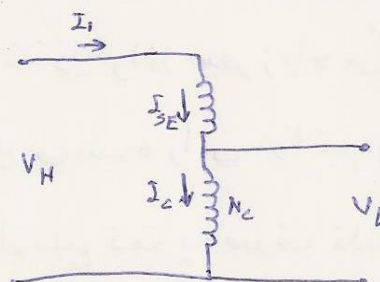

کاهنده

شکل ۴۷

از جمله کاربردهای اتو ترانسفورماتور جهت روشن کردن لامپهای گازی و راه اندازی موتورهای A.C و همچنین به عنوان تغذیه کننده ولتاژ برای ارتباط خطوط ۲۲۰KV و ۴۰۰KV می باشد.

(مزده ماشینهای الکترونیک ۲، مهندس بهجانی زاده)

ترانسفورماتور اندازه گیری:

از آنجا که نسبت ولتاژهای ورودی و خروجی یک ترانسفورماتور تقریباً بستگی به بار نداشته و ثابت است، از یک ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ می توان برای اندازه گیری یک ولتاژ زیاد استفاده نمود بطوریکه بتوان بدون خطر، ولتاژهای زیاد را با نصب دستگاهی ولتاژ کم استاندارد شده در ثانویه اندازه گیری نمود. هسته این نوع ترانسفورماتورها که

ترانسفورماتور پتانسیل (P.T) نامیده می شوند از نوع مرغوب انتخاب می شود و در چگالی شار خیلی کمی کار می کنند تا اینکه جریان بی یاری ناپدید گردد. با دقت کافی در مدرم، می توان مقدار اختلاف فاز بین ولتاژهای ورودی و خروجی ناشی از تغییرات بار را به حداقل ممکن کاهش داد. ثانویه ترانسفورماتورهای پتانسیل معمولاً برای ولتاژ خروجی ۱۱۰V

هرگاه یکی از دو سیم پیچ ترانسفورماتور بطور سری در یک فاز قرار گیرد و ثانویه آن به یک مثلاً آمپر متر یا یک رله حفاظتی متصل گردد، یک ترانسفورماتور جریان (C.T) به وجود می آید. در مدار بسته ثانویه این ترانسفورماتور جریانی تولید می گردد که mmf آن با آمپر دور اولیه تعادل برقرار می سازد، یعنی این جریان متناسب با جریان اولیه خواهد بود. ترانسفورماتور جریان معمولاً از نظر نسبت حلقه های اولیه به ثانویه یک ترانسفورماتور افزایشده است زیرا مقدار جریان اولیه که مورد اندازه گیری می باشد معمولاً ولی نه لزوماً، زیاد است. اکثر، اولیه بدون سیم پیچ است بدین ترتیب که، نازکی که جریان آن مورد اندازه گیری می باشد از درون سیم پیچ ثانویه عبور داده می شود. معمولاً ثانویه ترانسفورماتورهای جریان برای ایا ۵ آمپر طرح می گردند. در اینجا هم بایستی در طرح ترانسفورماتور دقت کافی کرد که خطای مربوط به نسبت جریانه ها و اختلاف ناز بین آنها به حداقل کاهش یابد. بایستی دقت نمود که ثانویه یک C.T هنگامیکه اولیه آن در مدار جریان قرار دارد هیچگاه باز نماند زیرا بدون وجود آمپر دور متعادل کننده ثانویه، جریان اولیه به شدت هسته C.T را اشباع می کند. در اینجا، برخلاف ترانسفورماتورهای قدرت که جریان اولیه توسط بار ثانویه تعیین می گردد، جریان اولیه توسط مداری که C.T یا آن سری شده تعیین می گردد. همانطور که اشاره شد، استفاده از P.T و C.T دارای این مزیت است که دستگاههای اندازه گیری، از پتانسیل زیاد خط انرژی می شوند. یک طرفه سیم پیچ ثانویه آنها به زمین متصل می گردد تا پتانسیل دستگاهها هیچگاه از ولتاژ ثانویه آنها به زمین متصل نگردد تا پتانسیل دستگاهها هیچگاه از ولتاژ ثانویه تجاوز نکند.

ترانسفورماتور برای فرکانسهای زیاد:

برای ترانسفورماتورهای که با فرکانس بالاتر از صد فرکانس قدرت (۵۰ الی ۹۰ هرتز) کار می کنند بایستی ضخامت ورقه ها کاهش یابد تا تلفات آهن در حد قابل قبولی قرار

گیرد. با ژا، فرکانسهای بیش از چند کیلو سیکل در ثانیه، لازم است که از پودر آهن یا فرکانسهای کمتر استفاده کرد. این نوع مواد دارای خواص مغناطیسی مناسبی بود و تلفات جریان فوکو در آنها ناچیز است.

در این نوع ترانسفورماتورها، متغیر بودن فرکانس جزو شرایط کار عادی می باشد و وقتی که فرکانس افزایش یا بده، درجه اهمیت المانهای مدار معادل نیز تغییر می کند. به عنوان مثال، در فرکانسهای خیلی کم راکتانس مغناطیس کننده آثقلر کم هست که مقدار آن در حدود، یا حتی کمتر از امپدانس بار خواهد بود، بطوریکه باعث اتصال کوتاه بار و نتیجتاً کاهش ولتاژ خروجی می گردد. در فرکانسهای حد متوسط، تاثیر X_L بیش از آنست که از آن صرف نظر گردد و مقدار راکتانس پراکندگی در حدی است که اغت و لثاثر آن در مد قابل قبولی قرار دارد. با افزایش فرکانس، اغت و لثاثر در راکتانس پراکندگی نیز افزایش یافته و باعث اغت شدید در ولتاژ خروجی می گردد. در فرکانسهای بالا، کاپاسیتانس موجود بین حلقه ها، و بین سیم پیچ و زمین قابل ملاحظه می گردد زیرا بصورت موازی در مدار توزیع شده اند و حمل آنها نظیر یکبار با ضریب قدرت بیش فازی می باشد. در مطرح این نوع ترانسفورماتورها این مساله مطرح است که یک فریکتال ورودی که مولفه های آن دارای فرکانسهای مختلفی می باشند بتواند بدون تغییر زیاد از اولیه به ثانویه منتقل گردد، مثلاً یک ورودی که ملیف فرکانس کمپلکس آن مربوط به نت موسیقی باشد، در سیستم های قدرت زیاد نیز، با افتراق.

تایرستورها، ولتاژ منبع تغذیه ممکن است خیلی از فرم سینوسی بدور باشد و بصورت پله ای و یا سایر مو جهای مرکب دیگر ظاهر گردد. (ماشینهای الکتریکی، دکتر کاوس قصبه ای)

(۲۴۰)

ترانسفورماتورهای آزار مایشه

برای آزار مایشات مواد از قبیل عایقها و روغن ها و غیره و مطالعات مختلف و متنوع دیگر نیاز به ولتاژهای بسیار بالا در حدود ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلو ولت یا فرکانس صنعتی است و دستگاه

اصلی مهیا کننده چنیف ولتاژ هاش همانا ترانسفو، ماتور می باشد البته متذکر می شویم که ولتاژهای
آزمایش بین یک میلیون تا ده میلیون نیز بوسیله مولدهای مخصوص مجهز به کندانسورها
جهت ایجاد موج ضربه ای انجام می گیرد.

ترانسفو، ماتور، آزمایش اولیه آنقدر تفاوتی با ترانسفو، ماتورهای قدرت معمولی نداشته
بدین جهت کارآئی و رضایت مورد نظر را حاصل نمی دادند لذا امروزه در این مورد ترانسفو، ماتورهای
آزمایش تحت شرایط زیر ساخته می شوند،

- ۱- توزیع جباری ولتاژ فشار قوی در تمام مسیر موثر فشار قوی بطوریکه امکان ثابت
نگه داشتن پتانسیل را در نقاط مختلف موثر نسبت به زمین حاصل دهد.
- ۲- توزیع ولتاژ کلی روی چندین ترانسفو، ماتور که بطور سری یا آبشاری با هم بسته شده اند.
- ۳- استفاده و کاربرد ترانسفو، ماتورهای کمکی که مشهور به ترانسفو، ماتورهای مجزا یا عایق کشنده
می باشند.

- ۴- کاربرد یک سیم پیچی فشار قوی بعد از یک نوع عایق یا ایزولاتور یا ناپایسته.
ترانسفو، ماتورهای آزمایش می توانند بصورت خشک و یا در داخل روغن باشند.

موضوعات طراحی ترانسفورماتور را در پنج قسمت مورد بحث و مطالعه قرار می دهیم.

قسمت اول - مدارهای مغناطیسی - شامل سلفهای، محاسبه تلفات در آن، محاسبه جریان

بباری، محاسبه جریان ناگهانی در موخه زیر ولتاژ قرار دادن و صدا.

قسمت دوم - سیم پیچی ها - شامل سلفهای، محاسبه ابعاد، محاسبه تلفات و راندمان، محاسبه

افت ولتاژ و ولتاژ اتصال کوتاه، محاسبه نیروهای الکترودینامیکی، نوع اتصالات و کوپلار

و شرایط کار موازی.

قسمت سوم - عایقکاری - مطالعه عایقها، تجربه و آزمایش دی الکتریک ها، مطالعه مقاومت

دی الکتریک، سلفهای عملی عایقها

قسمت چهارم - گرما و خنک کردن - مقررات نسبی، درگرم شدگی و قانون پخش حرارت،

روشهای خنک کردن.

قسمت پنجم - مخزن با ملحقاتش

قسمت اول - مدار مغناطیسی

مدار مغناطیسی یک ترانسفورماتور در حالتیکه بوسیله یک موج غوران متناوب طی می شود سطح

مقطع آن باید طوری تقسیم شده باشد که تلفات حاصل از جریانهای غوکو در مدار معقول

محدود گردد. و برای رسیدن با این خواسته بنا یا آنچه که قبلاً نیز ذکر شده از ورقه های فولاد

مخصوص یا ضخامت بسیار کم یک که یکی از دیگرهای عایق شده استفاده می شود. مدار

مغناطیسی اساساً مجموعه دومی هم چیده شده ای از ورقه های مغناطیسی مناسب است که

بکلی بست های محکم کننده ای بهم فشرد و نگه داشته می شوند. ورقه های مترس

روی بسته ها و فلاسک ها روی یوغ ها یا کولاس ها بوسیله پیچ مهره های بلند بهم فشرد

می شوند.

ورقه‌های مغناطیسی سه نوع ورقه مغناطیسی متداول می باشد.

۱- ورقه‌های مغناطیسی معمولی که بطور گرم نورد شده اند.

۲- ورقه‌های مغناطیسی سرد نورد شده با کریستالهای جهت داده شده.

۳- ورقه‌های مغناطیسی با نیکل

۱- ورقه‌های مغناطیسی معمولی یا گرم نورد شده: فولاد یکبار رفته در این ورقه‌ها فولاد یا سیلیسیم است مخصوصاً مطالعه شده که تلفات و آنه کم و ضریب نفوذ بزرگ داشته باشند و بایک اندازه سیلیسیم بین ۳ تا ۵ درصد مشخص شده اند. اضافه و الحاق سیلیسیم برای کاهش تلفات اثر ریزش مقاومت مخصوص ورقه می باشد، از طرفی چون تلفات فوکو با مقاومت مخصوص نسبت عکس دارد لذا با افزایش مقاومت مخصوص موجب کاهش تلفات حاصل از جریان های فوکو می گردد و به علاوه سیلیسیم عملاً پدیده پیرشدگی را در ورقه‌ها از بین می برد. البته پیرشدگی بوسیله افزایش آهسته و مداوم تلفات بر حسب زمان مشخص گردیده است. داخل شدن سیلیسیم در فولاد گاهی مشکل شکسته شدن را در ورقه‌ها موجب می گردد.

بدینجهت اندازه آن درحد تقریباً ۵۰ درصد محدود گردیده ورقه‌های مغناطیسی معمولی بطور گرم نورد شده و بنا براین سطر مشان بوسیله یک قشر اکسید گریز اثر معروف به کالامین پوشیده می شوند. بیشتر اوقات ورقه‌ها را در مالیکه پاک و صیقل داده تهیه و فرامی می نمایند. و برای این عمل قشر کالامین را با روشی خاص که فلز را ضایع نکند از سطح فلز بر میدارند. بطور تجارتی ورقه‌ها به صورت صفحه مربع مستطیلی و معمولاً با ابعاد $2m \times 1m$ متر یا بصورت لوله شده (رل) تا به پهنای ۸۵۰ میلیمتر و ضخامت عموماً ۰.۳۵ میلی متر عرضه می شوند.

سطوح ورقه‌ها باید صاف و یکنواخت و تمیز و مصون از زنگ و همینطور از جمیع عیوب از قبیل ترک و خط و سولفور و حفره و زبری و نا همواری و غیره... باشد ورقه‌ها نباید نه تموج‌هایی که باعث گسترده شدن ندامند و نه کشش‌های داخلی از خود نشان دهند. جنس ورقه‌های

مفناطیس به وسیله اندازه گیری تلفات مخصوص و ضریب نفوذ آنها بکلی مدار مفناطیس بنام اپشتاین مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

برای کنترل کردن کیفیت مکانیکی ورقه ها به آزمایشات فاکردن تناوبی تحت زاویه ۴۰ درجه که به کمک دستگاه مخصوصی اجرا می شود می نمایند و تعدادی کردن ها بستگی به کیفیت ورقه خواهد داشت.

۲- ورقه های مفناطیس با کریستالهای جهت داده شده:

ورقه های مفناطیس با سیلیسیم و با کریستالهای جهت داده شد قبل از سال ۱۹۴۹ در آمریکا تهیه شده و امروزه بطور عمومی در ساختمان تراشه های قدرت کاربرد می شوند. مطالعات آزمایشگاهی نشان داده که کریستالهای آهن از نوع مکعبی بهترین خاصیت مفناطیسی را دارا هستند. وقتی خوران طی کشته اش در امتداد موازی با خطوط تقاطع سطوح مکعب ها می باشد تلفات موثرش می نیم و قابلیت نفوذش ماکزیم مقدار را دارد و در معانی بغیر از حالت فوق خوب نبودن مشخصه اش بطور محسوس ظاهر می شود. در ورقه های معمولی گرم خورد شده که در آن کریستالهای بطور اجباری جهت داده نشده اند و گاهی بطور بسیار ضعیف در جهت خورد شدن قرار می گیرند نشان می دهد که مقدار تلفات آهنی با شرط گذر خوران در امتداد خورد شدگی قدری کاهش می یابد و این تفاوت تلفات آهنی اندازه گیری شده با خوران گذرنده در جهت خورد نسبت به حالتیکه خوران در جهت عرضی عبور کند در حدود ۵۰ درصد می باشد.

پیدا کرده اند که خورد ورقه های سیلیسیم دار در حالت سردی بخاطر اثر داشتن ردیف بندی کریستالها و تغییر شکل پلاستیکی بوده. گاهی عمل خورد کشش های مکانیکی داخلی زیان آوری را در مشخصه های مفناطیس و مکانیکی ورقه ها ایجاد می کند لذا جهت غلبه بر این اثر به روشی مداری در فضائی غیر اکسیل می عمل می نمایند. عمل جهت دادن کریستالهای را در ورقه های جدید که بطور سرد خورد شده اند.

ورقه‌های با کریستال‌های جهت داده شده پوشیده آهن بسیار خالص نسبت به ورقه‌های معمول تهیه می‌شوند که در آن‌ها خصوصاً اندازه کربن از ۰.۰۰۵٪ و درصد پهن ۵۰٪ درصد فنل یافته و شامل ۳ تا ۳.۵ درصد سیلیسیم می‌باشند و بطور سرد نورد شده و دارای سطح کاملاً صاف و یکفازت هستند. بطور تجاری ورقه‌های مغناطیسی با کریستال‌های جهت داده شده در بسته بندی با طول بزرگ و پهنای متغیر بین ۱۳ تا ۷۹۰ میلی‌متر و یا بصورت لوله شده. بشکل استوانه عرضه می‌شوند. وزن معمول بسته‌ها ۴ کیلوگرم بر سانتیمتر پهنای باشد. همچنین می‌توان بصورت صفحه‌ای به ابعاد ۳×۷۸ متر نیز عرضه کرد. ضخامت معمول ورقه‌ها ۰.۳۵ میلی‌متر می‌باشد ورقه‌های به ضخامت ۰.۳ میلی‌متر نیز می‌توان دریافت نمود.

۳- ورقه‌های با نیکل:

برای بعضی از کاربردهای اختصاصی مثلاً مدار مغناطیسی ترانسفورماتورهای جریان از ورقه‌های مغناطیسی با نیکل استفاده می‌شود که یا نام تجاری پرمالوی یا نومتال معروف شده است. که دارای نسبت یک درصد نیکل در آلیاژ می‌باشد. این ورقه‌ها مخصوصاً از خود ضریب قابلیت نفوذ بسیار زیادی را عرضه می‌کنند.

عایق ورقه‌های مغناطیسی:

یخاظر اکتساب از جریان‌های مزام که در لایه‌های متوالی ورقه‌ها پدیدار می‌شوند و این لایه‌ها دایمی می‌نمایند مناسب است که جهت غلبه بر آنها ورقه‌ها از هم عایق شوند.

عایق با کاغذ:

قبلاً برای عایق کردن ورقه‌ها از کاغذ استفاده می‌شد بطوریکه به صفحه کاغذ ضخامت ۲٪ تا ۳٪ میلی‌متر را روی یک طرف ورقه‌های چسباندند و با در تفلز گرفتن قشر چسب و با قدری افزایش در اندازه باید یک ضخامت کلی ۴٪ تا ۴.۵٪ میلی‌متر را به حساب آورد.

مزیت این روش عایق کاری لزوم ایجاد تاسیسات گران قیمت را پیش نمی‌آورد و گاهی ایجاب می‌کند که بعضی از احتیاطات را برای محدود کردن مقادیر مناسب و درجه گرما

در داخل مدار مغناطیسی که بکار برده می شود انجام گیرد.

عایق پاورنی:

بعداً عمل لعاب کاری پاورنی مورد استفاده قرار گرفته که مبتنی بر اندود کردن دو سطح ورقه بوسیله ورنی می نمایند مخصوصی که آنرا پخته و بصورت شیشه در توره های با درجات بالا در آورده اند. و اضافه ضخامت کلی در حدود ۰.۱ میلی متر (دو دفعه ۰.۰۵٪) عایق بندی است. خاصیت عایقی و چسبندگی و مقاومت در برابر حرارتشان عالی هستند.

عایق با کارلایت:

یک نمونه جدیدی از عایقکاری که همزمان با ورقه های مغناطیسی یا کریستال های جهت یافته پیدا شده و مبتنی بر بکار بردن قشر بسیار سطحی و نازک چون عمل فسفاتاسیون که ایجاد یک فیلم عایق بسیار نازک و ضعیف در حدود میکرون با نام کارلایت می نماید. ورقه های یا کریستال های جهت یافته از جنس $M4X$ و $M7X$ و $M8X$ بوسیله این عایق عایقکاری و عرضه می شوند و ضمناً بعد از عمل قیچی و پرش کاری در کارخانه دوباره تحت درجه حرارت برابر $130^{\circ}C$ پخته می شود. گرچه ارزش عایق کارلایت یا بعضی از انواع عایق های پاورنی برابری نمی کند و لیکل به علت زیاد بودن ورقه کفایت می کند. برای مدارهای مغناطیسی که در آنها ورقه های عایق شده با کارلایت و یا چمنای بزرگ بکار رفته می توان ورقه ها را مواه دوپاره با عایق ورنی عایق کاری نمود و خواه باین ترتیب که قسمت به قسمت در ضمن چیدن ورقه های مدار مغناطیسی عمل عایقکاری را انجام داد.

بررسی عایق ورقه ها:

درجه موثر بودن عایق ورقه ها را در شرایط زیر مورد بررسی قرار می دهند. ۴۰ فولت یا ورقه از ابعاد 30×50 میلی متر را بعد از پلیسه برداری چیده و بین دو الکترود که تقریباً با سطح معادل سطح ورقه ها دارد قرار داده و تحت فشار $70 \frac{N}{cm^2}$ فشرده می شوند و آنگاه به دو الکترود دو سر منبع جریان دانی که در مسیر آن یک رثوشتا قرار گرفته امال گردیده و رثوشتا طوری تنظیم

می شود که و لذا اثر اعمال شده برابریک ولت باشد و آنگاه در انتقال زمانی برابر یک دقیقه
مدار را یادداشت می کنند. بعنوان مثال برای ورقه های عایق شده یا کارلایت این جریان باید
در حدود ۱۱ آمپر باشد.

شکل مدارهای مفناطیسی:

مدارهای مفناطیسی معمولاً از قسمت های راست تشکیل یافته اند. قسمتی که سیم پیچ ها بر آنها
پیچیده می شوند یا نام هسته و قسمتی که هسته ها را بهم متصل می کند و مسیر برگشت خوران را
مهیا می سازد یا نام یوغ یا کولاس یا جوشن نامیده می شوند.

همانطور که قبلاً ملاحظه شد مدارهای مفناطیسی را بدو دسته تقسیم نمودیم.

الف- مدارهای مفناطیسی ستونی ب- مدارهای مفناطیسی زرهی

در مدارهای مفناطیسی ستونی معمولاً مقطع هسته ها در دایره های محاط می باشند و بصورت
قائم بشکل ستون قرار می گیرند. و یوغ ها که هسته ها را بهم متصل می نماید بطور افقی واقع
می شوند. در مدار مفناطیسی بشکل زرهی مقطع هسته ها یا بشکل محاط شده در
یک دایره بوده یا بشکل مستطیل می باشند و یوغ ها سیم پیچ ها را در برگرفته و مشابه
زره محافظت کننده هستند. در واقع هسته ها و یوغ ها معمولاً در یک صفحه بوده و حفاظت
بسیار جزئی می باشد.

برای قدرت های بسیار بزرگ از ففعله نقل و نقل بدون آنگه قطعات از حد دیگر باز شوند
غالباً سه دستگاه تک فاز مجزا بجای یک سیستم سه فازه واحد یکبار می برند.

متذکر می شویم که در مدارهای مفناطیسی سه فازها از نوع زرهی و بشکل افقی و نوع پنج ستونی
و نوع تشکیل شده از سه مدار تک فاز فورانهای هسته مستقل هستند بدینجهت اینگونه مدارها
یا فوران آزاد یا مستقل می نامند. در اشغور باورهائی که این چنین مدارهای مفناطیسی را
شامل هستند باید بطور معمول یکی از سیم پیچ های یا طرف اول یا دوم بصورت مثلث
پیسته شوند.

نحوه چیدن و تماس ورقه ها :

ملاحظه کردیم که مدارهای مغناطیسی بطور معمول از قسمت های مستطیلی شکل تشکیل شده اند. اتصال بین این قسمت ها را با هم نقاط اتصالات نامگذاری می نمایند و دو نوع از اتصالات کابل پرده شده اند اتصالات در یک صفحه مسطح و مستوی و اتصالات عمادی یا رویهم.

الف- روش چیدن در یک صفحه مسطح :

باروش چیدن در یک صفحه، قسمتهای مختلف مدار مغناطیسی از قبیل هسته ها و یوغ ها بطور مجزا انجام شده. سطوح مشخص شده ای که روی دیگرش منطبق می شود باید کاملاً مسطح باشند البته آنها غالباً در کارخانه عمل می شوند و ضمن این عمل در کارخانه باید نهایت مراقبت شود تا از کوبیده شدن بهم و تماس بین ورقه ها اجتناب گردد.

برای جلوگیری از درست لب به لب قرار نگرفتن ورقه های یوغ با ورقه های هسته که موجبات اتصال کوتاه شدن آنها را فراهم می سازد بین دو سطحی از یوغ و هسته که ورقه ها لب بهم تکیه می کنند یک صفحه عایق به ضخامت ۲ تا ۳ میلی متر یا سختی مکانیکی بزرگ قرار می دهند. یوغهای منطبق شده بر هسته ها بوسیله میله های پیچ و مهره دارای بهم فشرده شده و نگهداری می شوند. قسمتهای مختلف مدار مغناطیسی که یک از دیگرش به وسیله عایقهای تقاطع اتصالات یا تماس ها از هم مجزا مانده اند. می توانند به وسیله پتانسیل های مایل از اندوکسیون الکترواستاتیکی بهم پیچ های مجاور هم بار شوند. برای پرهیز از دشوار مناسب است که آنها را بطور الکتریکی با اتصالاتی بهم وصل نمود. باید متوجه بود که اتصالات نباید با ورقه ها مجموعاً یک مدار یا یک حلقه بسته ای که بوسیله خورانی طی گردد درست کند. نحوه اتصالات یا تماس ورقه ها در یک سطح این مزیت را دارد که برامتی می توان مدار مغناطیسی را از هم باز و پیاده نمود. ولی از آنجائیکه بعمل آوردن این چنین مدار مغناطیسی دشوار می باشد لذا کمتر مورد کاربرد دارد.

نحوه چیدن بصورت فلس های ماهی یا سمه های

یا نحوه چیدن بصورت فلس های ماهی و دسته ها و یزغ ها مجموعاً یا هم لایه به لایه بطور متوالی روی هم سوار می شوند. ورقه های قسمت های مختلف در دو محل بهم رسیده و متکی می شوند. و غویان عبور کننده از ورقه در محل اتصال یا پیوستگی یک قسمت از هوا و یک قسمت از ورقه هم پوار می گذرد و تابی از رگ کتاش بوده و صواره سعی می شود که در قسمت اخیر غویان را با عملی کردن فواصل هوایی حداقل ممکن کوچک کاهش دهند.

پیوستگی بصورت فلس های امکان دارد بشکل چهار گوش قائم و یا بصورت مقعر یا مایل انجام گیرد. از ورقه های مغناطیسی معمول افزایش تلفات که از این روی هم آمدن ورقه ها حاصل می گردد. ناچیز و قابل صرف نظر کردن بود و اندازه اش در ورقه های با کریستال های جهت یافته یکسان نباشد. در مورد مدارهای مغناطیسی سه فازه با سه ستون و در یک صفحه باید غویانهای سه هسته هد گیر را در اتصال و سعی می شود که در این قسمت غویان بطور دائم جهت خود را عوض می کنند. و ورقه های بریده شده که این خواست را تا بین نماید اما سا و بود ندارد. و ورقه های مغناطیسی در کلافه بریده شده و سوراخ کاری و پلیسه برداری گردیده و دوباره بخته و در صورت لزوم عایق کاری می شود.

همانطور که ملاخفه کردیم اجزاء تشکیل دهنده یک مدار مغناطیسی معمولاً مستطیلی یا زوزنقه ای احتمالاً با یک زاویه ضعیف هستند.

جمع آوری یا سوار کردن مدارهای مغناطیسی

مجموعه ورقه های تشکیل دهنده مدار مغناطیسی را باید با موانعیت بهم فشرد برای آنکه با آنها یک استحکام و سختی مکانیکی داده شود و تا از پدیده لرزش جلوگیری شده باشد. هسته های با ابعاد کوچک و متوسط گاهی بواسطه ماشین پرس فشرده می شوند. یا در مونتاژهای بصورت مترکم بر سیمه بندهای عایق نگهداری می شوند. برای ورقه های با ابعاد بزرگ^{ضخیم} هسته را به وسیله میله هایی که بطور منظم فاصله داده شده اند فشرده می کنند.

$$W_f = W_h = 1/5 (W_f + W_h) \quad \text{یا فته}$$

برای محاسبه تلفات آهنی در یک مدار مغناطیسی ابتدا آنرا به قطعات مشخص تقسیم می‌نماییم که در آنها اندوکیسیون مختلف است مثلاً مانند هسته‌ها و یوگ‌ها - برای هر قسمت جزء آن قسمت را در تلفات بریک کیلوگرم آن در غرض کار و اندوکیسیون مربوط ضرب می‌نماییم سپس حاصل جمع تلفات تمام این قسمت‌ها تلفات کل را در مدار مغناطیسی ارائه خواهد نمود. تلفات اضافی که در بعضی از قسمت‌های مدار مغناطیسی در اثر اغتشاش فوران در آن قسمت‌ها حاصل می‌گردد از قبیل محل‌های فلزی نزدیکی به مدار مغناطیسی مانند میله‌های آهنی و ورقه‌های متبرس و فلاسک‌ها و غیره -

برای در نظر گرفتن تلفات اضافی تلفات محاسبه شده در قبیل را در ضریب تجربی و متضخیر یا بهیانی ورقه‌های هسته ضرب می‌نمایند.

برای مدارهای مغناطیسی با ورقه‌های معمولی و اتصالات چهار گوش یا با ورقه‌های با کریستالهای جهت یافته و اتصالات قطری می‌توان این ضریب را عمده بزرگترین بهیانی ورقه‌های هسته کوپکتر یا برابر ۰.۵ میلی‌متر یا شد برابر ۱.۵ گرفت و در مواقع بهیانی تا ۰.۳ میلی‌متر و بیشتر آنرا مساوی ۱/۳ انتخاب می‌نمایند.

تلفات ذول حاصل از جریان مغناطیسی کشته که آنرا باید جزو تلفات حالت بی‌باری بحساب آورد معمولاً به علت کوچک بودن صرف نظر می‌شوند.

همانطوریکه به تحقیق می‌رسد تلفات آهنی با یک دقت زیادی تعیین و مشخص نمی‌شوند. تلفات حاصل از هیستریزیس و جریان فوکو بستگی به جنس ورقه‌ها و نحوه دو پار پختن آنها دارند. و تلفات اضافی مبتنی بر تجربه می‌باشند و لازم به تذکر است که مقدار تلفات بدست آمده با یک خطائی برابر ۱۵٪ تضمین می‌شوند.

برای کار در حالت ولتاژ ثابت تغذیه تلفات آهنی با بار مصرفی و ۵۰۰ پیس هزار کاغذ می‌یابد و یا بار مصرفی و ۵۰۰ پیس هزار افزایش می‌یابد.

و فشار روی سطوح دو سیله صفحات فشارنده توزیع می‌گردد. یا با ورقه‌های مترس از فولاد معمولی یا مغناطیسی. فشاری در حدود ۲ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع سطح برای ورقه‌های یا بسته‌های بزرگ مورد پذیرش می‌باشد.

یونگ ها جو سیله فلاکس‌مائی از آهن پروئیل یا با ورقه‌های جوش شده، و امثالاً یا چوب برای تراشور ماتورها یا قدرت کم، یا با سیله‌های مجهز به پیچ و مهره فشرده می‌شوند. محاسبه مدار مغناطیسی:

محاسبه ابعاد: برای اجزای محاسباتی که مدار مغناطیسی را شامل می‌شود لازم است که از آن نوع و ابعاد و اندازه و اندوکیسیون در ولتاژ نامی را بشناسیم برای یک دستگاه موجود ابعاد مدار مغناطیسی معلوم هستند و اندازه اندوکیسیون ماکزیمم را در ازاء ولتاژ اولیه و تعداد حلقه‌های سیم پیچی اولیه و فرکانس و سطح مقطع مدار آن مطابق رابطه زیر خواهیم داشت

$$B_m = \frac{V_1}{n_1} / 4.44.f.s$$

B_m : اندوکیسیون ماکزیمم بر حسب تسلا - $\frac{V_1}{n_1}$: ولتاژ موثر ولت بر هر حلقه در سیم پیچی اولیه

f : فرکانس پریردها در هر ثانیه - s : مقطع موثر و فاصله مدار مغناطیسی بر حسب متر مربع

محاسبه تلفات در آهن:

تلفات در آهن عبارتند از: - تلفات حاصل از هیستریزیس - تلفات حاصل از جریانهای فوکو - تلفات اضافی

تلفات هیستریزیس یا غرمول $w_h = k_h f B_m^n$ و تلفات حاصل از جریانهای فوکو

یا غرمول $w_f = k_f e^2 f^2 B_m^2$ مشخص می‌شوند.

که در آنها k_h و k_f ضرایب مربوط به مشخصات ورقه‌های باشند - f : فرکانس - e : ضخامت

ورقه - B_m : اندوکیسیون ماکزیمم n - ضرایب است که دارای تغییراتی جزئی و کوچک بر حسب اندوکیسیون

بوده و حدوداً برای اندوکیسیونهای نرمال و معمولی برابر ۲ می‌باشند

برای ورقه‌های معمولی $w_h = 17(w_f + w_h)$ و $w_f = 17(w_f + w_h)$ برای ورقه‌های پاکریستالهای جهت

محاسبه قدرت مغناطیس کننده و جریان بی پاری:

قدرت مغناطیس کننده قدرت راکتیوی است که غوران را در مدار مغناطیس استقراری دور و برای محاسبه این قدرت ساده ترین روش همان روش محاسبه تلفات آهنی می باشد تصور ذهنی تلفات اکتیو حاصل در برهم یک کیلوگرم ورقه ها ملی شده به وسیله غوران سیفوسی با اندوکسیون ماکزیم B_m و فرکانس f ماژوس ذهن است، لیکن قدرت مغناطیس کننده در کیلوگرم ورقه ها کمتر آشنا است.

شدن کنیم یک مدار مغناطیس با سطح مقطع S و طول L و شامل سیم پیچی تحریک با n حلقه باشد

$$n i_m = R \phi = \frac{L}{\mu S} B_s = \frac{B}{\mu} L \quad \text{جریان مغناطیس کننده با فرمول زیر داده می شود.}$$

$$i_m = \frac{BL}{\mu n} \quad \text{و تناژ دوسر سیم پیچی خواهد بود.} \quad U = k B S f n \quad \text{و قدرت}$$

$$U i_m = k B S f n \frac{BL}{\mu n} \quad \text{مغناطیس کننده}$$

$$\frac{U i_m}{S L} = k \frac{B^2}{\mu} f \quad \text{برای واحد حجم یا وزن چغیت خواهد شد.}$$

برای فرکانس معین شده اس اندازه آن وابسته به اندوکسیون می باشد البته ضریب قابلیت نفوذ دارای همان تابع اندوکسیون است.

در محاسبه قدرت مغناطیس کننده متعلق به یک مدار مغناطیس باید تلفات اضافی در اتصالات

و امتداد سوراخ های میله های مجهز به پیچ و مهره و یا در محل مانیکه اندوکسیون افزایش یافته باشد در نظر گرفت. جریان مغناطیس کننده از قدرت مغناطیس کننده نتیجه می شود

برای محاسبه قدرت ظاهری حالت بی پاری مدار مغناطیس را به حتمیاتی که در آنها اندازه

اندوکسیون با هم متفاوت و متغیر است تقسیم می کنند صریح از این مقادیر نظیر تعدادی

ولت آمپر بر کیلوگرم در روی منحنی های ذکر شده بوده آنرا در برهم قسمت مربوط به

خودش باید ضرب نمود. و حاصل جمع تمام حاصل ضرب ها حاصل از مجموع قسمت ها قدرت

ظاهری حالت بی پاری را حاصل می دهد و از آنجا اندازه جریان بی پاری نتیجه

می شود.

جریان بی باری I_0 غالباً بر حسب درصد جریان نامی I_n سیم پیچی بیان می گردد.

$$\frac{I_0}{I_n} 100 = \frac{U_n I_0}{U_n I_n} 100 = \frac{V_A}{P_n} 100$$

جریان بی باری بر حسب درصد جریان نامی، برابر قدرت مغناطیس کشگی بخش بر قدرت نامی ترانسفورماتور خازر مدعا باشد. و همین قاعده برای حالت سه فازه

$$\frac{I_0}{I_n} 100 = \frac{V_A}{U_n I_n \sqrt{3}} \times 100$$

نیز صادق می باشد
در مدارهای مغناطیسی سه فازه متقارن جریان مغناطیس کشنده در سه فاز با هم برابرند و در مدارهای مغناطیسی ستونی و واقع در یک صفحه برابر نیستند خصوصاً در حالت سه ستونی که جریان مغناطیس کشنده در ستون وسطی کوچکتر از در دو ستون صافین است. قاعده ذکر شده در بالا اندازه متوسط جریان بی باری را ارائه می کند که همان مقدار جریان بی باری است که باید تضمین شود.

تقریب محاسبه برای قدرت مغناطیس کشنده نسبت به تلفات آهنی بسیار بزرگ هستند و معمولاً خطای اندازه روی مقدار تضمین شده جریان بی باری برابر ۳ درصد است. صدا در ترانسفورماتورها

صدای منتشر شده بواسطه ترانسفورماتور از لرزش مدار مغناطیس و سیم پیچی ها حاصل می شود که در مورد دستگاههای خشک مستقیماً به هوا منتقل می گردد و در مواردیکه دستگاهها غوطه ورند به وسیله مایع عایق و مخزن ها انجام می پذیرد.

صدای حاصل از لرزش سیم پیچی ها ناشی از نیروهای الکترو دینامیک قابل صد منتقل هستند در صورتی که سیم پیچی ها کاملاً با بند و بست و محکم شده باشند، یار عملاً تأثیری در روی صدای ترانسفورماتورها ندارد و در مقام قیاس مثل آنست که دستگاه بی باری می باشد. منشأ اصلی صدا در مغناطیس است.

صدای ترانسفورماتورها تقریباً بطور اخص از خاصیت سخت مغناطیسی ورقه های مغناطیسی ناشی می شود. یعنی که تغییرات ابعاد ورقه ها تحت اثر مغناطیس شدن، سخت مغناطیسی بستگی به

تدریج شیمیایی و رفتار حرارتی که تحت آن قرار گرفته اند و سختی مکانیکی دانلی داد.

دیواره پخت ورقه ها بعد از برش و سوراخ کاری سختی مکانیکی را از بین می برد. بهتر است که ورقه ها در هنگام این عملیات تغییر شکل ندهند، به عبارت دیگر ریسک داف شدن یک لشمش تازه ای در اثر عمل فشردگی مدار مفتاحی را انتظار داشت.

خارج از سختی مفتاحی، مواد می تواند از لرزش ناشی از نیروهای بین ورقه ها نیز باشد و یا در اثر بر چیده شدن در نقاط اتصالات، و اثر این بر چیدگی در تراش فورما تورها با ایما دگر چکتر و بیشتر محسوس می باشد.

لرزش مدار مفتاحی به دیواره مخزن تراش فورما تور خواه بطور مستقیم خواه از طریق مایع پر شده در آن منتقل می شود که در آن ماده غیر قابل انقباض و تراکم پذیر فته می شود. محاسبه مدای منتشر شده به وسیله مفتاحی تحت اثر سختی مفتاحی بسیار پیچیده بوده و در عمل به نتایج حاصل از تجربه و آزمایش استعانت جست و استنای می نمایند. سطح یا ارتفاع صدا تابعی است از:

- جنس ورقه های مفتاحی - وزن ورقه های مفتاحی - نوع مدار مفتاحی - نوع اتصالات در چیدن - فرکانس

قسمت دوم - سیم پیچی ها

ساختن سیم پیچی ها

سیم پیچی ها تشکیل شده اند از هادی های یا مقاطع گرد یا مستطیلی و عایق شده که بصورت بوبین در فرم های مختلف و متنوع که تابعی از قدرت و ولتاژ سیم پیچی مورد نظر هستند پیچیده می شوند.

دو ماده بکار برده می شوند مس و آلومینیوم

مس را کاملاً خالص و از طریق مملکت و لیزر بدست آمده بکار می برند.

شمش مس که با نام ویر یار معروف است بصورت گرم خورده تا برای تهیه سیم های

با مقطع گرد یا مستطیلی در مد موارد کاربرد تبدیل شود.

مقاطع قطبی ها هادیها بوسیله محل مفتول سازه در حالت سرد یدست می آید و برای از بین بردن آثار زدگی و سوراخ و پلیسه در اثر این محل ناشی می شوند فلز را دو باره در پناه هوای یزند.

بالا زده جیت پر دینر از فراب یا منابع شدن عایق ها و جلوگیری از متراکم شدن میدان الکتریکی سطح هادیها باید کاملاً صاف و بطور مناسبی مصنوعی از اکسیدها و ناصافی و زبری و زاویه های برشی گردیده باشد.

مزیتی که مس بازی تواند از خود نشان دهد عبارتست از سهولت سفید گری و لحیم و یا جوشکاری آن است.

آلومینیوم ۵۰ فلزی خالص یا حریه خالص ۹۹٫۵ درصد را بکار می برند که آنرا می توان بصورت سیم گرد یا مستطیلی در آورد و مشخصات مکانیکی اش اجازه پائین آمدن زیر قطر ۱/۳ میلی متر را می دهد. آلومینیوم بطور فک در هوا یزیده می شود ضمناً بطور لحظه ای یک قشر اکسید آلومینیوم روی آنرا می پوشاند که خود عایق می باشد. و این خاصیت عمل اتصال بوسیله کنتاکت را دشوار ساخته و انجام لحیم کاری و جوشکاری را مشکل می سازد تجربه منقنی این مشکل را حل کرده و این خاصیت مانع و رادی از کاربرد آلومینیوم در ترانسفورماتورها نبوده است. انتخاب هادی:

مشخصات بسیار با اهمیت فلزانی که در ترانسفورماتور مورد کاربرد و استعمال دارند عبارتند از مقاومت مخصوصی که تلفات و گرمای سیم پیچی ها بدان مربوطند و مقاومت مکانیکی که در حالت اتصال کوتاه که نگهداری و محافظت دستگاه بدان ربط پیدا می کند.

باید در نظر گرفت مشخصات و ویژگی ممکن است که یا هر یک از آنها ترانسفورماتورها را ساخت بطوریکه از نقطه نظر فنی رضایت کامل را حاصل دهند. چنانچه در سالهای ۱۹۴۹ تا ۱۹۴۴ که

کم بود مس موجود بوده ترانسفورماتورها با مس تا قدرتی ۲۰۰۰۰۰ و ۲۲۰ کی با سیم پیچی می

آلومینیوم ساخته می شوند بطوریکه نهایت رضایت مندی را حاصل می دهند. همینطور ترانسفورماتورهای تک فاز به یکسوسازهای یا بخار جیوه بکار می برند که از خصوصیات آنها قرار داده شدن در مقابل اتصال کوتاه های حاصل از برگشت قوس در یکسوساز می باشند. آلومینیوم معمولاً تلفاتی بیشتر از مس را ارائه می کند و یادرد دستگاه های بسیار بزرگ تلفات مساوی را نشان می دهند. البته انتخاب فلز یک موضوع اقتصادی می باشد و بستگی به قیمت نسبی یکی از دو فلز دارد.

امروزه کاربرد مس بیشتر مورد توجه است و آلومینیوم بطور استثنائی بکار برده می شود. ابعاد مقطع هادیها:

هادیها دارای مقاطعی یا گرد و یا مستطیلی با زاویه پخ خورده می باشند.

هادیهای یا مقطع گرد: از سیم های گرد با قطرهای بسیار کوچک معمولاً برای سیم پیچی های که به دلایل مراعبتهای مکانیکی از ۲/۵ میلیمتر برای مس و ۵/۵ میلیمتر برای آلومینیوم مورد استفاده قرار گرفته اند. و کاربرد آنها با قطرهای خیلی بزرگ از ۳/۵۵ میلیمتر تجاوز نکرده اند. هادیهای چهار گوش: برای هادیهای چهار گوش ضخامت بکار برده شده معمولاً از ۸ تا ۱۶ میلیمتر و پهنا بین ۳/۱۵ تا ۱۹ میلیمتر تغییر می کند و نسبت پهنا به ضخامت معمولاً در ۶ تا ۲ قرار دارد. بخاطر سهولت در ساخت و برای کاهش تلفات پرازیت ساختن هادیهای با ابعاد خیلی بزرگ مورد توجه می باشد. و برای بدست آوردن یک مقطع قابل اهمیت و مورد نیاز چندین هادی را بطور موازی یا هم قرار می دهند. در سیم پیچی های با ولتاژهای متوسط برای ترانسفورماتور خیلی بزرگ این عمل را با بکار بردن ۱۰ هادی بطور موازی انجام داده اند.

به جهت سهولت در عایق کاری و اعمال مربوط به سیم پیچی بوبین ها و برای نگهداری دی الکتریک زوایای هادیهای مستطیلی پخ خورده یا گرد شده می باشند و شعاع پخ تابعی از ضخامت هادی است.

اندازه عایق بندی روس هادی ها که قبلاً پیش بین گردیده مربوط می شود به مراقبت و نگهداری و نوع سیم پیچی ها که بعداً در محبت مربوط به عایق ها که چگونه تعیین می شوند از آن صحبت خواهیم نمود.

عایق بندی تشکیل شده خواه از لعاب یا مشرهای از غیره، یا از پنجه، از نوارهای کاغذی یا پارچه شیشه ای امتیالاً ترکیبی از میکا عمل لعاب دادن بوسیله فرو بردن و خیس کردن سیم در یک وزنی و پختنش در کوره انجام می گیرد، و مشر لعاب حتی الاکان باید یکنواخت و منظم و معیون از جناب ها و گودالها و سنبه کاریها باشد. اعمال لعاب کاری باید بطوری انجام گیرد تا کوفتگی و زدگی غلظ در حداقل باشد.

سیم های گرد با قطرهای کوچک معمولاً بوسیله ورنی چرب و سیم های با قطرهای بزرگتر و هادیهای چهار گوش با ورنیهایی ترکیبی لعاب داده می شوند. بنا بر این ضخامت خواسته شده عمل لعاب کاری می تواند ساده و کامل یا مضاعف انجام شود و هم چنین ضخامت عایق از ۵۱٪ میلیمتر برای یک سیم بقطر ۳ میلیمتر تا ۱۵۵٪ میلیمتر برای یک سیم با قطر بزرگ از لعاب کاری بقطر ساده تا لعاب کاری بطور مضاعف تغییر می نماید. روس هادیهای چهار گوش ضخامت لعاب ورنی ۶٪ میلیمتر یا ۷۵٪ میلیمتر در ضخامت ساده یا یک لایه می باشد. مزیت عایق لعاب منبج به یک کوچک شدگی حجم یا برآمده می شود معمولاً به سختی می توان عمل لعاب کاری را در روس هادیهای بدون عیب انجام داد و تا سالهای اخیر هادیهای لعاب داده شده تحت راجز در موارد و لقاژهای سطح پائین بکار نمی بردند.

امروزه با پیشرفتگی که در تکنولوژی این کار انجام پذیرفته این هادیها را در سیم پیچیهای ترانسفورماتورهای و لقاژ متوسطه نیز بکار می برند. در مواردیکه ترانسفورماتورها در مایع غرق هستند از مناسب بودن جنس لعاب بکار برده شده که در داخل مایع دی الکتریک قرار می گیرد باید مطمئن باشیم که بیشتر در مورد روغن بدان بر خورد می شود. بعضی لعاب هادی الکتریک ها کله مناسبند.

عایق کاغذ بسیار به کار برده می شود، که برای هر سیم پیچی و برای تمام و لتاژها در هر اندازه ای مناسب می باشد. و تعداد لایه ها بسیار بالا بوده و امکان اینکه تا ۵۰ لایه برسد نیز است.

نوار کاغذی که ضخامت آن می تواند از ۰۲ میلی متر برای سیم های خیلی کوچک تا ۰۸ میلی متر برای سیم های بزرگ تغییر کند. و بینای آن با ابعاد هادی تغییر می نماید. که به وسیله ملاتیف دور هادی پیچیده می شود. بطوریکه لایه های هر دور لایه بعدی را می پوشاند. لایه یا کناره های نوارهای لایه های متوالی بطور مناسب تغییر مکان داده می شوند. غوطه ور یا اشباع شدن کاغذ در روغن یا پیرالن موجب می شود که کاغذ یک سختی دی الکتریک بزرگ را از خود نشان دهد.

امروزه نوار یا روبان های با پارچه شیشه ای بسیار نرم و قابل انعطاف که می توان به راحتی دور هادی مانند روبان یا نوار کاغذی پیچانید بکار برده می شود. این عایق می تواند در برابر حرارت یا گرما مقاومتی بالاتر از عایق های آبی ارائه کند.

مانند عایق ها در مده فیبر باید در یک وزن غرق و اشباع شوند. و این طبیعت و رهن است که مد تحمل درجه حرارت را در ضمن کار مشخص می کند و اندازه آن از ۱۳۰ برای وزن مثولکن چرب و تا بیشتر از ۱۸۰ برای وزن سیلیکونی می باشد. مقادیری که از حد معمول قبول برای دی الکتریک های مایع معمولی تجاوز می کنند بکار برده نمی شوند مگر در تراشه فرماتورهای خشک. قیمت این چنین عایق های امروزه خیلی بالا بوده و کاربرد آنها در نهایت ضرورت مورد نظر می باشد.

عایق هادی های با نوار یا روبان از فیبر شیشه ای که با میکا ترکیب شده یا غذا از خود صریقی بزرگ از نقطه نظر سختی دی الکتریک عرضه می نمایند. تحمل اشباع شدگی هادی ها از وزن یا با دی الکتریک مایع بعد از نفوذ سیم پیچی انجام می پذیرد. بدین جهت آنها را باید قبل از انجام این عمل یا مراقب زیاد خشک خود.

اجرای عمل سیم پیچی:

سیم پیچی ماس تراشفور مایع را می توان بصورت متحد المکز یا از نوع متفاوتی (لایه لایه یا ساندویچی) انجام پذیرند.

سیم پیچی ماس متحد المکز:

در نوع متحد المکز، سیم پیچی ماس اولیه و ثانویه بصورت استوانه منخامت دارای با ارتفاعی کمی کوچکتر از ارتفاع هسته مغناطیس و یا قطری مناسب که بتوان یک واحد داخل دیگری قرار داد انجام می شوند البته یا در قطر گرفتن محل کافی برای انجام عایق بندی بین آنها و امکان گردش روغن جهت خنک کردن.

معمولاً استوانه ها جو سیله خود سیم پیچی ماس اندر پیدا کرده اند و نسبتاً بلند و دارای ارتفاعی تقریباً دو تا سه برابر قطرشان می باشند. بسیاری اوقات به دلیل عایق بندی سیم پیچی فشار ضعیف رادر داخل و روس مدار مغناطیس و سیم پیچی فشار قوی رادر بیرون آن قرار می دهند و گاهی اتفاق می افتد که جهت سهولت سمانتار عمل انعکس انجام پذیرد. مثلاً در مورد تراشفور مایع کوره ها سیم پیچی فشار ضعیف که دارای جریانی بسیار زیاد می باشند در خارج سیم پیچی فشار قوی قرار می گیرند تا بدینوسیله ابرای ترتیبات آن به سهولت انجام پذیرد.

وسرهای بوبین هائی که جهت رگلاژ و لتاژ بکار می روند اگر در داخل قرار گیرند بیرون آوردن سرهای آنها دشوار خواهد بود لذا جهت آسانی و در دسترس قرار گرفتن سرهای این بوبین بهتر است در قسمت خارجی واقع باشند.

سیم پیچی یا سیم گرده:

در اینجا دو نوع سیم پیچی را متناظر می نمایم.

الف - سیم پیچی بشکله ای

ب - سیم پیچی بوبینی

۱- سیم پیچ بشکشی :

این سیم پیچ بواسطه چندین لایه از هادی ها به طول برابر طول سیم پیچ درست شده که روی چربی پیچیده می شود و چرخ بطور متناوب از جهت به جهت دیگر خواه از راست به چپ خواه از چپ به راست حرکت می کند لایه ها از هم بواسطه یک عایق متشکل از یک پوش کاغذی یا پارچه ورنی بنام بین لایه که به دو انتهای سیم پیچ می شود که اندازه ضخامت آن به ولتاژ ماکزیمم بین هادی های مجاور هم دو لایه بستگی دارد که متناظر با تعداد حلقه های دو لایه است. برای ولتاژهای خیلی بزرگ ضعیف ضخامت بین لایه بر حسب شرایط ثبات مکانیک آن تعیین گردیده تمام لایه ها کلاً دارای یک تعداد حلقه مساوی می باشند بجز آخری که امکان دارد چندین حلقه ای کمتر داشته باشد به دلیل وضعیت قرار گرفتن هادی ها تعداد کلی حلقه های سیم پیچ از تعداد حلقه های کمتر داشته باشد به هر لایه ضریب تعداد لایه ها منهای یک حلقه نمی تواند تجاوز کند.

سیم پیچ با سیم گرد یا فرم بشکشی به کار برده نمی شود مگر در مورد ولتاژهای ضعیف، برای ولتاژهای متوسط و هم چنین برای فشار قوی ولتاژها بین لایه ها قابل ملاحظه شده و هم چنین برای داشتن بهترین شرایط فنک شده گی در آنها سیم پیچ نوع بو بین به کار برده می شود

۲- سیم پیچ بو بین :

سیم پیچ ابتدا به تعداد تقسیمات جزئی منقسم شده که هر اثر را یک بو بین نامیده و پس از با هم سری متصل می نمایند هر بو بین از چندین لایه و چندین حلقه تشکیل می شود عایق هر لایه مانند سیم پیچ بشکشی از جنس کاغذ یا پارچه کتان آغشته به ورنی بوده و ضخامت آن بستگی به ولتاژ واقع بین دو لایه دارد عایق های بین بو بین ها به صورت دیسک های عایق درست شده است یا به وسایلی که از آنها برای فنک کردن نیز بتوان استفاده نمود و آنها را به کمک کال یا گوه یا تکیه گاه به هم محکم کرده



و نگهداری می نمایند انجام می گیرد برای عایق بندی لایه ها در نقاط انتهایی
لایه ها را بیشتر از مقدار طول سیم پیچی بریده سپس جهت آنرا بطرف لایه
برمی گردانند یا قامی کنند. و برای سیم های یا قطر کوچک گاهی از کاغذ استفاده
نموده بطوریکه در نقاط انتهایی از خود چین خوردگی نشان می دهد که البته تعداد
چین خوردگی ها بستگی به ضخامت کاغذ و قطر هادی عایق شده دارد. ترتیبات
مذکور در روش آخری یک استقامت مکانیکی یزرگی رایج بین هادی سیم پیچی عطا
می نمایند.

سیم پیچی ها با هادی های چهار گوشه:

چهار نوع سیم پیچی در این حالت متایز شده اند.

الف - سیم پیچی بشکلی ای ب - سیم پیچی ملزونی (هلیسی) یا نیمه ملزونی (نیمه هلیسی)

ج - سیم پیچی دو بینی د - سیم پیچی با لایه های طولی

سیم پیچی قناریه

سیم پیچی ها از دسته یا گروهی از بو بین ها تشکیل شده اند که تعدادشان اصولاً
بستگی به راکتانس محقق شده در بین سیم پیچی ها دارد. برای ترانسفورماتورهای از
قدرت بزرگ و فشار قوی با کاستن محل اشغال شده وسیله عایق های بین گروه ها
تعداد را در یک یا دو در یکی از سیم پیچی ها محدود می کنند، معمولاً در فشار ضعیف
برای کاستن از یوغ ها یک گروه یا به دو گروه مساوی تقسیم و هر کدام را در یک انتها از
طول چیده شده گروه ها قرار می دهند.

گروه های تراشیده بطور سری یا پاری نظر گرفتن بعضی امتیازات بطور موازی اتصال
داده شوند. پو بین ها یا از نوع چندین ملقه در هر لایه هستند یا یک ملقه در لایه و
برای نداشته تلفات مزایم خیلی بالا ارتفاع هادی های در جهت محوری نباید خیلی
بزرگ باشد و به دور از ده میلی متر تجاوز می کنند. و ایجاد شعاعی بو بین ها نسبتاً

تدائیسفورما تورهای بزرگ قابل اهمیت هستند و می توانند تا ۵۰۰ میلی متر بزرگتر باشند و بدین جهت شکستده شده و لازم است که مراعات ما و امتیامات مخصوص را در مواقع دست به دست شدن و جابجاشدن در نظر گرفت.

و قتی سیم پیچی های تناوبی روی یک هسته مقدار مغناطیسی قائم قرار گرفته اند بوبین ها می اند یک سیم پیچی متحدالمرکز سوار شده اند. البته با در نظر گرفتن مزیت های اختصاصی برای عایق های بین گروه ها.

و قتی که سیم پیچی های تناوبی روی هسته مغناطیسی که بطور افقی است قرار گرفته باشند بوبین ها در این حالت عموماً مربع مستطیل شکل هستند و بطور قائم یا داده شده اند و کانال ها یا فرم های مخصوصی مابین بوبین واقع شده اند بطوریکه از تداخل مکانیکی حلقه ها را نگه داری کرده و عبوری برای سیال خنک کننده بجا گذارنده و آنتناروی مجابهای عایقی به فرم بوبین ها محکم شده اند.

حجابهای که از ماشینهایشان که از طرف داخل و خارج تجاوز کرده و بیرون مانده برای عایق بندی میان بوبین ها بکار می روند.

سرمای انشعاب جهت رگلاژ یا تنظیم:

سرمای انشعاب برای میزان یا تنظیم نسبت تبدیل می باشند و عموماً در روی یک از سیستم پیچی ما س تراشفور، ماتور پیشی پیچی شده اند. و اندازه و تنظیم خواسته شده معمولاً $\pm 2/5\%$ یا $\pm 5\%$ که بوسیله دستگاه تعویض کننده سرمای انشعاب (تاپ پنچر) بیرون از ولتاژ انجام می گیرد و همیطور در اندازه $\pm 10\%$ و $\pm 12/5\%$ یا $\pm 15\%$ در چندین مرحله یا پله یا دستگاه تعویض کننده سرمای انشعاب (تاپ پنچر) در زیر بار عمل می شود. سرمای انشعاب بیشتر اوقات روی سیم پیچی خنک کننده قرار داده می شود. زیرا دارای مزیت داشتن جریان ضعیف تر و زیادی تعداد حلقه ها است. از طرفی کلاً مسئله عایق بندی آن به سهولت قابل حل بوده اگر نقاط انشعاب بطور مناسبی در سیم پیچی جایگزین شده باشند.

PowerEn.ir

PowerEn.ir

PowerEn.ir

PowerEn.ir

PowerEn.ir

سوار کردن سیم پیچی ها:

برای قرار دادن سیم پیچی ها روی مدار مغناطیسی باید یوغ یا لایه مدار مغناطیسی برداشته شود و ممکن است یوغ یا لایه همراه مدار مغناطیسی سوار نشود و یا در زمان سوار کردن سیم پیچی از جاییش در آورده شده باشد.

مشکلی از نقطه نظر سوار کردن و یا پیاده کردن یوغ مدار مغناطیسی وجود ندارد حتی اگر مفصل شدگی آنها بصورت غلج ها یا روی هم آمده باشند، خصوصاً اگر ورقه ها به وسیله کارلیت یا لعاب عایق شده باشند. در مورد مدارهای مغناطیسی زرهی یا سیم پیچی های تناوبی بفرم مستطیلی بعضی از سازنده ها مدار مغناطیسی را اطراف سیم پیچی سوار می نمایند. سیم پیچی های قرار گرفته بر روی مدار مغناطیسی باید بطور مناسبی نگهداشته و محکم شوند بطوریکه تمام خواص بین سیم پیچی ها و بدنه و مابین سیم پیچی ها تحت تاثیر نیروهای الکترو دینامیکی تغییر محل پیدا نکند.

چوب یا کال شغالی که در جهت عمود بر محور هسته مدار مغناطیسی که بشکل خط کش مائی از ماده عایق درست شده اند با مقاطع دایره ای یا مستطیلی می باشند و آنها را در طول ارتفاع مابین مدار مغناطیسی و سیم پیچی ها و استوانه های عایق قرار می دهند. این خط کش های عایق چوبی یا مقوایی سخت یا از کاغذ یا گلیتی هستند و چوب یا کال محوری یا موازی با محور هسته مغناطیسی درست شده است.

لازم است که سیم پیچی ها مخلوط بعد از ساخت بطور مناسبی مورد رسیدگی و فشردگی قرار بگیرند تا از گامستی حجم یا میاله شدن در زمین کار ابقاب شده باشد.

کالهای سیم پیچی های تناوبی در روی مدارهای مغناطیسی مستونی مشابه به همان در سیم پیچی های متحد المرکز بوبینی می باشند.

در مورد مدارهای مغناطیسی زرهی با هسته های افقی یا بوبینی های مستطیلی کالهای بین بوبین ها، روی مجاب های عایق که دارای شکل بوبین هستند مستقر و محکم می شوند.

محاسبه سیم پیچی ها

برای محاسبه سیم پیچی ها مراحل زیر را خواهیم داشت.

- محاسبه ابعاد

- محاسبه تلفات

- محاسبه راکتانس ها و اغت ها و ولتاژ

- محاسبه نیروها و الکترود مقناطیسی در اتصال کوتاه

محاسبه ابعاد: محاسبه ابعاد سیم پیچی ها بر مبنای خصوصیاتشان از قبیل نوع - تعداد

حلقه ها - نوع ساختار حلقه - عایق هادیها - عایق بوبین ها و غیره - و نحوه قرار گرفتنشان

روی مدار مقناطیسی در حالیکه فواصل لازم جهت عایق ها و کانالهای لازم جهت گردش

سیال خنک کننده در نظر گرفته شده انجام می پذیرد.

آنچه که مو جبات محدودیت چگالی جریان را فراهم می سازد گرم شدن سیم پیچی ها و امتداد

تلفات می باشد. و مقدارش در محدوده های بقدر کافی بزرگ بر حسب نوع ابرای بوبین ها و

خنک کردن تغییر خواهد نمود. در اولیت تقریب برای سیم پیچی های از مس یا عایق های

از کلاس چگالی های جریان مورد پذیرش برای ترانسفورماتورهای خشک و یا خنک شدن

طبیعی برابر $10^4 \frac{A}{m^2}$ (۱-۱.۵) هستند. و از $10^4 \frac{A}{m^2}$ (۲-۲.۵) برای ترانسفورماتورهای غوطه ور

یا خنک شدگی طبیعی می باشد و از $10^4 \frac{A}{m^2}$ (۳-۳.۵) برای ترانسفورماتورهای خشک یا غوطه ور

یا خنک شدگی اجباری می باشد گردش دادن اجباری هوا و یا آب یا روغن (چگالی جریان در دستگاهی

که بطور نوبه ای یا بطور تناوبی چند ساعت در شبانه روز کار می کنند به $10^4 \frac{A}{m^2}$ نیز می رسد.

ضخامت و ارتفاع بوبین ها و سیم پیچی های اجراء شده کلا بزرگترند از نتایج حاصله از محاسبات

تئورهای باشند در نتیجه باید یک فضای قابل قبول را روی ابعاد ناه و تایک حدی در

تغییر حجم در نظر گرفته شود. تغییر در حجم بستگی به جنس و کیفیت عایق ها در سیم پیچی و

لازم یا تدارکات و کیفیت و ست مزد و کارگر مورد استفاده قرار گرفته برای ابرای سیم پیچی دارد.

انتقال تلفات ژول ب - تلفات مزاحم در هادیها (به این تلفات - تلفات زیرین را ضایع می‌شوند)

ج - تلفات مزاحم ناشی از خوران غراری در قسمتهای غلزی نزدیک به سیم پیچی ها و ورقه های نگهدارنده و نبش های دور (غلامک) یوغ و مخزن ترانسفورماتور .

مجموعه تلفات موارد الف، ب و ج با نام تلفات ناشی از پارسی نامیده می‌شوند و این تلفات در ضمن آزمایش اتصال کوتاه ترانسفورماتور اندازه گیری می‌شوند و تلفات موارد ب و ج غالباً یک کاسه شده با نام عمومی تلفات مزاحم مشهور می‌باشند .

الف - تلفات ژول : تلفات ژول بر حسب وات طبق فرمول زیر داده شده است $w = I^2 R$

2 - مقاومت امی اندازه گیری شده بوسیله جریان مستقیم I جریان بر حسب آمپر می‌باشد .

$$مقاومت R دارای رابطه زیر است \quad R = \rho \frac{L}{S}$$

از نقطه نظر سهولت در مقایسه تلفات ترانسفورماتور ها آثاراً معمولاً در درجه حرارت مرجع ای یا مقایسه ای $75^{\circ}C$ تعیین می‌نمایند و این درجه حرارت است که محاسبات ترانسفورماتور می‌باید بر این انجام شود .

ب - تلفات مزاحم در سیم پیچی ها :

سیم پیچی ها هنگامیکه بوسیله جریانی طی می‌گردد در میدان مغناطیسی ای در فضا اشغال کننده خود ایجاد می‌کنند - نتیجتاً در مادی هایشان که در این میدان قرار دارند جریان هائی القا می‌گردد که موجب تلفاتی می‌شوند که به دو نوع اند .

- تلفات حاصله از جریانهائی غوکو - تلفات حاصله از جریانهائی که در مواعع وجود پذیرند هادی بطور موازی با هم در آنها گردش می‌کنند .
- تلفات بوسیله جریانهائی غوکو :

چنانچه یک هادی با سطح مقطع مربع مستطیل در یک میدان یکنواخت متناوبی بمقدار $B_m \sin \omega t$ موازی یا محور سطح مقطعش قرار گرفته باشد تلفات حاصل از جریانهائی غوکو می

آن در ۷۵ بر حسب وات بر کیلو گرم مس یا غرمول زیر داده شده است.

$$w/k_g = 8.9 \times 10^3 B_m^2 f^2 d^2$$

در آن B_m اندازه ماکزیم میدان بر حسب تسلا f فرکانس بر حسب هرتز d ضلعی از هادی محمود بر میدان بر حسب متر تلفات حاصل از جریان فوکو در فشار قوی و فشار ضعیف تایی از اندازه ضلع d هادی تغییر می نمایند.

ب- تلفات حاصل از جریانی گردشی:

در حالتی که چندین هادی موازی با هم که پهلوی قرار گرفته اند برای کاهش تلفات ناشی از جریان فوکو سیم پیچی را به طریقی متقاطع نمود که جریان گردشی در هادی هائی که بطور موازی بند و در دو انتها ایله قرار دارند نتوانند وجود داشته باشند.

برای این منظور باید که خوران پراکندگی برآیند در حلقه های تشکیل شده به وسیله دو هادی در اندازه موازی برابر منفر باشد. به علاوه این خوران یک یخروس الکتروموتورس را القا می کند که ایجاد یک جریان گردشی می نماید که خود به تلفات مزاحمی منتج می شود که مقابل محاسبه شدن است.

تلفات مزاحم در قسمتهای فلزی مجاور سیم پیچی ها:

این نوع سوم تلفات ناشی شده به وسیله خوران پراکندگی سیم پیچ ها است که از مدار مقابله ای در قسمت های فلزی پوشاننده مدار مقابله ای بویژه در دیواره های مخزن منشعب شده که محاسبه شان دشوار می باشد.

این تلفات آنقدر که خوران پراکندگی و بعد آن راکتانس بزرگتری می گردند ضروبی می یابند و به ایجاد واژ آنجا به قدرت ترانسفورماتور و یا با ضربه به فرکانس بستگی دارد.

برای یک دستگاه ۵۵ هرتزی می توان ۵۰٪ وات برای در صد راکتانس ضربه بر kVA قدرت پذیرفت. برای فرکانسی متفاوت یا ۵۰ هرتز تلفات مزبور یا فرکانس متناوباً تغییر می کند.



PowerEn.ir

ظرف برای این شرایط پیش بینی می‌گردد برای ترانسفورماتورهای خیلی بزرگ راه آهن به عنوان
خارجی ظرفها بدلیل میل و نقل محدود می‌شوند، برای حل به وسیله راه آهن به عنوان
مثال بسته‌های کلاسی قرار گرفته روس و آنگ باید از آن اندازه معین شده از نظر ارتفاع
در راه آهن تجاوز ننماید.

ضخامت دیواره‌ها بستگی به ابعاد ظرفها و اهمیت تقویت شدگی آنها دارد. و در حدود ۲ تا ۴
میلیمتر برای ظرفهای موجود و تا ۴ میلیمتر برای کوچکترین ظرفها باید نه صاف تغییر می‌کند
و تقریباً تا ۱۲ میلیمتر برای ظرفهای بزرگتر می‌باشد، ضخامت دریو نشها و کف‌های ظرف
بیشتر انتخاب می‌شوند و در مورد ترانسفورماتورهای بزرگ ضخامت ۵ تا ۷ میلیمتر و بلکه زیادتر
فیز می‌رسد.



POWEREN.IR