

دوره آموزشی
آشنایی با

الکتروموتور

ویژه

تکنین های برق

محل اجرا: سیمان کردستان

مدرس: بروز

آذر ماه ۱۳۹۴



مقدمه:

پس از تولید جریان الکتریکی تکفار ، اولین ترانسفورمر تکفار در سال ۱۸۵۵ میلادی توسط سی پرنوسکی و دری بلاتلی اختراع و به ثبت رسید.

تقریباً ۵ سال بعد با بوجود آمدن جریان متناوب سه فاز ، ترانسفورمر سه فاز توسط دولیوو- دوبرولسکی اختراع شد. همزمان با اختراع ترانسفورمر سه فاز ، ترانسفورمر روغنی توسط براؤن پیشنهاد و ساخته شد. راجع به اصول کار ترانسفورمر ، عمل القایی و القای متقابل سیم پیچ های ترانسفورمر اشخاص زیادی بخصوص کاپ ، دولیوو- دوبرولسکی ، ایشتاین متس ، گورگس و گیزبرت بررسی و تحقیقات بسیار ارزنده ای انجام دادند که موجب تکمیل ترانسفورمرهای سه فاز و اختراع ماشینهای آسنکرون ، سنکرون و مخصوص تکفار و سه فاز شد.

امروزه انواع ترانسفورمرهای تکفار و سه فاز برای کاهش و افزایش سطح ولتاژ یا عایق الکتریکی ولتاژ ثانویه ترانسفورمر از زمین الکتریکی یا نول شبکه (ترانسفورمر ایزوله) کاربرد دارد ، همچنین انواع ماشینهای الکتریکی تکفار ، سه فاز و مخصوص AC برای تأمین انرژی الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز مصارف صنعتی و خانگی در ابعاد و قدرتهای گوناگون بکار گرفته می شوند.

همان طور که می دانید ، ماشینهای الکتریکی AC جزء اصلی لوازم و تجهیزات الکترومکانیکی خانگی و صنعتی بشمار می رود . بنابراین آسایش و رفاه زندگی در جوامع بشری و تولیدات صنایع و کارخانجات در گروی شناخت ، انتخاب ، کاربرد و بهره برداری بهینه از این تجهیزات است.

انواع و کاربرد ترانسفورمرهای تکفاز و سه فاز

ترانسفورمر یک دستگاه الکتریکی است که ورودی و خروجی آن انرژی الکتریکی است. این دستگاه در نوع انرژی الکتریکی تغییری ایجاد نمی‌کند، اما می‌تواند در اندازه‌ی کمیت‌های آن مانند جریان، ولتاژ، زاویه‌ی فاز و ... تغییر ایجاد کند.

پیدایش ترانسفورمر سه تحول عمده در صنعت برق بشرح زیر بوجود آورد:

- ۱- امکان طراحی وسایل الکتریکی با منابع تغذیه‌ی دلخواه
 - ۲- ایزوله یا عایق کردن یک قسمت از شبکه‌های فشارقوی
 - ۳- ارتباط سراسری بین شبکه‌های تولید و مصرف انرژی الکتریکی در سطح یک یا چند کشور
- دستاور فوق سبب تنوع و کاربرد ترانسفورمرهای تکفاز و سه فاز شد. در تقسیم بندی شکل ۱ با انواع ترانسفورمر آشنا می‌شوید.





دستگاه جرقه زن

هویه‌ی لحیم کاری

سوئیچینگ

تطبیق امپدانس

کوره‌های قوس الکتریک

کوره‌های القایی

فیلتر الکترواستاتیک

گرمکن مغناطیسی

ترانسفورمر رکتیفایر سه فاز با خروجی DC قابل تنظیم

کاهنده
افزابنده
 $1:1$ یا ایزوله

قدرت

$1:1$ یا ایزوله
مبدل دو فاز

تغییر دهنده‌ی زاویه‌ی فاز
اتصال زمین

تکفار

دو فاز

ترانسفورمر جوشکاری

سه فاز

تکفار با خروجی ثابت

تکفار با خروجی ثابت

انواع ترانسفورمر

اتوترانسفورمر تکفار

سه فاز

جریان (CT)

ولتاژ (PT)

ولتاژ خازنی (CVT)

ترانسفورمر نقطه جوش

ترانسفورمر های مخصوص

اندازه‌گیری و حفاظتی

تکفار

سه فازه

شش فازه

دوازده فازه

ترانسفورمر رکتیفایر



3-PHASE RECTIFIER TRANSFORMER TYP FLTOK-L NO. 055-15207

8197/2x5796kVA Duty continuous 50Hz Spec.IEC Insul.level 125-50/25 Cooling OFWF Year 1980

Untanking mass 20,0 tons Mass of oil 12,8tons Transp.mass incl.oil 35,0 tons Total mass 37,5tons

Impedance voltage 6,6 % at rated current

مقدمه :

مراحل خرید و تامین یا
ایجاد تاسیسات الکتریکی
(نیروگاه - صنایع -
کارخانجات و....)

- 1. تهیه مشخصات فنی - انتخاب مشاور و سازنده
- 2. طراحی - ساخت - تست کارخانه ای
- 3. حمل و تخلیه - نصب و راه اندازی - تحويل موقت و دائم
- 4. بهره برداری و سرویس و نگهداری (تعمیر و بهینه سازی)

انواع و کاربرد موتورهای الکتریکی مخصوص و AC

- امروزه در صنایع و لوازم خانگی، موتورهای الکتریکی AC و مخصوص کاربرد بیشتری دارد. تقسیم بندی این موتورها به سه دسته ۱-سنکرون ۲- آسنکرون ۳- مخصوص است که نسبت به موتورهای DC(با قدرت یکسان) دارای مزایایی به شرح زیر می باشند
- : ۱. سبک بودن (۲۰ تا ۴۰ درصد سبک تر از موتورهای با قدرت یکسان DC
- ۲. کمی حجم نسبت به موتورهای DC با قدرت یکسان
- ۳. سرویس و نگه داری و تعمیر آسان و راحت
- ۴. ساختمان ساده تر
- ۵. ارزان بودن
- ۶. عمر مفید بیشتر
- ۷. تحمل ولتاژ بالاتر

۲- فاکتورهای مهم در ارتباط با انتخاب موتورهای AC

۱- سطح ولتاژ شبکه

۲- محدوده‌ی تغییرات بار

۳- ضد انفجار بودن در صورت لزوم

۴- منبع تغذیه مورد نیاز

۵- راه اندازی آسان

۶- گشتاور راه اندازی مناسب

۷- سرعت موتور و محدوده‌ی تغییرات آن



۸- ترمز آسان

۹- سرویس و نگهداری آسان

۱۰- تعمیرات آسان و ارزان

۱- موتورهای سه فاز سنکرون

این موتورها ساختمان پیچیده‌تر و قیمت گرانتری دارند. روتور این نوع موتورها عمدتاً از نوع قطب بر جسته بوده و سرعت چرخش آنها ثابت است. کاربرد این موتورها برای تأمین قدرت اکتیو برای چرخش آسیاب مواد و کمپرسورهای صنعتی از قدرت‌های ۱ تا ۵۰ مگاوات و برای تأمین قدرت راکتیو و اصلاح ضریب قدرت الکتریکی ترانسفورماتورهای کوره‌های قوس الکتریکی و پاتیلی کارخانجات صنایع فولاد تا قدرت ۷۰ مگاوات آمپر است.

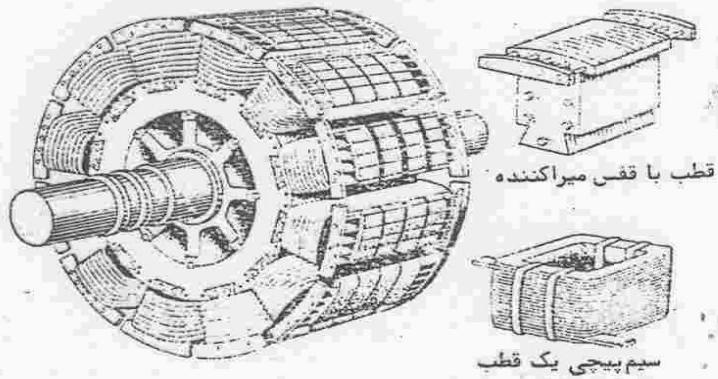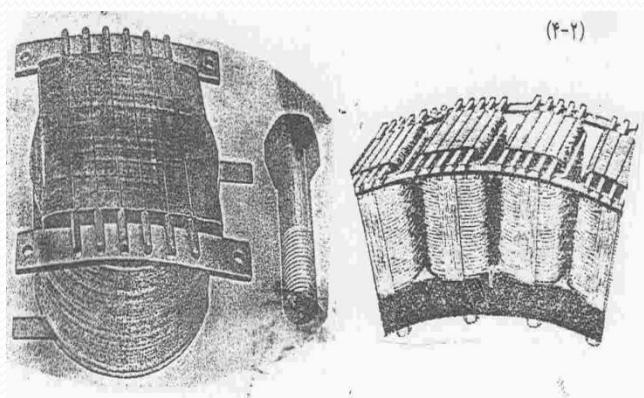

شکل فوق روتور یک موتور سنکرون و اجزای آن را نشان می‌دهد.



Output: 1 - 70 MVA
Voltages: 1-15 kV, 50 and 60 Hz
Frames: 710 - 2500 mm
Speeds: 300 - 1500 rpm



شکل روتورهای استوانه‌ای موتور سنکرون

شکل روتور بر جسته
یک موتور سنکرون

مزایای موتور سنکرون :

- 1- این موتور دارای ضریب قدرت مناسب و قابل تنظیم است .
- 2- بازده عالی دارد .
- 3- در مقابل نوسان ولتاژ حساسیت ندارد .
- 4- امکان بکار بردن آن به طور مستقیم با ولتاژ زیاد وجود دارد .
- 5- با تحریک مناسب هیچگونه قدرت را کتیو مصرف نمی کند و فقط قدرت اکتیو مناسب می گیرد .
- 6- از این موتور میتوان به عنوان مولد قدرت را کتیو برای بالا بردن ضریب قدرت خط استفاده کرد .

معایب موتور سنکرون :

- ۱- یک وسیله راه اندازی اولیه که موتور کمکی و غیره می باشد احتیاج دارد .
- ۲- علاوه بر جریان متناوب برای سیم پیچ استاتور ، جریان دائم برای قطبها آن هم مورد احتیاج است در نتیجه قیمت ماشین را نسبت به مشابه خود بالا میبرد .
- ۳- سرعت آن ثابت است .
- ۴- نداشتن تحمل اضافه بار (در صورتیکه خیلی زیادتر از حد مجاز به آن بار دهنده می ایستد و دوباره بایستی آنرا راه اندازی کرد).

کاربرد موتور سنکرون:


- 1- به خاطر راه اندازی مشکل موتور سنکرون ، مورد استفاده آن محدود است .
- 2- به خاطر سرعت ثابت آن، در مواردیکه دور ثابت نیاز باشد، استفاده می شود.
- 3- کاربرد مهم موتور سنکرون ، برای اصلاح $\text{Cos}\Phi$ است. بار روی آن قرار نداده یعنی موتور بدون بار کار میکند در این حالت موتور سنکرون را خازن سنکرون گویند.
- 4- در صنایعی که نوسانات ولتاژ زیاد است و نیمه هادی های کنترل شده مانند تریستور و IGBT کاربرد زیاد دارند از موتور سنکرون استفاده می شود.

۲- موتور های سه فاز آسنکرون

نوع سه فاز این الکتروموتورها ، خود به دو دسته‌ی روتور قفسی یا قفس سنجابی و روتور سیم پیچی یا روتور رینگی تقسیم می‌شوند.

۱-۲ موتور های روتور قفسی



تقریباً ۹۰ درصد موتورهای القایی از نوع قفسی هستند. زیرا روتور ساختمان ساده و محکمی داشته است. روتورهای قفسی شامل هسته‌های لایه لایه شده‌ی استوانه‌ای با شیارهای موازی برای نصب هادی‌های میله‌ای یا شمشی از نوع مسی ، آلومینیومی یا از آلیاژ‌های دیگر است. هادی‌ها در دوسر روتور به وسیله‌ی دو حلقه که از جنس هادی‌ها است ، مانند شکل اتصال کوتاه می‌شوند. قفس‌ها در دو نوع ساده و دوبل با توجه به کاربرد موتور طراحی و ساخته می‌شود. شیارهای روتور قفسی را مخصوصاً "مورب می‌سازند تا بدین وسیله صدای هوم مغناطیسی موتور هنگام کار کاهش یابد و از تمایل به قفل روتور هنگام راه اندازی جلوگیری شود و همچنین قابلیت پایداری موتور هنگام تغییر ناگهانی بار افزایش می‌یابد.

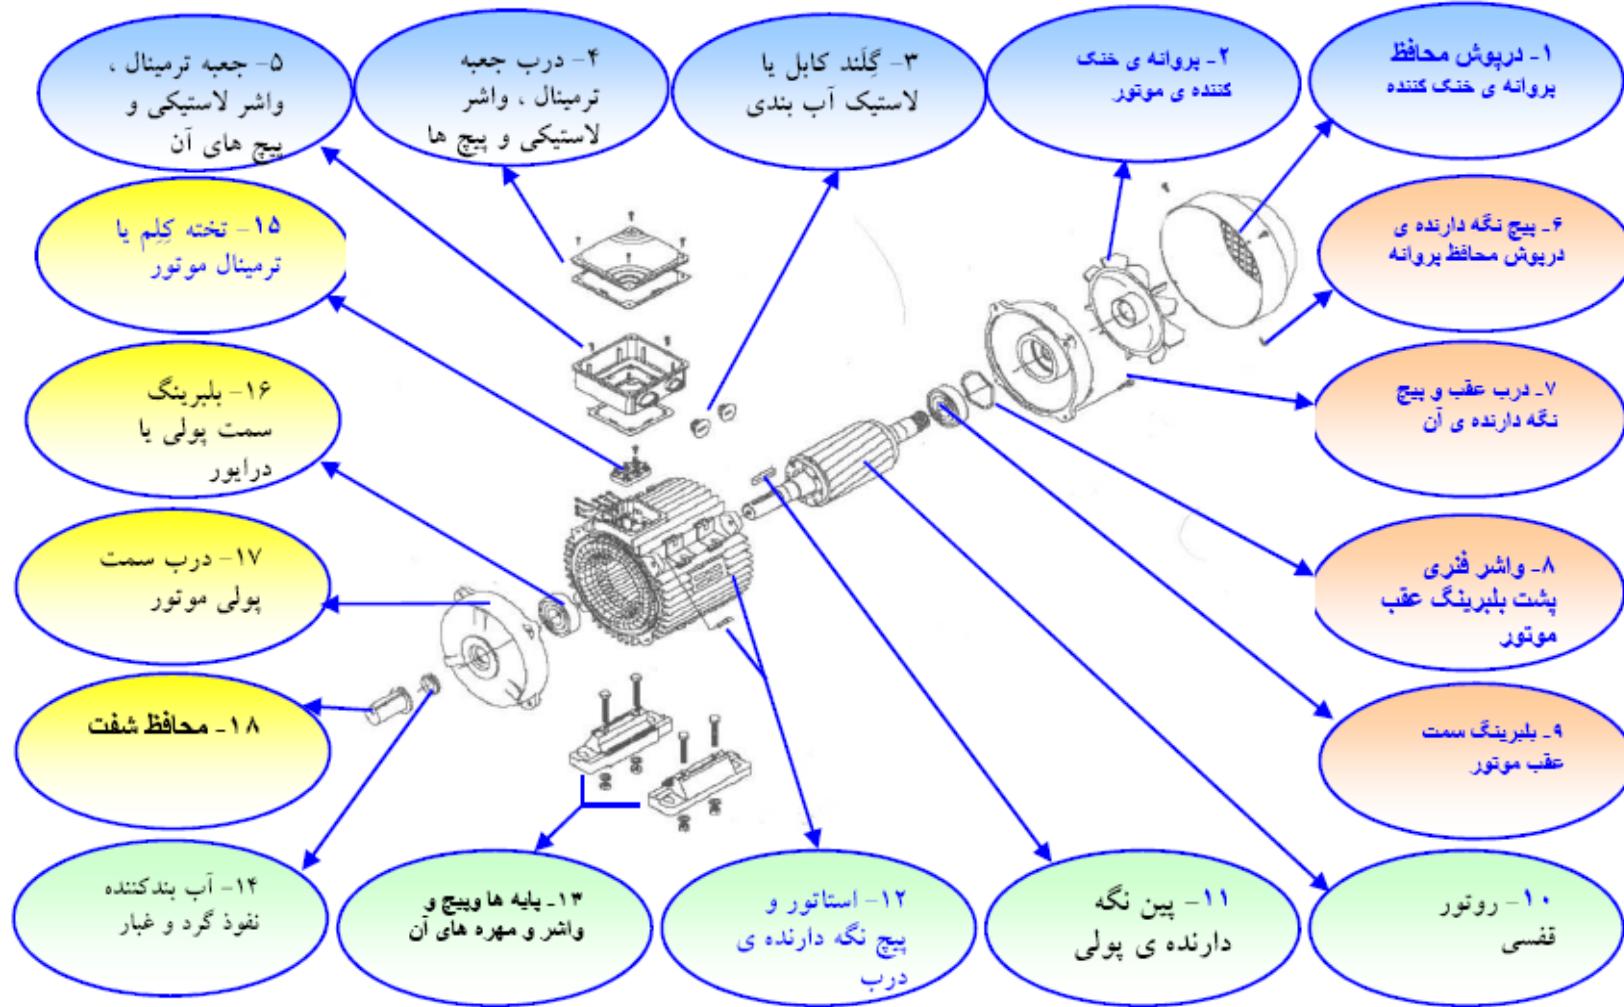



نقشه هی انفجاری یک نوع موتور روتور قفسی

اساس کار موتور القایی سه فاز


با اتصال جریان سه فاز به سیم پیچی سه فاز استاتور یک موتور القایی ، میدان دوّار با سرعت n_S و با مقدار ثابت $\Phi_m = 1/5 \Phi_T$ تولید می شود. این میدان پس از خارج شدن از هسته ای استاتور از فاصله ی هوایی بین استاتور و روتور عبور کرده و هنگام عبور از روتور ، هادی های روتور را قطع کرده و در آن ها مطابق با قانون القاء الکترومغناطیسی فاراده ولتاژ القاء می کند. چون هادی های روتور مانند قفس شکل زیر اتصال کوتاه شده اند ، ولتاژ القاء شده در هادی ها سبب عبور جریان الکتریکی در هادی های روتور می شود. جریان القایی روتور خود سبب تولید میدان مغناطیسی در روتور شده و در فاصله ی هوایی بین استاتور و روتور با یکدیگر درگیر می شوند. نتیجه ی برخورد دو میدان مغناطیسی استاتور و روتور در فاصله ی هوایی سبب افزایش تراکم شار مغناطیسی در یک طرف هادی های روتور و کاهش تراکم شار مغناطیسی در طرف دیگر همان هادی ها شده و روتور را در جهت میدان دوّار با سرعتی کمتر از n_S به حرکت در می آورد.

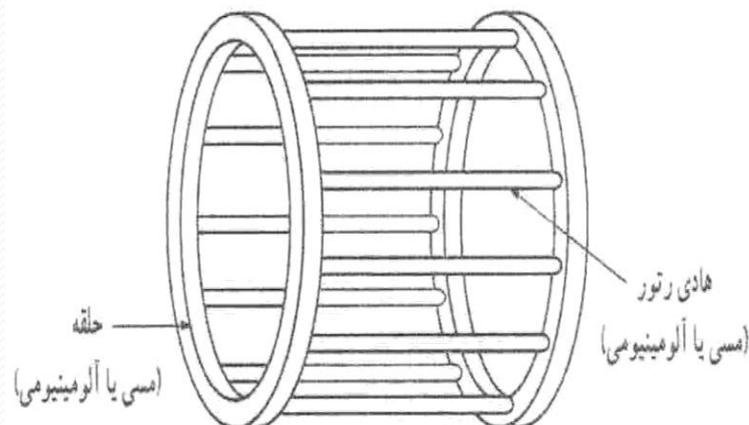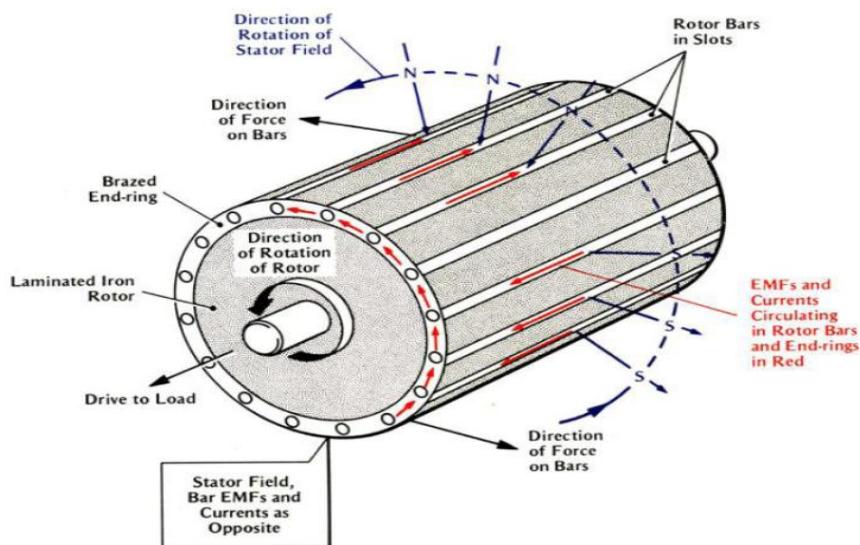


موتورهای AC با روتورهای قفسی استاندارد نوع A و B برای راه اندازی بارهای سبک ، روتورهای قفسی نوع C و D برای راه اندازی بارهای سنگین که نیاز به گشتاورهای راه اندازی زیاد دارند ، مانند راه اندازی فن ها با پروانه ی چدنی ، کمپرسورها و پمپ ها ای سانتریفوژ مورد استفاده قرار می گیرند.

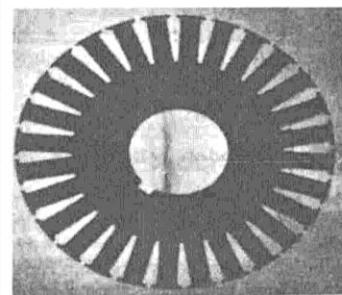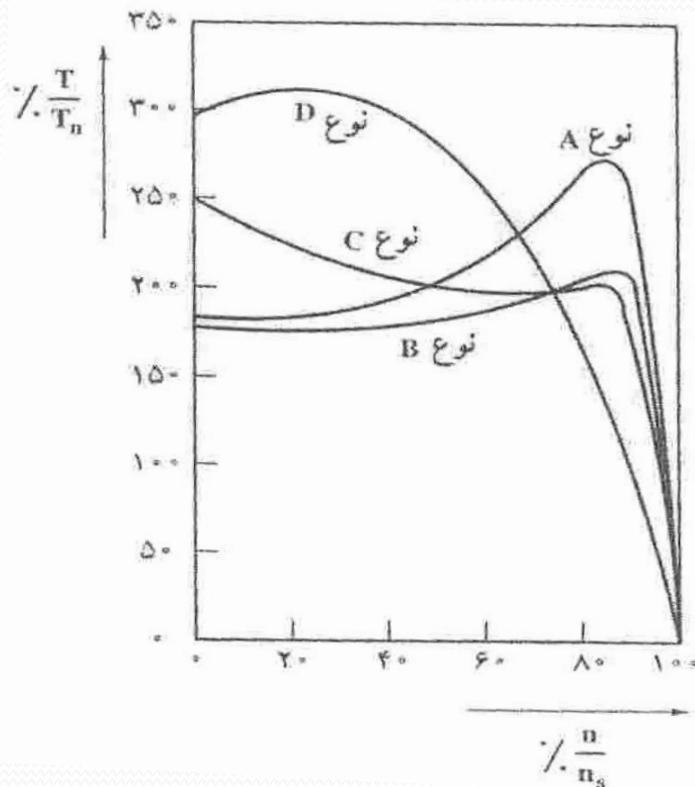


قفس نوع B

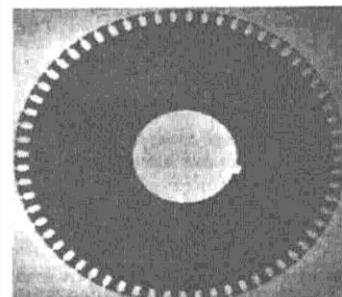

قفس نوع D

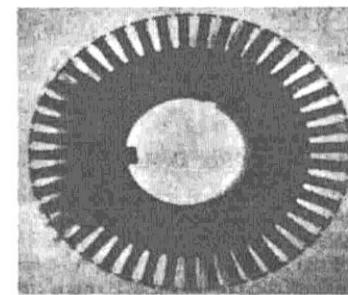

قفس نوع A

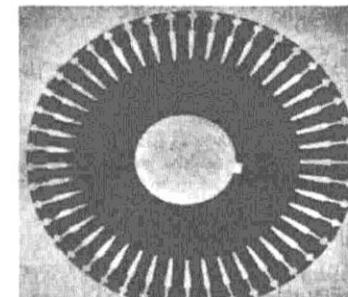

قفس نوع C

سرعت میدان دوار بر حسب دور در هر ثانیه را با RPS(Revolution Per Second) نشان می دهد.
معمولًا سرعت میدان دوار و روتور را بر حسب دور در هر دقیقه بیان می کنند و از رابطه‌ی زیر به دست می آید:

f (فرکانس شبکه بر حسب هرتز : HZ)

$$N_S = \frac{120F}{P}$$


تعداد جفت قطب های سیم پیچی : P

n (سرعت میدان دوار بر حسب دور در هر دقیقه : RPM) Revolution Per Minute

$$\% \text{ لغزش} = \frac{N_S - N_R}{N_S} \times 100$$

جدول زیر سرعت سنکرون برای قطبهاي مختلف را نشان می دهد.

| تعداد قطب ها | سرعت سنکرون |
|--------------|-------------|
| 2 | 3600 |
| 4 | 1800 |
| 6 | 1200 |
| 8 | 900 |
| 10 | 720 |

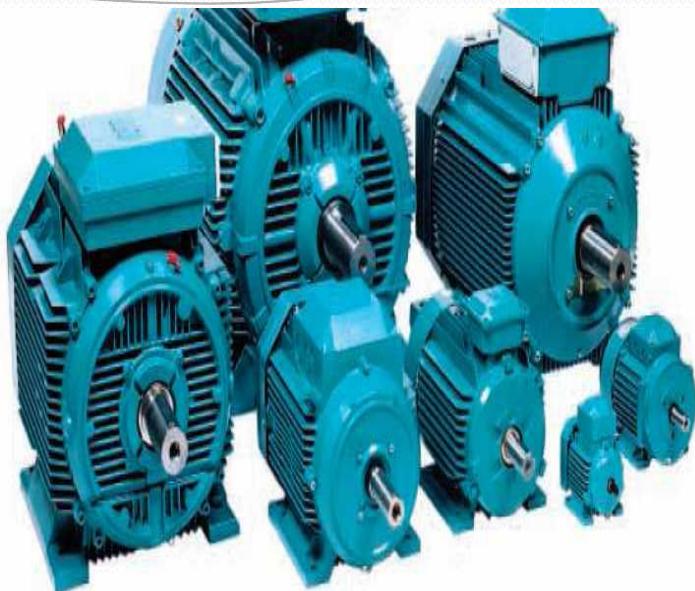


2-2 موتورهای آسنکرون سه فاز روتور سیم پیچی


این موتورها برای محرك ماشین آلات صنعتی که در شروع راه اندازی نیاز به گشتاور راه اندازی زیاد دارند مانند آسیاب مواد کارخانجات سیمان ، سنگ شکن ها ، نوار نقاله ها ، جرثقیل ها کمپرسورهای بزرگ ، آسانسورهای معادن زیر زمینی ، موتورهای سنکرون اصلاح کننده‌ی ضریب قدرت الکتریکی



شکل 1 مقاومت 8 پله ای را نشان می دهد که به وسیلهٔ کنتاکتور هنگام راه اندازی از مدار خارج می شوند. شکل 2 مشخصهٔ گشتاور سرعت موتور آسنکرون روتور سیم پیچی را نشان می دهد.


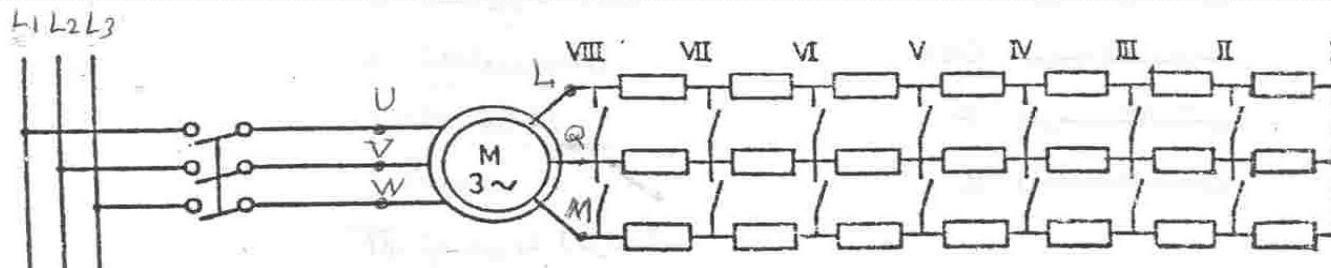


شکل 1

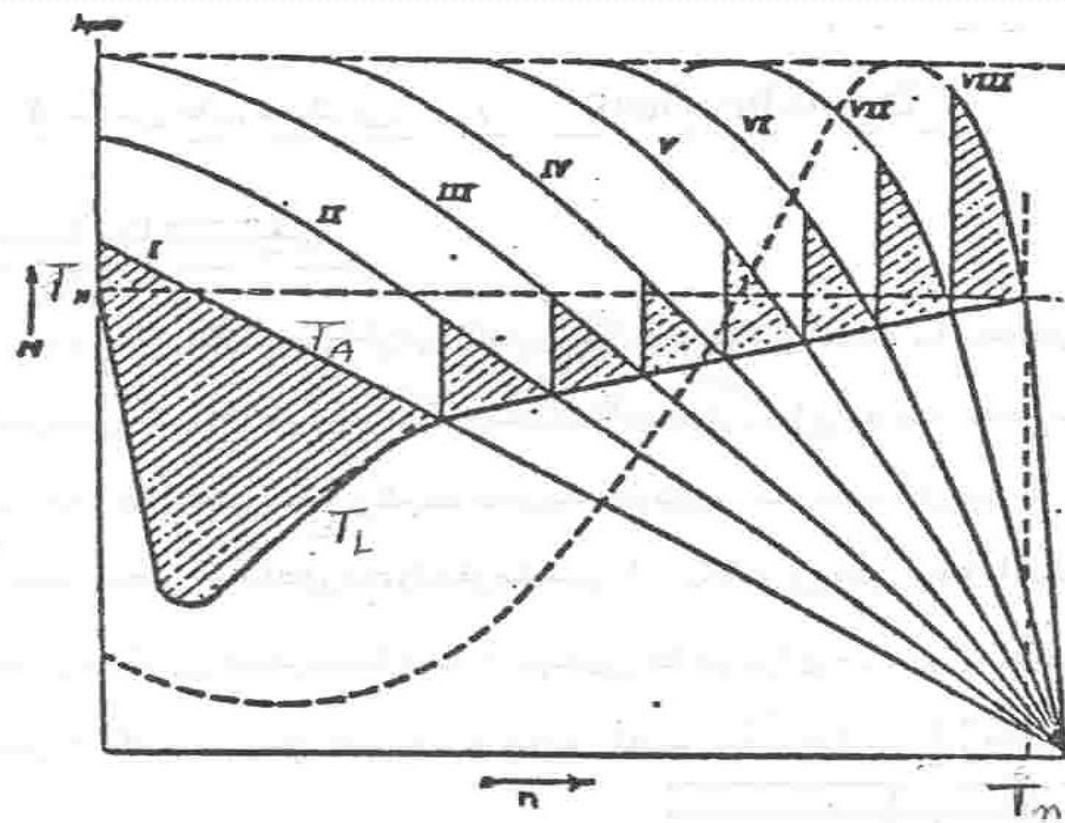

شکل 2

شکل ۳ مدار قدرت و فرمان یک موتور سه فاز آسنکرون روتور سیم پیچی را با مقاومت راه انداز ۴ مرحله ای نشان می دهد.

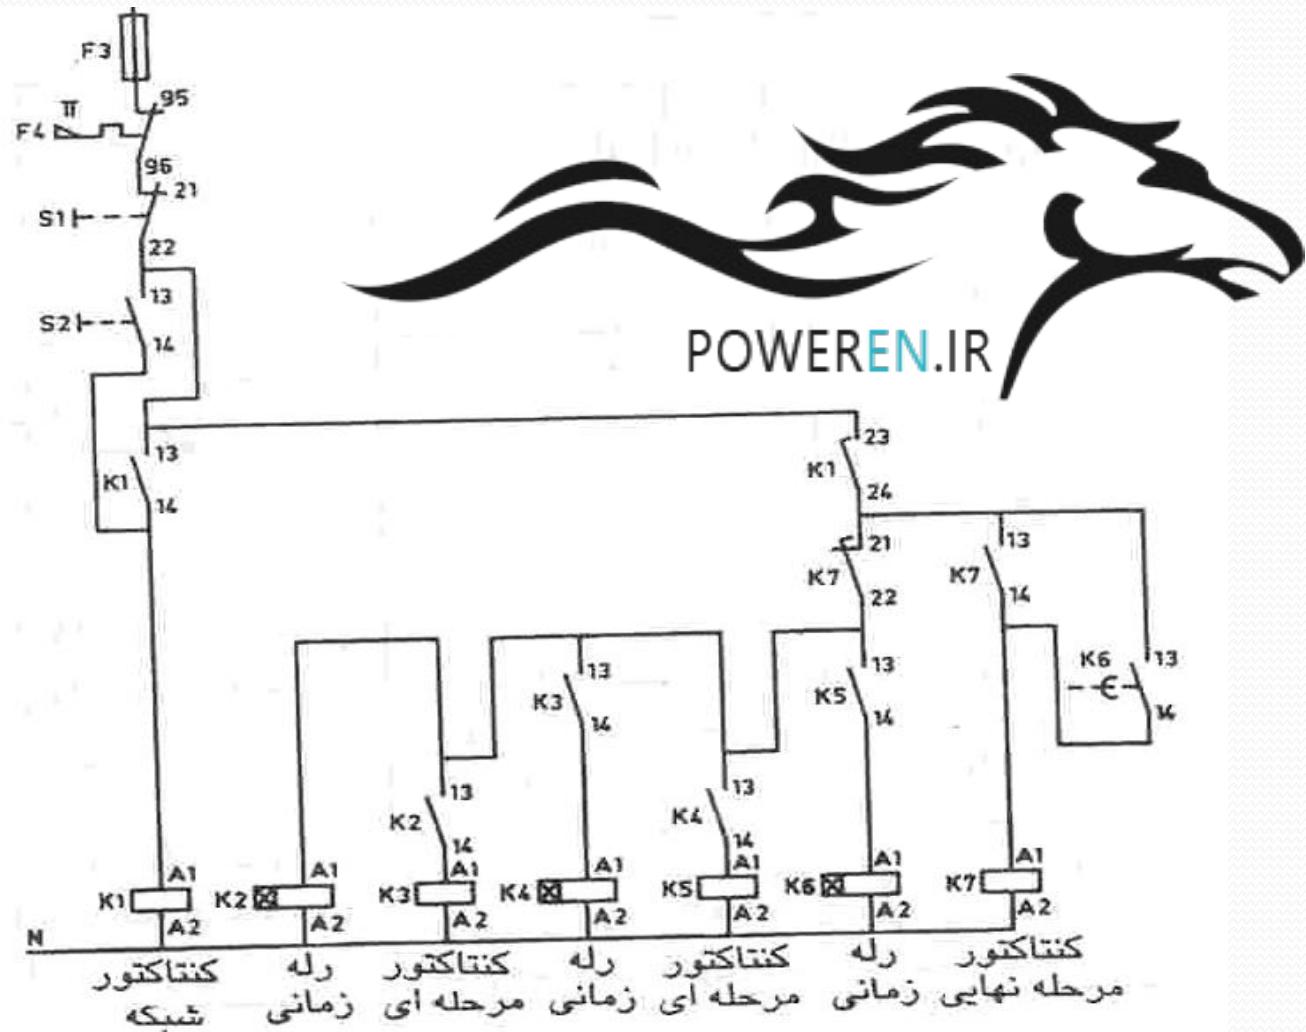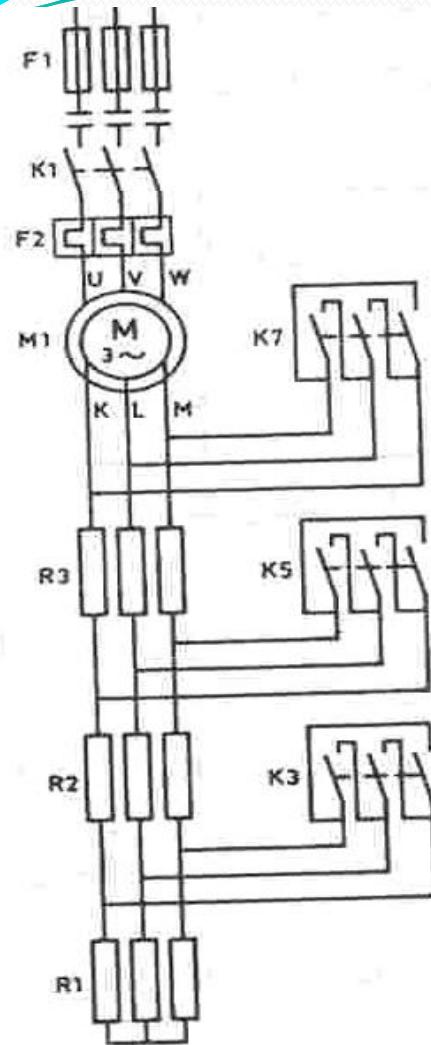

POWEREN.IR



انواع روش‌های راه اندازی موتورهای آسنکرون



برای راه اندازی موتورهای AC روش‌های مختلفی وجود دارد ، با توجه به نوع بار این روش‌ها کاربرد پیدا می‌کند. این روش‌ها عبارتند از:

- 1- راه اندازی مستقیم ، برای بارهای سبک در موتورهای فشار ضعیف و راه اندازی موتورهای فشار قوی
- 2- راه اندازی ستاره _ مثلث ، برای راه اندازی بارهایی که مقدار بار در زمان راه اندازی کمتر از 30% بار نامی است.
- 3- راه اندازی با استفاده از مقاومت راه انداز ، برای راه اندازی بارهای سنگین در موتورهای روتور سیم پیچی
- 4- قرار دادن رأکتور در مدار استاتور و اتصال گوتاه کردن آن بعد از راه اندازی موتور
- 5- راه اندازی با استفاده از اتو ترانسفورماتورها برای راه اندازی بارهای سنگین در موتورهای روتور قفسی
- 6- راه انداز نرم


انواع روش های راه اندازی نرم و کنترل دور در موتورهای AC

امروزه برای کاهش تنش واردہ به موتورهای آسنکرون از راه انداز نرم استفاده می کنند.

برای راه اندازی نرم و کنترل دور موتورهای AC لازم است که فرکانس و ولتاژ به یک نسبت کاهش یابد تا جریان راه اندازی کاهش یافته و موتور با گشتاور مورد نیاز بار ، راه اندازی شود. برای راه اندازی به روش نرم و کنترل دور آنها تکنیک های مختلفی وجود دارد.

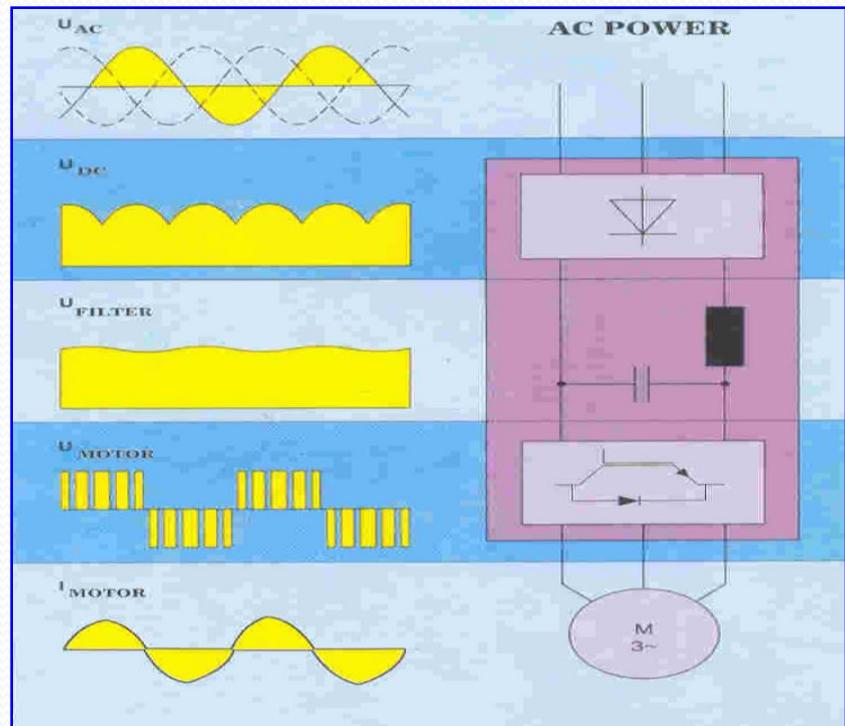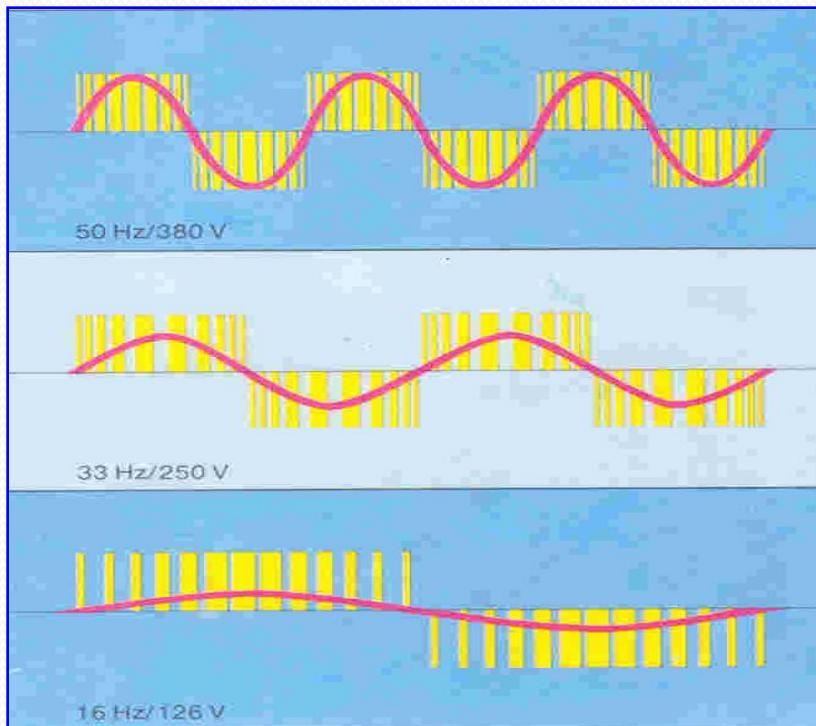


واحد قدرت سیستم شامل یک یکسوساز سه فاز (که از ۶ عدد دیود قدرت تشکیل شده است)، تعدادی خازن لینک DC برای صاف کردن ولتاژ یکسو شده توسط دیودها، یک سیستم شارژ خازنهای Link DC، یک ترانزیستور IGBT برای قرار دادن المنت حرارتی در مدار در زمان ترمز کردن دستگاه، و یک اینورتر که شامل ۶ عدد ترانزیستور IGBT است، می باشد. با سوئیچینگ ترانزیستورهای قدرت IGBT توسط سیگنالهای ارسالی از واحد کنترل، برق سه فاز با ولتاژ و فرکانس متغیر در خروجی اینورتر تولید می شود، که با اعمال آن به موتور می توان سرعت موتور را کنترل نمود.

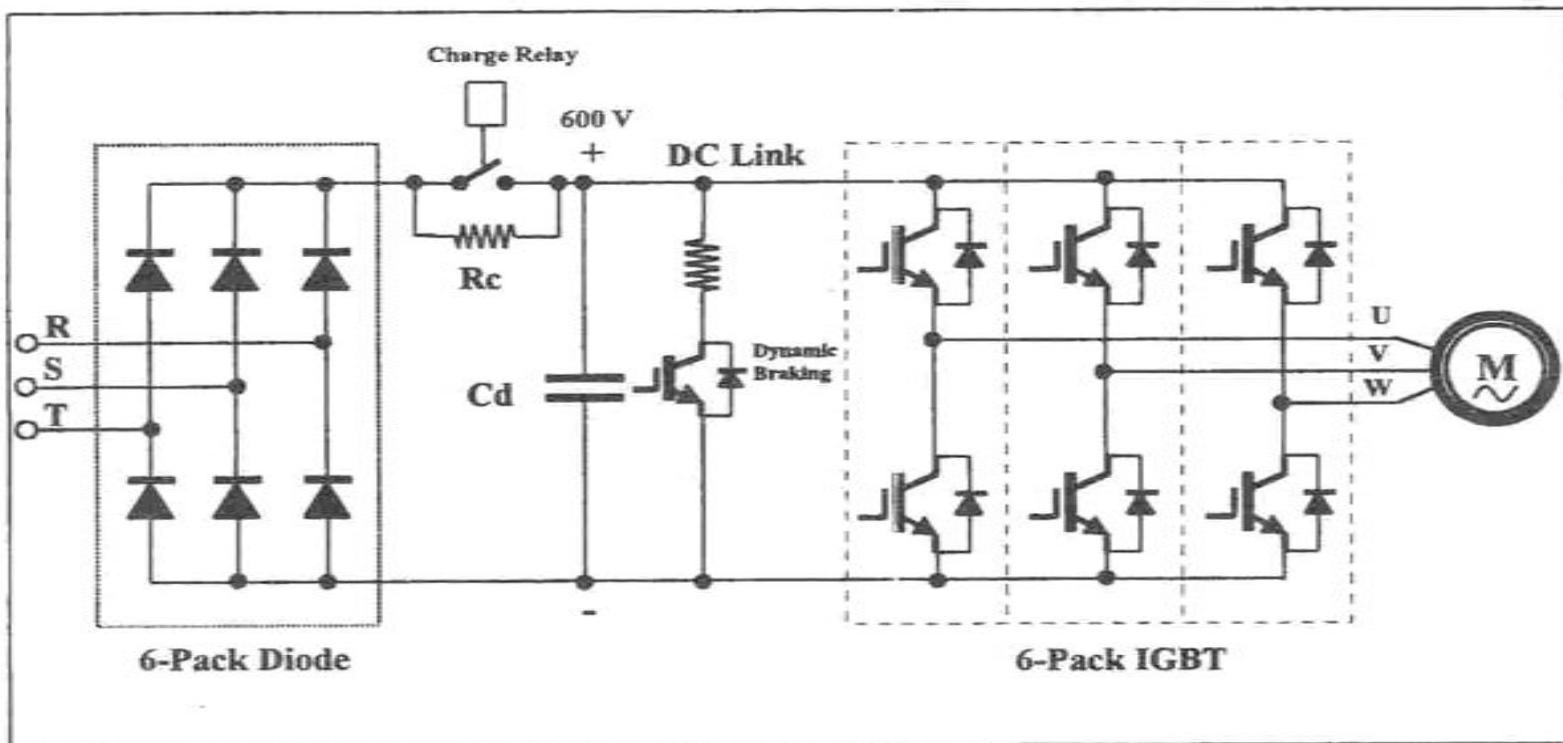

۱-۴- سیستم شارژ خازنهای لینک DC

چون در زمان روشن شدن دستگاه، خازنهای بزرگ DC دشارژ می باشند، بنابراین اگر مستقیماً در مدار قرار گیرند، جریان زیادی کشیده و سیستم آسیب خواهد دید. به این دلیل ابتدا توسط یک مقاومت، این خازنهای شارژ می شوند و وقتی ولتاژ لینک به مقدار مورد نظر رسید، با فرمان برد میکرو و از طریق یک کنتاکتور، مقاومت از مدار خارج می شود. اگر سیستم شارژ خازنهای درست عمل نکند، دستگاه خطای (Fault) LUF (Fault) داده و متوقف می شود.

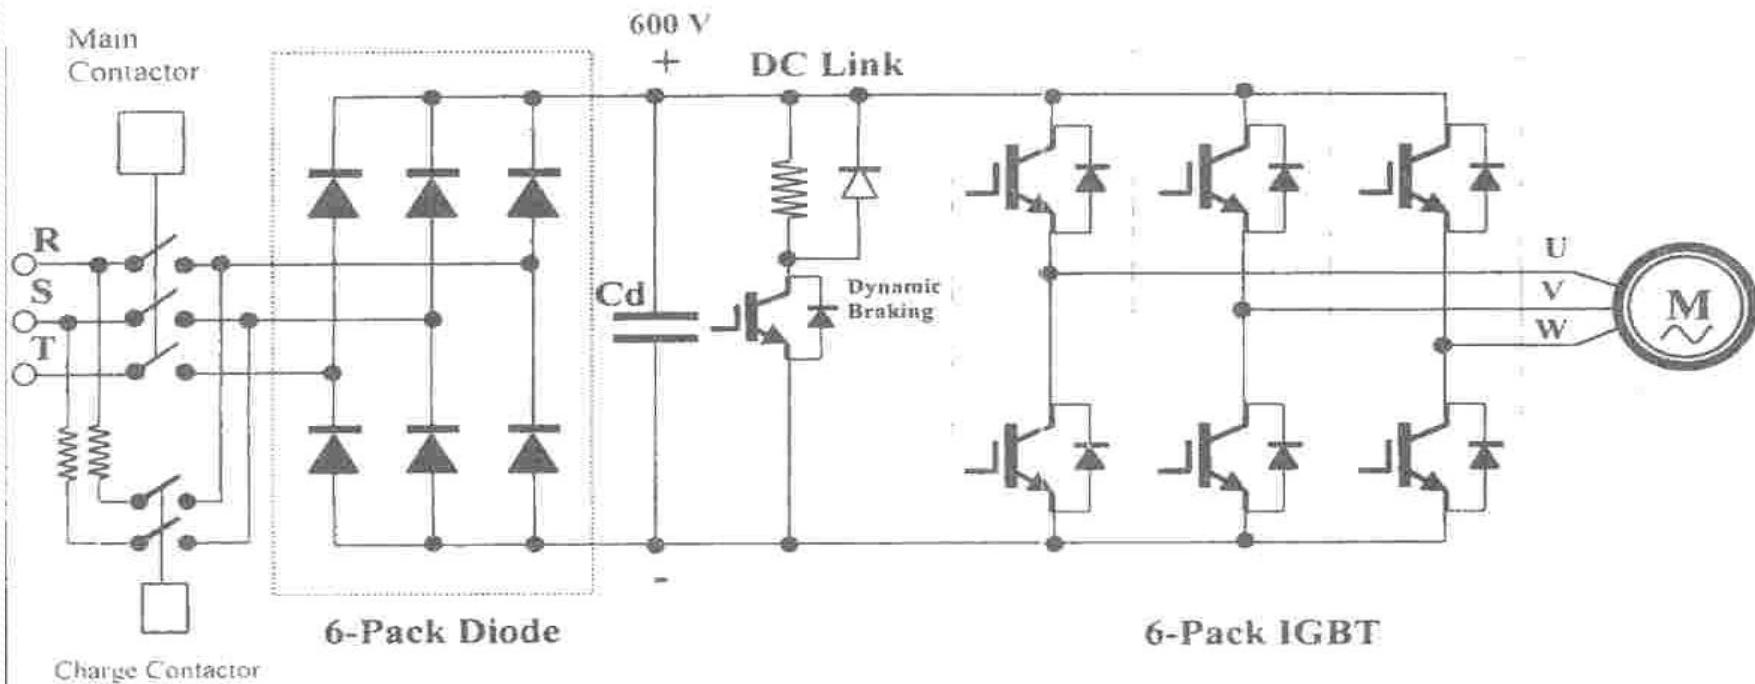


موتورهای آسنکرون تکفاز روتور قفسی

موتورهای آسنکرون تکفاز دارای انواع مختلف بوده و در صنعت و لوازم خانگی کاربرد زیادی دارد. انواع و کاربرد این نوع موتورها عبارتند از ۱-موتور آسنکرون تکفاز با راه انداز مقاومتی

این موتورها از نوع فاز شکسته بوده و دارای سیم پیچ اصلی و کمکی است.


مقاومت سیم پیچ کمکی این موتورها بیشتر از مقاومت اهمی سیم پیچ اصلی آنها است. مورد کاربرد این نوع موتورها ، در کمپرسور یخچال های خانگی ، فن ها و ... این موتورها مجهز به کلید گریز از مرکز یا رله ای مغناطیسی برای خارج کردن سیم پیچ راه انداز از مدار است و زمانی که سرعت روتور به 75% سرعت نامی آن رسید ، کلید گریز از مرکز یا رله ای مغناطیسی عمل می کند

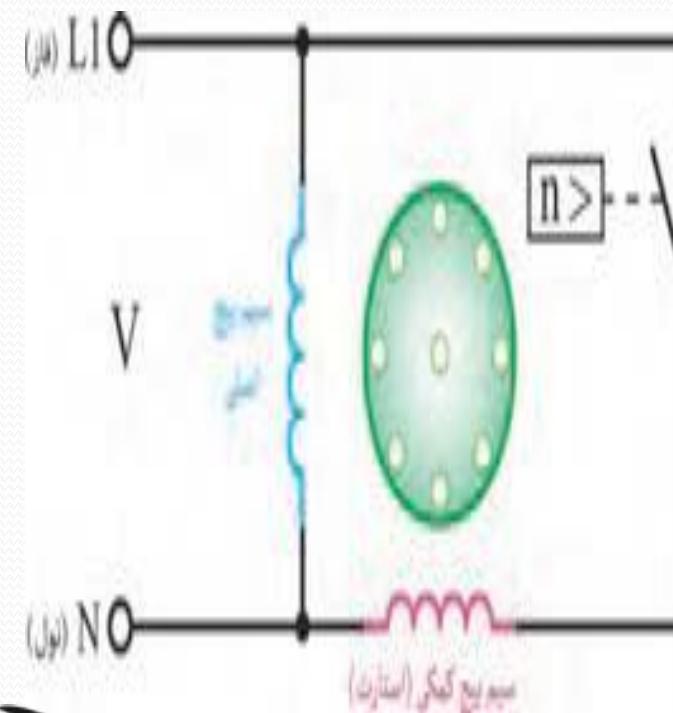

POWEREN.IR


2-موتور آسنکرون تکفاز با خازن راه انداز

این موتورها شبیه موتورهای تکفاز با راه انداز مقاومتی است با این تفاوت که یک یا دو عدد خازن راه انداز با سیم پیچ کمکی سری می شود و گشتاور راه اندازی آن زیاد است و در قدرت ۷۵٪ اسب بخار برای راه اندازی کولرهای آبی با قدرت زیادو کمپرسور هوا و همزن مواد کاربرد دارد

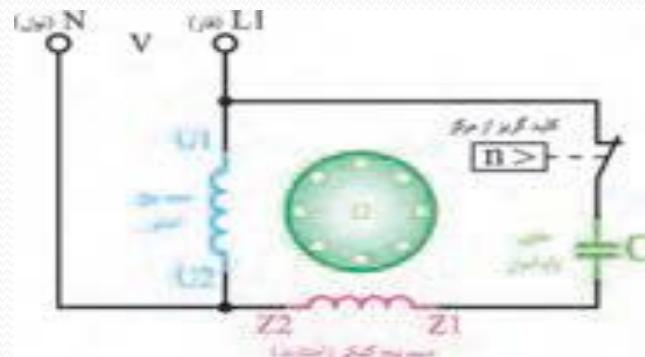


3-موتور آسنکرون تکفاز با خازن دائم کار

این موتور دارای یک خازن روغنی دائم کار است که با سیم پیچ کمکی بطور سری قراردارد. این موتور به عنوان محرک هواکش پمپ آب، لباسشویی و کولر آبی و هود آشپزخانه کاربرد دارد،

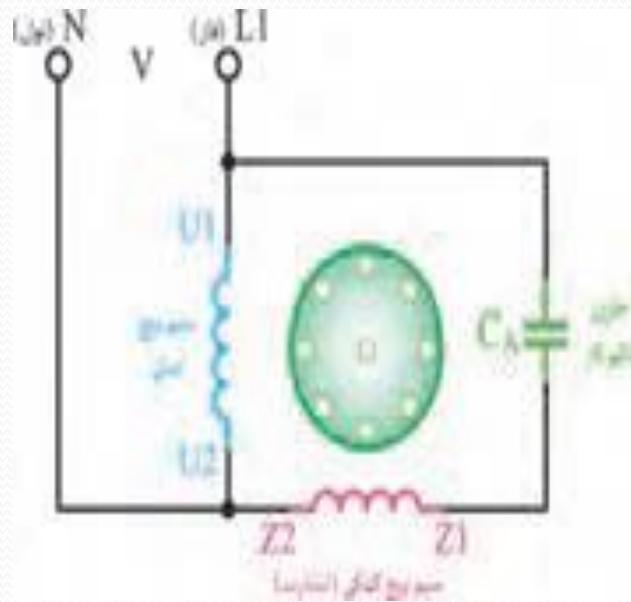

4-موتور آسنکرون تکفاز دو خازنی

این موتور دارای یک خازن راه اندازو و یک خازن دائم کار و راه انداز در ابتدای راه اندازی موتور با سیم پیچ کمکی سری می شوند و بعد از رسیدن سرعت روتور به 75% سرعت نامی موتور ، خازن راه انداز بوسیله ی کلید گریز از مرکز یا رله ی مغناطیسی از مدار خارج شده و موتور با خازن دائم کار در مدار باقی می ماند. کاربرد این نوع موتور در پمپ آب تکفاز با قدرت بالا و دستگاه چند کاره نجاری است

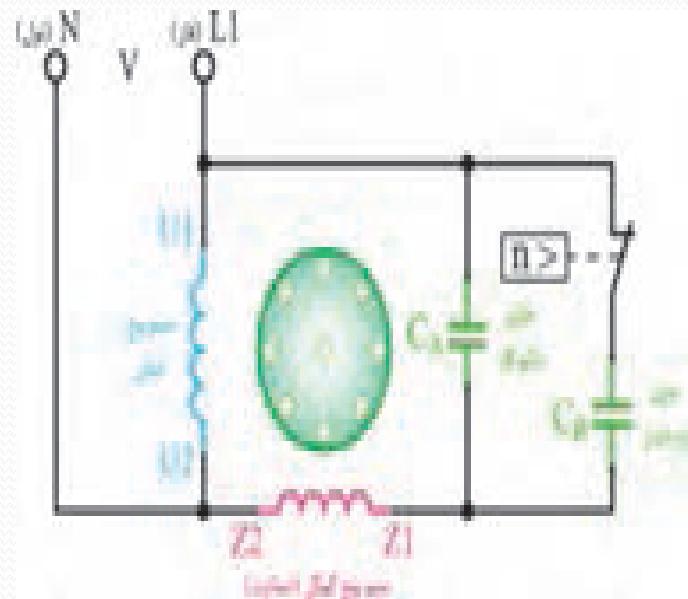


5-موتور آسنکرون تکفاز با قطب چاکدار

موتورهای قطب چاکدار دارای گشتاور راه اندازی کم بوده و به عنوان محرک هواکش ، پمپ آب کولر ، فن کباب پزی و بعضی از کولر آبی رومیزی کاربرد دارد



پلاک خواهی الکترو موتورها:

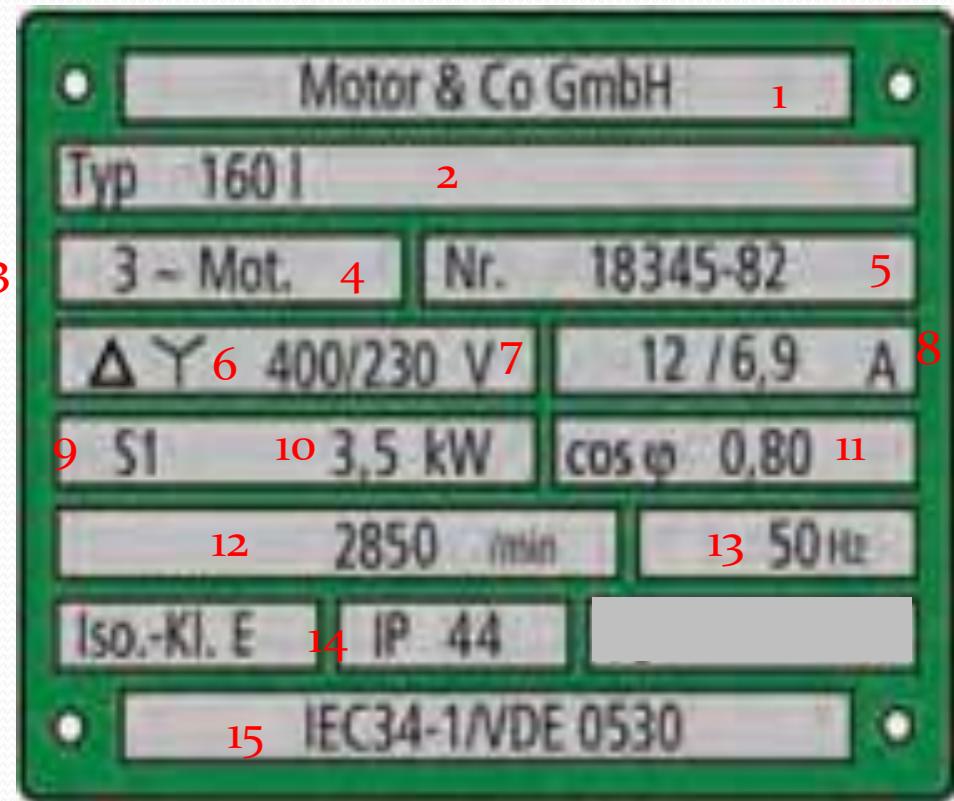

- 1 نام کارخانه سازنده
- 2 مدل(تیپ ماشین)
- 3 تعداد فاز(یکفاز یا سه فاز)
- 4 موتور یا مولد
- 5 شماره بدنی
- 6 نوع اتصال موتور(ستاره یا مثلث)
- 7 ولتاژ کار موتور(بر حسب ولت)
- 8 جریان موتور(بر حسب آمپر)
- 9 نوع کار موتور(پیوسته یا موقت)
- 10 قدرت موتور(بر حسب اسپ بخار)
- 11 ضریب قدرت موتور
- 12 سرعت موتور(بر حسب دور در دقیقه)
- 13 فرکانس موتور(بر حسب هرتز)
- 14 حفاظت بین المللی
- 15 استاندارد مورد استفاده در ساخت موتور

- مشخصاتی که روی پلاک الکتروموتورها مینویسند برای استفاده بهینه در طراحی و راه اندازی صحیح بکار میروند شامل نکاتی میشود که گاهی بی توجهی به آن باعث بهره بری کمتر و خسارت به تجهیزات الکتریکی میگردد.
- No:** شماره ساخته شده توسط کارخانه
- Type:** شامل کلیه مشخصات فنی الکترو موتور که در کاتالوگ کارخانه موجود بوده و یا در مکاتبه با کارخانه باید به آن اشاره شود و یا در هنگام خرید مشابه
- A:** حداقل جریان مجاز الکترو موتور را نشان میدهد که میزان جریان نباید بیشتر از مقدار فوق و بلکه همیشه الکترو موتور طوری انتخاب شود که زیر مقدار فوق کار نکند.
- S:** رژیم کاری

• **V:** ولتاژ کاری الکترو موتور میباشد که نباید ولتاژ بیشتر و یا کمتر به سیم پیچهای الکترو موتور اعمال گردد

• **HZ:** الکترو موتور باید در فرکانس **٥٠** هرتز کار کند (برق ایران)

• **60HZ** الکترو موتور باید در فرکانس **٦٠** هرتز کار کند (فرکانس برق برخی کشورهایی)

• **R.P. M:** نکته: دور الکترو موتورها با فرکانس ارتباط دارد لذا الکترو موتوري که در فرکانس **٥٠** هرتز مثلا **١٥٠٠** دور میباشد همین الکترو موتور در فرکانس **٦٠** دورش دیگر **١٥٠٠** نیست .
نشان دهنده **R.P. M** دور الکترو موتور در یک دقیقه در روی شقت خروجی میباشد.

• **KW:** مقدار توان الکترو موتور را نشان میدهد.

• **IP:** میزان حفاظت الکترو موتور در مقابل گرد و غبار و .. و طبق جدول ص**68** میباشد.

• **CL:** کلاس عایقی

• **KG:** وزن

نکته : اگر روی الکترو موتوري نوشته شده بود **220/380** معنی ان این است که این الکترو موتور در شبکه برق **١١٠** ولت که برخی از کشورها استفاده میشود باید بصورت مثلث و در کشورهایی که ولتاژ **٢٢٠** ولت (ولتاژ بین یک فاز و نول) دارند مثل ایران باید بصورت ستاره بسته شود .

وضعیت نصب موتور: وضعیت نصب، یکی از عوامل فیزیکی است که در انتخاب یک موتور باید به آن توجه داشت، زیرا نوع یاتاقان های موتور برای وضعیت نصب ویژه ای طراحی شده است و اگر موتور در وضعیت نامناسبی نصب شود، عمر مفید دستگاه در آن وضعیت، کاهش می پابد.

در جدول زیر چگونگی نصب موتور های الکتریکی بر اساس استاندارد (IEC) نشان داده شده است.

| نقش ساخته های موتور های الکتریکی | | | | | |
|--|-----|---|------------------|-----|--|
| نام IEC کد | شکل | شرح | نام IEC کد | شکل | شرح |
| مانتینین بیان یاتاقان سه چهارچی | | | | | |
| B5 IM 3001 | | با دو یاتاقان سبزی و طوق (فلاتجه) نصب | V4 IM 3211 | | مانند V3 آسا سر آزاد محور در سمت پایین |
| B6 IM 1051 | | با دو یاتاقان سبزی و یک سر آزاد محور | V5 IM 3151 | | با دو یاتاقان سبزی و یک سر آزاد محور در سمت پایین |
| B7 IM 1061 | | مانند B6 آسا سر آزاد محور در سمت چپ | V6 IM 4015 | | با دو یاتاقان سبزی و سر آزاد محور در سمت چپ |
| B8 IM 1071 | | مانند B5 آسا سرت | V18 IM 3611 | | مانند V5 آسا سطوح نصب بر روی طرف پیشانی (جلو) |
| B10 IM 4001 | | با دو یاتاقان سبزی و طوق (فلاتجه) نصب | A2 IM 5510 | | اسدون محور، پنهانه دارایی، یا پنهانه |
| B14 IM 3601 | | با دو یاتاقان سبزی و سلطاخ نصب بر روی سمت پیشانی (جلو) | C2 IM 6010 | | با دو یاتاقان سبزی و یک یاتاقان سبزی |
| مانتینین بیان وضعیت عمودی | | | | | |
| V1 IM 3011 | | با دو یاتاقان سبزی و طوق نصب، سر آزاد محور در سمت پایین | D1 IM 7005 | | با یک یاتاقان محض و محور طوق دار |
| V2 IM 3231 | | مانند V1 آسا سر آزاد محور در سمت پایان | D9 IM 7201 | | با دو یاتاقان محض سر آزاد |
| V3 IM 3031 | | مانند V1 آسا طوق نصب و سر آزاد محور در سمت پایان | VW1 IM 8015 | | یاتاقان عرضی در پایه طوق اتصال در پایین، نصب بر روی مستوی، اولارجوس، حلقه چند. |

انواع سرویس، تعمیرات و نگهداری تجهیزات :

۱ - تعمیرات پس از وقوع خرابی

Corrective (Break down) maintenance/ Failure Base

۲ - تعمیرات پیشگیرانه

Preventive maintenance (PM)/ Time Base

۳ - تعمیرات پیشگویانه


Predictive maintenance (PdM)/ Condition

Monitoring Base (CM)

۴ - تعمیرات آینده سازانه (بهینه سازی)

Proactive maintenance (PaM)/ Rehabilitation
(Upgrading)

اثر عوامل مهم در عمر تجهیزات الکتریکی (ترانسفورماتور، ژنراتور، موتور....)

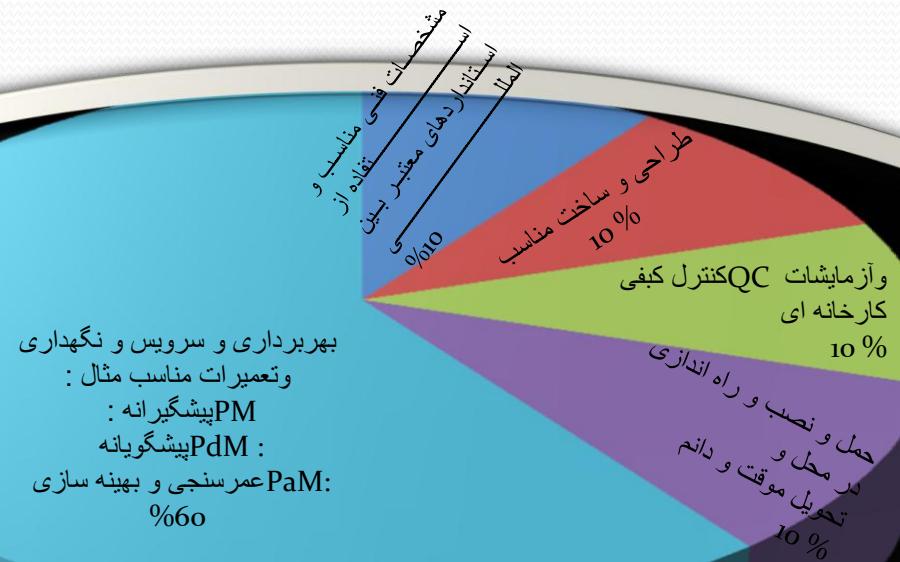

عمر تجهیزات ← ← عمر عایق

۱. کیفیت (استاندارد - طراحی - انتخاب کلاس عایقی و مواد مناسب از سازنده معتبر) با توجه به درجه حرارت و شرایط محیطی محل کار
۲. عوامل مخرب (حرارت - رطوبت - مواد شیمیایی و آلودگی - لرزش ، ضربه مکانیکی و اتصال کوتاه)



- سرویس و تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و پیشگویانه تجهیزات مهم الکتریکی مانند :
۱. ترانسفورماتور های قدرت- راکتور (وتپ چنجر ها)
 ۲. روغن های عایقی الکتریکی (معدنی و مصنوعی)
 ۳. ماشین های الکتریکی (ژنراتور - موتور های سنکرون و آسنکرون)
 ۴. تابلو های الکتریکی
 ۵. اتصالات و تجهیزات هوایی در پست ها (بوشینگ - برق گیر - ترانس جریان و ولتاژ - دژنگتور و سکیسیونر)

انواع عایق‌های الکتریکی در صنعت برق

ماخ (مانند: روغن عایق ترانسفور ماتور ها کابل)

جامد (مانند: میکا)

انواع عایق‌های جامد الکتریکی

کتان - ابریشم

کتان - سلولز (کاغذ و چوب)

رزینها - لعاب - اپوکسی - پولیمر

میکا - فیبر - شیشه

میکا - فیبر - شیشه - سیلیکون - اپوکسی

میکا - فیبر - شیشه - سیلیکون - اپوکسی (کلاس بالاتر)

میکا - شیشه - سیلیکات - سیلیکون - (NOMEX)

| کلاس عایق | حداکثر درجه حرارت مجاز |
|-----------|------------------------|
| Y | 90 |
| A | 105 |
| E | 120 |
| B | 130 |
| F | 155 |
| H | 180 |
| C | > 180 |

عایق رده Y

عایق های رده Y از مواد یا ترکیب موادی مانند پنبه، ابریشم، کاغذ، سلولز، چوب وغیره گه به روغن آغشته یا غوطه ورن شده باشند، تشکیل می شود.

مواد رده Y برای ماشین های الکتریکی و دستگاههای الکتریکی مناسب نیستند زیرا سریع فاسد شده و بسیار جاذب الرطوبه اند.

عایق رده A

عایقهای رده A مواد یا ترکیب موادی مانند پنبه، ابریشم و کاغذ هستند که به عایق مایعی مانند روغن آغشته شده یا روی آنها را پوشانده و یا در آن فرو برده شده اند. سایر مواد که تجربه نشان دهد که در حدود درجه حرارت رده A کار می کنند، در این رده جای دارد. مواد رده Y که با صمغ های طبیعی، سلولز اترسل و روغنهای عایق وغیره آغشته می شوند عایق رده A را تشکیل می دهند. همچنین در این رده ورقهای چوبی و کاغذ لاک دار جای دارند.

E عایق رده

عایقهای رده E مواد یا ترکیبات موادی هستند که تجربه و آزمایش نشان دهد که با درجه حرارت کلاس E کار می‌کنند (موادی که درجه پایداری حرارتی آنها تا 15°C بالاتر از درجه حرارت مواد رده A است). مانند لعابهای مصنوعی پنبه و ورقهای کاغذ با چسب فرمالدئید و غیره.

B عایق رده

عایق‌های رده B مواد یا ترکیب موادی مانند میکا، الیاف شیشه‌ای (فیبرکلاس) پنبه نسوز با چسب مناسب می‌باشند. سایر مواد و ترکیبات غیرآلی که با درجه حرارت رده B کار می‌کنند میتوان در این رده به حساب آورد. مانند میکا، الیاف شیشه‌ای، پنبه نسوز با چسب مناسب که بصورت ورقه‌های میکا، شیشه و پنبه نسوز در آید.

عایق رده F

عایق های رده F مواد یا ترکیب موادی مانند میکا، الیاف شیشه‌ای، پنبه نسوز با مواد چسبان مناسب هستند. سایر مواد و ترکیبات غیرآلی که به تجربه بتوانند با درجه حرارت رده F کار کنند در این رده جای می‌گیرند (موادی که پایداری حرارتی آنها اجازه می‌دهد که 25°C بالاتر از مواد رده B کار کنند).

عایق رده H

عایق های رده H موادی مانند سیلیسیم مرتع (خمیری) و ترکیب موادی مانند میکا، الیاف شیشه‌ای، پنبه نسوز با چسب مناسب مانند صفحه‌های سیلیسیم می‌باشند. سایر مواد یا ترکیب موادی که تجربه و آزمایش نشان دهد که با درجه حرارت رده H کار می‌کنند در این رده پذیرفته می‌شوند.

عایق رده C

عایق های رده C مواد یا ترکیب موادی مانند میکا، چینی، شیشه و کوارتز با یا بدون چسب غیرآلی می‌باشند. سایر مواد یا ترکیب موادی را که تجربه نشان دهد که در درجه حرارت رده C کار می‌کنند جزو این رده قرار می‌گیرند.

مثال زیر را برای درک اهمیت افزایش درجه حرارت بررسی می‌کنیم.

عمر مواد عایق رده کلاس A را میتوان با رابطه تجربی زیر بیان کرد:


$$T = 7.2 \times 10^4 e^{-0.09\theta}$$

T: عمر ماده عایق به سال

θ : حد اکثر درجه حرارتی است که ماده می‌تواند دائیماً با آن مواجه باشد.

اگر درجه حرارت عایق به 90°C برسد میتواند در حدود ۲۳ سال به خوبی کار کند. ولی اگر درجه حرارت به 97°C برسد عمر آن تقریباً به نصف افت می‌کند. وقتی درجه حرارت کار 150°C باشد، حدود ۴۷ روز و با درجه حرارت 200°C حدود ۱۰ ساعت کار می‌کند.

شکل (۱-۲) رابطه بین درجه حرارت و عمر ماده عایق رده A رانشان می‌دهد.

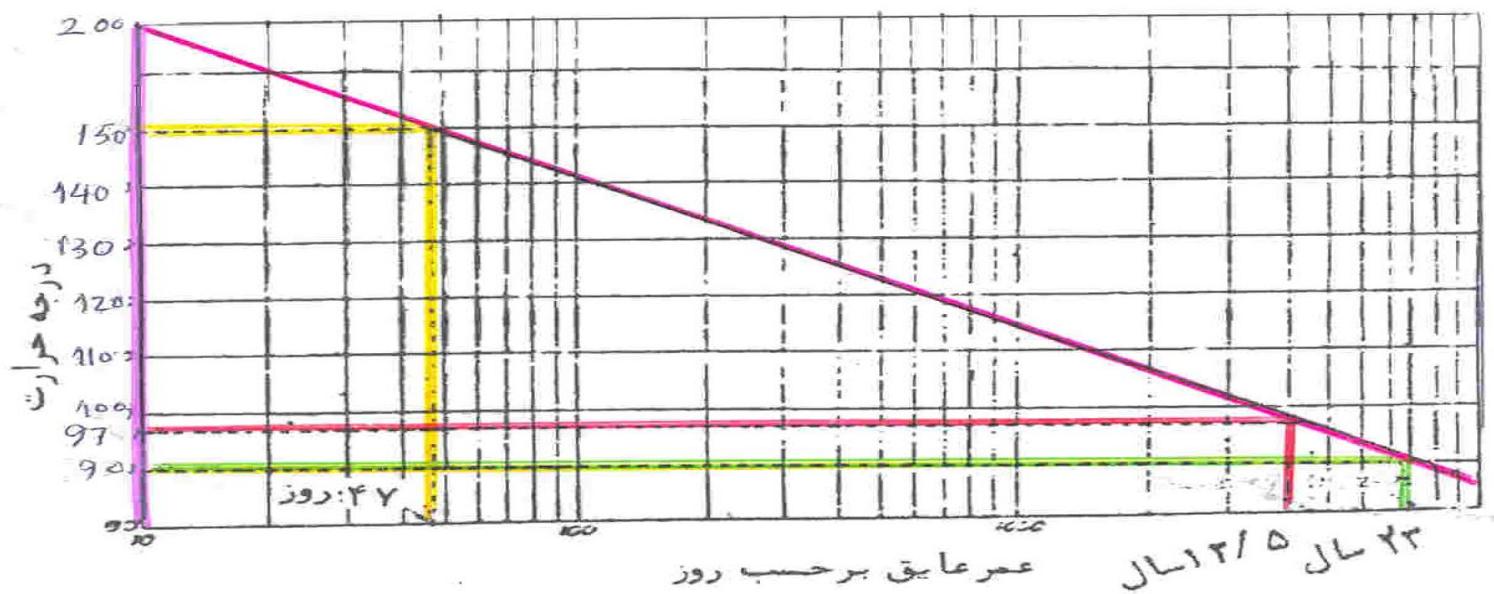

تأثیر درجه حرارت بر طول عمر عایق های استاندارد

- اگر $t_a > 40^\circ\text{C}$ باشد باید ضریب تصحیح K_t را به حساب آورد.

- مثال ۱: پار مکابیکی مساوی: $t_a = 50^\circ\text{C}$, $P_{\text{ه}} = 11 \text{ kW}$:

$$P_m = 11 \times \frac{100}{90} = 12.2 \text{ kW}$$



- مثال ۲:

موتور ۱۵ kW با $t_a = 55^\circ\text{C}$, توان حداقل موتور

$$P_m = 15 \times 0.85 = 12.75 \text{ kW}$$

ضریب تصحیح درجه حرارت

| ضریب تصحیح K_t | درجة حرارت محیط t_a |
|------------------|-----------------------|
| 0.95 | 45 °C |
| 0.90 | 50 °C |
| 0.85 | 55 °C |

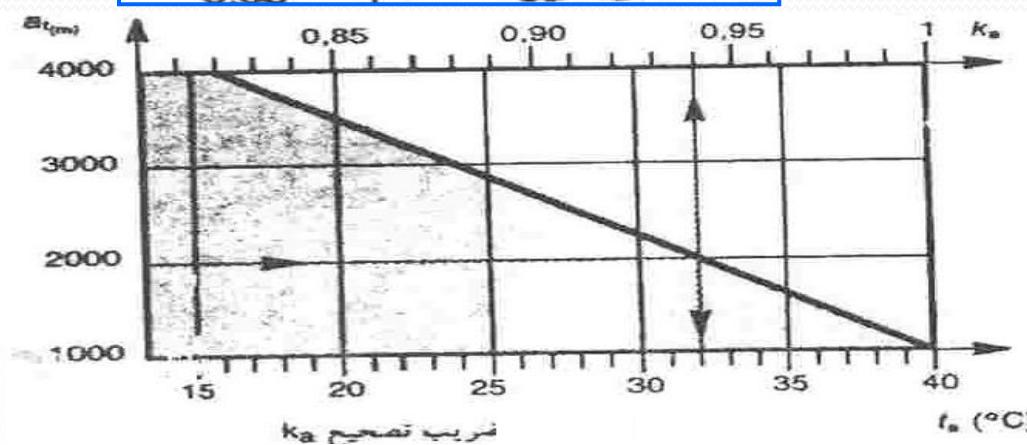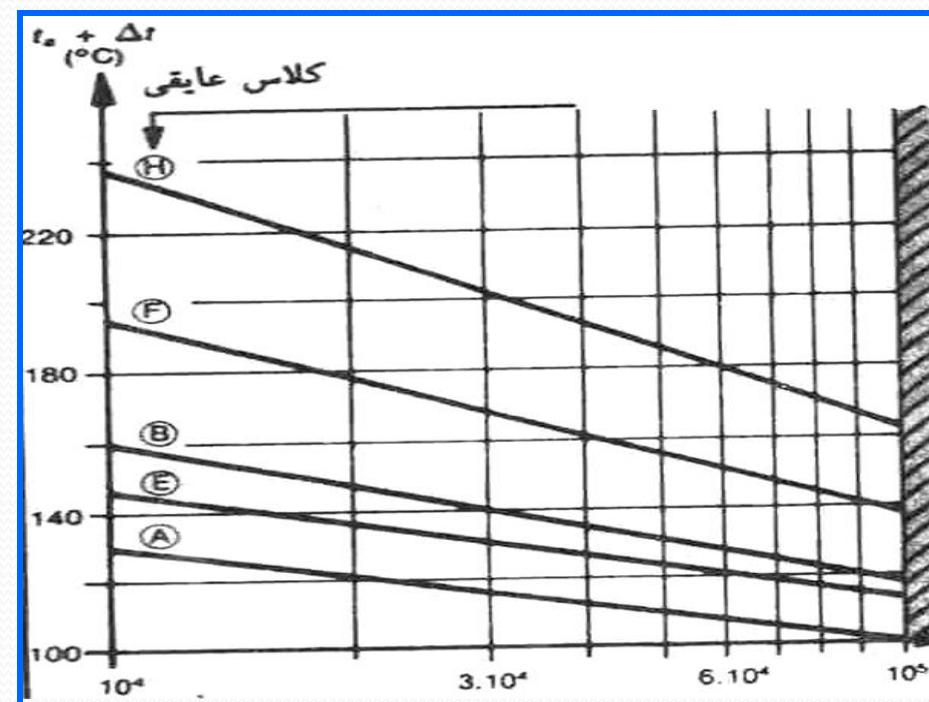

- مثال ۳:

ماشین با توان $a_t = 2000 \text{ m}$, $P_{\text{ه}} = 11 \text{ kW}$
توان نامی موتور:

$$t_a \leq 40^\circ\text{C} \quad \therefore P_m = 11 \times \frac{1}{0.94} = 11/0.94 \text{ kW}$$

$$P_m = 11 \text{ kW} \text{ با } t_a \leq 32^\circ\text{C}$$

- مثال ۴:

موتور ۱۵ با $a_t = 2000 \text{ m}$
توان حداقل موتور:

$$P_m = 11 \times 0.94 = 10.4 \text{ kW}, t_a \leq 40^\circ\text{C}$$

$$P_m = 11 \text{ kW} \text{ با } t_a \leq 32^\circ\text{C}$$

تنش های روی عایقها

وقتی یک ماشین الکتریکی در حال کار می باشد سیم پیچ استاتور آن تحت تأثیر انواع تنش های الکتریکی - حرارتی و مکانیکی قرار می گیرد. مقدار این تنش ها بستگی به فاکتورهای زیادی داشته و مقداری از آنها بستگی به طراحی ماشین داشته و مقدار دیگر بستگی به مقدار باری که روی آن قرار می گیرد دارد. تنشها به ۴ گروه تقسیم می گردند:

الف - تنشهای الکتریکی

ب - تنشهای حرارتی

ج - تنشهای مکانیکی

د - تنشهای محیطی

الف - تنشهای الکتریکی

اگر عایق اصلی شینه های ماشین های الکتریکی به اندازه کافی نباشد خیلی زودتر از تمام شدن عمر ماشین اتصال زمین بوجود خواهد آمد. مشکل جدی دیگر، عایق بین حلقه های یک شینه می باشد. سطح شکست عایق بین حلقه های یک کویل باید خیلی بیشتر از ولتاژ معمولی بین حلقه ها باشد. چون عایق حلقه ها باید پالس های بوجود آمده در اثر موج حاصل از قطع و وصل کلیدها، یا رعد و برق را بخوبی تحمل کند. تحمل سیم پیچ برای یک چنین موجهایی نه تنها بستگی به سطح عایقی بین حلقه ها داشته، بلکه به شکل قرار گرفتن حلقه ها نیز دارد. ماشینهای با قدرت کم و ولتاژ بالا، دارای تعداد حلقه های زیاد با سطح مقطع مسی کم می باشد، و این باعث می شود که در طراحی سیم پیچی، فاصله بین هادیها، فاکتور مهمی در مشخص کردن تحمل سیم پیچی از نظر موج ورودی گردد.

تنش های حرارتی

تنشهای حرارتی، را برای کارکرد نرمال در مرحله طراحی در نظر می‌گیرند. ولی حوادث غیر نرمال مانند اضافه بار و اتصال کوتاههای متعدد باعث افزایش درجه حرارت عایقها بیش از مقداری که در طراحی در نظر گرفته شده گشته و در نتیجه باعث کاهش عمر عایقها می‌گردد. جهت جلوگیری از این عامل عناصر حساسی جهت اندازه گیری درجه حرارت عایقها در زنراتور تعییه می‌کنند.

ج - تنشهای مکانیکی

تنشهای مکانیکی به تعداد زیاد و به طرق مختلف در ماشینها بوجود می‌آید ولی نتیجه آن یکسان بوده و باعث شکستگی عایق شینه که نتیجه آن اتصال کوتاه در حلقه های یک کویل، اتصال زمین کویلها و یا اتصال فاز به فاز می‌گردد. مهم‌ترین عامل صدمات مکانیکی حرکت کویلها در قسمتهای انتهایی بوده و بیشتر در اتصال کوتاهها بوجود می‌آید.

د - تنشیهای محیطی

آخرین مسئله‌ای که باعث صدمه دیدن عایق‌های ماشین‌های الکتریکی می‌گردد، آلودگی محیطی بوده و این آلودگی میتواند ذرات هادی یا بخارات اسیدی باشد. برای جلوگیری از این نوع آلودگیها سیم پیچ ماشینهای الکتریکی را با وارنیش مخصوص می‌پوشانند. ماشینهایی که دارای سیستم خنک کنندگی باز می‌باشند بیشتر در معرض آلودگی محیط بوده و به مرور زمان ذرات موجود در هوای روی عایق‌های سیم پیچی یا روی هسته می‌نشینند.

اگر آلودگی را بوسیله روش‌های مشخص شده در زمانه‌های برنامه‌ریزی شده از روی عایق‌ها بردارند، احتمالاً هیچ گونه آسیبی به ژنراتور نمی‌رسد. ولی اگر آلودگی روی قسمت‌های مختلف ماشین بمدت طولانی باقی بماند، باعث کاهش تبادل حرارتی می‌گردد که نتیجه آن افزایش درجه حرارت شینه‌های ماشینها را سبب می‌شود و در نهایت عمر ماشین بسیار کاهش می‌یابد. در بعضی از مکانها که آلودگی بصورت ذرات غبار می‌باشد ممکن است مسیرهای تهویه یسته‌گردد و این عمل باعث افزایش درجه حرارت در نقاط مختلف ژنراتور شده که نتیجه آن خراب شدن ژنراتور می‌باشد.

Motor size

A B
M3BP 160 L

C D, E, F, G
3GBP 161 103 - ADA, 003 etc.
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

| | |
|---|----------------------------|
| A | Motor type |
| B | Motor size |
| C | Product code |
| D | Mounting arrangement code |
| E | Voltage and frequency code |
| F | Generation code |
| G | Variant codes |

Explanation of the product code:

Positions 1 to 4

3GBA/3GBP = Totally enclosed fan cooled squirrel cage motor with cast iron frame

Positions 5 and 6

IEC-frame

| | |
|----------|----------|
| 07 = 71 | 20 = 200 |
| 08 = 80 | 22 = 225 |
| 09 = 90 | 25 = 250 |
| 10 = 100 | 28 = 280 |
| 11 = 112 | 31 = 315 |
| 13 = 132 | 35 = 355 |
| 16 = 160 | 40 = 400 |
| 18 = 180 | |

Position 7

Speed (Pole pairs)

| |
|--|
| 1 = 2 poles |
| 2 = 4 poles |
| 3 = 6 poles |
| 4 = 8 poles |
| 5 = 10 poles |
| 6 = 12 poles |
| 7 = > 12 poles |
| 8 = Two-speed motors for fan drive |
| 9 = Multi-speed motors, two-speed motors for constant torque |

Position 8 to 10

Serial number

Position 11

Mounting arrangement

| | |
|-----|--|
| A = | Foot-mounted, top-mounted terminal box |
| R = | Foot-mounted, terminal box RHS seen from D-end |
| L = | Foot-mounted, terminal box LHS seen from D-end |
| B = | Flange-mounted, large flange |
| C = | Flange-mounted, small flange (sizes 71 to 112) |
| H = | Foot- and flange-mounted, terminal box top-mounted |
| J = | Foot- and flange-mounted, small flange with tapped holes |
| S = | Foot- and flange-mounted, terminal box RHS seen from D-end |
| T = | Foot- and flange-mounted, terminal box LHS seen from D-end |
| V = | Flange-mounted, special flange |
| F = | Foot- and flange-mounted. Special flange |

Position 12

Voltage and frequency code

See table below

Position 13

Generation code

A, B, C...

The product code must be, if needed, followed by variant codes.

Code letters for supplementing the product code - single speed motors

| Code letter for voltage and frequency | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--|--|------------------------------|--------------|
| A | B | D | E | F | H |
| 380 VY 50 Hz | 380 VΔ 50 Hz | 380-420 VΔ 50 Hz 660-690 VY 50 Hz 440-480 VΔ 60 Hz | 500 VΔ 50 Hz 575 VΔ 60 Hz | 500 VY 50 Hz 575 VY 60 Hz | 415 VΔ 50 Hz |
| S | T | U | X | | |
| 220-240 VΔ 50 Hz | 660 VΔ 50 Hz | 690 VΔ 50 Hz | Other rated voltage, connection or frequency, max. 690 V | | |
| 380-420 VY 50 Hz | | | | | |
| 440-480 VY 60 Hz | | | | | |

Code letters for supplementing the product code - two speed motors

| Code letter for voltage and frequency | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| A | B | D | E | H | S |
| 220 V 50 Hz | 380 V 50 Hz | 380-400 V 50 Hz 440-480 V 60 Hz | 500 V 50 Hz 575 V 60 Hz | 400-415 V 50 Hz 460-480 V 60 Hz | 220-230 V 50 Hz |

Squirrel cage induction motor M2BA 355 S 4, 187.5 kW, 1500 rpm, B3










| | | |
|--|--------------------------------|--------------------|
| Motor Type | M2BA 355 S 4 | |
| Drawing Number | 3BHS110044 | |
| Electrical Data Motor: | | |
| nominal shaft power (1000 m) | kW | 250 |
| nominal shaft power required (2500 m) | kW | 187.5 |
| Frequency | Hz | 50 |
| Poles | / | 4 |
| Voltage | V | 380 |
| rated speed | rpm | 1489 |
| synchronous speed | rpm | 1500 |
| rated current | A | 349 |
| power factor at full load | cos φ | 0.85 |
| efficiency at full load -η | % | 96.3 |
| Torque | Nm | 1206 |
| Tmax/TN | - | 3.2 |
| Construction: | | |
| rotor inertia J=WR ² | kgm ² | 6.5 |
| weight | kg | 1550 |
| Direction of rotation | | Bi-directional |
| Terminal box position seen from DE | | On top |
| Standard | | IEC |
| sound pressure level (no load) | dB (A) | 80 |
| mounting | | IM 1001, B3 |
| protection | | IP 55 |
| cooling | | IC 411 |
| Insulation class/ temp. rise | | F/B |
| colour | | RAL 5014 |
| Locked Rotor Torque | T _S /T _N | 2.7 |
| No Load Current | A | 118 |
| Starting Current in case of DOL | I _S /I _N | 8.3 |
| Efficiency (%) and Power Factor (-) of Nominal Load for: | | 96.3 / 0.85 |
| | 75 % | 96.2 / 0.83 |
| | 50 % | 95.4 / 0.76 |
| Bearing Type | DE / NE | NU322/C3 / 6319/C3 |
| Accessories: | | |
| Thermistor: 2/winding (PTC) | | No |
| PT100 in windings | | No |
| PT100: in bearings (DE & NDE) | | No |
| drain holes | | No |
| Shaft | Ø x L [mm] | 100 x 210 |
| space heater | (V/ W) | No |
| Foundation studs | | No |

Squirrel cage induction motor M2BA 315 SMC 4, 125 kW, 1500 rpm, B3

| | | |
|--|--------------------------------|---|
| Motor Type | | M2BA 315 SMC 4 |
| Drawing Number | | 3BHS111453 |
| Electrical Data Motor: | | |
| nominal shaft power (1000 m) | kW | 160 |
| nominal shaft power required (2500 m) | kW | 125 |
| Frequency | Hz | 50 |
| Poles | / | 4 |
| Voltage | V | 380 |
| rated speed | rpm | 1488 |
| synchronous speed | rpm | 1500 |
| rated current | A | 237 |
| power factor at full load | cos φ | 0.84 |
| efficiency at full load -η | % | 95.8 |
| Torque | Nm | 802 |
| Tmax/TN | - | 3.4 |
| Construction: | | |
| rotor inertia J=WR ² | kgm ² | 2.9 |
| weight | kg | 970 |
| Direction of rotation | | Bi-directional |
| Terminal box position seen from DE | | On top |
| Standard | | IEC |
| sound pressure level (no load) | dB (A) | 70 |
| mounting | | IM 1001, B3 |
| protection | | IP 55 |
| cooling | | IC 411 |
| Insulation class/ temp. rise | | F/B |
| colour | | RAL 5014 |
| Locked Rotor Torque | T _S /T _N | 2.7 |
| No Load Current | A | 89 |
| Starting Current in case of DOL | I _S /I _N | 8.2 |
| Efficiency (%) and Power Factor (-) of Nominal Load for: | | 100 % 75 % 50 % |
| | | 95.8 / 0.84 95.7 / 0.80 94.9 / 0.72 |
| Bearing Type | DE / NE | NU319/C3 / 6316/C3 |
| Accessories: | | |
| Thermistor: 2/winding (PTC) | | No |
| PT100 in windings | | No |
| PT100: in bearings (DE & NDE) | | No |
| drain holes | | No |
| Shaft | Ø x L [mm] | 80 x 170 |
| space heater | (V/ W) | No |
| Foundation studs | | No |


| قدرت P_2 بر حسب KW | | نسبت جریان راه اندازی به جریان نامی | (راندمان) (η) | | | ضریب قدرت (cos φ) | | | |
|----------------------|------|--|----------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|--------------------|
| 40 | 50 | | 4/4 | 3/4 | 2/4 | 4/4 | 3/4 | 2/4 | لحظه راه اندازی |
| ≤1.1 | ≤1 | 5 | 0.730 | 0.725 | 0.685 | 0.785 | 0.730 | 0.640 | 0.70 |
| 1.5 | 1.4 | 5.4 | 0.770 | 0.760 | 0.730 | 0.770 | 0.720 | 0.620 | 0.70 |
| 2.2 | 2 | 5.6 | 0.780 | 0.770 | 0.740 | 0.790 | 0.730 | 0.630 | 0.63 |
| 3 | 2.7 | 6.5 | 0.800 | 0.795 | 0.775 | 0.800 | 0.730 | 0.645 | 0.62 |
| 4 | 3.7 | 6.8 | 0.830 | 0.830 | 0.810 | 0.810 | 0.745 | 0.660 | 0.62 |
| 5.5 | 5 | 7 | 0.830 | 0.830 | 0.810 | 0.810 | 0.745 | 0.670 | 0.55 |
| 7.5 | 6.9 | 7 | 0.840 | 0.840 | 0.820 | 0.820 | 0.770 | 0.710 | 0.55 |
| 9 | 8.3 | 7 | 0.850 | 0.850 | 0.830 | 0.840 | 0.795 | 0.665 | 0.50 |
| 11 | 10 | 7 | 0.880 | 0.880 | 0.860 | 0.820 | 0.770 | 0.665 | 0.50 |
| 15 | 14 | 7.5 | 0.880 | 0.880 | 0.860 | 0.820 | 0.770 | 0.670 | 0.50 |
| 18.5 | 17 | 7.8 | 0.880 | 0.880 | 0.860 | 0.820 | 0.770 | 0.660 | 0.45 |
| 22 | 20 | 7.8 | 0.900 | 0.900 | 0.880 | 0.820 | 0.775 | 0.660 | 0.45 |
| 30 | 27.5 | 8 | 0.900 | 0.900 | 0.880 | 0.835 | 0.775 | 0.670 | 0.40 |
| 37 | 34 | 7.5 | 0.910 | 0.910 | 0.890 | 0.835 | 0.780 | 0.715 | 0.40 |
| 45 | 41.5 | 7.5 | 0.910 | 0.910 | 0.890 | 0.850 | 0.810 | 0.715 | 0.40 |
| 55 | 50.5 | 7.5 | 0.920 | 0.920 | 0.900 | 0.850 | 0.805 | 0.715 | 0.40 |
| 75 | 69 | 7.5 | 0.920 | 0.920 | 0.900 | 0.850 | 0.805 | 0.725 | 0.38 |
| 90 | 83 | 7.5 | 0.935 | 0.930 | 0.905 | 0.855 | 0.815 | 0.730 | 0.38 |
| 110 | 101 | 8 | 0.935 | 0.930 | 0.905 | 0.830 | 0.820 | 0.730 | 0.37 |
| 132 | 122 | 8 | 0.940 | 0.925 | 0.910 | 0.865 | 0.820 | 0.740 | 0.36 |
| 160 | 144 | 8 | 0.940 | 0.925 | 0.910 | 0.865 | 0.825 | 0.740 | 0.35 |
| 200 | 184 | 8 | 0.940 | 0.925 | 0.910 | 0.875 | 0.840 | 0.750 | 0.30 |

Mounting arrangements
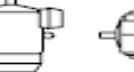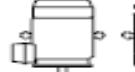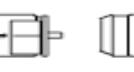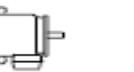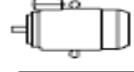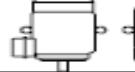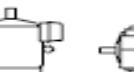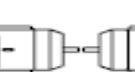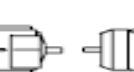
| | Code/CodeLL | | | | | | Product code pos. 12 |
|--|---|---|---|--|---|---|--|
| Foot-mounted motor. | IM B3 IM1001 | IM V5 IM1011 | IM V6 IM1031 | IM B6 IM1051 | IM B7 IM1061 | IM B8 IM1071 | A = foot-mounted, term.box top |
| |  |  |  |  |  |  | R = foot-mounted, term.box RHS |
| Flange-mounted motor, large flange | IM B5 IM3001 | IM V1 IM3011 | IM V3 IM3031 | *) IM3051 | *) IM3061 | *) IM3071 | L = foot-mounted, term.box LHS |
| |  |  |  |  |  |  | B = flange mounted, large flange |
| Flange-mounted motor, small flange | IM B14 IM3601 | IM V19 IM3611 | *) IM3631 | *) IM3651 | *) IM3661 | *) IM3671 | C = flange mounted, small flange |
| |  |  |  |  |  |  | H = foot/flange-mounted, term.box top |
| Foot- and flange-mounted motor with feet, large flange | IM B35 IM2001 | IM V15 IM2011 | IM V36 IM2031 | *) IM2051 | *) IM2061 | *) IM2071 | S = foot/flange-mounted, term.box RHS |
| |  |  |  |  |  |  | T = foot/flange-mounted, term.box LHS |
| Foot- and flange-mounted motor with feet, small flange | IM B34 IM2101 | IM V11 IM2111 | IM V31 IM2131 | IM B15 IM2151 | IM B16 IM2161 | IM B17 IM2171 | J = foot/flange-mounted, small flange |
| |  |  |  |  |  |  | |
| Foot-mounted motor, shaft with free extensions | IM1002 | IM1012 | IM1032 | IM1052 | IM1062 | IM1072 | |
| |  |  |  |  |  |  | |

*) Not stated in IEC 34-7.

رژیم های کاری الکتروموتورهای سه فاز و یک فاز

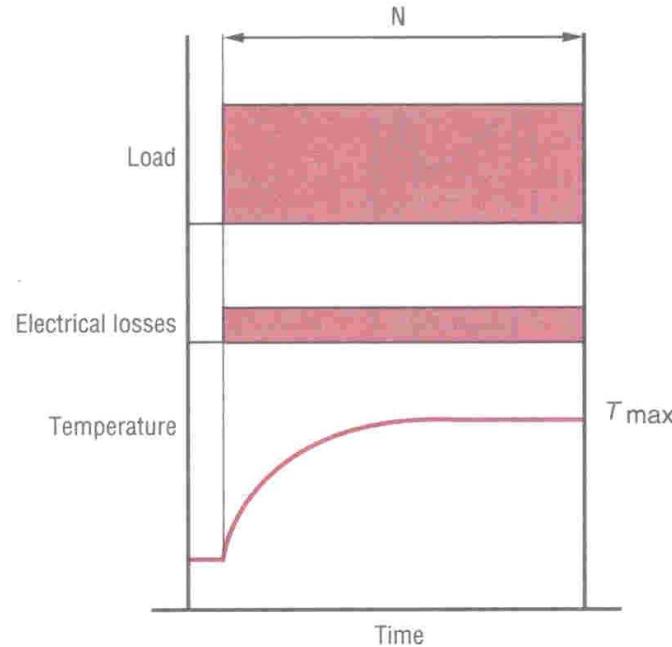

N = operation at constant load

T_{max} = maximum temperature attained


☞ رژیم کاری **S1**

شکل مقابل نمودار بار ، تلفات الکتریکی و اشباع حرارتی الکتروموتور با نوع کار **S1** را نشان می دهد.

الکتروموتور تحت بار نامی به درجه حرارت پایدار و ثابت می رسد.

در رژیم **S1** الکتروموتور بدون وقفه کار می کند ، بدون آنکه دمای آن از دمای مجاز تجاوز کند.

☞ رژیم کاری S2

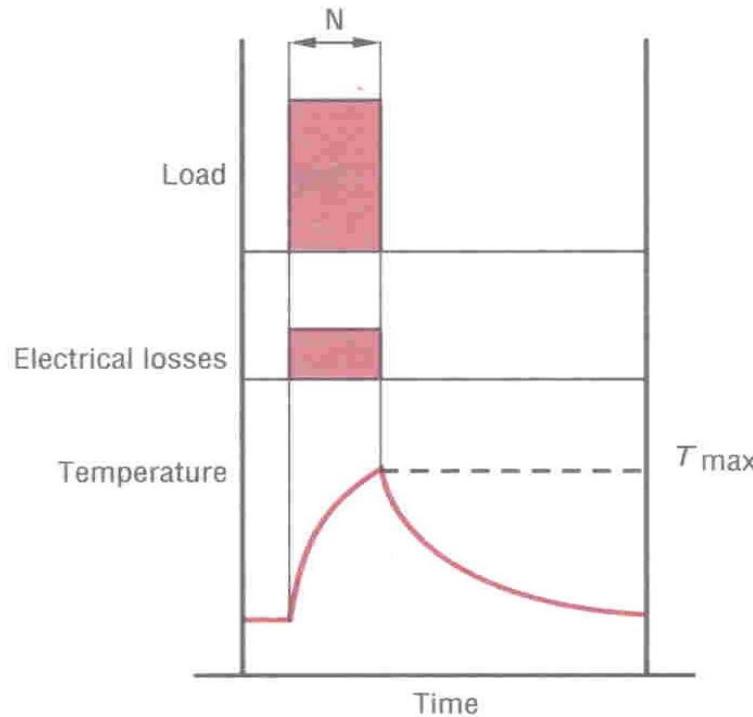

شکل مقابل نمودار بار، تلفات الکتریکی و اشباع حرارتی الکتروموتور با نوع کار S2 را نشان می دهد.

زمان کار الکتروموتور کوتاه است.

زمان های بارگذاری استاندارد در رژیم S2 :


90 ، 60 ، 30 ، 10 دقیقه است.

N = operation at constant load

T_{max} = maximum temperature attained



S3 کاری رژیم

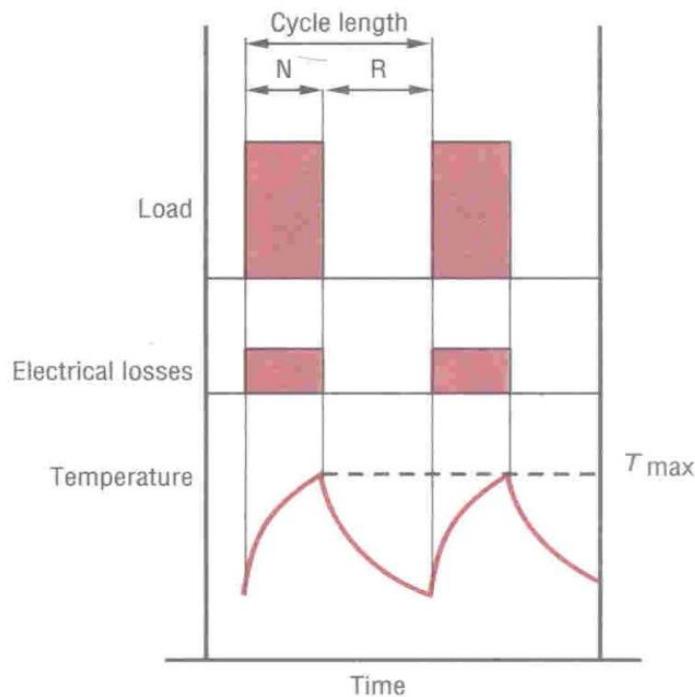

N = operation at constant load

R = rest

T_{max} = maximum temperature attained

شکل مقابل غودار بار، تلفات الکتریکی و اشباع حرارتی الکتروموتور با نوع کار S3 را نشان می دهد.

ضریب کاری یا ED های استاندارد :


60 ، 40 ، 25 ، 15

اگر مدت زمان سیکل معلوم نباشد آن را 10 دقیقه در نظر می گیرند.

☞ رژیم کاری S4

شکل مقابل نمودار بار ، تلفات الکتریکی و اشباع حرارتی الکتروموتور با نوع کار S4 را نشان می دهد.

در S4 کار شبیه S3 است ، در این حالت جریان راه اندازی ، الکتروموتور را بیشتر گرم می کند.

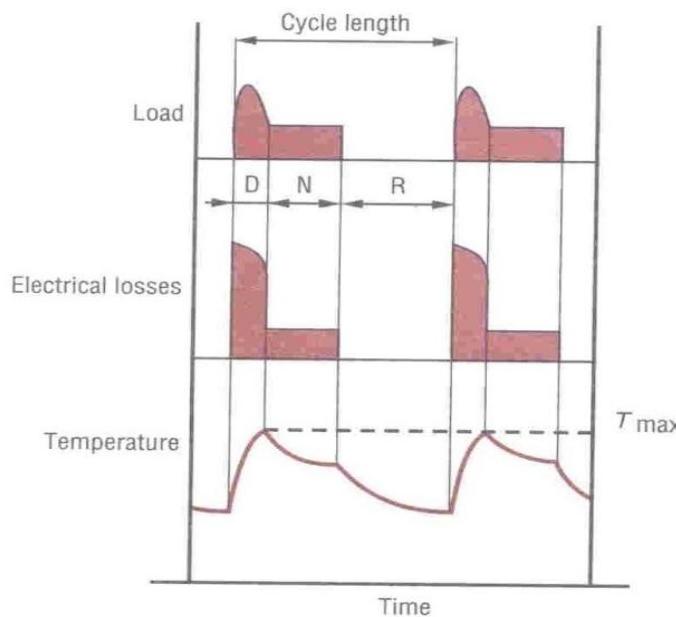

D = starting


N = operation at constant load

R = rest

T_{max} = maximum temperature attained during cycle

$$\text{Duty cycle (\%)} = \frac{D + N}{N + R + D} \cdot 100$$

رژیم کاری S5

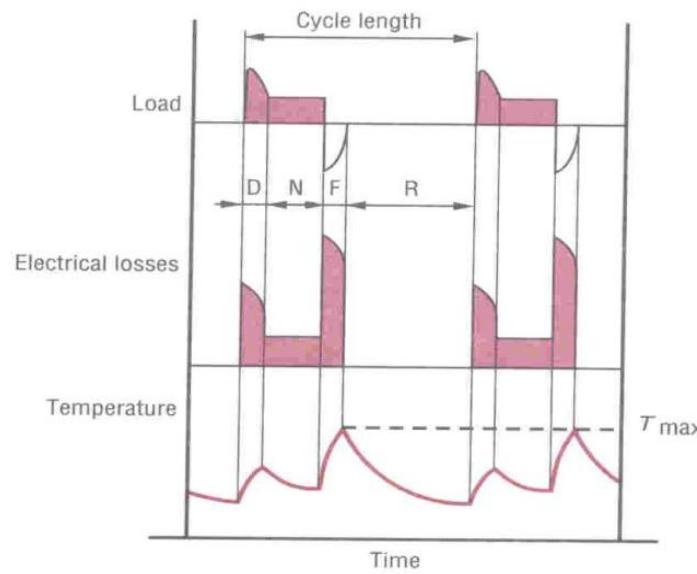

D = starting

N = operation at constant load

F = electrical braking

R = rest

T_{max} = maximum temperature attained during cycle

$$\text{Duty cycle (\%)} = \frac{D + N + F}{D + N + F + R} \cdot 100$$

شکل مقابل نمودار بار، تلفات الکتریکی و اشباع حرارتی الکتروموتور با نوع کار S5 را نشان می دهد.

در S5 کار شبیه S4 است ، در این حالت یک نوع ترمز الکتریکی (ترمز جریان مستقیم ، ترمز جریان معکوس) در نظر گرفته شده است که الکتروموتور را بیشتر گرم می کند.


D = مدت زمان راهاندازی

N = مدت زمان کارگرد در بار ثابت

F = مدت زمان ترمز (اتصال به منبع در جهت عکس حرکت)

R = مدت زمان استراحت و قطع از منبع

رژیم کاری S6

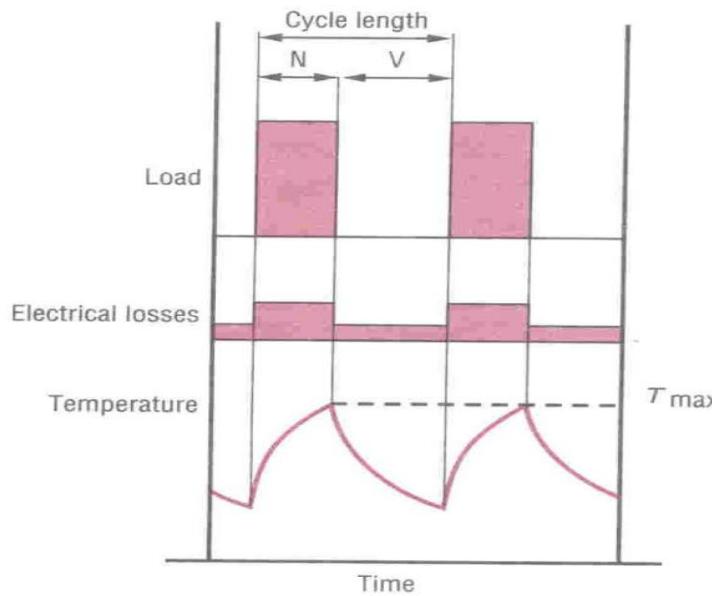

N = operation at constant load

V = no-load operation

T_{max} = maximum temperature attained during cycle

$$\text{Duty cycle (\%)} = \frac{N}{N + V} \cdot 100$$

شکل مقابل نمودار بار، تلفات الکتریکی و اشباع

حرارتی الکتروموتور با نوع کار S6 را نشان می دهد.

در S6 کار شبیه S3 است ، در زمان وقفه یا


استراحت ، الکتروموتور در حالت بدون بار قرار می

گیرد و خاموش نمی شود.

مدت زمان کارگرد در بار ثابت = N

مدت زمان کارگرد در بی باری = V

☞ رژیم کاری S7

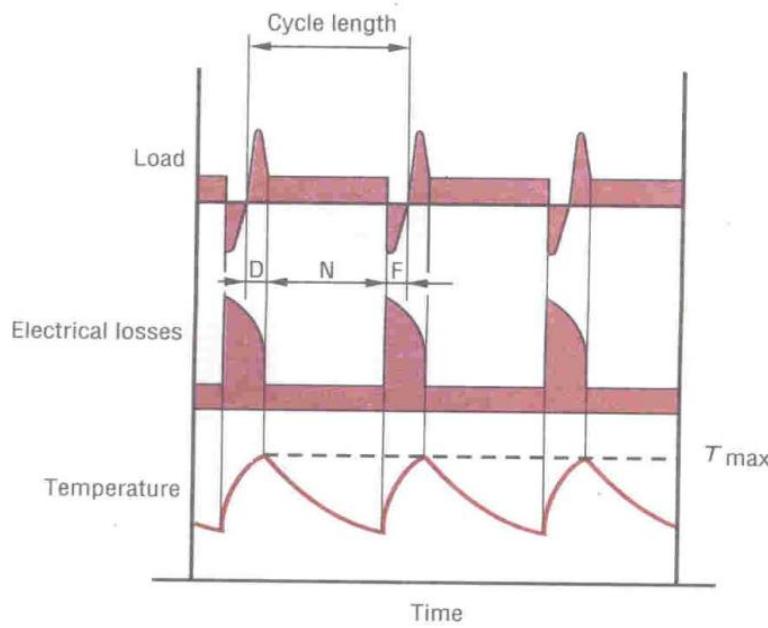

D = starting

N = operation at constant load

F = electrical braking

T_{max} = maximum temperature attained during cycle


Duty cycle = 1

شکل مقابل نمودار بار، تلفات الکتریکی و اشباع حرارتی الکتروموتور با نوع کار S7 را نشان می دهد.

در S7 الکتروموتور بدون وقفه کار می کند. به لحاظ راه اندازی مداوم و ترمز الکتریکی، الکتروموتور بیش از حد معمول گرم می شود.

نوع ترمز: تغذیه سیم پیچ ها با جریان مستقیم

رژیم کاری S8

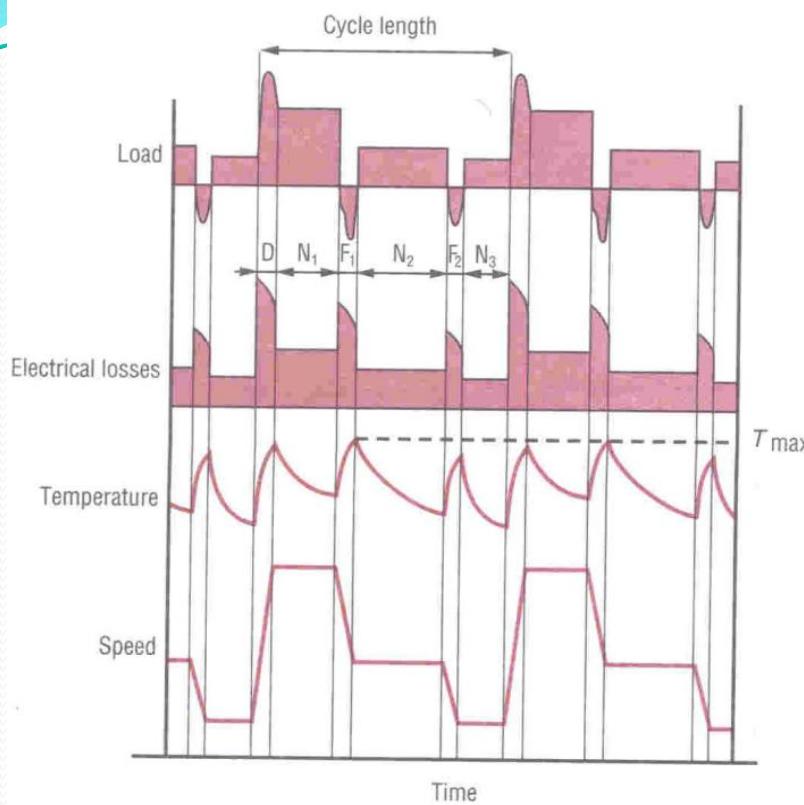

F₁F₂ = electrical braking

D = starting

N₁N₂N₃ = operation at constant loads

T_{max} = maximum temperature attained during cycle

$$\text{ضریب کاری} = \frac{D + N_1}{D + N_1 + F_1 + N_2 + F_2 + N_3} \times 100$$


$$\frac{F_1 + N_2}{D + N_1 + F_1 + N_2 + F_2 + N_3} \times 100$$

$$\frac{F_2 + N_3}{D + N_1 + F_1 + N_2 + F_2 + N_3} \times 100$$


شکل مقابل نمودار بار، تلفات الکتریکی و اشباع حرارتی الکتروموتور با نوع کار S8 را نشان می دهد.

در S8 کار شبیه S7 است، فقط تغییر دور به وسیله تغییر قطب ها انجام می شود.

در این نوع ماشین‌های الکتریکی در مدت یک سیکل کاری تغییرات سرعت و بار بر حسب تغییرات بار واردۀ از طرف سیستمی که به ماشین بار وارد می‌نماید، پریودهای مختلفی اعم از حالت قطع، استراحت R ، راهاندازی D ، بی باری V ، بارهای مختلف N پار بیش از حد نامی S ، پریودهای مختلف ترمز و همچنین سرعت‌های مختلف وجود داشته باشد. نوع کار در پلاک نامی ماشین‌ها تنها بصورت S9 مشخص گردیده است.

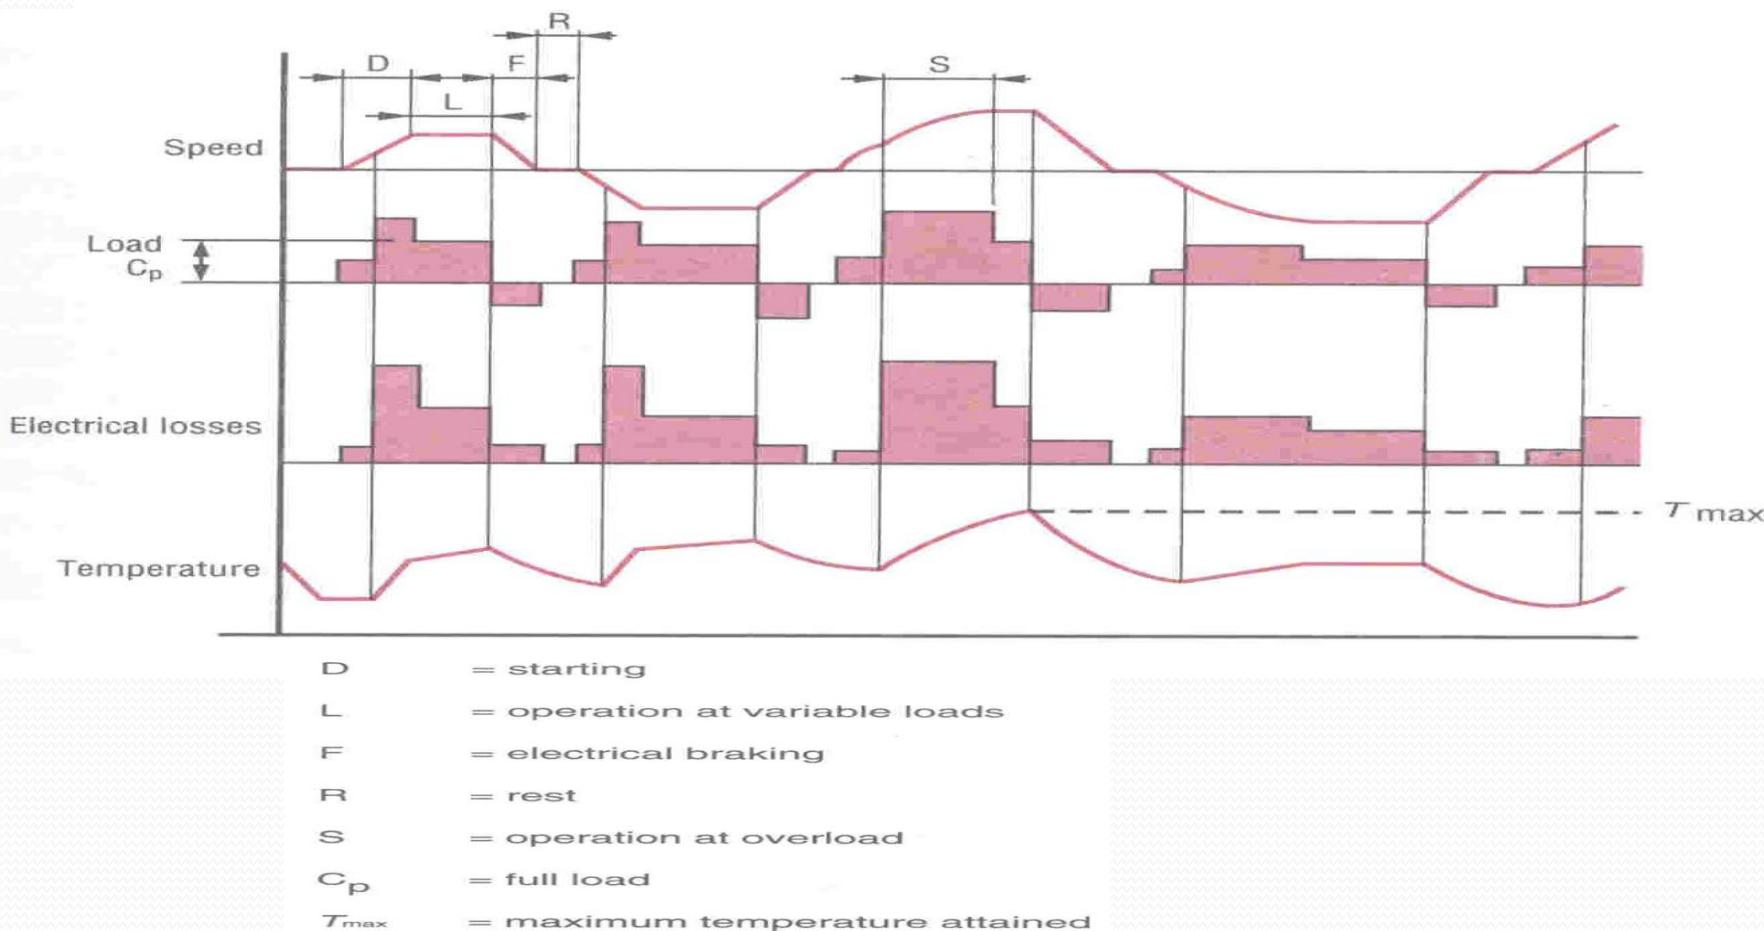

رژیم کاری S10

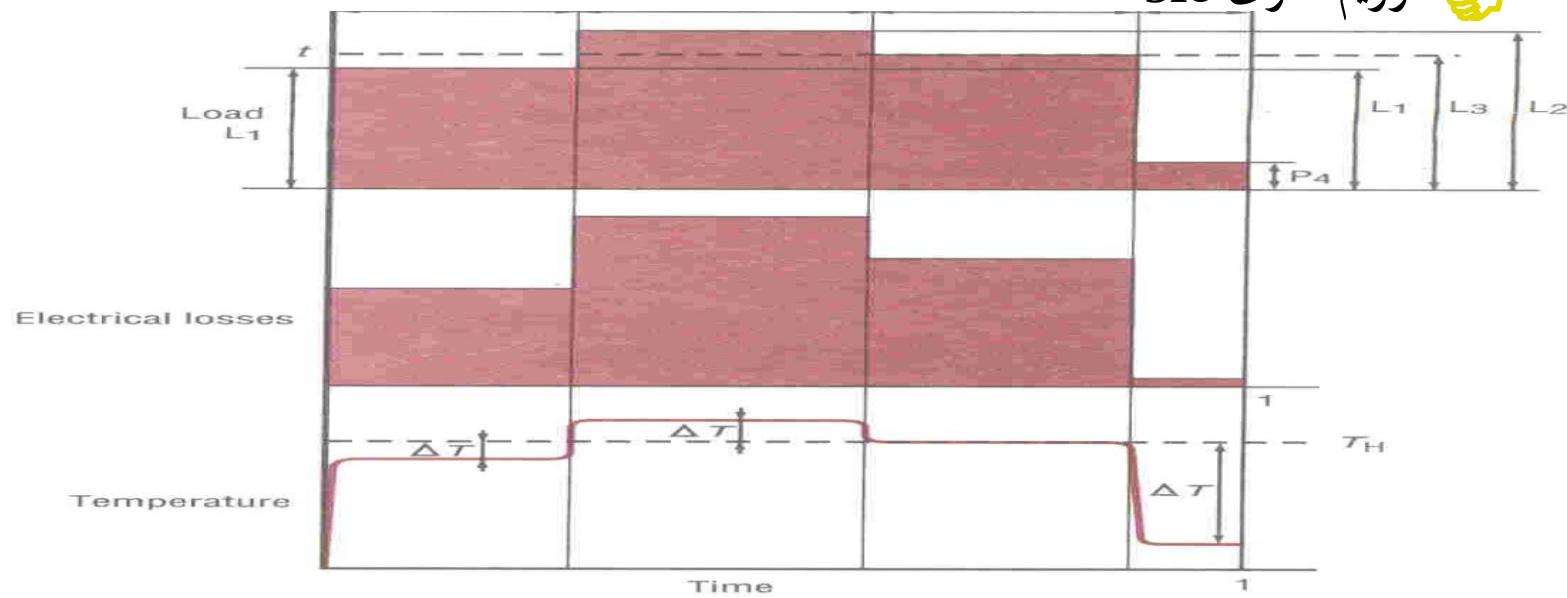

L_i = loads

N = power rating for duty type S1

p = $p / \frac{L}{N}$ = reduced load

t = time

T_p = total cycle time

t_i = discrete period within a cycle

Δt_i = t_i / T_p = relative duration of period within a cycle

P_u = electrical losses


H_N = temperature at power rating for duty type S1

ΔH_i = increase or decrease in temperature rise at the i^{th} period of a cycle


سایز فریم موتورهای استاندارد

STANDARD MOTORS


Aluminum motors

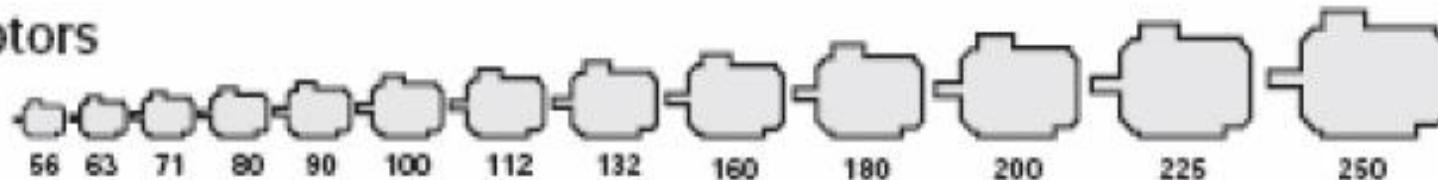

Steel motors

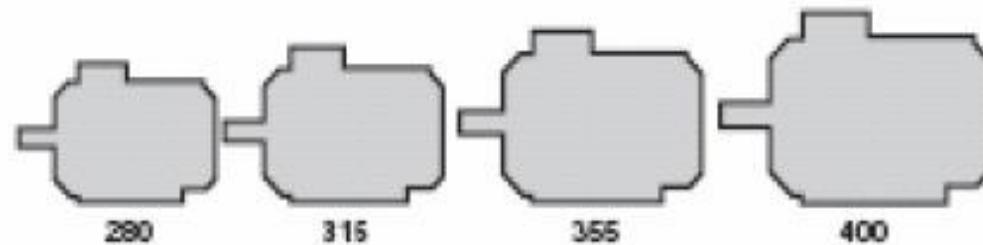

Cast iron motors

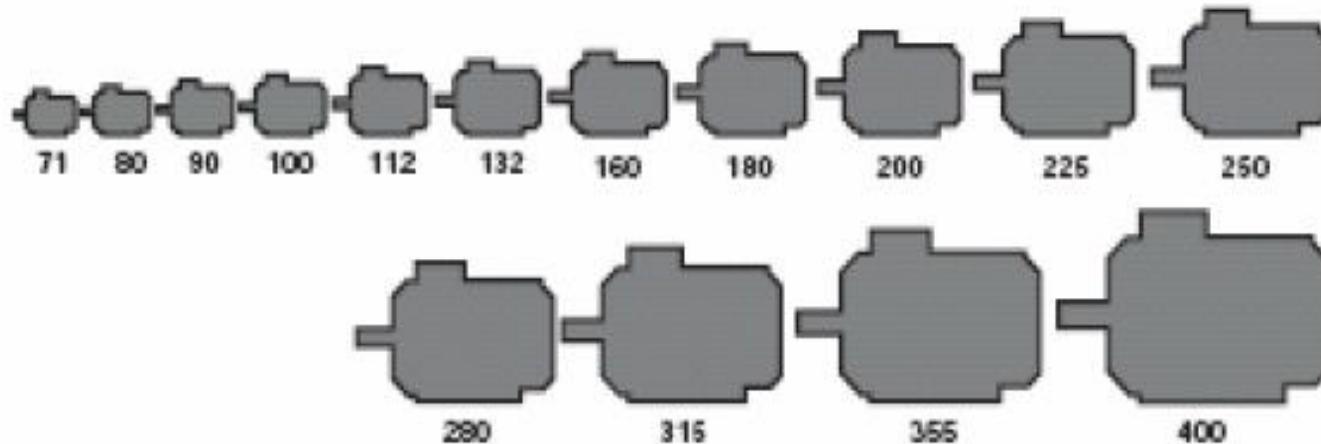




حفظ موتورهای القابی سه فاز و یک فاز در برابر ضربه، ورود گرد و غبار و مایعات

درجه‌ی حفاظت تابلوها و وسایل برقی دوار در برابر نفوذ آب و اجسام خارجی IP_{n m}

| توضیح m | حفظه در برابر | رقم دوم از سمت چپ m | توضیح n | حفظه در برابر | رقم اول از سمت چپ n |
|---|------------------|----------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| هیچ حفاظتی در برابر آب ندارد. | بدون حفاظت | 0 | هیچ حفاظتی در برابر ورود اجسام خارجی یا مقاس بدن با قسمتهای برقدار وجود ندارد. | بدون حفاظت | 0 |
| حفظه در برابر چکیدن قطرات مایع بصورت عمودی | قطرات مایعات | 1 | حفظه شده در برابر مقاس قسمتی از بدن مانند دست یا ورود اشیای سخت با قطر بیش از 50 میلیمتر | اشیای بزرگتر از 50 میلیمتر | 1 |
| حفظه در برابر چکیدن قطرات مایع تا زاویه ۱۵ درجه | قطرات مایعات | 2 | حفظه شده در برابر مقاس انگشتان ، حفاظت شده در برابر ورود اجسام سخت با قطر بیش از 12 میلیمتر | اشیای بزرگتر از 12 میلیمتر | 2 |
| حفظه در برابر اسپری مایع با زاویه ۶۰ درجه | اسپری مایعات | 3 | حفظه شده در برابر ورود ابزار و اشیای کوچک که قطر آنها بیش از 2/5 میلیمتر باشد. | اشیای بزرگتر از 2/5 میلیمتر | 3 |
| حفظه در برابر پاشیده شدن مایعات از هر جهتی | پاشش مایع | 4 | حفظه شده در برابر ورود اشیای ریز یا ابزاری که قطر آنها بیش از 1 میلیمتر باشد. | اشیای بزرگتر از 1 میلیمتر | 4 |
| حفظه در برابر پاشیده شدن آب با فشار از هر جهتی | jet آب | 5 | حفظه شده در برابر تجمع مقادیر زیانبار گرد و غبار در داخل وسیله (قابل نفوذ) | تجمع گرد و غبار | 5 |
| حفظه در برابر موج و آب در شرایط عرضه کشی ها | سیالاب | 6 | حفظه کامل در برابر ورود گرد و غبار به داخل وسیله | تجمع گرد و غبار | 6 |
| حفظه در برابر غوطه ور شدن در آب با عمق ، فشار و زمان معلوم | غوطه وری محدود | 7 | حفظه در برابر ورود مقادیر زیانبار آب در حالت عدم کارکرد دستگاه | — | S |
| حفظه در برابر غوطه ور شدن در آب با فشار معین و زمان نامحدود | غوطه وری نامحدود | 8 | حفظه در برابر ورود مقادیر زیانبار آب در حالت کارکردن دستگاه حفاظت در برابر شرایط آب و هوایی خاص (طبق توافق) | — | M W |

First Numeral

Protection against ingress of solid foreign objects
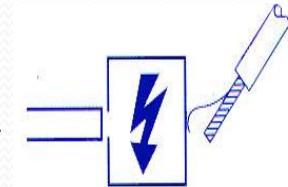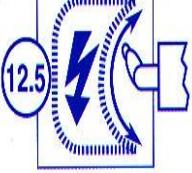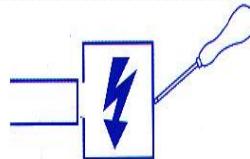
| IP | Example | Requirements | IP | Example | Requirements |
|----|---|---------------------------|----|---|----------------------|
| 0 |  | No protection | 4 |  | Wire Max 1.0 mm |
| 1 |  | Back of hand Max 50 mm | 5 |  | Dust Limited dust |
| 2 |  | Finger Max 12.5 mm | 6 |  | Dust No dust |
| 3 |  | Tool Max 2.5 mm | | | |

Second Numeral
Protection against harmful
ingress of water

| IP | Example | Requirements | IP | Example | Requirements |
|----|---|---------------------|----|---|--|
| 0 |  | No protection | 5 |  | Jets |
| 1 |  | Vertically dripping | 6 |  | Strong jets |
| 2 |  | Dripping up to 15° | 7 |  | Temporary immersion (15 cm and 1 m) |
| 3 |  | Limited spraying | 8 |  | Immersion under pressure |
| 4 |  | Splashing | | | |

(Routine test programme) ۱- آزمایش های روتین

۱-۱ کنترل بیرینگ ها (Bearing Control)

۱-۲ کنترل عایق (Control of the Insulation)

۱-۳ اندازه گیری مقاومت اهمی (Ohmic resistance measurement)

۱-۴ اندازه گیری ویراسیون (Vibration measurement)

۱-۵ آزمایش اتصال کوتاه (Short Circuit test)

۱-۶ آزمایش بی باری (No Load test)

۱-۷ آزمایش ولتاژ زیاد (High voltage test)

(Type test programme) ۲- آزمایش های نوعی

۲-۱ آزمایش های روتین (Routine test)

۲-۲ آزمایش منحنی بی باری (No Load Curve)

۲-۳ آزمایش تحت بار (Load point)

۲-۴ آزمایش راه اندازی و کار کرد گرم (Heat run test)

اندیس PI شاخصی برای قضاوت در مورد وضعیت عایق است و بدین شرح تعریف می‌گردد: مقاومت اندازه گیری شده هر فاز نسبت به بدن، توسط میگر در 60 ثانیه به مقاومت اندازه گیری شده توسط میگر در 15 ثانیه یا مقاومت اندازه گیری شده هر فاز نسبت به بدن، توسط میگر در 10 دقیقه به مقاومت اندازه گیری شده توسط میگر در 1 دقیقه.

$$PI = R_{10'} / R_1 \quad \text{یا} \quad PI = R_{60''} / R_{15''}$$

| $PI > 2.5$ | $1.5 < PI < 2.5$ | $PI < 1.5$ | اندیس PI |
|------------------|------------------|----------------------------------|------------|
| خشک یا ترک خورده | مطلوب | رطوبت گرفته یا کاهش مقاومت عایقی | وضعیت عایق |

ولتاژ تست های ضربه و مقدار مؤثر در موتورهای القابی سه فاز و یک فاز ، انتخاب ولتاژ برای تست میگر و حداقل مقاومت عایقی تجهیزات

Insulation level of rotating electrical machines using form-wound stator coils according to IEC 34-15/
DIN VDE 0530 P. 15 (extract)

| Rated voltage U_N in kV | Rated impulse voltage (peak value) in kV | System frequency test voltage (r.m.s. value) in kV |
|------------------------------|--|--|
| | Wave 1.2/50 ($4U_N + 5$ kV) | $(2U_N + 1$ kV) |
| 6.0 | 29 | 13.0 |
| 6.6 | 31 | 14.2 |
| 10.0 | 45 | 21.0 |
| 11.0 | 49 | 23.0 |
| 13.8 | 60 | 28.6 |
| 15.0 | 65 | 31.0 |

| نام و توضیح | حداقل مقاومت نایابی | موارد آزمایش |
|---|---------------------|-------------------------|
| فاز به فاز + فاز به زمین | ۷۰۰ مگا اهم | کابل کراس لینک (XLPE) |
| فاز به زمین | ۱۰۰ مگا اهم | هیبریدی HV مقاوم |
| فاز به زمین | ۲۰ مگا اهم | هیبریدی LA مقاوم |
| آرمیچر به زمین + سیم پیچ مبدان به زمین سیم پیچ مبدان به آرمیچر | ۱ مگا اهم | هیبریدی جریان مستحب |
| فاز به زمین | ۲۰۰ مگا اهم | ۳۳ کیلوولت |
| بین سیم پیچهای اولیه و ثانیه | ۱۰۰ مگا اهم | ۶/۲ کیلوولت |
| | ۵۰ مگا اهم | ۲۸۰ ولت |
| فاز به فاز + فاز به زمین | ۱۰۰ مگا اهم | کلید خانه های فشار قدری |

| ردیف | عوامل گرم کردن و سوختن الکتروموتورهای سه فاز و یک فاز |
|------|---|
| 1 | بار زیاد |
| 2 | ولتاژ زیاد |
| 3 | ولتاژ کم |
| 4 | فرکانس زیاد |
| 5 | فرکانس کم |
| 6 | رطوبت |
| 7 | افزایش بیش از حد درجه حرارت محیط |
| 8 | راه اندازی نامناسب |
| 9 | عدم بالанс محوری و شعاعی |

| ردیف | عوامل گرم کردن و سوختن الکتروموتورهای القایی سه فاز و یک فاز |
|------|--|
| 10 | لرزش بیش از حد مجاز |
| 11 | خرابی یاتاقان ها |
| 12 | (Shaft Current) جریان های القایی در محور موتور |
| 13 | هارمونیک ها |
| 14 | تقویه نامناسب |
| 15 | عمل نکردن سیستم کنترلی |
| 16 | اتصال نامناسب موتور به شبکه |
| 17 | رژیم کاری نامناسب |
| 18 | عدم سرویس و نگهداری به موقع |

| ردیف | عوامل گرم کردن و سوختن الکتروموتورهای القایی سه فاز و یک فاز |
|------|--|
| 19 | کلاس عایقی نامناسب |
| 20 | مناسب نبودن IP موتور |
| 21 | اختلاف هم سطحی رotor و استاتور |
| 22 | باز یا قطع شدن میله های Rotor |
| 23 | تاب برداشتن محور Rotor |
| 24 | آزاد شدن قفس از محور Rotor |
| 25 | روان سازی نامناسب |
| 26 | گریپاژ بودن Rotor در داخل استاتور |
| 27 | نداشتن گلند کابل در جعبه ترمینال |

| | | |
|------|--|--|
| ردیف | عوامل گرم کردن و سوختن الکتروموتورهای القایی سه فاز و یک فاز | |
| 28 | نامناسب بودن کابل تغذیه | |
| 29 | نداشتن رله حفاظتی مناسب | |
| 30 | تنظیم نبودن رله های حفاظتی | |
| 31 | شکستگی رینگ های دوسر روتور | |
| 32 | خراب شدن سیستم ترمز | |
| 33 | دو فاز شدن | |
| 34 | عدم تخلیه هوا در سیستم آبرسانی | |
| 35 | حرکت محوری بیش از حد مجاز | |
| 36 | خرابی عایق زیر یاتاقان | |

| | | |
|------|--|--|
| ردیف | عوامل گرم کردن و سوختن الکتروموتورهای القایی سه فاز و یک فاز | |
| 37 | خرابی هسته استاتور | |
| 38 | خرابی هسته روتور | |
| 39 | خرابی محور روتور | |
| 40 | نامناسب بودن زغال های موتور | |
| 41 | خرابی کلاج | |
| 42 | خرابی کوپلینگ | |
| 43 | خرابی گیربُکس | |
| 44 | اشکال مکانیکی در قسمت بار | |
| 45 | قرار گرفتن جسم خارجی بین روتور و استاتور | |

| ردیف | عوامل گرم کردن و سوختن الکتروموتورهای القایی سه فاز و یک فاز |
|------|--|
| 46 | خرابی رینگ ها در موتورهای روتور رینگی |
| 47 | اشباع شدن CT های حفاظتی موتور |
| 48 | خرابی سنسورهای موتور |
| 49 | کالیبره نبودن سنسورهای موتور |
| 50 | ضربه و شوک های شبکه |
| 51 | حذف پوشش عایقی روی پیشانی کلاف ها |
| 52 | تنش های الکترومکانیکی و الکترودینامیکی |
| 53 | استفاده از تمیز کننده های نامناسب |
| 54 | شل شدن پروانه های خنک کننده |

- الف) آسیب دیدگی فیزیکی عایق بدته؛
- ب) درجه حرارت بیش از حد مجاز و در نتیجه شکنندگی عایق؛
- ج) شکل نامنظم سیم‌پیچی و در نتیجه بوجود آمدن اختلاف پتانسیل بیش از حد بین آنها و احتمال آرک زدن؛
- ح) وجود نیروهای گریز از مرکز در روتور؛
- د) آلودگی و کثیفی، رطوبت و وجود گرد و غبار و روغن در سیم‌پیچی که سبب کاهش مقاومت عایقی می‌گردد. همچنین به علت رسوبی شدن مانع تهویه مناسب و در نتیجه افزایش دما و آسیب رسیدن به عایقها می‌گردد؛
- و) اتصال کوتاه در هادیهای روتور: هنگام تغییر بار در موتور، به علت تغییر دما، طول هادی تغییر می‌کند و عایق نمی‌تواند از این تغییر طول تبعیت نماید و در نتیجه به تدریج در بعضی نقاط شروع به ترک خوردن و در نهایت عایقها می‌شکنند و سبب اتصال کوتاه یک حلقه می‌گردند. معمولاً این ترکها در محل خروج هادی از شیارها اتفاق می‌افتد؛

ن) بالانس تبودن روتور سبب می‌گردد که چرخش روتور متقابله نباشد و در نتیجه سبب لرزش و ارتعاش الکتروموتور می‌گردد. همچنین به یاطاقانها و بلبرینگ‌ها نیز آسیب می‌رساند؛

و) اگر نگهدارنده‌های شینه‌های روتور استحکام کافی نداشته باشند، در اثر تیروی گریز از مرکز زیاد ناشی از سرعت بالای چرخش روتور، ممکن است که به گوه‌ها فشار آمده و حتی شینه‌ها از داخل شیارها خارج شوند؛

ه) بهره برداری از الکتروموتور در سرعتهای بیشتر از سرعت نامی که سبب آسیب رسیدن به یاطاقانها و بلبرینگ‌ها می‌گردد و سبب لرزش زیاد موتور می‌گردد.

ل) وجود جسم خارجی سخت در فاصله هوایی (Air Gap) بین روتور و استاتور که سبب آسیب رسیدن به شینه‌های روتور و استاتور و همچنین عناصر نگهدارنده روتور می‌گردد؛

ک) معیوب بودن ورقهای هسته روتور که سبب افزایش دمای موضعی می‌گردد که این گرما به سرعت منتشر گشته و به سایر قسمتهای هسته و نیز شینه‌های روتور آسیب می‌رساند. عمر عایقها را نیز کاهش می‌دهد؛

گ) وجود حبابهای ریز هوا بین عایقهای شینه‌های روتور که سبب کاهش عمر عایقی می‌گردد؛

س) وجود فاصله هوایی بین هسته و شینه که این امر نیز سبب آسیب رسیدن به عایق شینه‌ها می‌گردد؛

ش) رطوبت در داخل الکتروموتور سبب کاهش مقاومت عایقی عایقهای شینه‌های روتور گشته و می‌تواند حتی موجبات آرک زدگی را نیز فراهم آورد؛

ر) وجود داشتن محدوده وسیع انبساط و انقباض مابین عایقهای نیز عایقهای با هسته که سبب می‌گردد تا لایه‌های عایق جایجا شده و از سطح هادی جدا شوند و حتی ترک بردارند و اتصالی پیش آید؛


ظ) وجود اجسام خارجی سخت در فاصله هوایی بین روتور و استاتور سبب معیوب شدن ورقه‌های هسته و عایق سیم پیچی می‌گردد و حتی ممکن است سبب از بین رفتن هادی شینه‌ها نیز گردد.

ع) عدم بالانس روتور که سبب افزایش تنفس مکانیکی و اصطحکاک گشته و فاصله هوایی نامتناظر بین روتور و استاتور را موجب می‌گردد.

عیب یابی موتورهای القایی سه فاز

موتورهای آستنکرون

مورد A : عدم راه اندازی موتور و یا وضعیت بسیار کند شتابگیری موتور

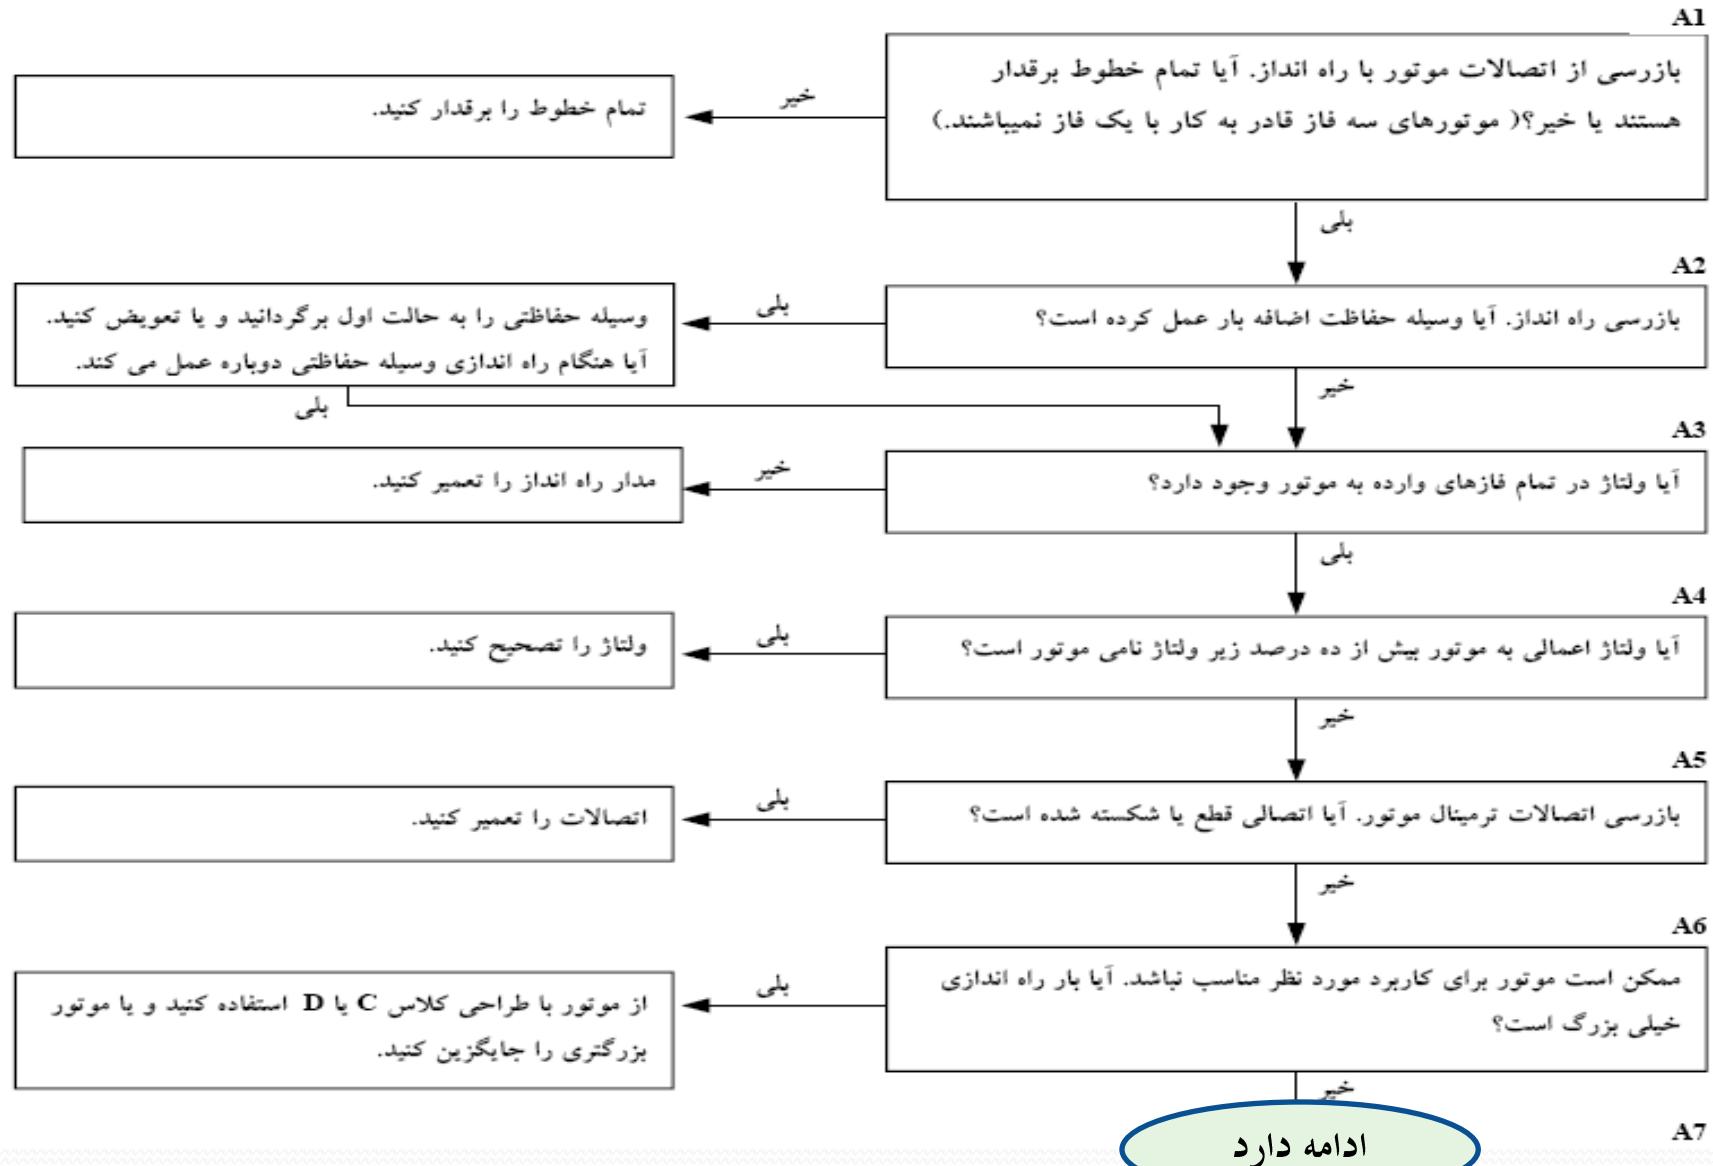

ادامه اسلاید قبلی



موتورهای آسنکرون

مورد B : حالت کار پر سر و صدای موتور

B1

آیا ارتعاشات و نویز از ماشین راه اندازی شونده یا سیستم مکانیکی
انتقال قدرت به موتور انتقال می یابد.

منبع نویز را شناسایی و آن را کاهش دهید. موتور را توسط
پولی و تسمه یا کوبلینگ الاستومری ایزوله کنید.

بلی

خیر

B2

آیا یک فونداسیون توخالی در زیر موتور باعث ایجاد صدا گشته است.

محل نصب موتور را دوباره طراحی کنید. فونداسیون زیر را
با مواد میرا کننده صدا پوشش دهید.

بلی

خیر

B3

محل نصب موتور را بررسی کنید. آیا پیچهای محل نصب موتور شل نشده
است.

پیچها را محکم کنید. مطمئن شوید که شفت هم راستایی
خود را از دست نداده باشد.

بلی

خیر

B4

آیا محل نشیمنگاه موتور و شفت تراز هستند.

با لایه گذاری این مشکل را حل کنید.

خیر

بلی

B5


ادامه اسلاید قبلی




موتورهای آستنکرون

مورد C : داغ شدن بیش از حد موتور


C1

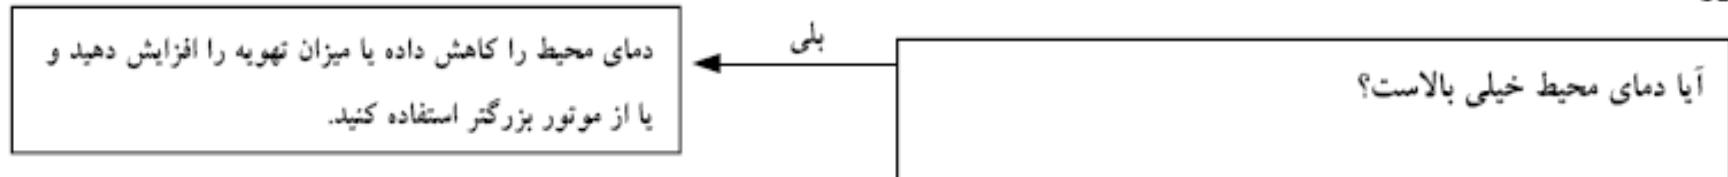

C2

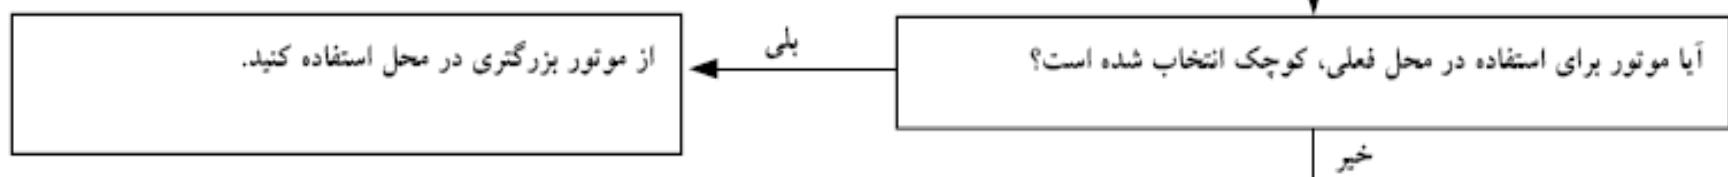

C3

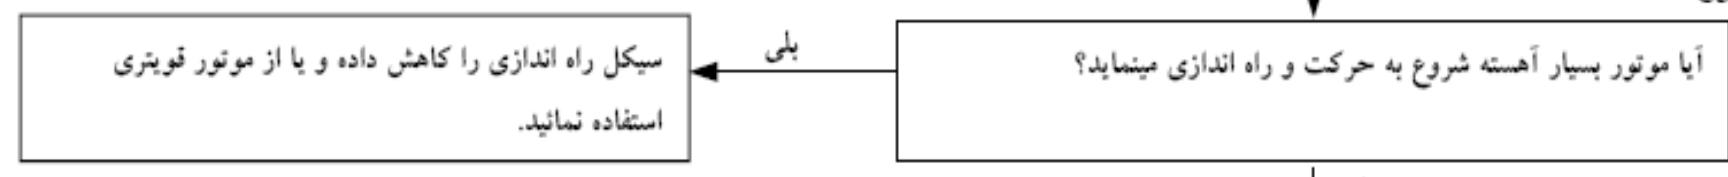

C4



C5



ادامه اسلاید قبلی

C5

خیر

خروج هوا را از شکافهای خروجی هوا احساس کنید. آیا جریان هوا نشاندهنده ضعف سیستم خنک کاری موتور است؟

خیر

C6

جریان راه اندازی را هنگام راه اندازی بار کنترل کنید. آیا جریان بالا و به معنی اضافه بار روی موتور است؟

بلی

C7

آیا تجهیزات راه اندازی شونده توسط موتور دارای اضافه بار است؟

خیر

C8

آیا ، نامیزانی ، بیرینگهای آسیب دیده و ... در اجزا و مؤلفه های سیستم تجهیزات راه اندازی شونده و یا سیستم مکانیکی انتقال توان وجود دارد که باعث افزایش بیش از حد اصطکاک و در نتیجه ایجاد حرارت شده است؟

خیر

C9

ادامه دارد

موانع و کثافات جلوگیری کننده از چرخش جریان صحیح هوا را بر طرف سازید. در صورت لزوم مسیرهای هوا را تمیز کنید.

بلی

به مرحله C11 بروید.

خیر

بار روی این تجهیزات را کاهش داده و یا موتور قویتری را در محل استفاده کنید.

بلی

مؤلفه ها و اجزا ناجور را تعویض کنید.

بلی

ادامه اسلاید قبلی

C9

آیا بیرینگهای موتور خشک و بدون روانساز میباشد؟

خیر

بلی

بیرینگها را روانکاری کنید. آیا موتور هنوز هم جریان
اضافی میکشد؟

بلی

موتور را تعمیر و یا تعویض کنید.

بلی

آیا در درپوشاهای انتهائی، فن سایش دیده، شفت خمیده و یا روتور کارگرده
نقاطی وجود دارد که باعث افزایش اصطکاک و اصطکاک داخلی میباشد.

خیر

C10

علت ناجور بودن بیرینگها را بررسی کنید. (مورد D را
ببینید)

بلی

آیا بیرینگهای ناجور باعث ایجاد اصطکاک میگردد.

خیر

C11

نقارن بین فازها را مجدداً پرقرار کنید.

بلی

ولتاژ فاز را کنترل کنید. آیا بین فازها اختلافات زیاد است؟

خیر

C12

تمهیداتی را فراهم سازید تا ولتاژ مناسب به موتور برسد و
یا از موتوری استفاده کنید که برای این شرایط مناسب

بلی

آیا ولتاژ بیش از ده درصد بالا و یا پائین است؟

خیر

C13


وضعیت استاتور را بررسی کنید. آیا هیچکدام از کوبیلهای زمین و یا اتصال
کوتاه نشده اند؟

بلی


کوبیلهای را تعمیر و یا تعویض کنید.

C14

مورد D: بیرینگهای موتور خیلی داغ و یا با صدای زیاد کار میکنند.

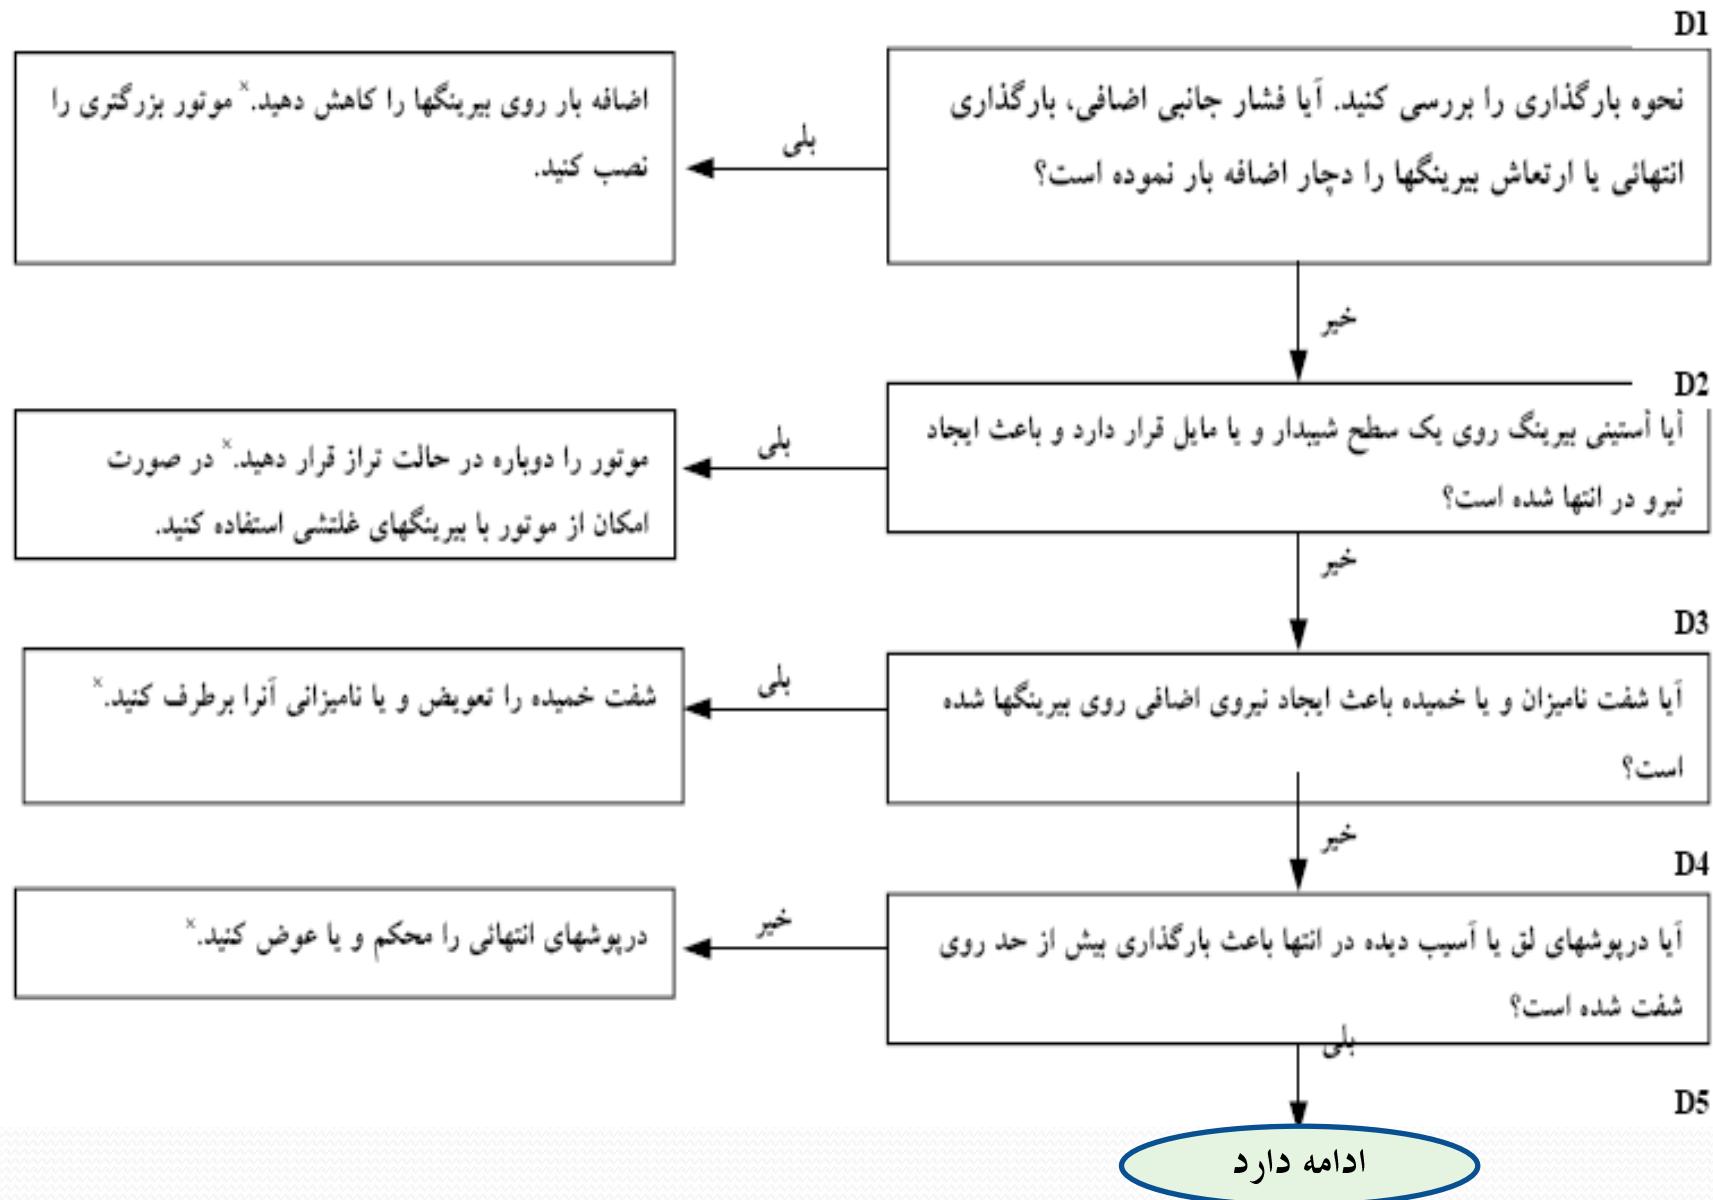

ادامه اسلاید قبلی

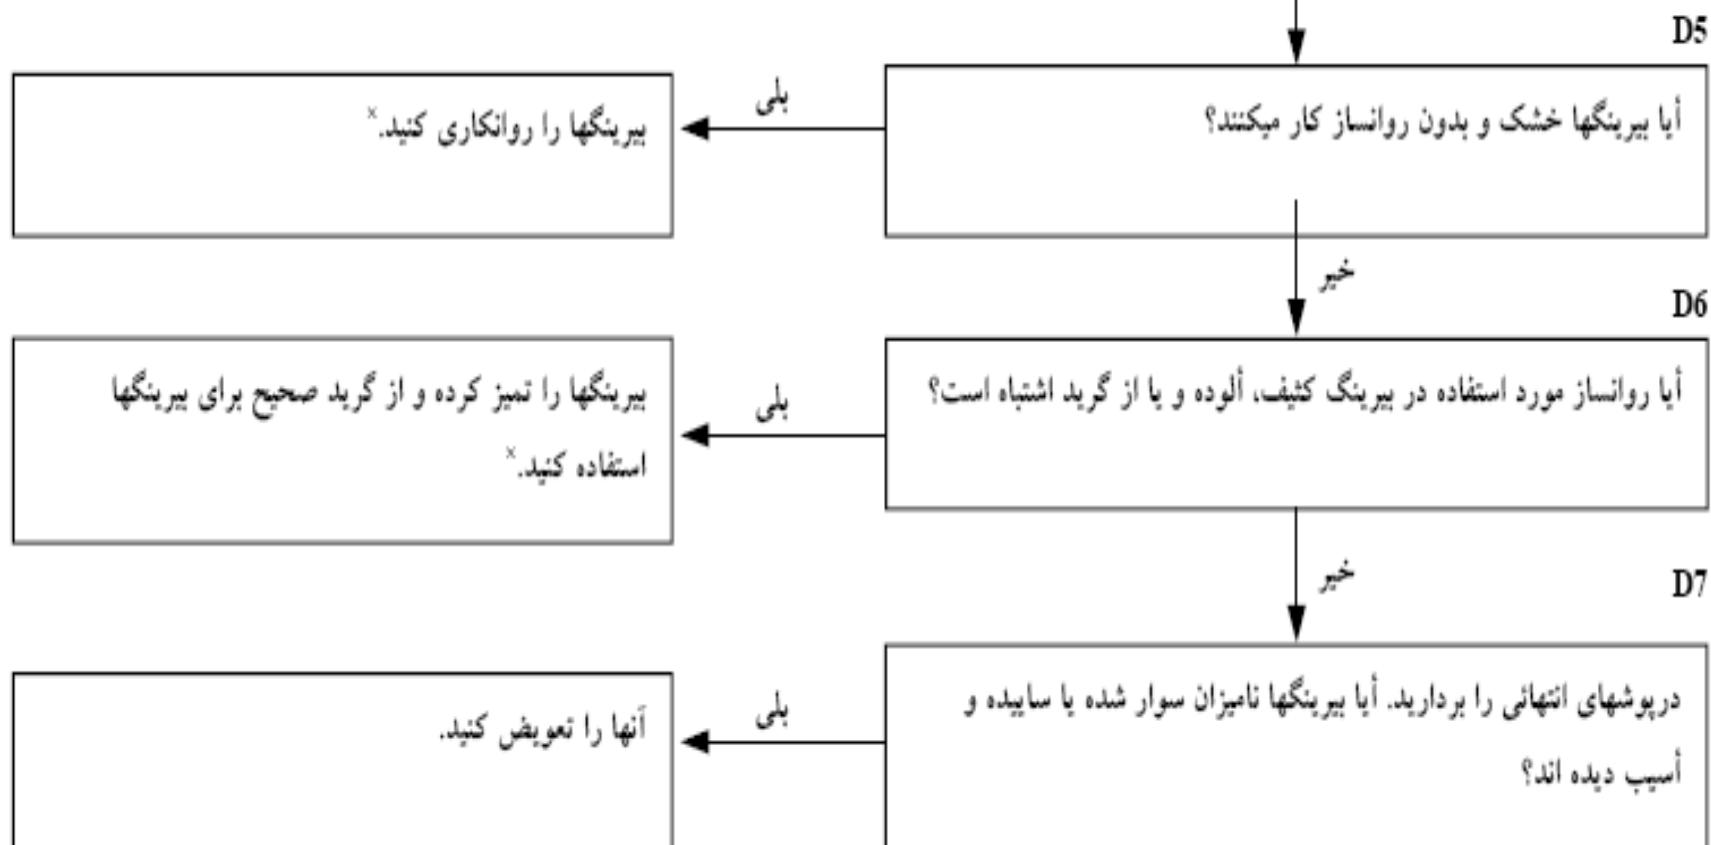

× این امکان وجود دارد که بیرونگها اسیب دیده باشند. اگر موتور هنوز با صدای زیاد کار میکند، بیرونگها را تعویض کنید.

موارد عیب و علل آن و روش رفع عیب در موتورهای القایی یک فاز

| رفع عیب | علل احتمالی | نوع عیب |
|--|--|--|
| بررسی دقیق اتصال | ۱-۱- اتصال غلط موتور | ۱- موتور به راه نمی افتد . |
| سیمها و محل اتصالی کنترل شود . | ۲-۱- اتصال به شبکه قطع شده است . | |
| یاتاقان ها بررسی و در صورت لزوم تعویض شوند | ۳-۱- رتور به استاتور مائیده می شود. | |
| وصل کنید خودکار یا تعویض فیوز | ۴-۱- فیوز یا کمپ خودکار قطع است . | |
| خازن مناسب انتخاب شود . | ۵-۱- در موتورهای با خازن : خازن مناسب توان موتور نمی پاشد . | |
| اتصال غلط به حالت اتصال موازی در آید . | ۶-۱- در فشار الکتریکی ۱۱۰ ولت در اثر اتصال غلط موتور به جای آنکه دو نیمه فاز اصلی موازی شوند به حالت سری وصل شده اند . | ۲- در موقع دادن بار موتور نمی کشد و داغ می شود . |
| اتصال غلط به حالت اتصال سری در آید . | ۶-۲- در فشار الکتریکی ۲۲۰ ولت در اثر اتصال غلط به جای آنکه دو نیمه اصلی را سری وصل کنند موازی وصل کرده اند . | |

برنامه بازرسی یا نگهداری الکتروموتورهای AC

| نام اجزا یا دستگاه | اندازه گیری درجه حرارت سیم پیچی در مکان هایی که PT100 نصب شده است ، جهت بررسی اینکه سیستم خنک کننده مرتباً انجام وظیفه می‌نماید. | ی | ۴ | ۸ | ۱۶ | ۳۲ |
|--|---|---|---|---|----|----|
| سیم پیچی استاتور و روتور | اندازه گیری مقاومت عایقی | * | | | | |
| سیم پیچی استاتور و روتور | بازدید بصری از تمام قسمت‌های موتور جهت جرم گرفشگی با گرد و غبار ، گریس ، روغن و در صورت لزوم تمیز کردن و شستشو ، بازدید نخ بندی ، اتصالات ، سر سیم‌ها از نظر محکم بودن ، بازدید گوشه‌ها | | * | | | |
| کل الکتروموتور | اندازه گیری تلفات هسته | | | | * | |
| کل الکتروموتور | اندازه گیری لرزش عمودی و افقی الکتروموتور از نقطه‌ی مرکزی نگهدارنده‌ی بیرینگ | | * | | | |
| کل الکتروموتور | اندازه گیری صدای الکتروموتور : گوش کردن و چک کردن صدای غیرعادی مانند صدای سایش یا ضربه زدن و ... | * | | | | |
| کل الکتروموتور | بازدید بصری از میزان آلدگی روی موتور | * | | | | |
| منبع تغذیه ، ترمیتال و سیستم‌های کنترل الکتروموتور | بازدید وضعیت اتصال تمام کابل‌ها و سیم‌های رابط | * | | | | |
| کل الکتروموتور | چک کردن میزان گرد و غبار و لکه‌ها | * | | | | |
| ذغال‌ها و رینگ‌ها | بازدید بصری از آزاد بودن ذغال‌ها و حرکت آن‌ها در جاذغالی ، تمیزی محل مقاس ذغال‌ها و رینگ‌های موتور ، بازدید فشار فر پشت ذغال‌ها | * | | | | |
| رینگ‌ها | بازدید سطح رینگ‌ها از نظر خراشیدگی و تغییر رنگ | * | | | | |
| ذغال‌ها و نگهدارنده‌ی آن‌ها | بازدید ذغال‌ها از نظر فرسودگی و در صورت نیاز تعویض غودن آن‌ها | * | | | | |

| نام اجزا یا دستگاه | برنامه بازرسی یا نگهداری الکتروموتورهای AC | | | | | | |
|-----------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| کل الکتروموتور | شستشوی الکتروموتور ، شستشوی سیم پیچ ها ، خشک کردن و وارنیش کاری سیم پیچ ها | | * | | | | |
| درب قالپاق ها | بازدید جای بیرینگ ها روی درب قالپاق ها | | * | | | | |
| درب قالپاق ها | بازدید بیرینگ ها ، گریس خورها و کاسه غدها | | * | | | | |
| پروانه خنک کن | بازدید پروانه ی خنک کن | | * | | | | |
| جعبه ترمیнал | بازدید جعبه ترمیнал و درپوش آن از نظر شکستگی و تغییر شکل ظاهری | | * | | | | |
| روتور قفسی | بازدید و تست قفس های رotor ، بازدید محل جوش های شینه ها به رینگ اتصال کوتاه رotor | | * | | | | |
| جعبه ترمیнал | بازدید پیچ و واشر فربنی نگهدارنده درپوش جعبه ترمیнал | | * | | | | |
| جعبه ترمیнал | بازدید تخته کلیم از نظر شکل ظاهری و سالم بودن | | * | | | | |
| روتور | تست ترک یا بی محور یا شافت رotor | | | | | | * |
| شافت و کوپلینگ | بازدید جای خار یا پین روی شافت ، بازدید سالم بودن ، سنتر و تراز بودن کوپلینگ ، محکم بودن پیچ های نگهدارنده کوپلینگ | | * | | | | |
| پوسته و درب قالپاق ها | بازدید سالم بودن و عدم ترکیدگی درب قالپاق ها و پوسته ی الکتروموتور | | * | | | | |
| روتور | بازدید شافت ، جای بیرینگ ها ، جای کوپلینگ ، جای سیل ها | | * | | | | |
| سیم پیچی استاتور | تست اتصال حلقه کلاف ها (Surge Test) ، اندازه گیری مقاومت الکتری فازها ، اندازه گیری اندازه کتابس فازها ، اندازه گیری میزان تخلیه ی جزئی ، اندازه گیری تلفات عایقی ($\tan \delta$) ، بازدید نخ بندی ، اتصالات سر سیم ها از لحاظ محکم بودن | | * | | | | |
| روتور | بازدید گوه ها ، بازدید بانداز سیم پیچی رotor | | * | | | | |

| نام اجزا یا دستگاه | برنامه بازرسی یا نگهداری الکتروموتورهای AC | ماهه | گی | ماهه | گی | ماهه | گی | ماهه | گی |
|------------------------------------|---|------|----|------|----|------|----|------|----|
| موتورهای رینگی | بازدید نگهدارنده های جاذغالی از نظر تمیز بودن و تست مقاومت عایقی | | * | | | | | | |
| | بازدید از سوپاپ ورودی آب و تمیز کردن آن | | * | | | | | | |
| | بازدید بصری از لوله های آب جهت نشتی | | * | | | | | | |
| | بازدید از فیلترها و میزان مسدود بودن آن ها | | * | | | | | | |
| سیستم خنک کننده هوا ، آب و اتصالات | بازدید و تمیز کردن فیلترها و درصورت لزوم تعویض غودن آن ها و چک کردن سوییچ اختلاف فشار | | * | | | | | | |
| | چک کردن سطح داخلی لوله های هوا یا آب خنک کننده جهت زنگ زدگی | | * | | | | | | |
| | بازدید بصری از کل سیستم جهت جرم و غبار گرفتگی | | | | | | | | * |
| کوپلینگ | بازدید از تنظیم بودن کوپلینگ | | | | | | | | * |
| کل الکتروموتور | بازدید از پیچ های محل نصب موتور و قفل بودن آن ها | | | | | | | | * |
| پیچ های اتصال | بازدید از سفت بودن قفل کن های پیچ های موتور | | | | | | | | * |
| موتور و فن های خنک کننده | بازدید از بیرینگ ها جهت کشیف نبودن | | | | | | | | * |
| کل الکتروموتور | اندازه گیری درجه حرارت از محل های لازم و ثبت آن | * | * | | | | | | |
| رول برینگ ها | روغن کاری مجدد فقط در حال روشن بودن موتور | * | * | * | * | | | | |
| | چک کردن سیل های بیرینگ ها و روغن کاری آن ها | * | | | | | | | |
| | تعویض قطعات فرسوده (بیرینگ ها و سیل ها) | | * | | | | | | |
| | چک کردن از جهت جرم گرفتگی | | * | | * | | | | |

استاندارد موتورهای الکتریکی

This is a preview - click here to buy the full publication



IEC 60034-1

Edition 12.0 2010-02

**INTERNATIONAL
STANDARD**

**NORME
INTERNATIONALE**

**Rotating electrical machines –
Part 1: Rating and performance**

**Machines électriques tournantes –
Partie 1: Caractéristiques assignées et caractéristiques de fonctionnement**

ساختمان ماشین های دوار(ژئراتور- موتور):

استاتور: بدنه - هسته - سیم پیچ (کویل)

رотор: بدنه - سیم پیچ (کویل) - سیم پیچ خفه کننده- رینگ لغزنده (Slip Ring)- رینگ نگهدارنده (R.R)

تجهیزات جانبی : سیستم تحریک - گولر - سیستم حفاظت - گیربکس و ذغال و جاذغالی و ...

انواع حفاظت و کنترل موتورها

- حفاظت جریان زیاد (اضافه بار)
- حفاظت جریان اتصال کوتاه (جریان خیلی زیاد)
- حفاظت ولتاژ کم و ولتاژ بالا
- حفاظت اتصال یکفاز و دو فاز
- حفاظت دو فاز شدن و بار نامتقارن
- حفاظت شار اضافی (U/F:Over Flux)
- کنترل وضعیت درجه حرارت (سیم پیچ، هسته، بدنه، یاتاقان، کولر و ...)
- کنترل وضعیت لرزش (بدنه، محور، یاتاقان و ...)
- کنترل هیتر حرارتی (Space Heater) درجه حرارت معمولاً 4 - 6 درجه بیشتر از درجه حرارت محیط)

سرویس و نگهداری
ماشین های دوار
زئرا تورها - موتورهای سنکرون و آسنکرون



(A = توسط پرسنل کارخانه سازنده (مثلا پرسنل ژنراتور - مپنا / آنسالو /)

- نگهداری و تعمیرات پشتگیرانه (P.M) M.M.I

- شرح فهرست تعمیرات و نگهداری (P.M) M.M.I.I

1 = برای G ، در صورت لزوم نیمبالایی را بفرارید

d = روزه

2 = برای M ، فقط کلور داخلی و خارجی سطح جلویی را بفرارید

w = هفته

3 = کولرهای را بفرارید

m = ماهه

4 = فقط

h = نیمه‌ماه

5 = در هر دویلر دوره G انجام شود

y = ساله

6 = نشی آب داخل ماشین

r = در موقع ضروری

7 = در صورتی که قلت در می‌سیتم آب‌خنکه خیلی بالا باشد

8 = برای G ، منبع تحریک را از سیم پیچ روتور از نظر لکتریکی قطع کنید

9 = یکسل بعد از بهره‌مندی، سپس مطابق با برنامه M و G

O = توسط نیروگاه

- نگهداری و تعمیرات استator (فرزتور) - M.M.2

MAINTENANCE INTERVAL OF STATOR

| d | w | m | h | y | r | M | G | R | S | D | O | A | Machine Part: | Maintenance Points: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------|--|
| | | | | | | x | x | | x | | | x | <u>Stator core</u> | Visual checks and examination of welding seams. |
| | | | | | | x | x | | x | | | x | Stator core fouling | Inspect for fouling such as oil, dust, and corrosion. |
| | | | | | | x | | x | | | | x | Stator core clamping | Inspect the air ducts for free passage, cleanliness. |
| | | | | | | x | | x | | | | x | Clamping plates | Check the stator core clamping for duct spacers, clamping fingers and for loose laminations. |
| | | | | | | x | x | | x | | | x | <u>Stator winding</u> | Check the pressure between the clamping pin lug and the clamping plate. |
| | | | | | | x | x | | x | | | x | Stator end-winding | Fouling, damage of the coloured coating. |
| | | | | | | x | x | | x | | | x | End-winding support | Traces of vibration. |
| | | | | | | x | x | x | x | | | x | Seating of the slot-wedges | Insulation caps for crack, brittleness as well as binding. |
| | | | | | | x | x | x | x | | | x | Stator winding | Freedom from play of the end-winding support. |
| | | | | | | x | x | x | x | | | x | Insulation resistance | Fouling. |
| | | | | | | x | x | x | x | | | x | DC voltage check | Fastening to the clamping plate. |
| | | | | | | x | x | x | x | x | | x | Resistance thermometer | Inspect the wedging, tangential wedging, rewedging. |
| | | | | | | x | x | x | x | x | | x | Phase rings | Slot openings appraisal. |
| | | | | | | x | x | x | x | x | | x | Generator leads | Measurement as well as recording of the insulation resistance. |
| | | | | | | x | x | x | x | x | | x | Lead-ins | High voltage test according to relevant instructions. |
| | | | | | | x | x | x | x | x | | x | <u>Casing</u> | Functional test, calibration. |
| | | | | | | x | x | x | x | x | | x | Inner cover | Inspection of general condition and checking for fouling (oil, dust), damage to the coating, marks of vibration. |
| | | | | | | x | x | x | x | x | | x | Air guide | Cleanliness. |
| | | | | | | x | x | x | x | x | | x | Outer cover | If needed, take out and replace the locking plates. |
| | | | | | | | | | | | | | | Check condition of rubber gaskets and locking bolts. |
| | | | | | | | | | | | | | | Inspection of gasket |

MAINTENANCE INTERVAL OF ROTOR

| d | w | m | h | y | r | M | G | R | S | D | O | A | Machine Parts | Maintenance Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|--|
| 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | <u>Rotor assembly</u> | |
| | | | | | | | | | | | x | x | Rotor | Fouling due to oil, dust or corrosion. |
| | | | | | | | | | | | x | x | Rebalance | Determine cause and correct. |
| | | | | | | | | x | x | | x | x | Bearing journals | Check for condition of surface. If needed, remachine. |
| | | | | | | | x | x | | | x | x | Coupling flange | Check for rotary run-out. Measurement of parallelism, corrosion and protective coating If needed check for cracking with dye penetrant test. |
| | | | | | | 5 | | | x | | x | x | Retaining rings | Inspect visually on corrosion and damage. If needed, check for cracking using dye penetrates or U.S. test |
| | | | | | | | x | x | | | x | x | <u>Rotor winding</u> | |
| | | | | | | | x | x | x | 4 | x | x | Rotor winding | Dynamic impedance and recurring surge oscillator (R.S.O) test. |
| | | | | | | | x | x | x | | x | x | Rotor end-winding | Visual inspection using mirror or endoscope. Check for loose spacer pieces or insulation out of place. |
| | | | | | | 5 | | | x | | x | x | End-winding bracing | Loose spacerpieces or insulation out of place. Clean fouled location. |
| 6 | x | x | x | x | x | x | | | x | | x | x | Insulation resistance | Measure and check insulation resistance (see relevant instructions for recommended minimum value). |
| | | | | | | | | | x | | x | x | Slot wedging | Visual check for cleanliness of holes and for insulation out of place. |
| | | | | | | | | x | x | | x | x | Rotor leads | Check for correct tightening and securing of balancing weights. Supply line bolt and winding connection. |
| | | | | | | 5 | | | x | | x | x | | Check on tightening torque for bolts and bolting. |

MAINTENANCE INTERVAL OF BEARING

| d | w | m | h | y | r | M | G | R | S | D | O | A | Machine Parts | Maintenance Points |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x x | | | | | | | | | | | | x | <u>Bearing assembly</u> | |
| x x | | | | | | | | | | | | x | High pressure jacking oil connections (when foreseen) | Functional test of rotor jacking at all bearings. If needed, measurement of jacking oil pressure. Check all screwed connections for leaks. |
| x x | | | | | | | | | | | | x | <u>Bearing shells</u> | Visual inspection for scoring and support pattern. Checking adhesion of bearing metal using ultrasonic and dye penetrate test. Measurement and, if needed, adjustment of bearing clearance. |
| x x | | | | | | | | | | | | x | <u>Bearing insulation</u> | Check the insulation values. |
| x x | | | | | | | | | | | | x | <u>Bearing pedestal</u> | Housing guide, check alignment and fastening bolts. |
| x x | | | | | | | | | | | | x | <u>Oil deflectors</u> | Checking of condition and of clearances. |
| x x | | | | | | | | | | | | x | <u>Bearing white metal temperature detector</u> | Functional test, calibration |
| x x | | | | | | | | | | | | x | <u>Oil monitoring system</u> | |
| x x | | | | | | | | | | | | x | <u>Bearing oil temperature detector</u> | Functional test, calibration |
| x x | | | | | | | | | | | | x | <u>Bearing oil pressure detector</u> | Functional test, calibration |

سیستم مونیتورینگ ژنریٹر / موتور : M.M.5

MAINTENANCE INTERVAL OF GENERATOR MONITORING SYSTEM

| d | w | m | h | y | r | M | G | R | S | D | O | A | Machine Parts | Maintenance Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|---|
| | | | x | | | x | x | | x | | x | x | Cooling air system | |
| | | x | | | | x | x | | x | | x | x | Liquid leakage detector | Functional test |
| | | | | | | x | x | | x | | x | x | Resistance thermometer | Functional test and calibration |
| | | | | | | x | x | | x | | x | x | Dial thermometer | Functional test and calibration |
| | | | | | | x | x | | x | | x | x | Make-up filter | clean. If needed, take out and replace. |
| | x | | | | | x | x | | x | | x | x | Standstill Heating | |
| | | | | | | x | x | | x | | x | x | Space heaters | Functional test |
| x | | | | | | x | x | | x | | x | x | Rotor grounding | |
| | | | | | | x | x | | x | | x | x | Stranded copper wire | Check for condition |

10 JUN - M.M.6

MAINTENANCE INTERVAL OF COOLERS

| d | w | m | h | y | r | M | G | R | S | D | O | A | Machine Parts | Maintenance Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9 | | x | x | | x | | x | x | Coolers Condition | Check general condition of cooler. If needed carry out reqirs. |
| | | | | | | x | x | | x | | x | x | Leakage test (overpressure test) | |
| | | | | | | x | x | x | x | | x | x | Sealing of the water chambers | Check for condition. If needed, replace. |
| | | | | | | x | x | x | | | x | x | Sealing of the cooler casing to stator frame or connection ducts. | Check for condition. If needed, replace. |
| | | | | | | x | x | | | | x | x | <u>Water monitoring</u> | |
| | | | | | | | | | | | | | Monitoring Instruments | Functional test, calibration |

MAINTENANCE INTERVAL OF BRUSH AND SLIPRINGS

| d | w | m | b | y | r | M | G | R | S | D | O | A | Machine Parts | Maintenance Points |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|---|
| <u>Brush gear</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | x | x | | x | | x | x | General | Check general conditons of brush holder |
| | | | | | | x | x | | x | | x | x | Securing of bolts | Check that all electrical and mechanical screws are correctly tightened |
| | | | | | | x | x | | x | | x | x | Flat spiral spring | Check the pressure spring. If needed, replace the worn springs. |
| <u>Brushes</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| x | | | | | | x | x | x | x | | x | x | Operating conditions | Visual check for correct running of brushes (with no excessive sparks or vibrations). Verify the normal noise of the system. Monitor excitation current and verify brushes current density. |
| x | x | | | | x | x | x | x | | x | x | x | Flexible connections | Check for condition |
| | | | | | | x | x | x | x | | x | x | Brush wearing | Verify wearing |
| | | | | | | x | x | x | x | | x | x | Replace brushes | |
| <u>Slip rings assembly</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | x | | | | | | x | | | x | x | x | Rings surface | Visual check the condition using for example a stroboscopic lamp. At standstill measure wear, depth of scratches, eccentricity. |
| | | | | | | x | x | | x | | x | x | Ring surface | If needed reground or replace (only by manufacturer) |
| | | | | | | x | x | | x | | x | x | Brush - holder | Check conditions. |
| | | | | | | x | x | | x | | x | x | Air deflectors | Check conditions and insulation. |
| <u>Monitoring system</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| x | | | | | | x | x | | x | | x | x | Monitoring Instruments | Functional test, calibration |
| | | | | | | x | x | x | x | | x | x | Air filter | Check for conditions. As needed, clean or replace. |

اتصال موتور برای تأمین قدرت مکانیکی

اگر بخواهیم موتوری را برای دستگاهی انتخاب یا با موتور قبلی آن جایگزین کنیم، باید به سیستم اتصال موتور به دستگاه توجهداشته باشیم. برای اتصال موتور به دستگاه دو حالت وجود دارد: **الف** اتصال مستقیم و بدون تغییر سرعت، **ب** اتصال با مبدل برای تغییر سرعت



اتصال مستقیم و بدون تغییر سرعت

در صورتی که سرعت دستگاه با سرعت موتور یکی باشد، از اتصال مستقیم استفاده می‌شود. این کار با نصب مستقیم قطعه گردندۀ ماشین روی محور موتور (کوپل کردن) امکان پذیراست معمولاً در موتورهای الکتریکی، که برای به حرکت درآوردن پمپ‌های چاه آب، پمپ‌های گریز از مرکز و تهویه هوای سالان پروژش طیور استفاده می‌شوند، انتقال قدرت مستقیم صورت می‌گیرد.

سیستم مبدل سرعت

اگر سرعت لازم برای وسیله مورد نظر با سرعت موتور انتخاب شده یکی نباشد، برای تبدیل سرعت از دستگاه‌های تغییر دور مانند جعبه دندۀ (گیربکس)، تسمه و چرخ تسمه یا زنجیر و چرخ زنجیر، استفاده می‌شود



شناصایی قطعات مکانیکی و الکتریکی الکتروموتور

پیچ گوشتی ضربه خور، آچار رینگی، آچار بوكس، چکش و پولی کش سه شاخه





روشهای انتقال مواد

با توجه به ساختار کارخانه سیمان و تشکیل آن از واحد های مختلف که در هر واحد عملیات خاصی بر روی مواد انعام شده و محصول آن وارد واحد بعدی می شود . روش های انتقال مواد از اهمیت خاصی بر خوردار است ، واژ از تجهیزات مختلفی که به طرق متفاوت عمل می نمایند جهت انتقال و جابجایی مواد استفاده می شود .

با توجه به نیاز مواد به دو روش اساسی انتقال می باشد:

- **انتقال عمودی**
- تجهیزات انتقال عمودی عبارتند از :
- **باکت الواتورها**
- با توجه به شکل یک باکت الواتور از تعدادی سبد تشکیل شده که بر روی زنجیری نصب شده اند که حول دو چرخ دنده قرار گرفته است .
- چرخ دنده بالایی توسط نیروی یک الکتروموتور به چرخش در آمده و سبد ها را به حرکت در می آورد .



- در سمت پایین مواد وارد سبدها شده و پس از انتقال به بالا و چرخش حول چرخ بالایی واژگون شده و مواد داخل خود را تخلیه می نمایند.

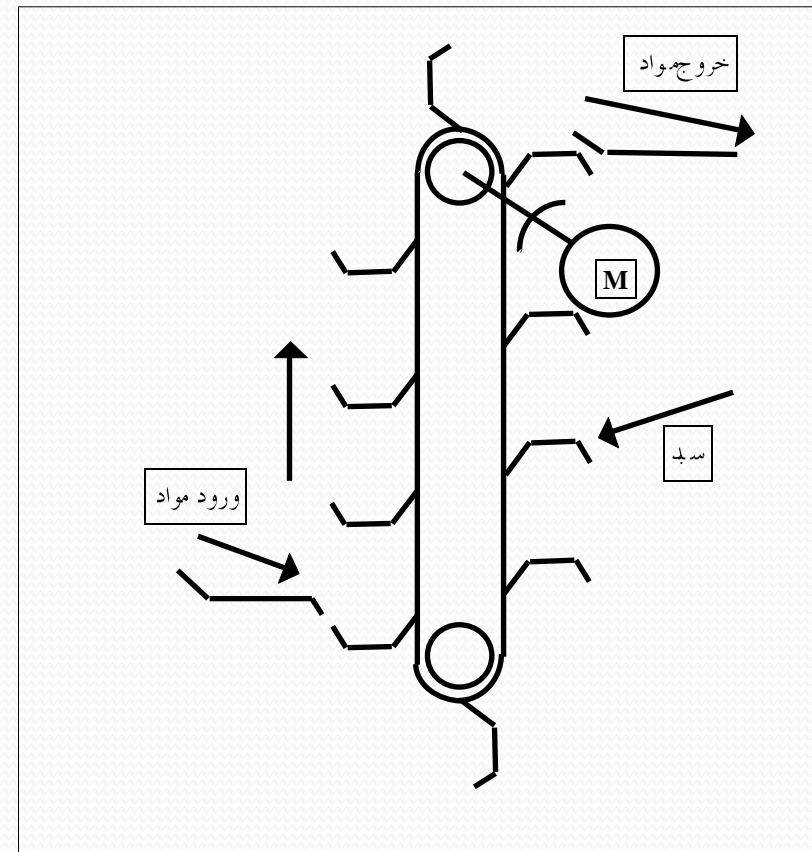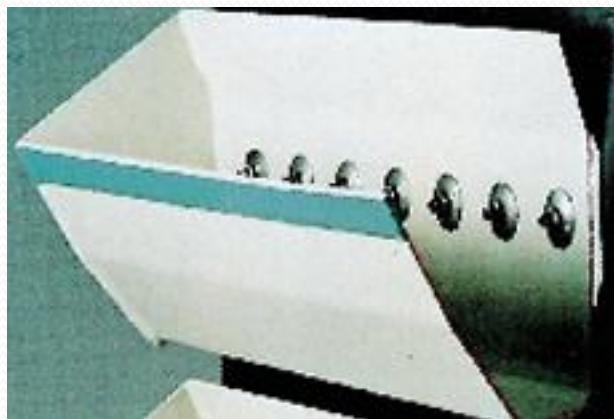

باکت الواتور

• ایر لیفتها

- شکل شمای یک ایرلیفت را را نشان میدهد. ایرلیفت برای انتقال موادی که به صورت پودر میباشند مناسب است.
- ایرلیفت از لوله توخالی بزرگی تشکیل شده که از یک سو هوا با دبی وقدرت بالا توسط بلوور به آن تزریق شده و سمت دیگر آن وارد سیلو ی موارد میشود. موادی که از طریق مسیر ورود وارد ایرلیفت میشوند به همراه هوای تزریق شده به بالا منتقل و وارد سیلو می شود.
- سیلو باید مجهز به فیلتری باشد که هوای تزریق شده توسط بلوور را به خارج انتقال دهد.

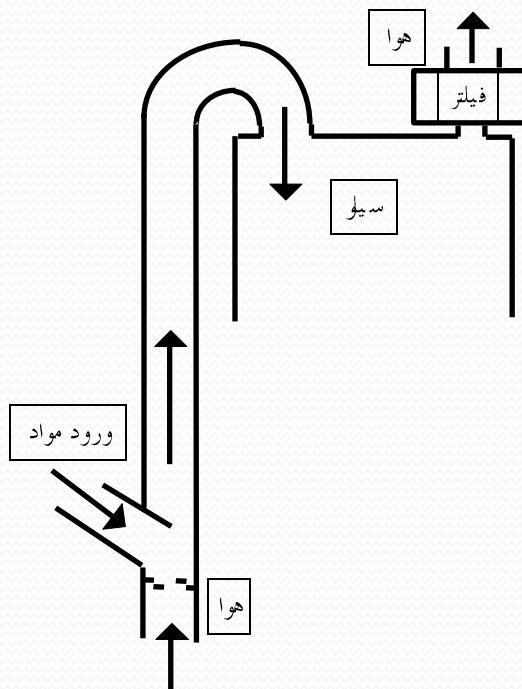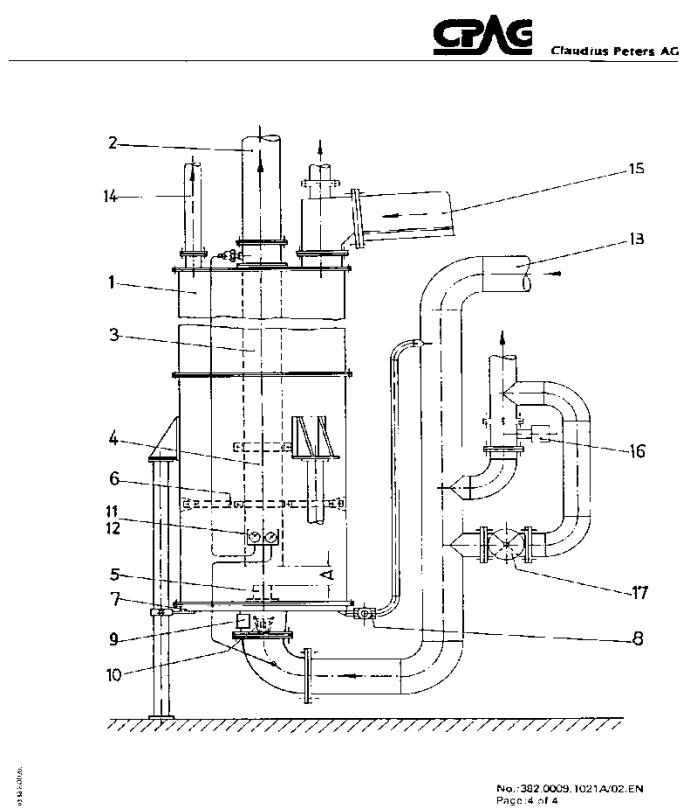


انتقال افقی

از این تجهیزات جهت انتقال مواد به صورت افقی و یا شیب ملایم به ارتفاع اندک استفاده می شود.

نوار نقاله


نوار نقاله از دو عدد درام اصلی تشکیل شده که تسمه نقاله دور آنها قرار می گیرد. نیروی الکتروموتوری یکی از درامها را به چرخش در آورده و در نتیجه تسمه نقاله حول درامها به حرکت در آمده و باعث انتقال مواد روی آن از یک سو به سوی دیگر می شود .

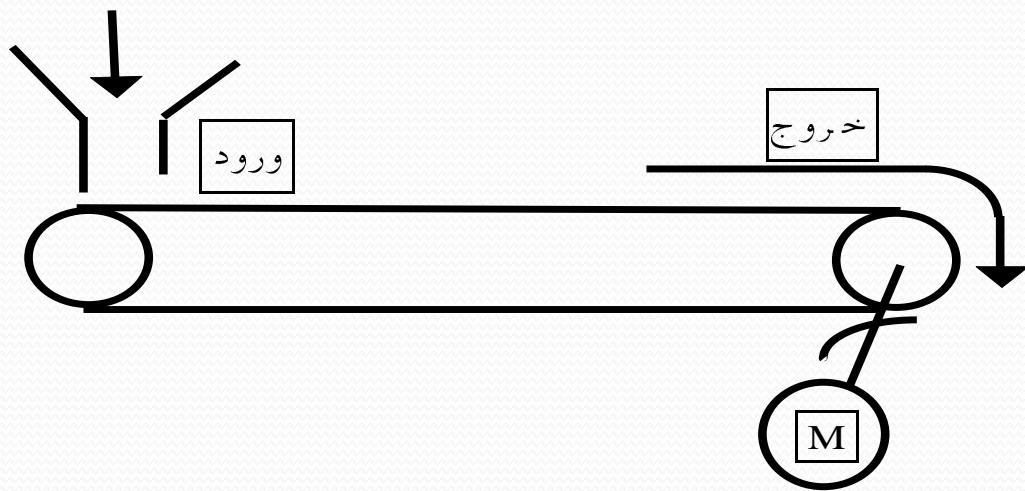

در مسافت‌های طولانی از انحراف تسمه نقاله توسط هدایت کننده‌های مناسب جلوگیری می‌شود.

2-2-نوار زنجیری دراگچین

نوار زنجیری دراگچین شبیه به نوار نقاله است با این تفاوت که به جای تسمه نقاله از زنجیری حول درام‌های ابتدایی و انتهایی استفاده می‌شود که دارای زایده‌های فلزی است و حرکت این زایده‌ها مواد را به جلو هل میدهند.

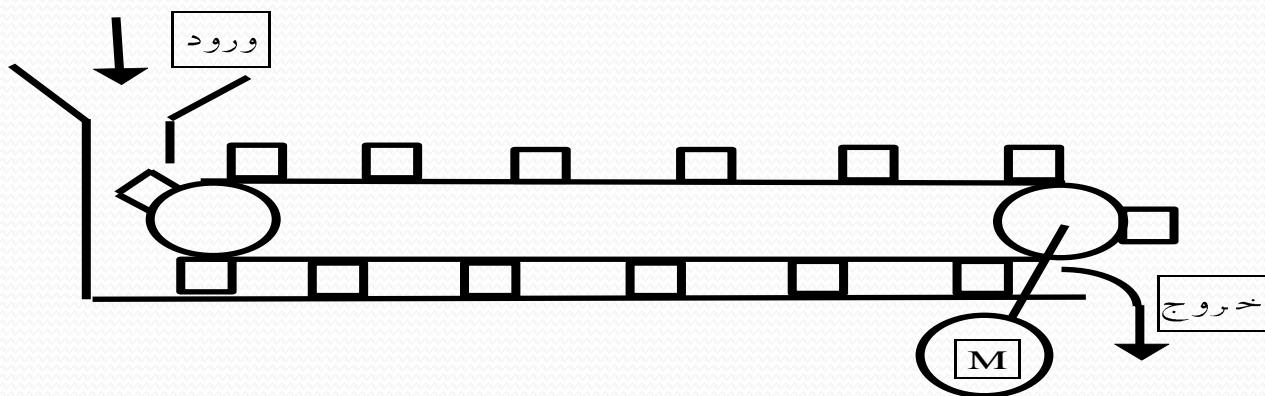

نوار زنجیری آموند



نوار زنجیری آموند از سبدهای فلزی مداخلی تشکیل شده و مانند نوار نقاله عمل میکند با این تفاوت که از طرفین دارای لبه هایی است که از ریزش مواد روی آن که دارای حرارت بالایی است جلو گیری میکند. سبدها در زمان دور زدن حول درامهای ابتدا و انتهای نوار بر روی یکدیگر می لغزند هر سبد دارای چرخ فلزی است که آنرا بر روی مسیر هدایت میکند. این نوارهای فلزی به نام شرکت سازنده آن آموند خوانده می شوند.

ایر اسلاید

ایر اسلاید از محفظه مکعبی طویلی تشکیل شده که با شبیب ملایمی مواد پودر شده را از ارتفاع بالا به ارتفاع پایین تری انتقال میدهد.


مواد از مسیر ورودی وارد ایر اسلاید و بر روی بروزنتی که هوا به زیر آن دمیده می شود بر اثر شبیب سیستم به پایین می لغزد و به انتهای سیستم میروند.

بروزنت پارچه محکمی است که هوای تزریق شده از پایین را به مواد رسانده و باعث سبک شدن و سر خوردن آن به طرف خروجی میشود. و در مقابل از عبور مواد به زیر بروزنت جلو گیری میکند.

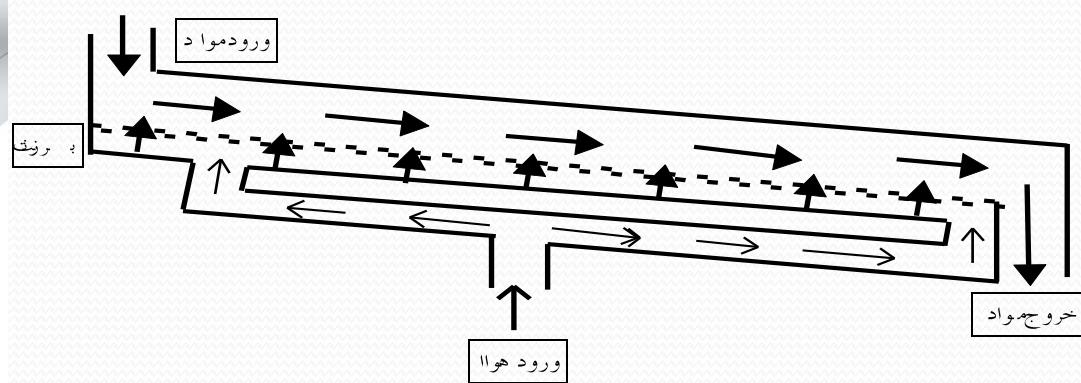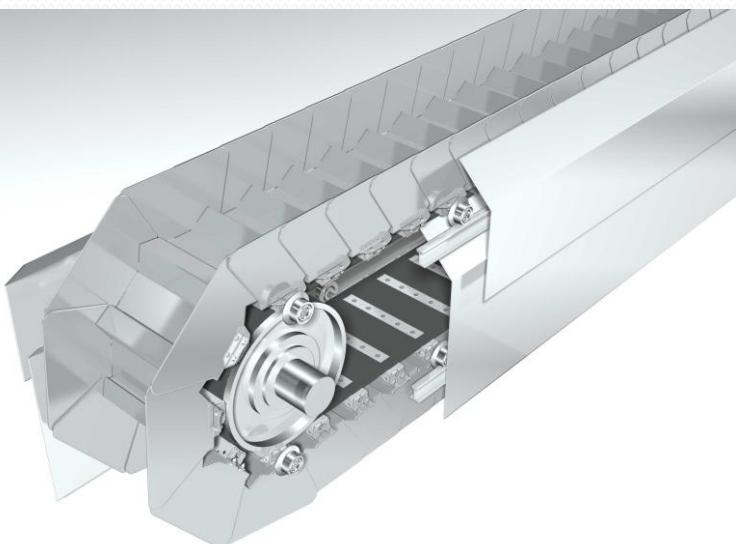

اسکرو(مارپیچ)

اسکرو از شفت بلندی تشکیل شده که تسمه ای بصورت مارپیچ حول آن جوش شده و شبیه به دنده های یک پیچ است که در اثر چرخش مواد را به جلو هل میدهد.

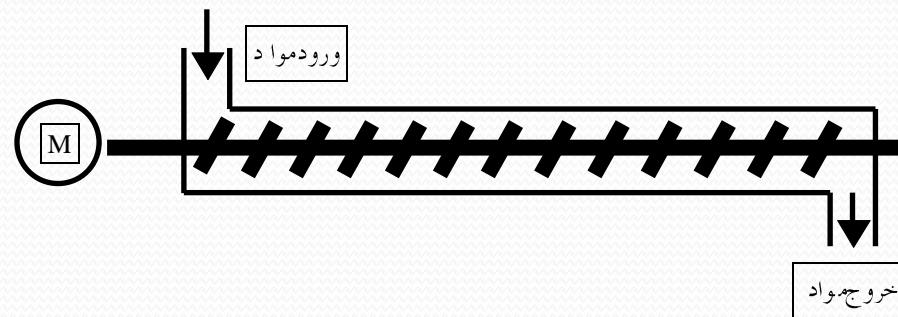



1- تعمیر ماشینهای الکتریکی

تألیف : گرنو گوئیچ گمکه

ترجمه : مهندس محمود بروزی فر

2- موتورهای فشار ضعیف ، متوسط و قوی AC

از شرکت ABB

3- کلاسهای استاد خوبم آقای مهندس محمد حیدری

مدرس دانشگاه تربیت مدرس

منابع و مأخذ :

با تشکر :برور