



شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران

معاونت مهندسی و نظارت

مدیریت مهندسی شبکه

: دستور العمل :

# مفصل زدن کابل کنستانتریک

**1\*6+6**

کد مدرک	ویرایش مدرک	تاریخ آخرین بازبینی
EN - TA - 249	01	۹۰/۲/۶

تهمیه کننده : مسعود ملاسعیدی	تأیید کننده : حسین اردکانی	تصویب کننده : فرهاد ورپشتی
امضاء:	امضاء:	امضاء:





۱- هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل مفصل زدن روی کابل های سرویس کنسانتریک  $1^*6+6$  می باشد.

۲- دامنه کاربرد :

کلیه پروژه های در دست احداث و اصلاح و بهینه کردن کابل های سرویس پاره شده را در بر می گیرد.

۳- اصلاحات و اختصارات :

ندارد.

۴- روش اجرایی :

۴-۱- معرفی ابزارکار و تجهیزات :



کابل بر



کابل لخت کن (پوست کن کابل)





سیم لخت کن



پرس کابشو ۶-۵۰



مفصل ۲ راهی سایز ۶





### 3M Scotch نوار چسب



### شرینگ حرارتی سایز ۷ تا ۱۰



### ۲-۴- روش کار:

- در ابتدا کابل را از طرفین محل آسیب دیده به کمک دستگاه کابل بر برش می زنیم.





- ۲- به کمک کابل لخت کن روکش کابل را به اندازه ۱۲ سانتیمتر از هر طرف بر می داریم.
- ابتدا تیغچه دستگاه کابل لخت کن را به اندازه ای که به مقطع کابل آسیب نزند ، تنظیم می کنیم. سپس کابل را بین تیغچه و گیره دستگاه قرار داده و چند دور می چرخانیم. مطابق شکل (۱)
  - سپس کابل لخت کن را از کابل جدا می کنیم و با حرکت دست ، پوسته خارجی کابل را جدا می کنیم . مطابق شکل (۲و۳)
  - در پایان روکش نازک محافظ کابل را باز کرده و با سیم چین از انتهای محل بدون پوسته قطع می کنیم. مطابق شکل (۴)




← شکل ۱



← شکل ۲



شکل ۳

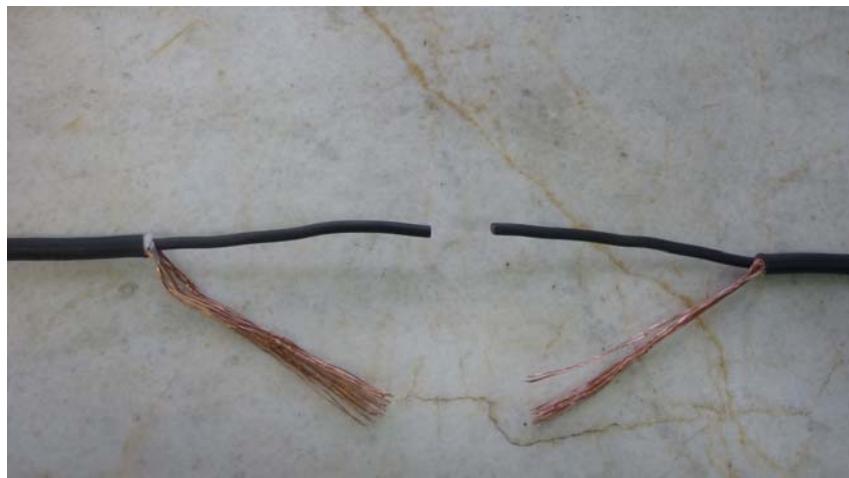

شکل ۴

۳- سپس از یک طرف سیم فاز را به اندازه ۶ سانتی متر کوتاه می کنیم و از طرف دیگر رشته های نول را به اندازه ۶ سانتی متر کوتاه می کنیم. این کار به منظور قرار نگرفتن مفصل ها رو بروی هم انجام می گردد.





۴- سیم فازها را به میزان  $1/5$  سانتی متر(نصف طول مفصل دو راهه (موف) ) ، به کمک سیم لخت کن ، لخت می کنیم.



۵- بعد از لخت کردن سیم های فاز ، مفصل دوراهه (موف) را که در حدود  $3$  سانتی متر است را وارد یکی از سیم فازها نموده و به کمک پرس کابشو استاندارد نصف مفصل را پرس می کنیم .(لقدمه های پرس کابشو باید روی سایز  $6mm$  تنظیم شده باشد). مطابق شکل (۱و۲)



← شکل ۱



← شکل ۲



۶- سپس ۷ سانتی متر شرینگ حرارتی سایز ۷ تا ۱۰ میلیمتر را وارد سیم فاز مقابل می کنیم و مفصل را وارد سیم نموده و به کمک پرس کابشو مانند مرحله قبل آن را پرس می کنیم.

**نکته :** جهت قرار گیری وضعيت دستگاه پرس در هنگام پرس کردن هر دو طرف مفصل دو راهه با یکسان باشد تا پس پایان عملیات پرس کردن ، زائد های تیز ایجاد شده توسط پرس همگی در یک طرف قرار بگیرند.



شرینگ  
حرارتی

۷- شرینگ حرارتی را روی مفصل قرار داده و به کمک شعله آن را حرارت می دهیم. تا شرینگ کاملا جمع شود. برای حرارت دادن نباید شعله ثابت باشد و می بایست در تمامی طول و اطراف مفصل در حرکت باشد تا شرینگ به صورت یکنواخت جمع شود.



شکل ۱



شکل ۲



شکل ۳

۸- سپس برای اطمینان خاطر بیشتر یک لایه نوار 3M Scotch شریننگ حرارتی و سیم فاز می پیچیم.



شکل ۱



شکل ۲



۹- پس از اتمام اتصال سیم فاز ها به یکدیگر ، مفصل دو راهی سایز ۶ را وارد یکی از سیم های نول نمود و مانند مراحل قبل پرس می کنیم.



۱۰- حدود ۱۰ سانتی متر شرینگ حرارتی سایز ۷ تا ۱۰ میلیمتر را وارد طرفی که پرس شده است ، می کنیم. طرف دیگر سیم نول را وارد مفصل نموده و پرس می کنیم. شکل (۱)  
سپس شرینگ حرارتی را روی مفصل قرار داده و حرارت می دهیم. شکل (۲)





۱۱- پس از اتمام کلیه مراحل فوق ، چند لایه نوار 3M Scotch را از ۵ سانتی متر قبل از محل برداشته شدن پوسته یک طرف کابل تا ۵ سانتی متر بعد از محل برداشته شدن پوسته طرف دیگر به طور منظم می پیچیم و پس از پایان ، هر دو انتهای را با دست روی هم می پیچانیم تا به کمک گرمای ایجاد شده توسط دست ، چسبندگی لازم بین لایه های دو انتهای به وجود می آید.

