

سنسورها



محسن اخلاقی 861441087
ایمان یوسفی 861441071

فهرست مطالب :

۳	سنسور
۴	سنسورهای القائی
۱۱	سنسور نامور (Namur sensor)
۱۲	سنسورهای دنباله سوکتدار (...)
۱۲	انواع سنسورهای القائی
۱۸	سنسور القائی نامور (استاندارد DIN 19234)
۲۰	سنسور القائی آفالوگ
۲۲	سنسور القائی سرعت
۲۳	سنسورهای خازنی
۲۶	سنسورهای نوری یکطرفه
۲۷	سنسورهای نوری رفلکتوری
۳۰	سنسورهای نوری دو طرفه
	سنسورهای مغناطیسی
۳۳	سنسور نخ
۳۴	سنسورهای خازنی کنترل سطح
۳۵	سنسورهای مغناطیسی کنترل سطح
	سنسورهای نوری کنترل سطح
۳۵	شفت انکودر (افزایشی)
۳۶	اسپید مانیتور

سنسور:

سنسورالمان حس کننده ای است که کمیت های فیزیکی مانند فشار ، حرارت ، رطوبت ، دما و ... را به کمیت های الکتریکی پیوسته (آنالوگ) یا غیر پیوسته (دیجیتال) تبدیل می کند .

این سنسورها در انواع دستگاه های کنترل آنالوگ و دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد . عملکرد سنسورها و قابلیت اتصال آنها به دستگاه های مختلف باعث شده است که سنسور بخشی از اجزای جدا نشدنی دستگاه کنترل اتوماتیک باشد . سنسورها اطلاعات مختلف از وضعیت اجزای متحرک سیستم را به واحد کنترل ارسال نموده و باعث تغییر وضعیت عملکرد دستگاه می شوند .

سنسورهای بدون تماس :

سنسورهای بدون تماس سنسورهایی هستند که با نزدیک شدن یک قطعه وجود آن را حس کرده و فعال می شوند . این عمل می تواند باعث جذب یک رله کنتاکتور و یا ارسال سیگنال الکتریکی به طبقه ورودی یک سیستم می گردد .

سنسورهای القائی

سنسورهای القائی سنسورهای بدون تماس هستند که تنها در مقابل فلزات عکس العمل نشان می دهند و می توانند فرمان مستقیم به رله ها ، شیرهای برقی ، سیستمهای اندازه گیری و مدارات کنترل الکترونیکی (مانند PLC) ارسال نمایند .



اساس کار و ساختمان سنسور های القائی :

ساختمان این سنسورها از چهار طبقه تشکیل می شود . قسمت اساسی این سنسورها از یک اسیلاتور با فرکانس بالا تشکیل یافته که می تواند توسط قطعات فلزی تحت تاثیر قرار گیرد . این اسیلاتور باعث بوجود آمدن میدان


الکترو مغناطیسی در قسمت حساس سنسور می شود . نزدیکشدن یک قطعه فلزی باعث بوجود آمدن جریانهای

گردابی در قطعه گردیده و این عمل سبب جذب انرژی میدان می شود و در نتیجه دامنه اسیلاتور کاهش می

یابد . از آنجا که طبقه دمدولاتور آشکار ساز دامنه اسیلاتور است در نتیجه ، کاهش دامنه اسیلاتور توسط این

قسمت اشمیت تریگر منتقل می شود . کاهش دامنه اسیلاتور باعث فعال شدن خروجی اشمیت تریگر گردیده و

این قسمت نیز به نوبه خود باعث تحریک طبقه خروجی می شود .

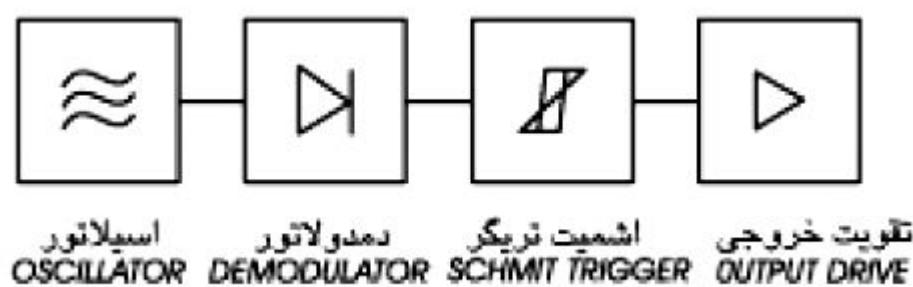

قطعه استاندارد :

یک قطعه مربعی شکل از فولاد ST37 است که از آن بمنظور تست فاصله سویچینگ استفاده میشود .

ضخامت قطعه 1 میلیمتر و طول ضلع این مربع در اندازه های زیر می تواند انتخاب شود :

* به اندازه قطر سنسور

* سه برابر فاصله سویچینگ نامی سنسور 3Sn

ضرایب تصحیح :

فاصله سویچینگ با کوچکتر شدن ایعاد قطعه استاندارد و یا با بکارگیری فلز دیگری غیر از فولاد ST37 تغییر

خواهد کرد .

در جدول زیر ضرایب تصحیح برای فلزات مختلف ت .


نوع فلز	ضریب تبدیل KM
فولاد ST37	1.0

نیکل	0.9
برنج	0.5
مس	0.45
الومینیوم	0.4

بعنوان مثال هرگاه یک سنسور در مقابل فولاد از فاصله 10 میلیمتر عمل سویچینگ را انجام می دهد ، همان سنسور در مقابل مس از فاصله 4.5 میلیمتری عمل خواهد کرد .

فرکانس سویچینگ :

حداکثر تعداد قطع و وصل یک سنسور در یک ثانیه می باشد . (این واحد بر حسب هرتز HZ بیان می شود .) این پارامتر طبق استاندارد DIN EN 50010 با شرایط زیر اندازه گرفته می شود .

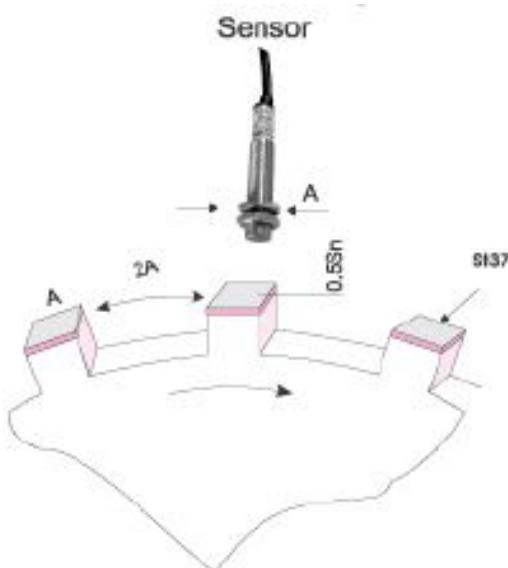

فاصله سویچینگ (S) : switching Distance (S)

فاصله بینی قطعه استاندارد و سطح حساس سنسور در زمان عمل سویچینگ می باشد . (استاندارد EN 50010

(

:Nominal Switching Distance (Sn)

فاصله ای است که در حالت متعارف و بدون در نظر گرفتن پارامترهای متغیر از قبیل حرارت ، ولتاژ تغذیه و غیره تعریف شده است .

:Effective Switching Distance (Sr)

فاصله سویچینگ تحت شرایط ولتاژ نامی و حرارت 20 درجه سانتی گراد می باشد . در این حالت تراها و پارامترهای متغیر نیز در نظر گرفته شده اند .

$$0.9Sn < Sr < 1.1 Sn$$


:Useful Switching Distance (Su)

فاصله ای است که در رنج حرارت و ولتاژ مجاز ، عمل سویچینگ انجام می شود .

$$0.81Sn < Su < 1.21Sn$$

:Operating Switching Distance (Sa)

فاصله ای است که تحت شرایط مجاز ، عملکرد سنسور گارانتی شده است .

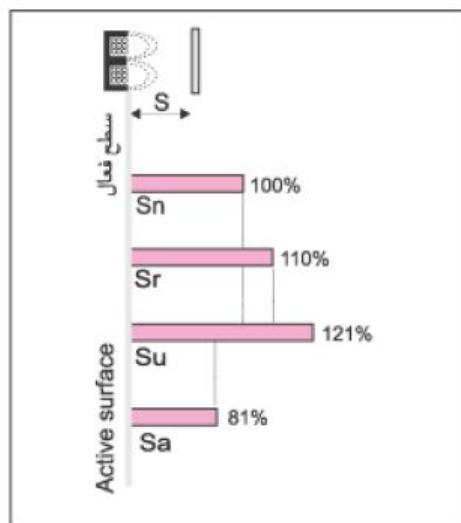

:Hysteresis (H)



فاصله بین نقطه وصل شدن (هنگام نزدیک شدن قطعه به سنسور) و نقطه قطع شدن (هنگام دور شدن قطعه از سنسور) می باشد ، حداکثر این مقدار 10٪ فاصله نامی می باشد . (استاندارد EN 60947-5-2)



: Repeatability (R)

قابلیت تکرار فاصله سویچینگ مفید تحت ولتاژ تغذیه V می باشد و در شرایط زیر اندازه گیری می شود .

* حرارت محیط : 23+ درجه سانتی گراد

* رطوبت محیط : 50 الی 70 درصد

* زمان تست : 8 ساعت

(مقدار تلرانس برای این پارامتر طبق استاندارد EN 60947-5-2 حداکثر $Sr \pm 0.1$ می باشد .

: Temperature drift پایداری حرارتی

تغییرات فاصله موثر سویچینگ در اثر تغییرات دما طبق استاندارد EN 60947-5-2 و در محدوده دمای 20-

$\leq Sr/Sr \Delta \leq 10\%$ درجه سانتیگراد تا 60+ درجه سانتیگراد حداکثر 10٪ است .

: حرارت محیط


محدوده حرارتی است که در آن محدوده ، عملکرد سنسور تضمین شده است .

نحوه نصب سنسورهای القائی :

هرگاه دو یا چند سنسور القائی در مجاورت هم و یا در مقابل هم نصب شوند، شرایط زیر باید رعایت شود.


الف) نحوه نصب سنسورهای القائی (Flush) :

سنسورهای Shielded (Flush) سنسورهایی هستند که قسمت حساس سنسور توسط پوسته فلزی محصور شده است. هرگاه دو یا چند عدد از این سنسورهای همسطح روی بدنه فلزی دستگاه نصب شوند رعایت فواصل نصب مطابق شکل زیر الزامی است.

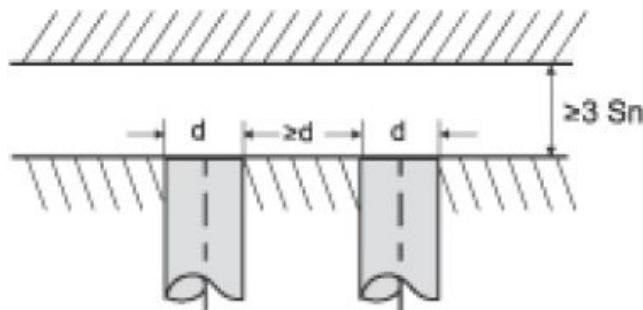


ب) نحوه نصب سنسورهای القائی (Non-Flush) :

در سنسورهای Non-Flush قسمت حساس سنسور خارج از پوسته فلزی آن می باشد. فاصله سویچینگ این نوع سنسورها بیشتر از سنسورهای Flush می باشد. اما فرکانس سویچینگ آن در مقایسه کمتر است. رعایت فواصل مطابق شکل زیر الزامی می باشد.

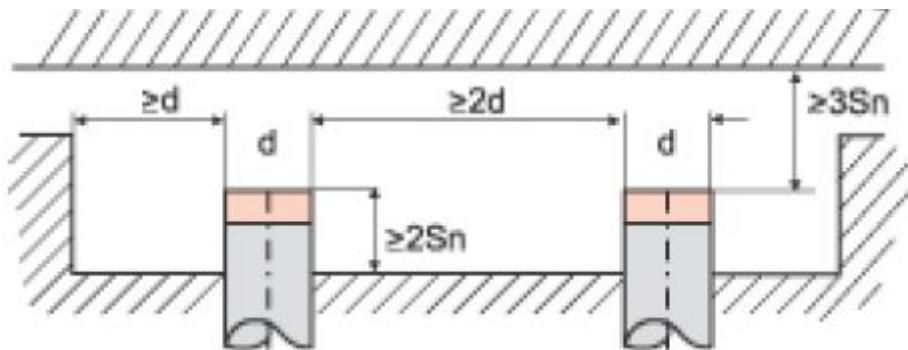

ج) نحوه نصب سنسورهای القائی در مقابل هم :

هرگاه دو سنسور القائی در مقابل هم نصب شوند رعایت فاصله حداقل 6Sn الزامی می باشد.

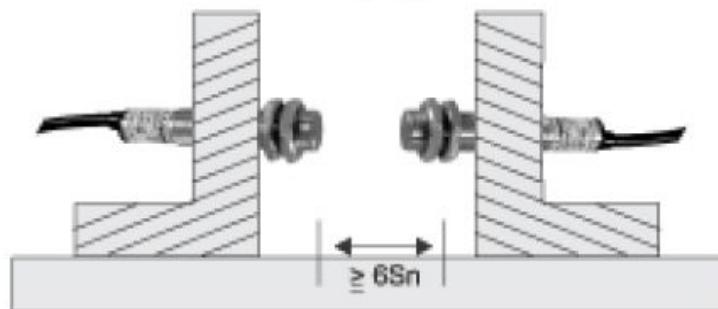


ولتاژ تغذیه V_{Supply}

حداکثر و حداقل ولتاژی است که در آن محدوده سنسور عملکرد مطمئنی خواهد داشت.

ریپل (V_{Δ}):

عبارتست از جزء متناوب سیگنال ولتاژ یکسو شده در خروجی منبع تغذیه که حداکثر مقدار مجاز آن 10% ولتاژ تغذیه می باشد.

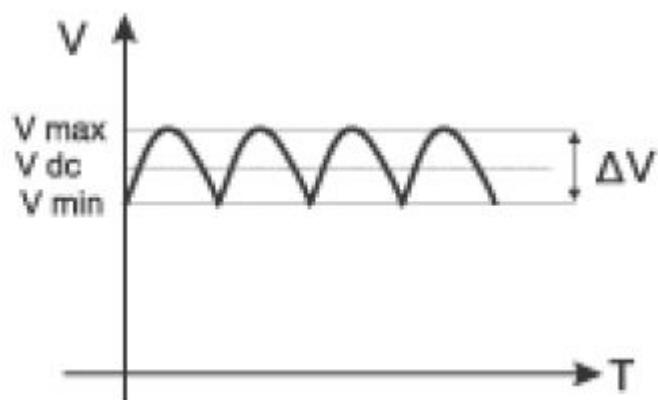

توجه: در مواردی که احتمال تداخل پارازیت وجود دارد می توان از یکسوکننده هایی که دارای رگولاتور ثبیت ولتاژ و فیلتر می باشند استفاده نمود.

جريان نشتی (I leakage) :

جريانی است که از سنسورهای دو سیمه در حالت قطع عبور می کند.

جريان بی باری (I no-load) :


جريانی است که در حالت اتصال سیستمهای تغذیه سنسور به منبع تغذیه از سنسور عبور می کند.

جريان بار ماکزیمم (I max) :

حداکثر جریان پیوسته می باشد که از خروجی سنسور می توان عبور داد.

افت ولتاژ (V drop) :

حداکثر ولتاژ طبقه خروجی سنسور که در حالت سویچ می باشد و جریان مجاز از آن عبور می کند.

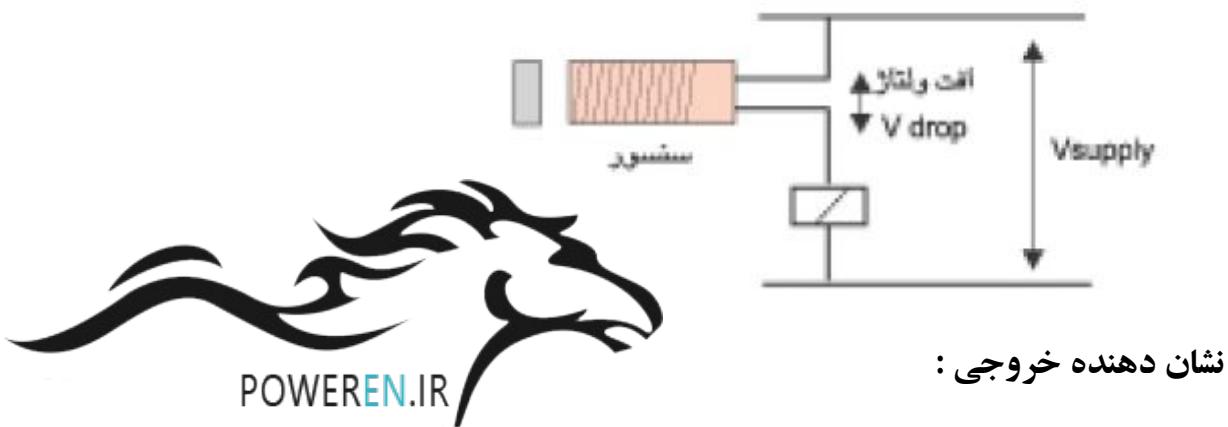

نشان دهنده خروجی :

عملکرد خروجی بیشتر سنسورها توسط دیود نورانی LED نشان داده می شود.

تواع خروجی سنسورها :

سنسورها از لحاظ مشخصات خروجی به چند نوع دسته بندی می شوند.

نرمال باز (N.O) :

در حالت عادی ، خروجی سنسور قطع می باشد و زمانی که قطعه در مقابل سنسور قرار می گیرد خروجی

سنسور از حالت قطع به حالت وصل تغییر وضعیت می دهد.

نرمال بسته (N.C) :

در حالت عادی ، خروجی سنسور وصل می باشد و زمانی که در مقابل سنسور قرار می گیرد خروجی سنسور از حالت وصل به حالت قطع تغییر وضعیت می دهد .

مکمل (Complementary)

این نوع سنسورها دارای دو نوع خروجی نرمال باز و نرمال بسته می باشد .

سنسور آنالوگ (Analog sensor)

در این نوع سنسورها ، خروجی بصورت ولتاژ و یا جریان پیوسته بوده و تابع فاصله قطعه از سنسور می باشد .



سنسور نامور (Namur sensor)

سنسورهای دو سیمه هستند که جریان آن متناسب با فاصله قطعه از سنسور تغییر می کند . بعبارت دیگر می توان گفت مقاومت داخلی سنسور تغییر می کند . این سنسورها مطابق با استاندارد DIN 19234 تولید می شود .

حفظ سنسورها :

معمولًا سنسورها بصورت خروجی استاندارد تولید می شوند اما در بعضی موارد سنسورهایی با خروجی حفاظت شده نیز تولید می شوند .

الف) خروجی استاندارد :

کلیه سنسورها در مقابل اتصال کوتاه معکوس تغذیه و اضافه ولتاژهای ناشی از قطع بار سلفی حفاظت شده اند و فقط در صورت اتصال اشتباه بین سیمهای خروجی و تغذیه ، احتمال آسیب دیدن سنسورها وجود دارد .


ب) خروجی حفاظت شده :

در این سنسورها ، اگر خروجی اتصال کوتاه گردد و یا سیمهای سنسور جابجا شوند ، آسیبی به سنسور وارد نمی شود . برخی از این سنسورها دارای دو عدد نشاندهنده LED می باشند . LED سبز وجود تغذیه را نشان می دهد و هنگامی که در خروجی اتصالی رخ دهد ، این نشاندهنده بحالت چشمک زن در می آیند .

این سنسورها با حرف SP در انتهای مدل سنسور مشخص می شوند .

سنسورهای دنباله سوکتدار :

برخی از سنسورها بصورت دنباله سوکتدار نیز قابل ارائه می باشد . به یک نمونه از این سنسور و سیم بندی آن توجه کنید .

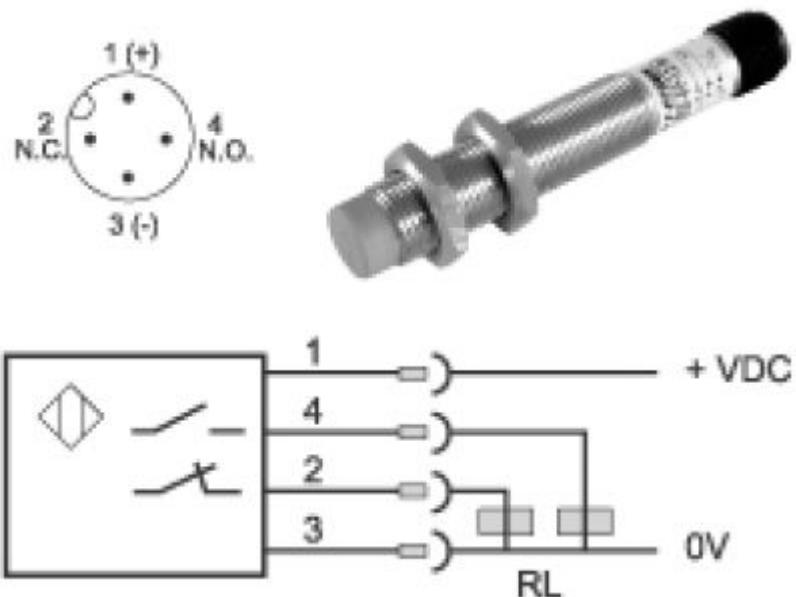

این سنسورها با حرف S4 در انتهای مدل سنسور مشخص می شوند .


انواع سنسورهای القائی :

سنسورهای القائی از نظر تعداد سیم ، ولتاژ تغذیه و نوع خروجی به انواع زیر تقسیم می شوند .

2WIRE AC Sensor AC دو سیمه

اتصال بار : سری


نوع بار : کنتاکتور ، رله و ...

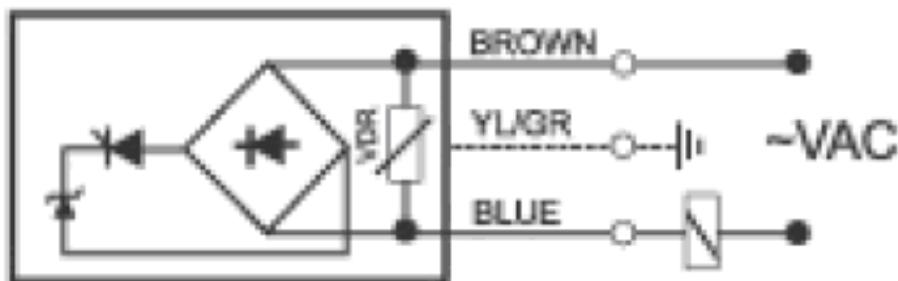

برخی از سنسورها AC دارای سه سیم می باشد که سیم سوم به بدنه سنسور وصل است و باید به زمین سیستم (Earth) متصل گردد .

سه سیمه (3 WIRE AC Sensor) AC

نوع بار : کنتاکتور ، رله و ...

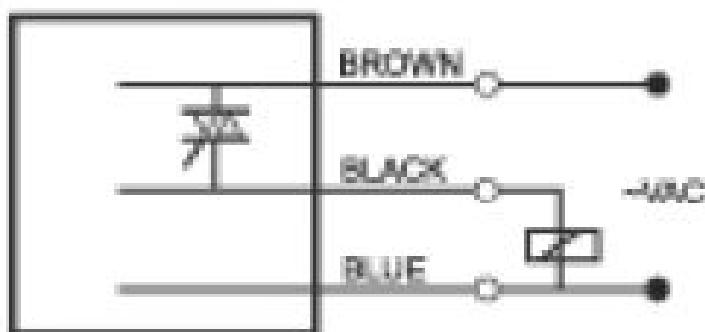


دو سیمه (2 WIRE DC Sensor) DC

نوع بار : رله ، کارت الکترونیک و ...

اتصال بار : سری



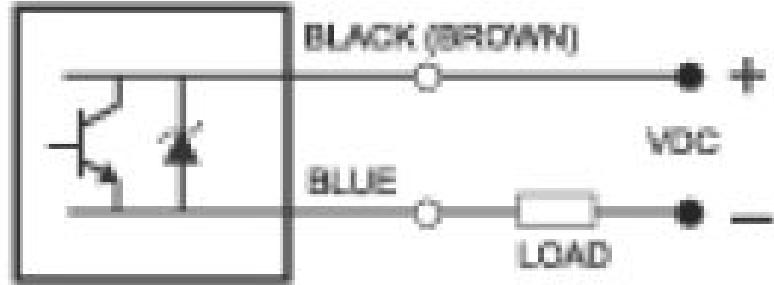


دو سیمه نامور (2 WIRE Namur Sensor)

منبع تغذیه : ولتاژ 8.2 VDC

نوع بار : مقاومت 1K ، کارت الکترونیک


اتصال بار : سری

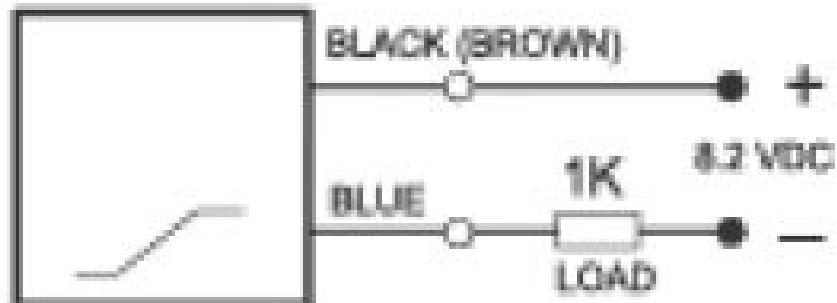

سه سیمه NPN Sensor

منبع تغذیه : ولتاژ DC (10-60 ولت یا 10-30 ولت)


نوع بار : رله ، کارت الکترونیک ، ورودی PLC و ...

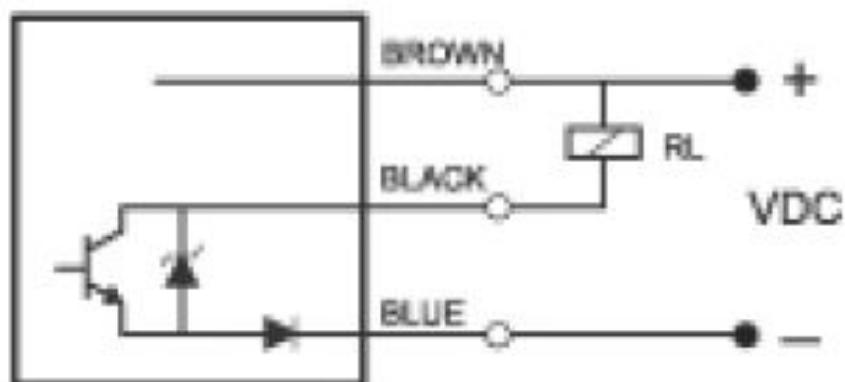

سه سیمه PNP Sensor

منبع تغذیه : ولتاژ DC (10-60 ولت یا 10-30 ولت)


نوع بار: رله ، کارت الکترونیک ، ورودی PLC و ...

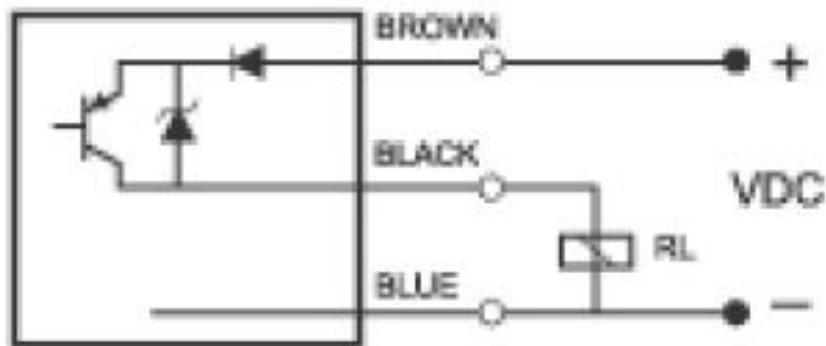

چهار سیمه NPN Sensor

منبع تغذیه: ولتاژ DC (60-10 ولت یا 30-10 ولت)


نوع بار: رله ، کارت الکترونیک ، ورودی PLC و ...

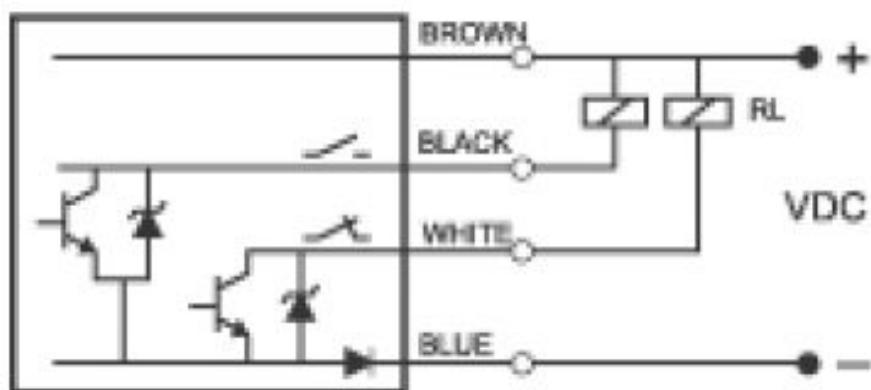


چهار سیمه PNP Sensor

منبع تغذیه: ولتاژ DC (60-10 ولت یا 30-10 ولت)


نوع بار: رله ، کارت الکترونیک ، ورودی PLC و ...

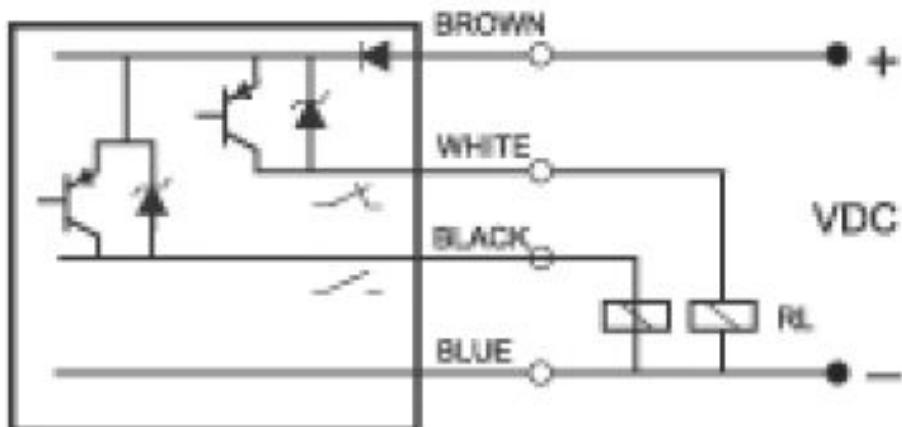


اتصال موازی سنسورهای القائی :

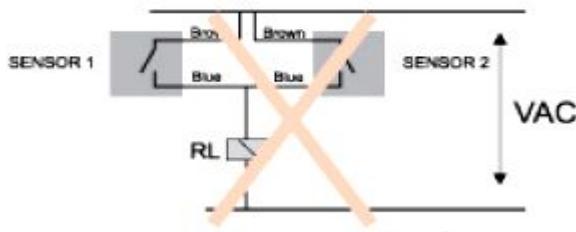


دو سیمه AC (اتصال موازی مجاز نمی‌باشد.)

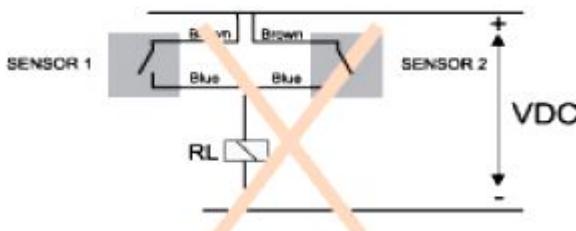


دو سیمه DC (اتصال موازی مجاز نمی‌باشد.)

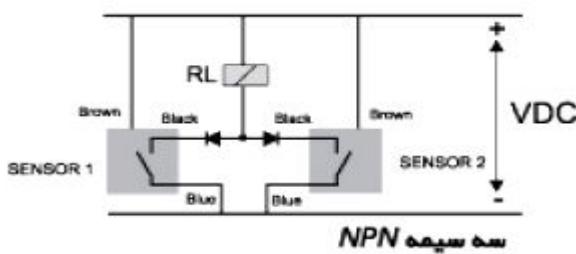

NPN سه سیمه

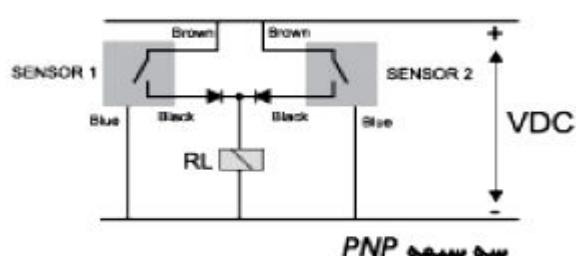


PNP سه سیمه

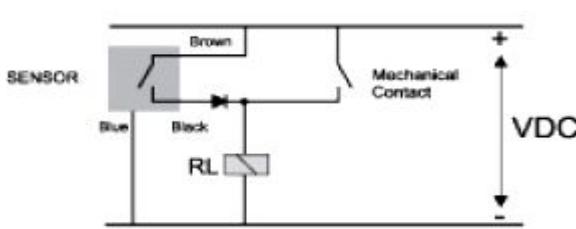


PNP سه سیمه موازی با کنتاکت مکانیکی


اتصال سری سنسورهای القائی :

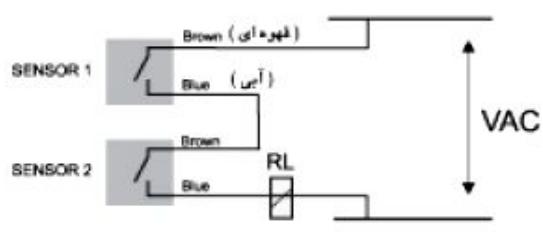


دو سیمه AC (تعداد سنسور مجاز حداقل دو عدد می‌تواند باشد.)

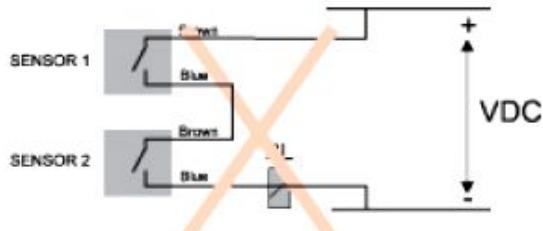


دو سیمه DC (اتصال سری مجاز نمی‌باشد.)

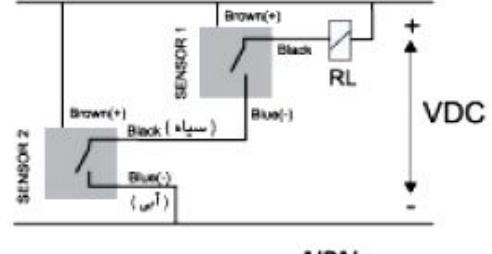

NPN سه سیمه

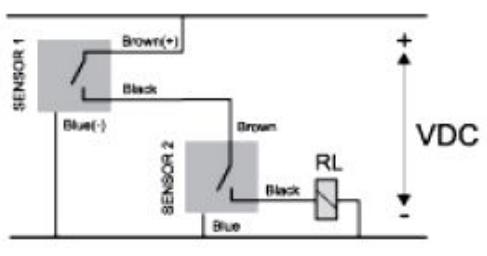


PNP سه سیمه

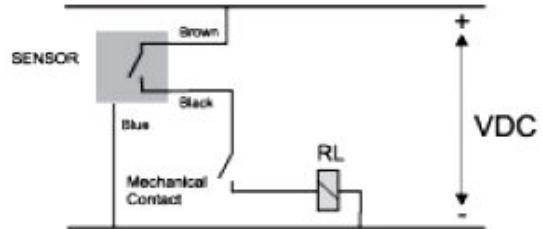

PNP سه سیمه با کنتاکت مکانیکی

موارد احتیاطی :


از اتصال سنسورهای دو سیمه AC بدون بار به برق شهر خودداری نمایید .

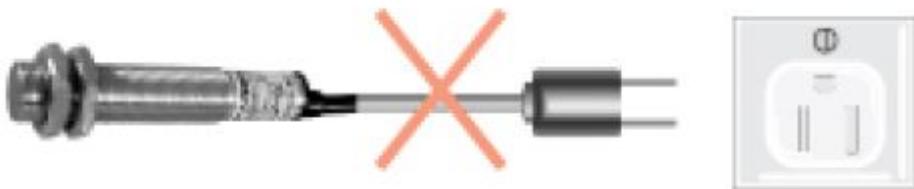

از اتصال سنسورهای دو سیمه DC بدون بار به باطری و یا منبع تغذیه خودداری نمایید .




از اتصال لامپ بعنوان بار به سنسورهای AC خودداری نمایید . امپدانس اهمی لامپ هنگام خاموش بودن کم است (لامپ سرد است) ، در نتیجه در لحظه سویچینگ سنسور ، جریان زیادی از آن عبور خواهد کرد که در مواردی موجب خرابی سنسور می شود .

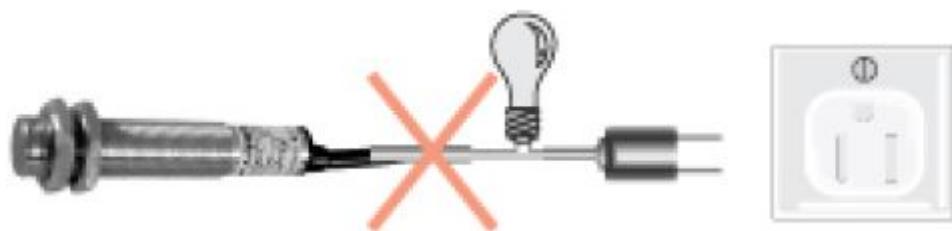

هر گاه مجبور شدید از لامپ به عنوان بار استفاده نمایید بهتر است از یک مقاومت مطابق شکل زیر استفاده کنید .



در موقعی که از منابع تغذیه DC در ترکیب مدارات سنسورها استفاده می گردد ، باید از خازن به منظور کاهش ریپل تغذیه استفاده شود .

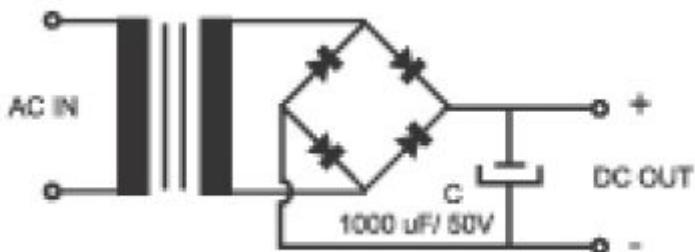

هنگام محکم کردن سنسورها در محل نصب ، رعایت حراکث گشتاور اعمالی الزامی است . در جدول زیر این مقدار برای سنسورهای مختلف مشخص شده است .


قطر سنسور (میلیمتر)	حداکثر گشتاور
12	15
18	35
30	50

هنگام نصب سنسور حتما به محدوده ولتاژ کار آن توجه شود . این محدوده بر روی برچسب سنسور درج شده است .


هنگام استفاده از سنسور ، حتما به جریان مجاز آن توجه شود . ماکریمم جریان مجاز ر روی برچسب سنسور درج شده است .

سنسور القائی نامور (DIN 19234)


سنسورهای دو سیمه هستند که مقاومت داخلی آنها بر حسب فاصله قطعه از سنسور تغییر می کند . معمولا این سنسورها به منابع تغذیه از طریق یک مقاومت 1 کیلو اهم صورت می گیرد .

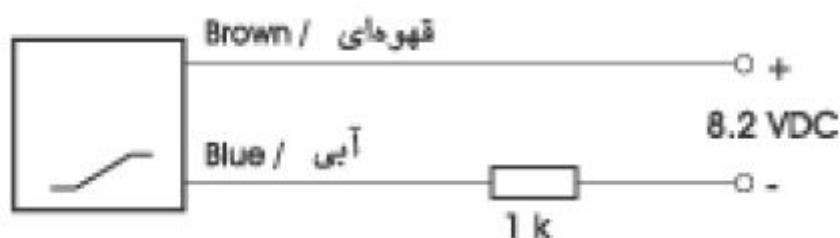

منحنی مشخصه این سنسور در شکل زیر نشان داده شده است :

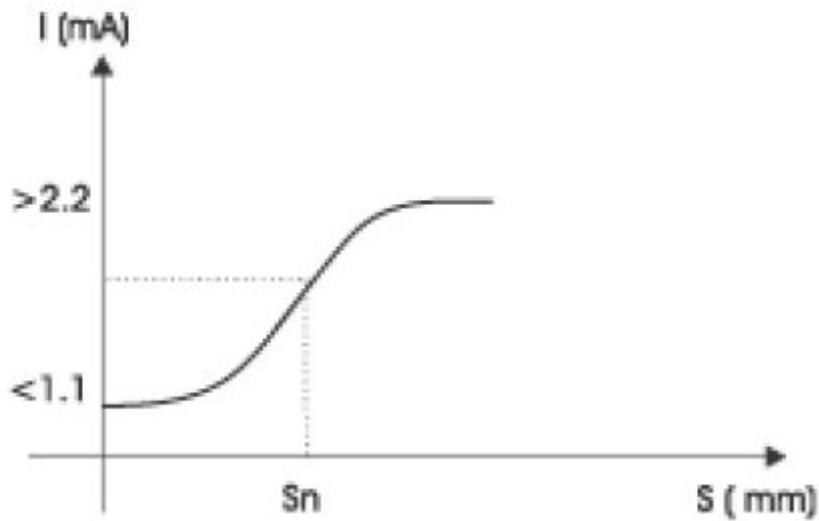

با توجه به مدل سیم بندی مدار ، جریان اتصال کوتاه در دو سر سنسور محدود می باشد ، لذا بدلیل این محدودیت در محیط های قابل انفجار میتوان از این سنسور ها استفاده کرد .
با بکار گیری آپلیکايرهای مخصوص این نوع سنسورها ، می توان از این سنسورها بعنوان سویچ القائی استفاده کرد .

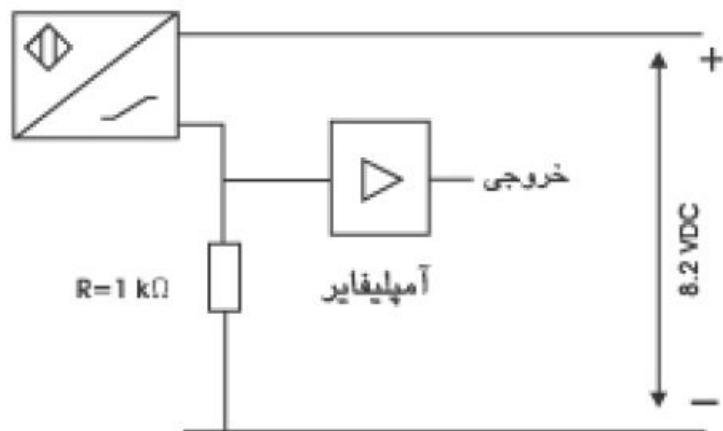

در حالت کلی این نوع از سنسورها را می توان به یکی از دو روش زیر بکاربرد .
الف) اتصال مستقیم به مدار الکتریکی :


در اتصال این سنسورها به مدارات الکترونیکی به منحنی مشخصه این سنسورها توجه می شود .

در دستگاه های الکترونیکی مانند شمارنده ها ، سرعت سنج ها مدارات کنترل و ... اغلب از این نوع سنسورها در طبقه ورودی استفاده می شود .

ب) اتصال مستقیم به آمپلیفایر :
آمپلیفایرهای مخصوص جهت اتصال به این نوع سنسورها وجود دارد که با ولتاژ 220 ولت و یا 24 ولت کار می کنند .

القائی آنالوگ :

سنسورهای القائی آنالوگ سنسورهایی هستند که در مقابل فلزان عکس العمل نشان می دهند . این عکس العمل بصورت ولتاژ و یا جریان خطی در خروجی ظاهر می شود . منحنی زیر نمونه ای از مشخصه خروجی این سنسور را نشان می دهد .

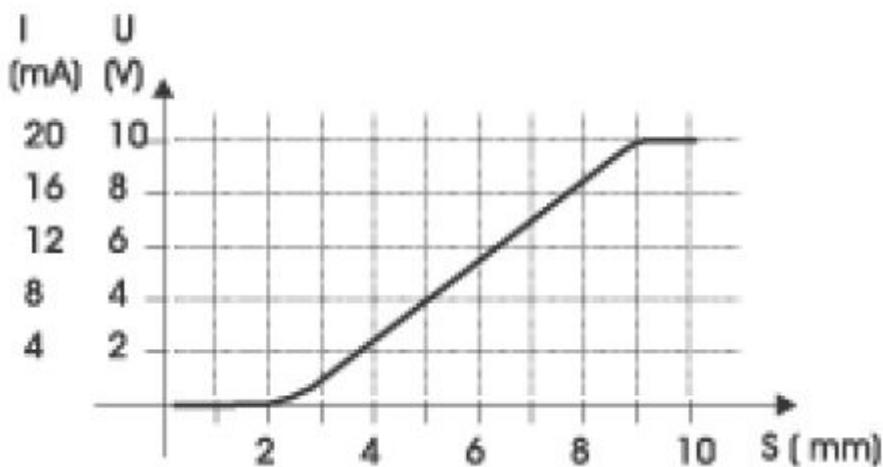

باتوجه به منحنی مشخصه فوق ، ملاحظه می گردد که ابتدا و انتهای منحنی غیر خطی است . این سنسورها در قطرهای مختلف و نیز بصورت مکعبی تولید می شوند . مشخصات کلی :



منبه تغذیه : 15-30 VDC


ولتاژ خروجی : 0-10 V

جریان خروجی : 0-20 mA


بدون نیاز به تقویت کننده مجزا

کاربرد :


اندازه گیری فاصله قطعه از سنسور :

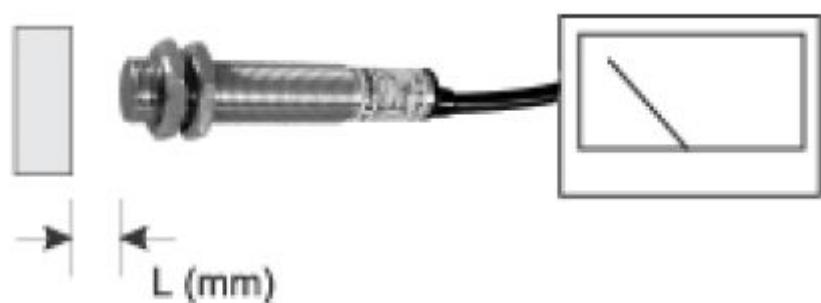

جداسازی قطعات با ابعاد مختلف :

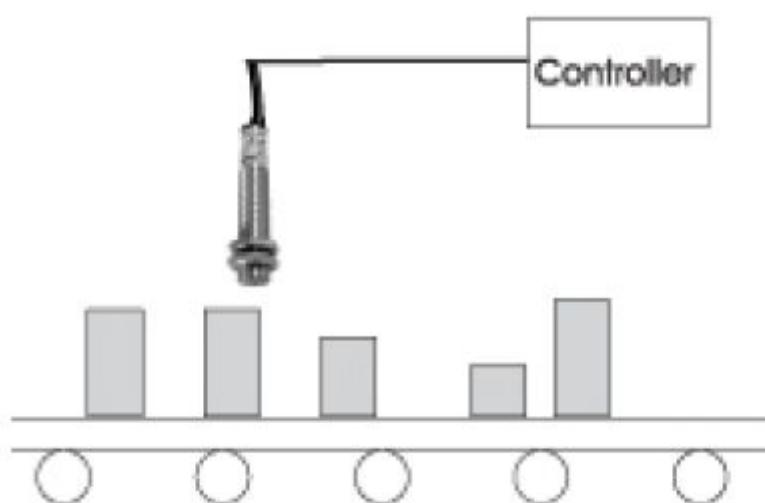


اندازه گیری ضخامت قطعات فلزی :

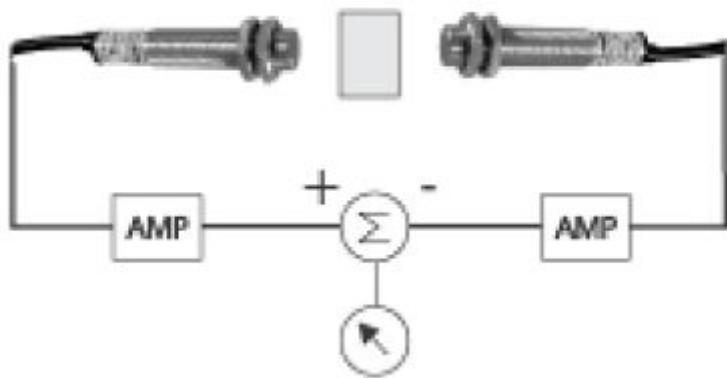

سنسور القائی سرعت :

سنسورهای القائی سرعت سنسورهایی هستند که بمنظور اندازه گیری سرعت استفاده می شوند . (اسپید سنسور)

در قسمت حساس این سنسورها ، میدان مغناطیسی وجود دارد و این میدان در اثر حرکت چرخ دنده ها تغییر می کند . از آنجا که خروجی این سنسور ها سلفی می باشد ، این تغییرات میدان بصورت پالس هایی در خروجی ظاهر می شوند . برخی از این سنسورها نیاز به تقویت کننده در خروجی دارند .

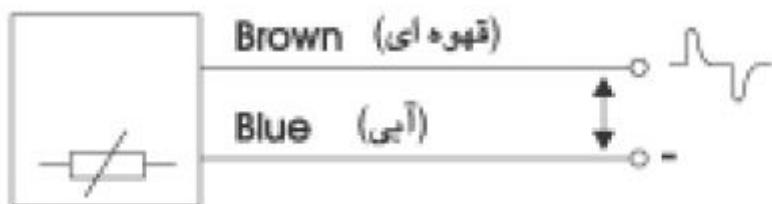

سنسور سرعت بدون آمپلیفایر داخلی



سنسور سرعت با آمپلیفایر داخلی

کاربرد : اندازه گیری سرعت موتور ، لوکوموتیو ، چرخ دنده ، پمپ ، توربین و ...



سنسورهای خازنی :

سنسورهای خازنی سنسورهای بدون تماس و بدون کنتاکت الکتریکی هستند که در مقابل فلزات و اغلب غیر فلزات عمل می نمایند . این سنسورها برای کنترل سطوح در مخازنی که از مواد پودری ، مایع و یا دانه دانه پر شده اند مناسب می باشند .


همچنین از آنها می توان به عنوان مولد پالس بمنظور کنترل وضعیت برنامه ماشین آلات ، برای شمارنده ها و آشکارسازی تقریبا تمام مواد فلزی و غیر فلزی استفاده کرد .

عملکرد :

ساختمان این سنسورها از چهار قسمت تشکیل شده است .

قسمت اساسی اسیلاتور از دو قطعه فلزی تشکیل شده ، وضعیت قرار گیری این قطعات فلزی نسبت بهم طوری است که باعث ایجاد یک ظرفیت خازنی می شود . هر گاه قطعه ای با ضریب الکتریکی E به صفحه حساس نزدیک گردد باعث تغییر ظرفیت خازنی بین صفحات می شود . این تغییر ظرفیت خازنی باعث تغییر دامنه خروجی اسیلاتور می شود .

دمدولاتور دامنه اسیلاتور را آشکار می کند و این مقدار را با سطح مرجع مقایسه می نماید . هر گاه دامنه این مقدار از دامنه مرجع بیشتر باشد ، خروجی سنسور تحریک می شود . آمپلیفایر خروجی وظیفه تامین بار را بعده دارد .

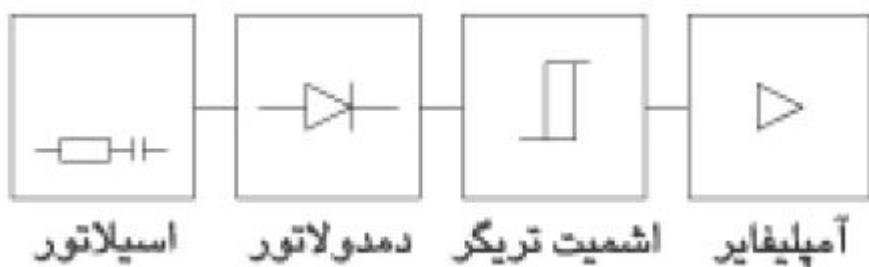

این سنسورها در انواع زیر تولید می شوند :


* دو سیمه AC

* سه سیمه PNP و NPN


* چهار سیمه NPN و PNP

کاربرد :


1- شمارش تولید

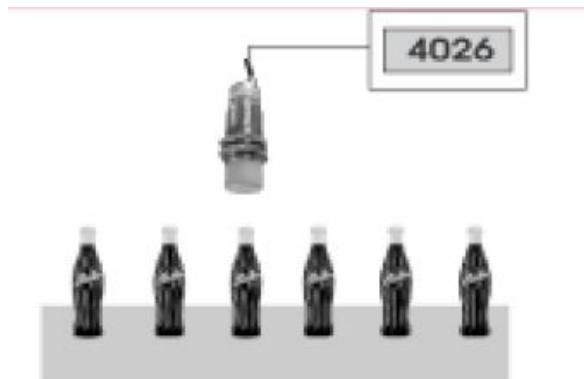

2- کنترل سطح مخازن

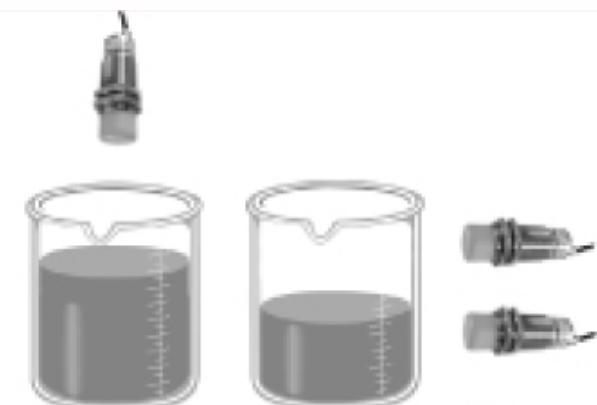

3- کنترل حرکت پارچه و ...

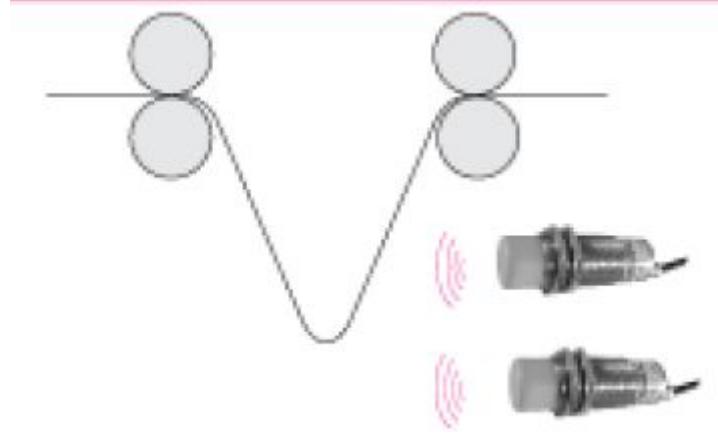

در عملکرد سنسورهای خازنی عواملی مانند رطوبت هوا، گرد و غبار و ... بر فاصله سویچینگ تاثیر می‌گذارد. فاصله سویچینگ به نوع قطعه بستگی دارد و مهمترین ضرایب صحیح برای قطعات مختلف بشرح جدول زیر است.

نوع قطعه	ضریب صحیح KM
فلز	1
آب	1
چوب	0.6-0.2*
PVC	0.6
شیشه	0.5
روغن	0.1

* این ضریب بستگی به رطوبت چوب دارد.

توجه: هنگام تنظیم سنسورهای خازنی به این نکته توجه شود که فاصله سوچینگ این سنسورها هنگامی که قطعه فلزی در مقابل سنسور قرار می‌گیرد باید بیشتر از مقدار نامی آن که در مشخصات سنسور ذکر شده است باشد.


تنظیم فاصله سوچینگ:

فاصله سوچینگ سنسورهای خازنی توسط پتانسیومتر قابل تنظیم است.

سنسورهای نوری یکطرفه:

این سنسورها بر اساس ارسال امواج مادون قرمز مدوله شده و دریافت بازتابش امواج از سطوح مختلف عمل می کند.

این سنسورها از اجزاء زیر تشکیل شده است:

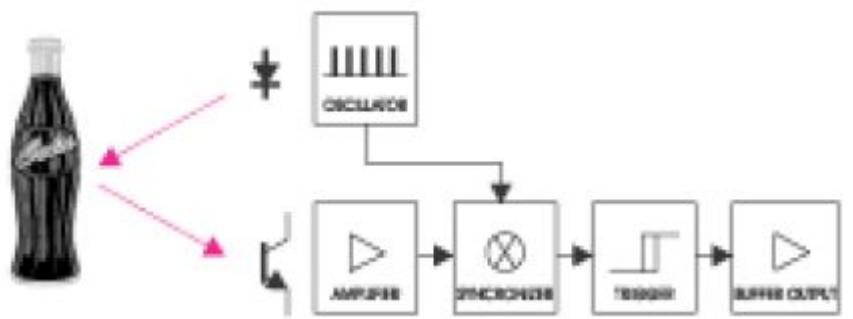

در این سنسورها امواج مادون قرمز مدوله شده توسط فرستنده به طور مستقیم در فضا پخش می شود. هرگاه این امواج به مانعی برخورد کند منعکس می شوند که مقداتر انعکاس آن بستگی به رنگ و جنس سطح مانع دارد و بصورت خط مستقیم نمی باشد. انعکاس سطوح روشن و صیقلی بیش از سطوح تیره و غیر صیقلی بوده و فاصله سویچینگ این سنسورها بستگی به میزان انعکاس نور دارد. هرگاه در جلوی سنسور مانعی قرار گیرد و امواج انعکاس یافته به گیرنده این سنسور منتقل می شود و خروجی تغییر حالت خواهد یافت.

در حالت کلی این سنسورها به دو نوع زیر تقسیم می شود:

نرمال باز:


در حالت عادی که مانعی در مقابل سنسور وجود ندارد و نور ارسال شده توسط فرستنده به گیرنده نمی رسد خروجی سنسور غیر فعال است (Light ON) هرگاه در اثر وجود مانع در مقابل سنسور، امواج مادون قرمز به گیرنده برسد، خروجی از حالت غیر فعال به حالت فعال تغییر می یابد.

نرمال بسته:


در حالت عادی که مانعی در مقابل سنسور وجود ندارد و نور ارسال شده توسط فرستنده به گیرنده نمی رسد خروجی سنسور فعال می شود (Dark ON) هرگاه در اثر وجود مانع در مقابل سنسور، امواج مادون قرمز به گیرنده برسد، خروجی از حالت فعال به حالت غیر فعال تغییر می یابد.

کاربرد:


برخی از کاربردهای این سنسورها را در شکل های زیر نشان داده شده است:
* آشکار ساز وجود اشیاء

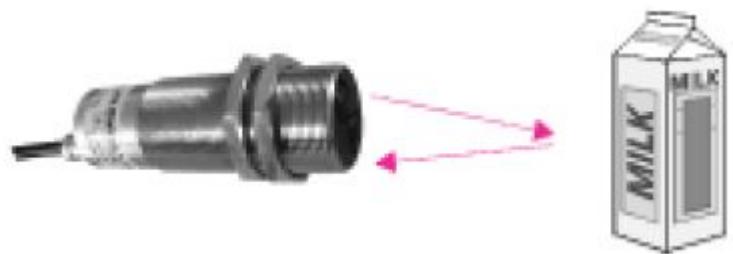

تشخیص پارگی ورق و ...

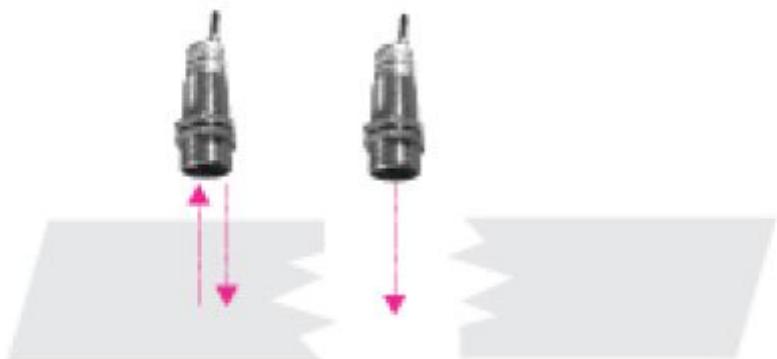


کنترل انحراف ورق :

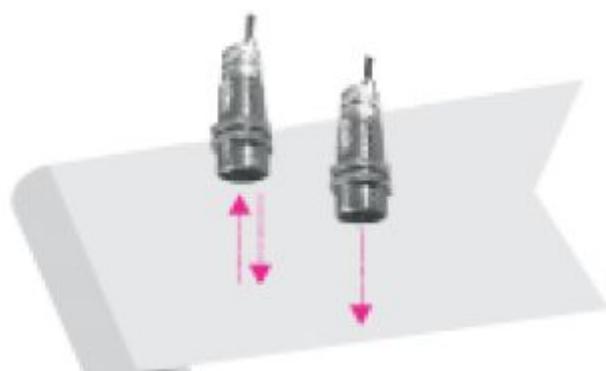

سنسورهای نوری رفلکتوری :

این سنسورها بر اساس ارسال امواج مادون قرمز مدوله شده و دریافت انعکاس این امواج از رفلکتور عمل می کنند .

این سنسورها از اجزای زیر تشکیل شده است :

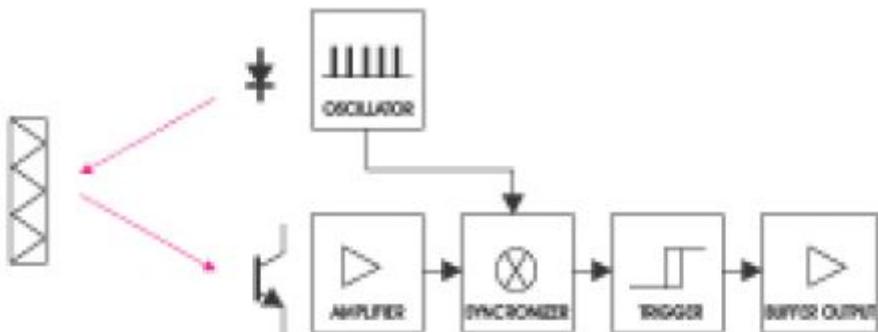

در این سنسورها امواج مادون قرمز بصورت پلاریزه شده در فضا پخش می شوند یک منعکس کننده در جلوی سنسور در فاصله معینی قرار می گیرد . امواج ارسال شده پس از برخورد به این منعکس کننده با زاویه 90 درجه نسبت به امواج پخش شده بطرف گیرنده بر می گردد .

در حالت کلی این سنسورها به دو نوع زیر تقسیم بندی می شوند .


نرمال باز : در حالت عادی که مانعی در مقابل سنسور وجود ندارد و نور ارسال شده توسط فرستنده به گیرنده می رسد خروجی سنسور غیر فعال می باشد (Dark ON) هر گاه در اثر وجود مانع در مقابل سنسور ، امواج مادون قرمز به گیرنده نرسد ، خروجی از حالت غیر فعال به حالت فعال تغییر می یابد .

نرمال بسته :


در حالت عادی که مانعی در مقابل سنسور وجود ندارد و نور ارسالی توسط فرستنده به گیرنده می رسد خروجی سنسور فعال است (Light ON) هر گاه در اثر وجود مانع در مقابل سنسور ، امواج به گیرنده نرسد ، خروجی از حالت فعال به حالت غیر فعال تغییر می یابد .

کاربرد :


کنترل سطح مخازن

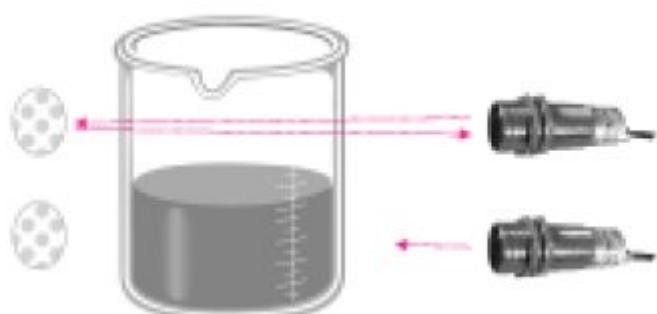


شمارش تولید

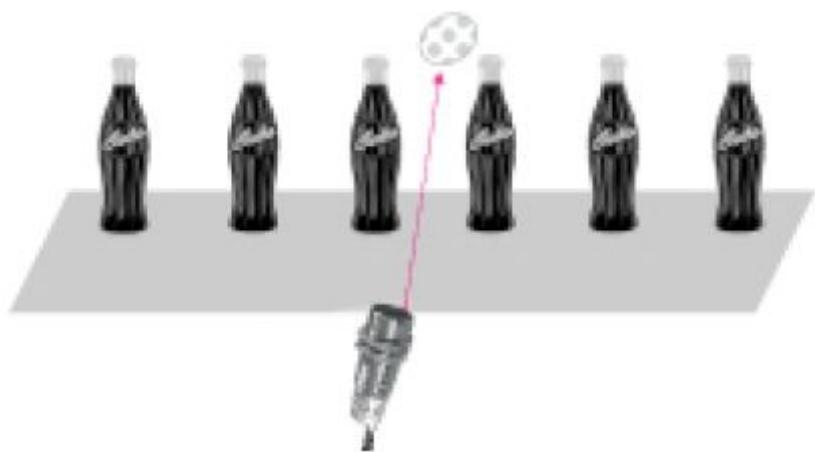

تشخیص پارگی ورق :

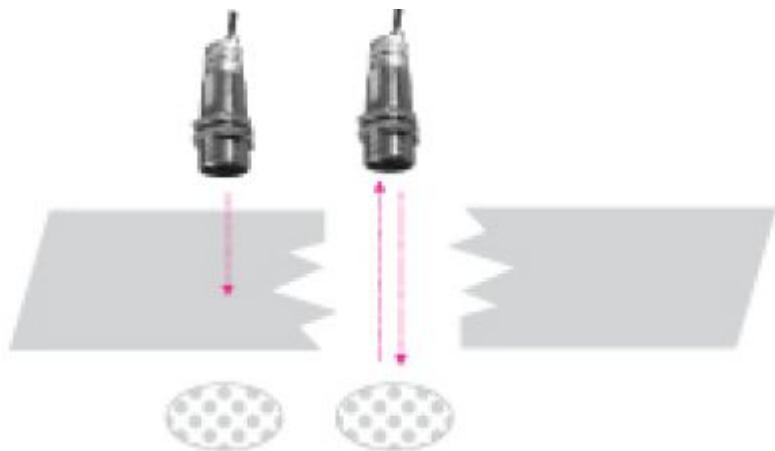


کنترل حرکت ورق و ...

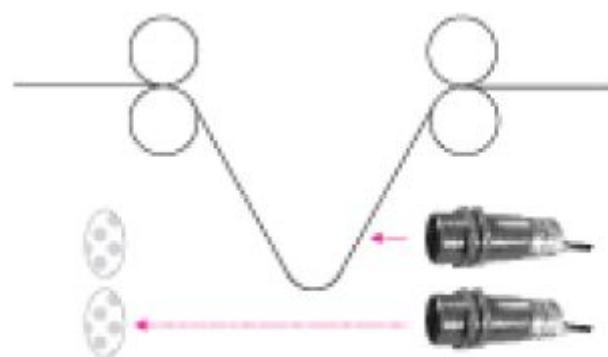

سنسورهای نوری دو طرفه :

این سنسورها بر اساس ارسال امواج مادون قرمز مدوله شده در قسمت فرستنده و دریافت این امواج توسط گیرنده که در مقابل فرستنده نصب می شود عمل می نمایند .
این سنسورها از اجرای زیر تشکیل شده اند :

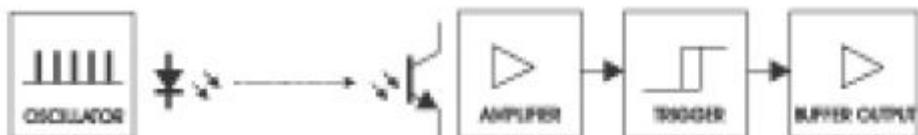

در این نوع سنسورها ، فرستنده و گیرنده مجزا از هم می باشند . امواج مدوله شده مادون قرمز توسط فرستنده ارسال می شود ، گیرنده در مقابل فرستنده نصب می شود . هرگاه ما بین گیرنده و فرستنده مانع وجود نداشته باشد این امواج به گیرنده می رسد و در صورت وجود مانع این امواج دیگر به گیرنده نخواهد رسید .
در حالت کلی این سنسورها به دو نوع زیر تقسیم بندی می شوند :


نرمال باز :

در حالت عادی که مانع در مقابل سنسور وجود ندارد و نور ارسال شده توسط فرستنده به گیرنده می رسد خروجی سنسور غیر فعال می باشد (Dark ON) هرگاه در اثر وجود مانع در مقابل سنسور ، امواج مادون قرمز به گیرنده نرسد ، خروجی از حالت غیر فعال به حالت فعال تغییر می یابد .
نرمال بسته :


در حالت عادی که مانع در مقابل سنسور وجود ندارد و نور ارسالی توسط فرستنده به گیرنده می رسد خروجی سنسور فعال است (Light ON) هرگاه در اثر وجود مانع در مقابل سنسور ، امواج به گیرنده نرسد ، خروجی از حالت فعال به حالت غیر فعال تغییر می یابد .

کاربرد :


کنترل سطح مخازن :

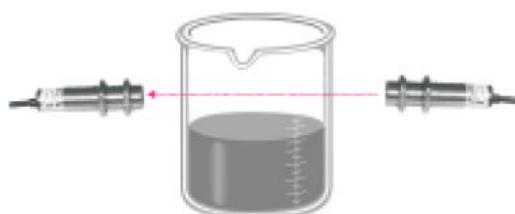


شمارش تولید :

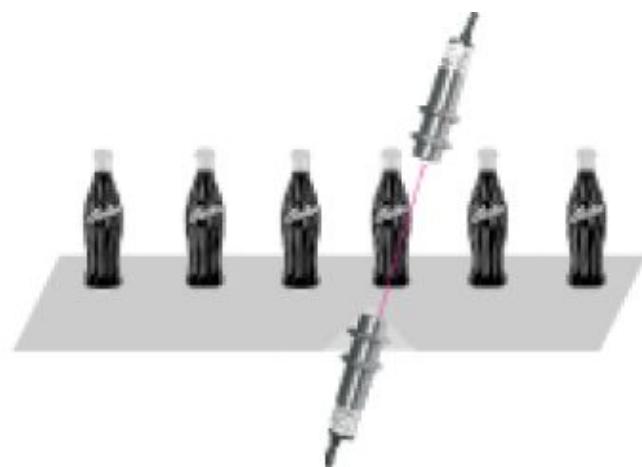

تشخیص پارگی ورق و ...

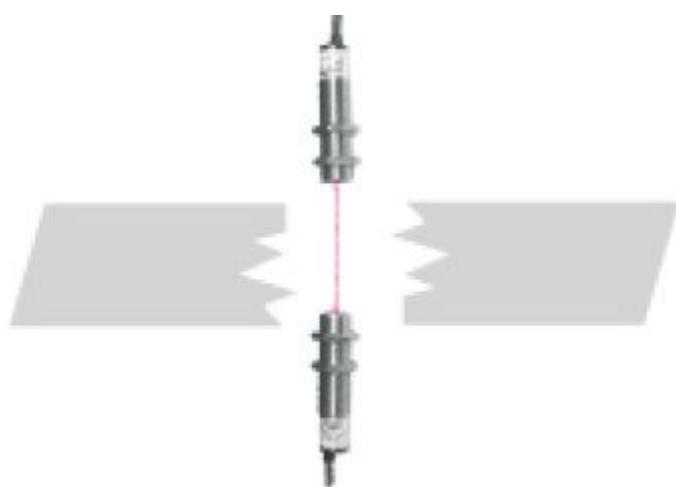


کنترل حرکت ورق و ...

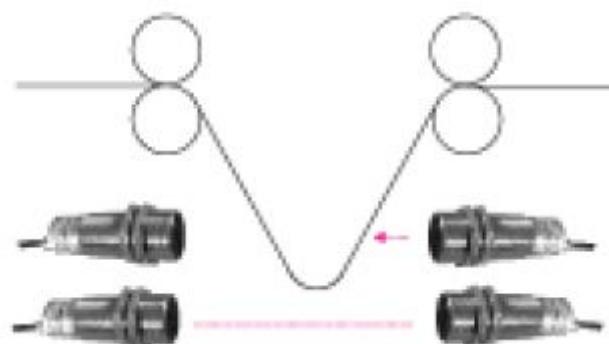

سنسورهای مغناطیسی :


این سنسورها در مجاورت میدان نغناطیسی عمل می نمایند . هرگاه یک قطعه آهنربا در مقابل این سنسور قرار گیرد کنتاکت آن عمل خواهد کرد .

هرگاه بار سلفی به این نوع سنسورها وصل گردد ، بمنظور حفاظت و عمر طولانی بهتر است از ترکیب R و C طبق شکل زیر استفاده کرد .

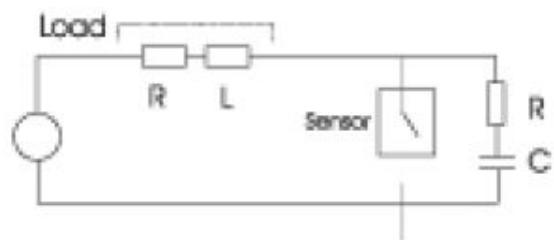


کاربرد :


تشخیص و کنترل سطح مایعات

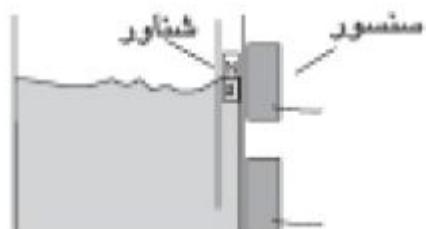

تشخیص موقعیت پیستون در داخل سیلندر

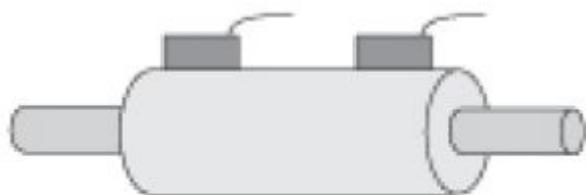

اندازه گیری سرعت :

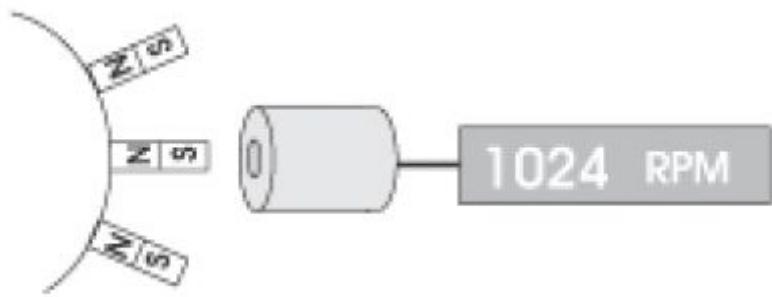

سنسور نخ :

سنسور نخ جهت تشخیص پارگی انواع نخ طراحی گردیده است و در ماشین های نساجی ، دستگاه های بافندگی و ریسندگی مورد استفاده قرار می گیرد .

سنسور نخ در صورت پارگی نخ ، دستگاه مورد نظر را سریعاً متوقف می سازد ، تا از خسارت و اتلاف وقت جلوگیری گردد .

عملکرد سنسور نخ :

هنگامی که نخ در داخل شیار قرار دارد خروجی سنسور در حالت غیر فعال می باشد . در صورت پارگی نخ ، خروجی از طریق پایه های شماره 4 یا 5 به رله فرمان توقف دستگاه را می دهد .

اگر به هر دلیلی نیاز باشد سنسور از مدار خارج گردد ف ابتدانخ را از داخل شیار خارج کرده و لمسی شش گوش روی سنسور را که در مرکز آن یک LED قرار دارد ، با نوک انگشت لمس مس کنیم که در این صورت LED روشن خواهد شد .

جهت فعال کردن مجدد سنسور کافی است ، نخ را در شیار U شکل حدود سه ثانیه به حرکت درآورد . در این صورت سنسور به طور اتوماتیک در مدار قرار می گیرد و LED خاموش می شود .

قبل از استفاده این سنسور باید به موارد زیر توجه شود :

* در صورت استفاده از یک ک سنسور ، از پایه شماره 4 به عنوان خروجی استفاده می کنیم . ولی اگر بنا باشد چند سنسور را با هم موازی نمائیم بایستی از پایه 5 به عنوان خروجی استفاده شود .

* خروجی سنسور نخ به صورت خروجی ترانزیستوری یا خروجی رله می باشد .

ترتیب پایه ها :

پایه شماره 1 : خط تغذیه مثبت

پایه شماره 2 : خروجی 12+ ولت

پایه شماره 3 : خط تغذیه منفی

پایه شماره 4 : خروجی اصلی

پایه شماره 5 : خروجی اصلی جهت اتصال سنسورها بصورت موازی

سنسورهای کد رنگ :

به منظور تشخیص کدهای رنگی روی لفافه های بسته بندی (از جنس Pvc ، Opp ، Bopp ، Waxpaper) طراحی و ساخته شده اند .

اساس کار این سنسورها ارسال نور سفید و دریافت نور منعکس شده از کاغذ بسته بندی است .

توجه :

* حساسیت به رنگ های مختلف توسط پتانسیومتر روی سنسور قابل تنظیم است .


* ریپل تغذیه نباید بیشتر از 10٪ باشد .

* سنسور کد رنگ مدل Fork Type (U شکل) برای لفافه های بسته بندی شفاف مانند سلفون ، نایلون و ... استفاده می شود در این سنسورها از یک فرستنده و گیرنده نور مرئی روبروی هم استفاده می شود که با عبور کد رنگی روی لفافه از میان آنها مسیر نور قطع شده در خروجی تغییر حالت ایجاد می شود .

سنسورهای خازنی کنترل سطح :

از این سنسورها بمنظور تشخیص وجود مواد در مخازن فلزی استفاده می گردد . سطح مواد پودری ، دانه دانه ، مایعات و ... که در مخازن فلزی انباسته می شوند را می توان توسط این سنسورها کنترل کرد .

اساس کار این سنسورها بصورت زیر است :

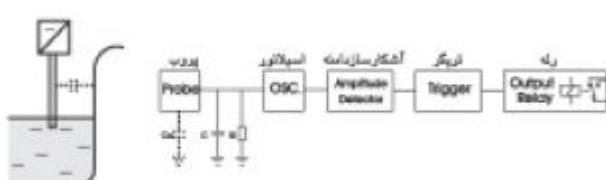

بین میله پروب و بدنه فلزی مخزن ، ظرفیت خازن ۰ ۰ وجود دارد . هرگاه به علت وجود مواد ظرفیت خازن افزایش یابد و از مقدار معینی فراتر رود خروجی سنسور که بصورت کنتاکت رله می باشد فعال خواهد شد . خروجی رله را می توان با جابجایی یک کنتاکت ، بصورت نرمال باز یا بسته انتخاب نمود .

سنسورهای خازنی کنترل سطح در دو نوع ، پروب روکش دار و پروب بدون روکش تولید می شود .


سنسورهای خازنی کنترل سطح با پروب روکش دار برای مواد هادی یته مانند ، آب ، اکسید آهن ، اکسید آلومنیوم و ... مناسب می باشد .

سنسورهای خازنی کنترل سطح با پروب بدون روکش برای موادی با مقاومت الکتریکی بالا مانند سیمان ، گچ ، انواع روغن ، گرانولهای پلاستیکی ، خاک چینی و پودر سرامیک مناسب می باشد .

توجه : میزان حساسیت این سنسورها توسط پتانسیومتر مدار قابل تنظیم است .

سنسورهای مغناطیسی کنترل سطح :

سنسورهای مغناطیسی کنترل سطح برای تشخیص سطح مایعات در یک یا چند نقطه مشخص در مخازن بکار می روند . این سنسورها که بطور عمودی بدون نیاز به منبع تغذیه در مخزن نصب می شون دارای شناوری از جنس پلی آمید است که در سطح مایعات موجود در مخزن قرار می گیرد و به همراه مایعات جابجا می شود . حرکت شناور در طول میله باعث تحریک سویچهای داخل میله می گردد و خروجی دستگاه را فعال می کند . توجه : طول میله و محل قرار گرفتن سویچ طبق سفارش مصرف کننده قابل تغییر است .

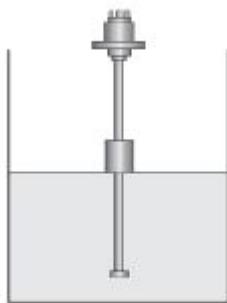


سنسورهای نوری کنترل سطح:

سنسورهای نوری کنترل سطح بمنظور تشخیص سطح مایعاتی مثل الکل ، اتر ، آب مقطر ، انواع اسیدها و روغن های صنعتی و ... بکار می روند .

این سنسورها بر مبنای ارسال امواج مادون قرمز مدوله شده و دریافت امواج شکست یافته از نوک منشوری شکل سنسور عمل می نمایند .

اگر نوک سنسور در تماس با مایع باشد زاویه شکست امواج تغییر یافته و به گیرنده نمی رسد و خروجی سنسور تغییر حالت می دهد . جنس بدنه این سنسورها از فولاد ضد زنگ و جنس پروب آنها از آکرولیک انتخاب شده است که در مقابل مایعات مختلف و اسیدهای بسیار مقاوم می باشد .

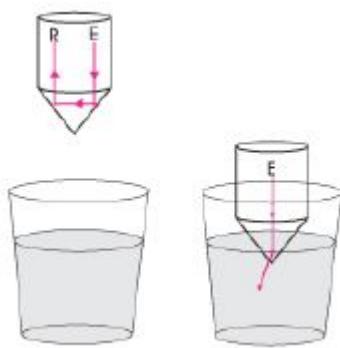

شفت انکودر (افزایشی)


شفت انکودر بمنظور تبدیل حرکت دورانی به پالسهای الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پالسهای فرستاده شده از خروجی انکودر توسط مدارات مناسب الکترونیکی تجزیه و تحلیل می‌شوند.
کاربرد:

برخی از کاربردهای شفت انکودر بشرح زیر است:

اندازه گیری سرعت موتور:




اندازه گیری مترانز پارچه:

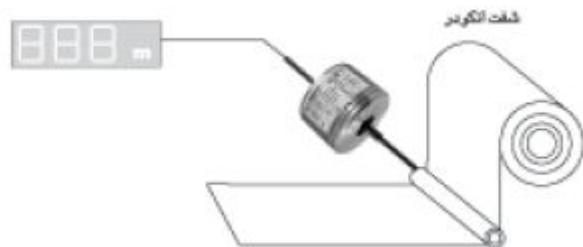


از شفت انکودر می‌توان در موارد متعددی استفاده کرد مانند: تعیین موقعیت شفت (از نظر زاویه، تعیین جهت دوران و ...)

اتصالات شفت انکودر :

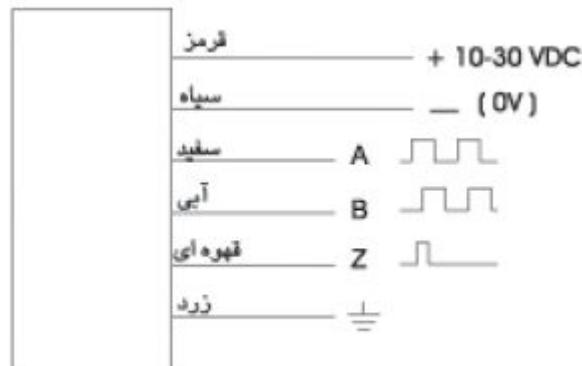

تعداد خروجی :

شфт انکودر دارای سه خروجی بصورت زیر است :

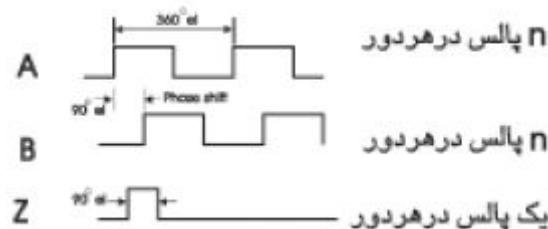

خروجی B نسبت به خروجی A، 90 درجه الکتریکی اختلاف فاز دارد و در موارد زیر می توانند کاربرد داشته باشد :


* تعیین جهت دوران

با استفاده از دو خروجی A و B می توان جهت دوران را به کمک یک فلیپ فلاب تشخیص داد.



* چهار برابر کردن تعداد پالس در هر دوران :

این کار با استفاده از یک مدار الکترونیکی انجام می گیرد.

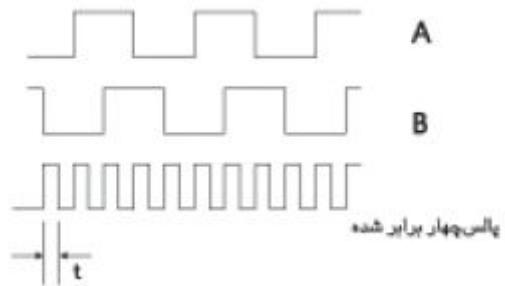

دقت کنید پنهانی پالس t باید طوری در نظر گرفته شود که در ماکزیمم سرعت دوران ، پالسهای با هم تداخل نداشته باشند .

اتصال انکودر به شمارنده ها :


بمنظور اندازه گیری مثلا متراز پارچه می توان شفت انکودر ها را به شمارنده ها به دو صورت زیر متصل کرد .
شمارنده قابلیت شمارش افزایشی و کاهشی را دارد .



شمارنده قابلیت شمارش افزایشی را دارد .



با جابجا کردن جای A و B جهت شمارش در شمارنده (UP/DOWN) عوض می شود .
خروجی انکودر :

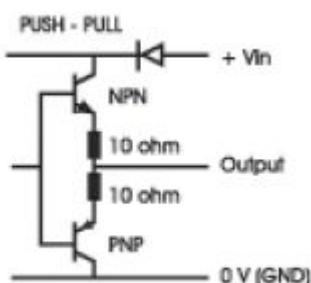

اسپید مانیتور :

اسپید مانیتور سری 6000 : این دستگاه برای کنترل و نظارت حرکت وسیله متحرک مثل نوار نقاله بکار می رود . اسپید مانیتور در دو حالت زیر قابل استفاده است :

Over Speed
Under Speed

عملکرد دستگاه :


سنسور متصل به این دستگاه پالس هایی متناسب با سرعت متحرک دریافت و به اسپید مانیتور منتقل می کند . فرکانس این پالس ها با مقدار تنظیم شده دستگاه مقایسه شده و در صورت عدم تطابق ، خروجی اسپید مانیتور تغییر حالت می دهد .

حالت Over Speed

اگر سرعت متحرک بیشتر از سرعت تنظیم شده باشد ، رله خروجی قطع خواهد شد .

حالت Under Speed

اگر سرعت متحرک کمتر از سرعت تنظیم شده باشد ، رله خروجی قطع خواهد شد . شکل زیر منحنی عملکرد اسپید مانیتور را در حالت Under Speed نشان می دهد .

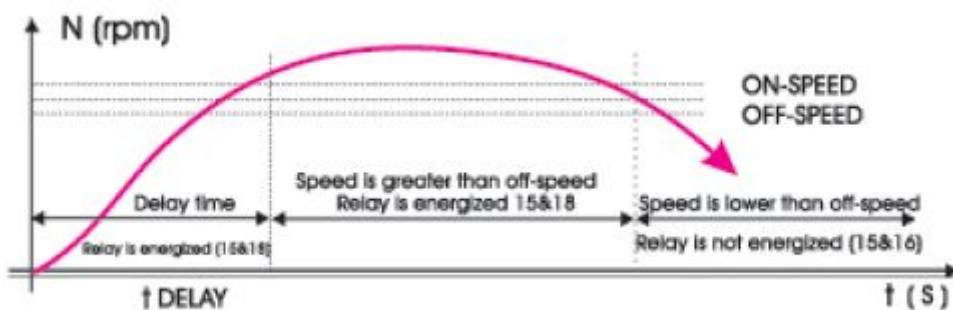

توجه :


هنگامی که اسپید مانیتور در یکی از حالت های Over Speed یا Under Speed شروع بکار می کند . ابتدا رله خروجی به مدت T_d ثانیه در حالت وصل می ماند . مقدار T_d توسط پتانسیومتر روی پانل از ۰ تا ۴۵ ثانیه قابل تغییر می باشد .

محدوده تنظیم سرعت :

محدوده تنظیم سرعت در سه حالت مختلف به صورت زیر می باشد :


کلید تنظیم سرعت در حالت	范畴 تنظیم سرعت
X1	6-60 دور بر دقیقه
X10	600-60 دور بر دقیقه
X100	6000-600 دور بر دقیقه

در شکل زیر ابعاد یک نمونه اسپید مانیتور نشان داده شده است :

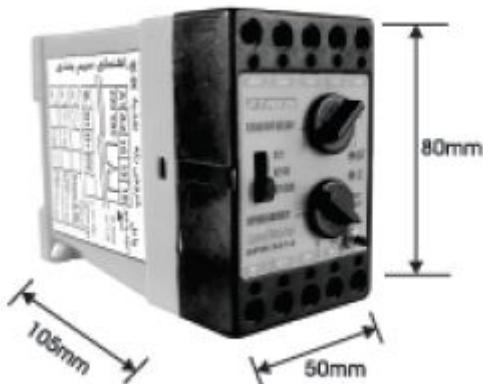

نحوه سیم بندی اسپید مانیتور :

اسپید مانیتور سری 6000 ، قابلیت کار با انواع سنسورهای سه سیمه NPN و PNP و دو سیمه Namur و دو سیمه DC را دارد . نحوه اتصال این سنسورها در شکل زیر نشان داده شده است :

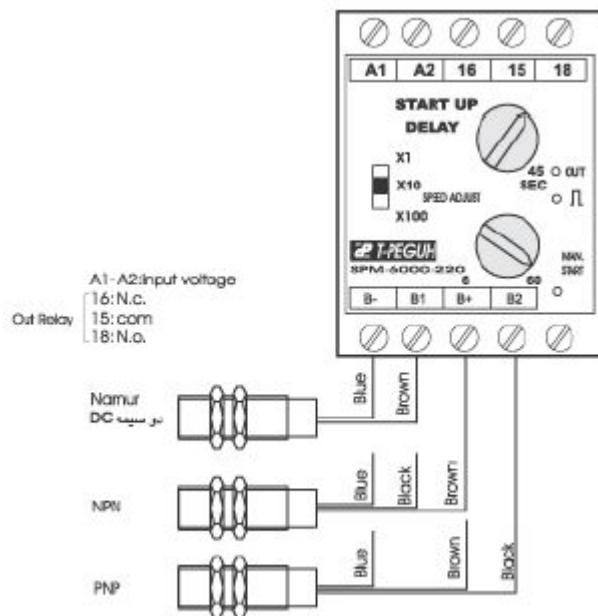

توجه :

شستی استارت دستی Manual start به منظور فعال کردن رله خروجی به صورت دستی و مستقل از شرایط ورودی تعییه شده است .

اسپید مانیتور مدل 10000 :

این دستگاه برای کنترل و نظارت حرکت وسیله متحرک بکار می رود که در دو حالت زیر قابل استفاده می باشد :

حالت Over Speed : هر گاه سرعت متحرک بیشتر از مقدار تنظیم باشد رله خروجی غیر فعال خواهد شد .
حالت Under Speed :

هر گاه سرعت متحرک کمتر از مقدار تنظیم باشد رله خروجی غیر فعال خواهد شد .
عملکرد اسپید مانیتور :

اسپید مانیتور دارای دو خروجی است که یکی برای فعال و یا غیر فعال کردن رله مربوط به آلام می باشد . و دیگری برای فعال یا غیر فعال کردن رله اصلی خروجی است .

اگر سرعت متحرک بیشتر از مقدار SET ALARM باشد رله مربوط به آلام فعال شده و برعکس اگر سرعت متحرک کمتر از مقدار SET ALARM رله مربوط به آلام غیر فعال می شود . در مورد رله STVL+STHS خروجی اگر اسپید مانیتور در حالت Over Speed باشد و سرعت متحرک بیشتر از مقدار STVL+STHS باشد رله خروجی غیر فعال می شود . و تا وقتی که این سرعت از مقدار STVL+STHS کمتر باشد رله خروجی غیر فعال می ماند .

در حالت Under Speed وقتي مقدار STVL برای فعال کردن دستی رله خروجی ترمینالهای B- و ST را اتصال کوتاه کرد .

منابع تغذیه :

برای استفاده از سنسورهای DC در شرایطی که فقط منابع تغذیه AC در دسترس می باشد می توان از منبع تغذیه مربوط به این سنسورها استفاده نمود .

در این منابع تغذیه از یک رله داخلی بمنظور فرمان خروجی استفاده شده است .

منابع تغذیه تاخیری :

این منابع تغذیه دارای دو زمان تاخیر به هنگام وصل و هنگام قطع می باشد . تغییر زمان تاخیر در حالت وصل یا قطع توسط دو پتانسیومتر روی پانل انجام داد .

